

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m ³)	Other (L)	
Low:	290	---	---	12.8	---	---	---
Medium:	200	---	---	8.8	---	---	---
High:	174	---	---	7.7	---	---	---
Extra High:	194	---	---	8.6	---	---	---
Combined:	202	---	---	8.9	---	---	---

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ----

Electric range city [km]: ----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

yes

3.1. General code of the eco-innovation(s):

e9 29 37

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]:

Petrol/Diesel: 1.96

Gas (CNG/LPG): ----

Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO ₂ and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO ₂ emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m ³)/(L)	Other (L)	
Low	----	----	----	----	----	----	-----
Medium	----	----	----	----	----	----	-----
High	----	----	----	----	----	----	-----
Extra High	----	----	----	----	----	----	-----
City	----	----	----	----	----	----	-----
Combined (sustaining)	----	----	----	----	----	----	-----
Combined (depleting)	----	----	----	----	----	----	-----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----	-----

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range

(EAER): ----

(EAER city): ----

All Electric Range [km]:

(AER): ----

(AER city): ----

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: -----

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+35 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##245/40 R19 94W#8,0JX19 ET45

;##245/40 R19 98Y#8,0JX19 ET45;##225/45 R19 92W M+S#8,0JX19 ET45;##225/50 R18 95

W M+S#7,0JX18 ET45;##

Certificate of Conformity

Complete vehicles

046CC0151418



www.PS-Team.de

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	CUPRA
0.2.	Type:	Variant:
	SFP	CXDNFCX1
		AD7CAD7GC0064BIML1C19ADA8117
0.2.1.	Commercial name:	CUPRA ATECA
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	-----
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:	-----
	Frontal area for final vehicle [cm2]:	-----
	Rolling resistance [kg/t]:	-----
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:	-----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37SZ_A0_0558-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-5Q0_0V_0411_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_5FP_DNFC_AD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ381_7A_17_020-WWW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	-----
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-AU_00109_00_000-WWW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-A1_DGV_D_AYAAXX-WWW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A., Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right B-pillar, glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	-----
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZ5FXP6555770
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2023-04-05

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6394*38 granted on 2023-02-07 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-04-05

Martorell, 2023-04-05

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data



VSSZZZ5FXP6555770

1. Number of axles / wheels: 2 / 4

3. Powered axles (number, position): 2, Axle 1/2

Interconnection of powered axles: front-rear axle gear
box-cardan shaft

3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated: non-automated

4. Wheelbase[mm]: 2628

4.1. Axle spacing [mm]: 2628

5. Length [mm]: 4386

6. Width [mm]: 1841

7. Height [mm]: 1613

13. Mass in running order [kg]: 1628

13.2. Actual mass of the vehicle [kg]: 1655

16. Technically permissible maximum masses:

16.1. Technically permissible maximum laden mass [kg]: 2130

16.2. Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]: 1110 / 1070

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination [kg]: 4230

18. Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1. Drawbar trailer [kg]: ---

18.3. Centre-axle trailer [kg]: 2100

18.4. Unbraked trailer [kg]: 750

19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]: 90

20. Manufacturer of the engine: AUDI AG

21. Engine code as marked on the engine: DNF

22. Working principle: Positive ignition / 4 stroke

23. Pure electric: no

23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle: -----

24. Number and arrangement of cylinders: 4; in Line

25. Engine capacity [cm³]: 1984

26. Fuel: petrol

26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel: mono fuel vehicle

26.2. Type of dual fuel engine: -----

27. Maximum power

27.1. Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine): 221.00 / 5300

27.3. Maximum net power [kW] (electric motor): -----

27.4. Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor): -----

28. Gearbox (type): automatic

Gear

28.1. Gearbox ratios:

28.1.2. Final drive ratio:

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

29. Maximum speed [km/h]: 249

30. Axle(s) track (1./2.) [mm]: 1575 / 1549

35. Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO₂ determination:

Axle 1: 245/40 R19 94W / 8,0JX19 ET45 / C / C1

Axle 2: 245/40 R19 94W / 8,0JX19 ET45 / C / C1

36. Trailer brake connections: -----

38. Code for bodywork: AC

40. Colour of vehicle: WHITE

41. Number and configuration of doors: 5 / le. 2, ri 2, ba. 1

42. Number of seating positions (including the driver): 5

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: ---

42.3. Number of wheelchair user accessible position: ---

46. Sound level

Stationary [dB(A) at min⁻¹]: 83.70 / 3750

Drive-by [dB(A)]: 69.00

47. Exhaust emission level: EURO 6 AP

47.1. Parameters for emission testing of V_{ind}:

47.1.1. Test mass [kg]: 1732

47.1.2. Frontal area [m²]: -----

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
173.1	0.753	0.04007

47.2. Driving cycle:

47.2.1. Driving cycle class: 3b

47.2.2. Downscaling factor (f_{disc}): -----

47.2.3. Capped speed: no

48. Exhaust emissions: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Particulates	Particles #
	494.3	28.6	23.1	19.8	-----	-----	0.2300	0.28E11
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particulates	Particles #
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]: -----

48.2. Declared maximum RDE values (if applicable): NO_x [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)

Complete RDE trip: 60.0 6.00 E11

Urban RDE trip: 60.0 6.00 E11

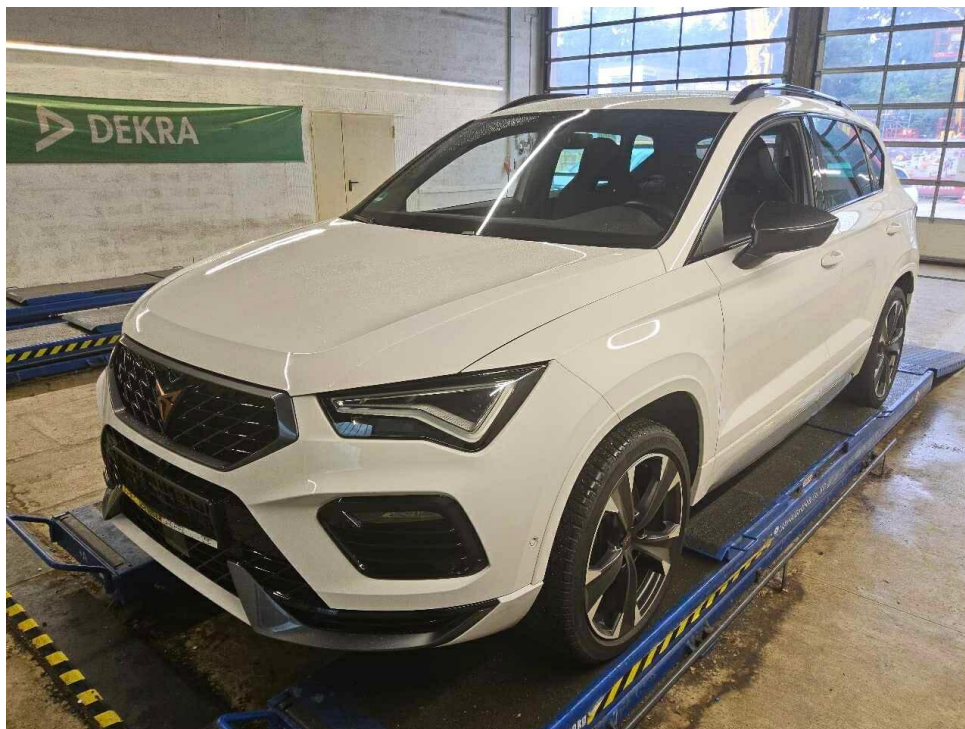


Bild 1 : Diagonal vorn links

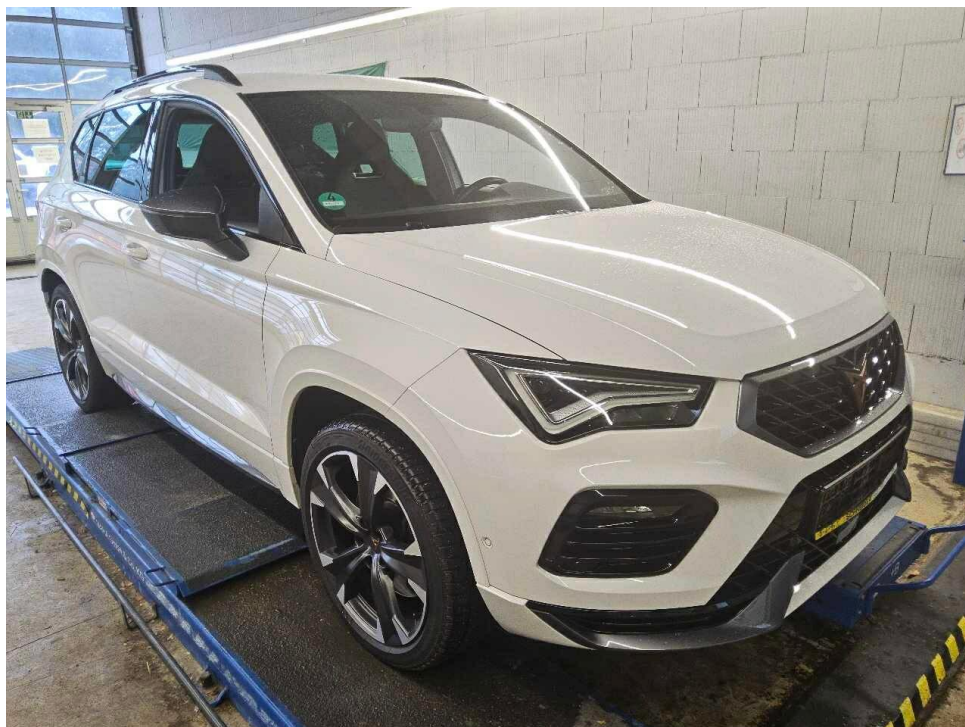


Bild 2 : Diagonal vorn rechts

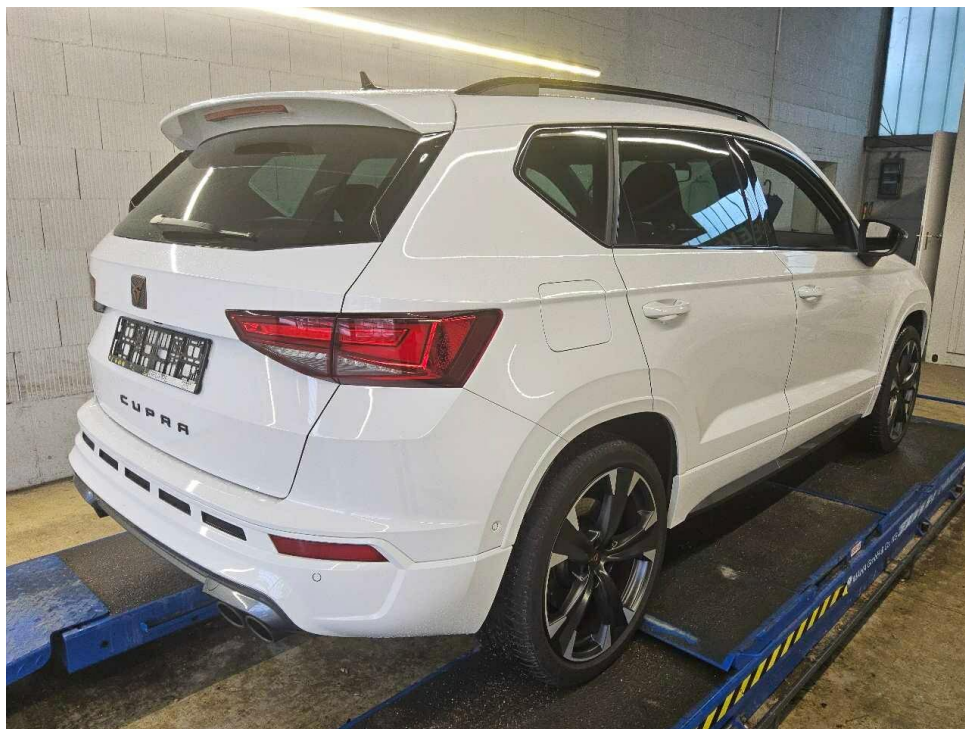


Bild 3 : Diagonal hinten rechts

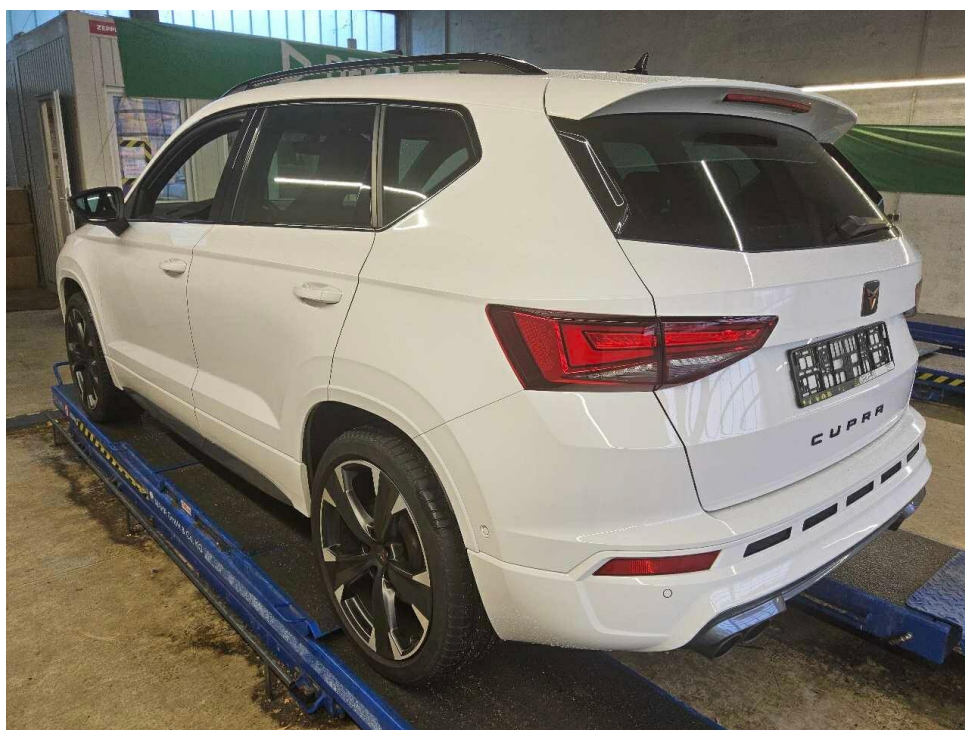


Bild 4 : Diagonal hinten links

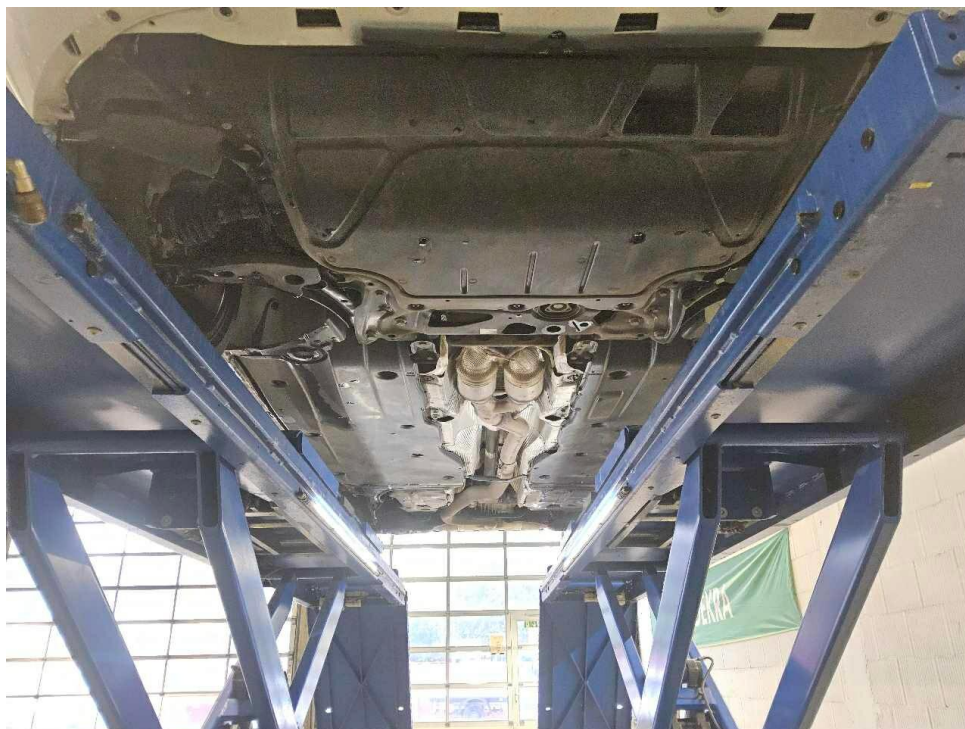


Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

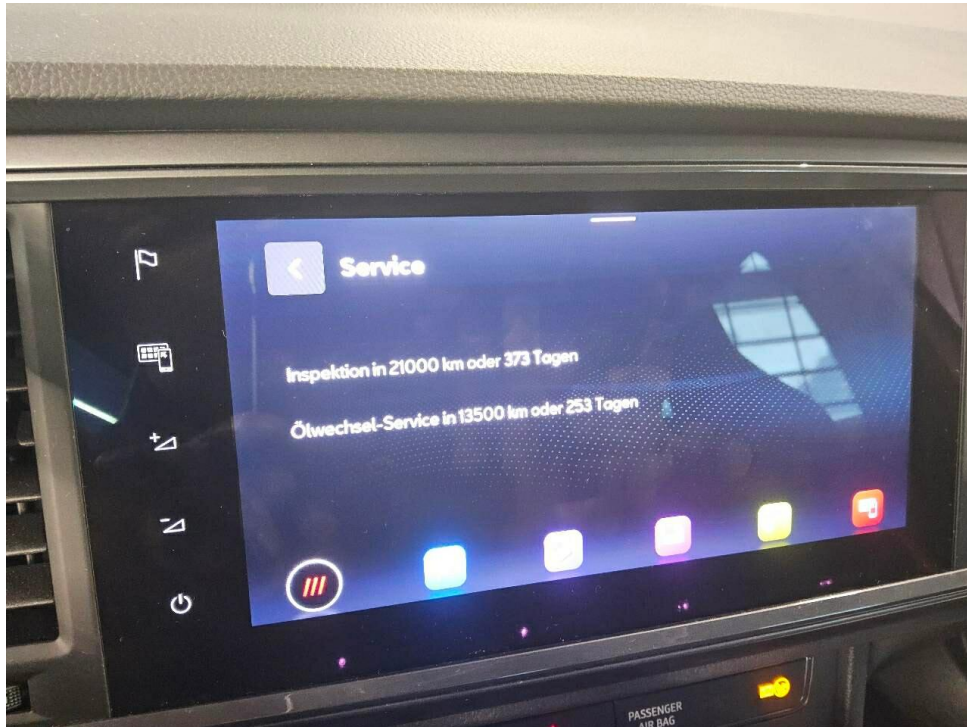


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

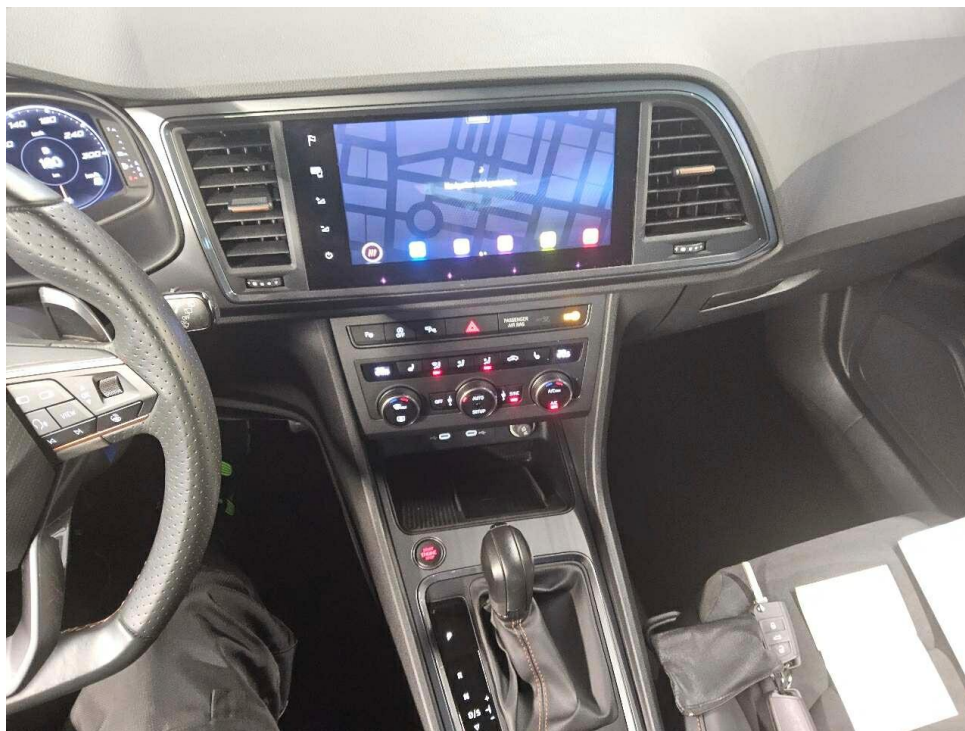


Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

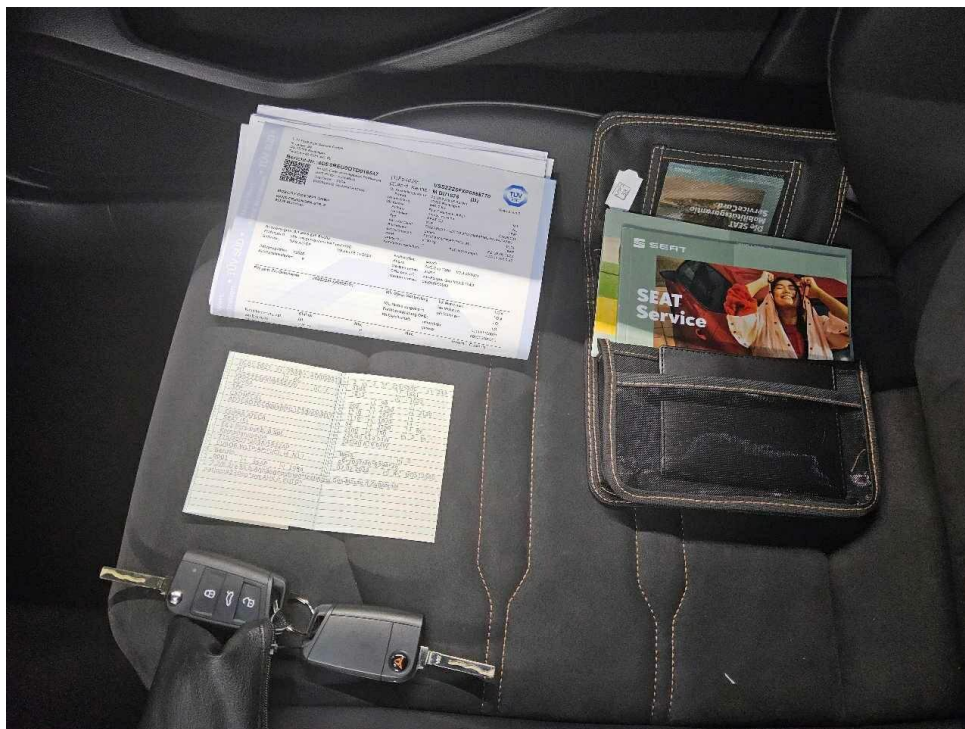


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

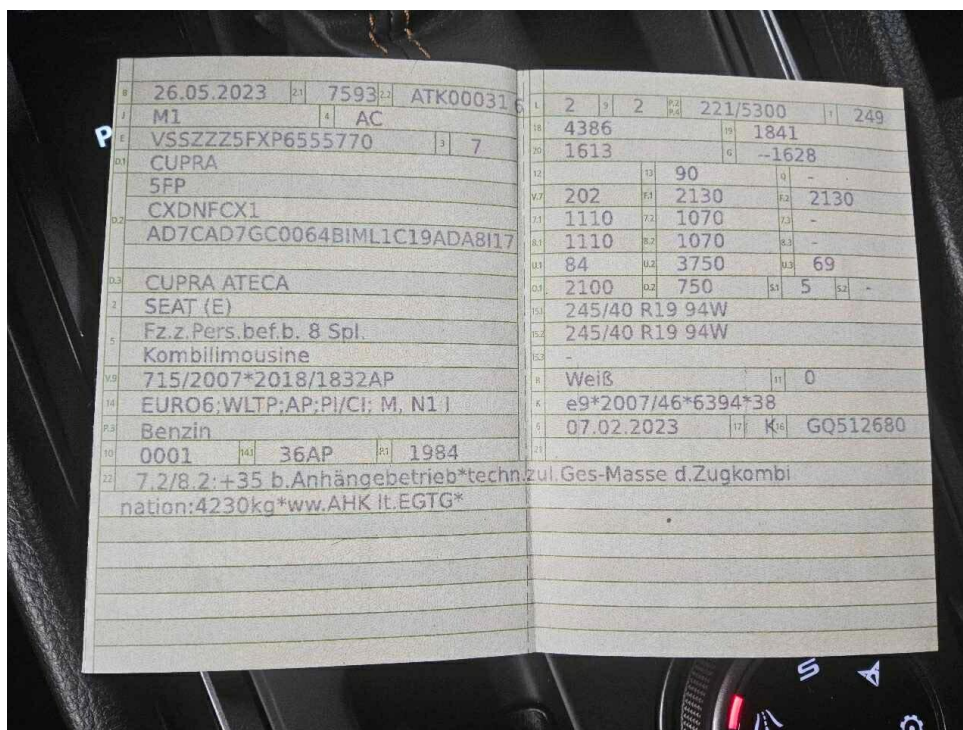


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Service-Nachweis

SEAT S.A.

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrzeugtyp	VSSZ255XP6555770
Fahrzeugnummer	ATICA 2.0 TSI CUPRA ST221 D6A7A
Typbezeichnung	2023-06-02
Datum der Auslieferung	
Ölwechsel-Service	
Datum	2025-12-29
Laufleistung	31998 km
Auflagezeitpunkt	2025060490
Durchgeführt von	blg
Emil-Adolf-Str. 12	72760 Reutlingen
Deutschland	Ja
Autorisierter Service Partner	Bis zum Ende des ursprünglichen Versicherungszeitraums bzw. des
Pannenhilfe	Verlängerungszeitraums, sofern dieser gilt
Inspektion	
Datum	2025-06-20
Laufleistung	26738 km
Auflagezeitpunkt	2025062933
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub- u. Pollenfilter ☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Öl f. Allradkupplung
Durchgeführt von	blg
Emil-Adolf-Str. 12	72760 Reutlingen
Deutschland	Ja
Autorisierter Service Partner	Bis zum Ende des ursprünglichen Versicherungszeitraums bzw. des
Pannenhilfe	Verlängerungszeitraums, sofern dieser gilt

Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 16 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 18 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

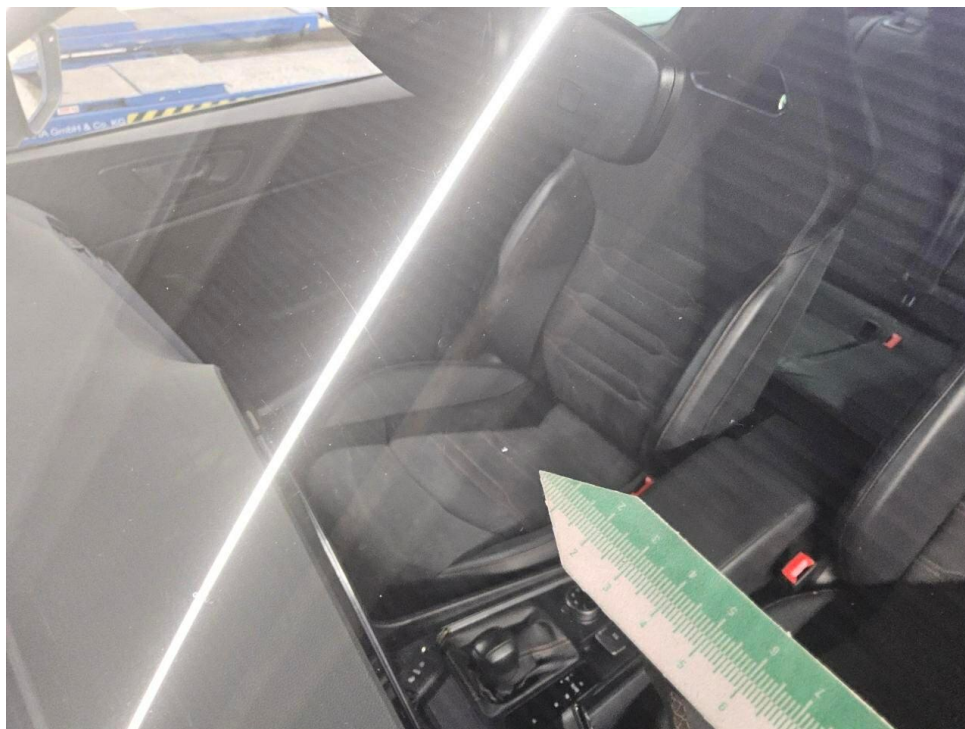


Bild 19 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

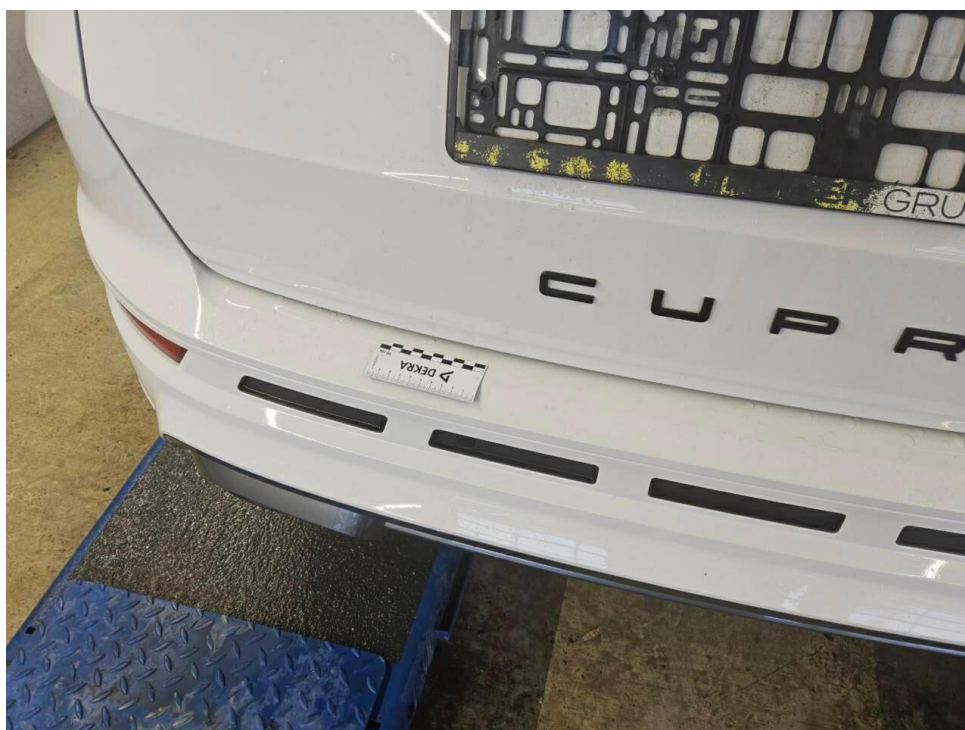


Bild 20 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 21 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 22 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 23 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
12.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 105 µm bis 220 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: Seitenwand hinten links. Keine genaue Angabe zur Schadenshöhe und Umfang.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.05.2023	Hersteller	CUPRA
Marke	CUPRA	Typ / Verkaufsbez.	Ateca VZ 2.0 TSI 4Drive
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZ5FXP6555770	HSN / TSN	7593 / ATK
Schlüssel-Nr.	40640278	Km-Stand abgelesen	35741
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	221
Hubraum (ccm)	1984	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Weiß / Uni / Weiß	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm
2 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	4 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 28.02.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;


Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Knie-Airbag auf der Fahrerseite, Airbag: Kopfairbag-System, vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Allradantrieb 4Drive, Ambientelicht vorn, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Berganfahrassistent (HHC), Blinkleuchten integriert in Außenspiegel, Bordcomputer, Bremslicht, drittes, CUPRA CONNECT, CUPRA Drive Profile, Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in Schwarz, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Fensterheber vorn und hinten elektrisch, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Heckscheibe beheizbar, Heckscheibewischer, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Kopfstützen, 2 vorn, 3 hinten, LED-Technologie, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder mit Schaltwippen, Beheizbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit integriertem Staufach, Müdigkeitserkennung, Navigationssystem, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Licht- und Sicht, Parkbremse, elektronisch inkl. Auto-Hold-Funktion, Parklenkassistent, Radiozubehör: 2 USB-C-Ladebuchsen für die 2. Sitzreihe, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle, Radiozubehör: Full Link, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) "Exclusive Black/Silver", Räder: Tyre fit, Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Kessy", Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Schalensitze vorn, Sonnenblenden mit Make-up Spiegel, Beleuchtet, Sportpedalerie in Aluminiumoptik, Start-Stopp-System, Steckdose, 12-V, vorn, Telefon: Wireless Charger im Ablagefach der Mittelkonsole, Top View Kamera inkl. Rückfahrkamera, Türeinstiegsleisten vorn in Aluminiumoptik, beleuchtet, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung inkl. Heckklappe mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 29.12.2025 bei Kilometerstand 31.998
bis Wartung verbleiben:	13.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

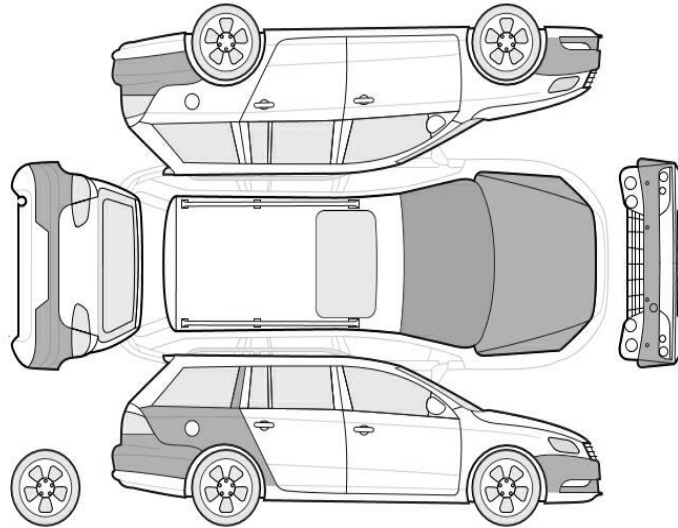Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 22, 23)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 18, 19)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 14, 15)
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 20, 21)

Schadensfälle der internen Belegnummer 99046361

Fahrzeugdaten

Modell Cupra Ateca Bestell Deal 0822 2.0 TSI 221kW 4Drive DSG
Fahrzeug-Ident-Nr. VSSZZZ5FXP6555770

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025104252	01.07.2025	Windschutzscheibe/Reparatur	109,50
2025109136	01.07.2025	Fahrerseite Seitenteil hinten; Stoßfänger hinten links	8.986,34
2026107356	05.05.2026	Beifahrerseite Seitenteil hinten	0,00
2026109199	11.06.2026	Stoßfänger hinten	0,00