

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

9414MFZ / WBA21BY0807M26402 / 7M26402

Datos vehículo:

| | | | |
|------------|--------------------|--------------|----------------|
| Marca: | BMW | Combustible: | GASOLINA |
| Modelo: | 218D ACTIVE TOURER | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión: | 218D ACTIVE TOURER | Color: | NO DETERMINADA |
| Tapicería: | NO DETERMINADA | Kilómetros: | 168.816 |

Controles específicos:

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|------------|
| Llaves principales: | 2 | Llaves secundarias: | 0 |
| Llaves especiales: | 0 | Tipo transmisión: | Automática |
| Revisión: | Sin libro | | |

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

| 9414MFZ Neumático | Marca | Medidas | Índice carga | Índice velocidad | Runflat |
|---------------------|-------|-----------|--------------|------------------|---------|
| DD | NEXEN | 205/65/16 | 95 | W | - |
| DI | NEXEN | 205/65/16 | 95 | W | - |
| RP | | | | | - |
| TD | NEXEN | 205/65/16 | 95 | W | - |
| TI | NEXEN | 205/65/16 | 95 | W | - |

Datos Inspección:

| | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Tipo Inspección: | COMERCIAL | Ubicación Inspección: | BAL CIEMPOZUELOS |
| Fecha Inspección: | 11/06/2026 | RaC: | ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU |
| Comentarios: | | | |

Daños no valorables:

| 9414MFZ COMPONENTE | ACCIÓN | COMENTARIO |
|-------------------------------|--------------|------------|
| Telemando cierre centralizado | OBSERVACIÓN- | |

| 9414MFZ COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN | CARROC. | MONTAJE | PINTURA | MAT. PINTURA | RECAMBIO | %DTO | IMPORTE |
|--|-------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|--------------|----------|-------|----------|
| 1. Jgo pegado sensor lluvia | - | REEMPLAZAR | | | | 0,00 | 29,44 | 10,00 | 26,49 € |
| 2. Luna parabrisas | - | REEMPLAZAR | 2.16 h. | | | 0,00 | 609,55 | 40,00 | 448,89 € |
| 3. Jgo pegado lunas - 300ML - Nueva | - | REEMPLAZAR | | | | 0,00 | 61,68 | 10,00 | 55,51 € |
| 4. Moldura sup luna parabrisas | - | REEMPLAZAR | | | | 0,00 | 24,64 | 10,00 | 22,17 € |
| 5. Neumático tr iz - GOODYEAR UG 8 - Nueva | - | REEMPLAZAR | 0.46 h. | | | 0,00 | 170,39 | 10,00 | 171,06 € |
| 6. Neumático tr dr - GOODYEAR UG 8 - Nueva | - | REEMPLAZAR | 0.46 h. | | | 0,00 | 170,39 | 10,00 | 171,06 € |
| 7. Paragolpes dl | Pintar Reparado Combinada no | DESMONTAR Y MONTAR | 1.00 h. | 1.75 h. | 2.08 h. | 8,81 | 0,00 | | 194,76 € |
| 8. Paragolpes tr | Pintar Reparado Combinada no | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.66 h. | 1.75 h. | 7,41 | 0,00 | | 100,19 € |
| 9. Retrovisor completo dr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.42 h. | | 0,00 | 0,00 | | 16,17 € |
| 10. Retrovisor completo iz | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.42 h. | | 0,00 | 0,00 | | 16,17 € |
| 11. Moldura retrovisor puerta iz | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.25 h. | | 0,00 | 0,00 | | 9,62 € |
| 12. Moldura retrovisor puerta dr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.25 h. | | 0,00 | 0,00 | | 9,62 € |
| 13. Puerta dl iz | Pintar Reparado Pieza montada | REPARAR | 0.20 h. | | 4.33 h. | 18,34 | 0,00 | | 192,74 € |
| 14. Puerta dl dr | Pintar Reparado Pieza montada | REPARAR | 0.30 h. | | 2.50 h. | 10,59 | 0,00 | | 118,39 € |
| 15. Puerta tr iz | Pintar Reparado Pieza montada | REPARAR | 0.20 h. | | 2.17 h. | 9,19 | 0,00 | | 100,43 € |
| 16. Puerta tr dr | Pintar Reparado Pieza montada | REPARAR | 0.40 h. | | 2.17 h. | 9,19 | 0,00 | | 108,13 € |
| 17. Embellecedor manilla ext dl dr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.08 h. | | 0,00 | 0,00 | | 3,08 € |
| 18. Embellecedor manilla ext dl iz | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.08 h. | | 0,00 | 0,00 | | 3,08 € |
| 19. Cejilla ext puerta dl dr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.17 h. | | 0,00 | 0,00 | | 6,54 € |
| 20. Cejilla ext puerta dl iz | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.17 h. | | 0,00 | 0,00 | | 6,54 € |
| 21. Embellecedor manilla ext tr dr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.13 h. | | 0,00 | 0,00 | | 5,00 € |
| 22. Embellecedor manilla ext tr iz | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.13 h. | | 0,00 | 0,00 | | 5,00 € |
| 23. Cejilla ext puerta tr dr | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.08 h. | | 0,00 | 0,00 | | 3,08 € |
| 24. Cejilla ext puerta tr iz | - | DESMONTAR Y MONTAR | | 0.08 h. | | 0,00 | 0,00 | | 3,08 € |
| 25. Aleta tr dr c/estribo | Reparado Combinada no | - | | | 1.75 h. | 7,41 | 0,00 | | 74,78 € |
| 26. Aleta tr iz c/estribo | Reparado Combinada no | - | | | 1.75 h. | 7,41 | 0,00 | | 74,78 € |
| 27. Capó dl | Pintar Reparado Pieza montada | - | | | 2.25 h. | 9,53 | 0,00 | | 96,15 € |
| 28. Faro dr | - | PULIDO POLICARBONATO | | | | 0,00 | 0,00 | | 50,00 € |
| 29. Embellecedor rejilla iz paragolpes dl | - | Pintura plásticos pequeños | | | | 0,00 | 0,00 | | 19,25 € |
| 30. Llanta rueda tr dr | - | PINTAR LLANTA ALUMINIO | | | | 0,00 | 0,00 | | 110,00 € |

| 9414MFZ COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN | CARROC. | MONTAJE | PINTURA | MAT. PINTURA | RECAMBIO | %DTO | IMPORTE |
|---|-----------|----------------------------|---------|---------|---------|--------------|----------|-------------------|------------------|
| 31. Faro iz | - | PULIDO POLICARBONATO | | | | 0,00 | 0,00 | | 50,00 € |
| 32. Embellecedor rejilla dr paragolpes dl | - | Pintura plásticos pequeños | | | | 0,00 | 0,00 | | 19,25 € |
| 33. Llanta rueda dl dr | - | PINTAR LLANTA ALUMINIO | | | | 0,00 | 0,00 | | 110,00 € |
| 34. Moldura retrovisor puerta dr | - | Pintura plásticos pequeños | | | | 0,00 | 0,00 | | 19,25 € |
| 35. Llanta rueda tr iz | - | PINTAR LLANTA ALUMINIO | | | | 0,00 | 0,00 | | 110,00 € |
| 36. Moldura retrovisor puerta iz | - | Pintura plásticos pequeños | | | | 0,00 | 0,00 | | 19,25 € |
| 37. Llanta rueda dl iz | - | PINTAR LLANTA ALUMINIO | | | | 0,00 | 0,00 | | 110,00 € |
| TOTAL INSPECCIÓN | | | | | | | | (IVA no incluido) | 2659,51 € |

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

| 9414MFZ RESUMEN PERITACIÓN | TIEMPO | EUROS |
|------------------------------|----------|----------|
| Total Mano de Obra Carrocero | 9,85 h. | 379,19 € |
| Total material pintura | - | 87,88 € |
| Total Mano de Obra Pintura | 20,75 h. | 798,84 € |
| Total Recambios | - | 776,62 € |
| Descuento recambios aplicado | - | 289,47 € |
| Total Faltantes | - | 0,00 € |
| Total Smart Repair | - | 617,00 € |















Valores desde indiv.

1.0 l/h



Total 168816 km → 697.2 km

Datos de conducción

334 km 12:33



Puerta abierta.


P +34.5°C









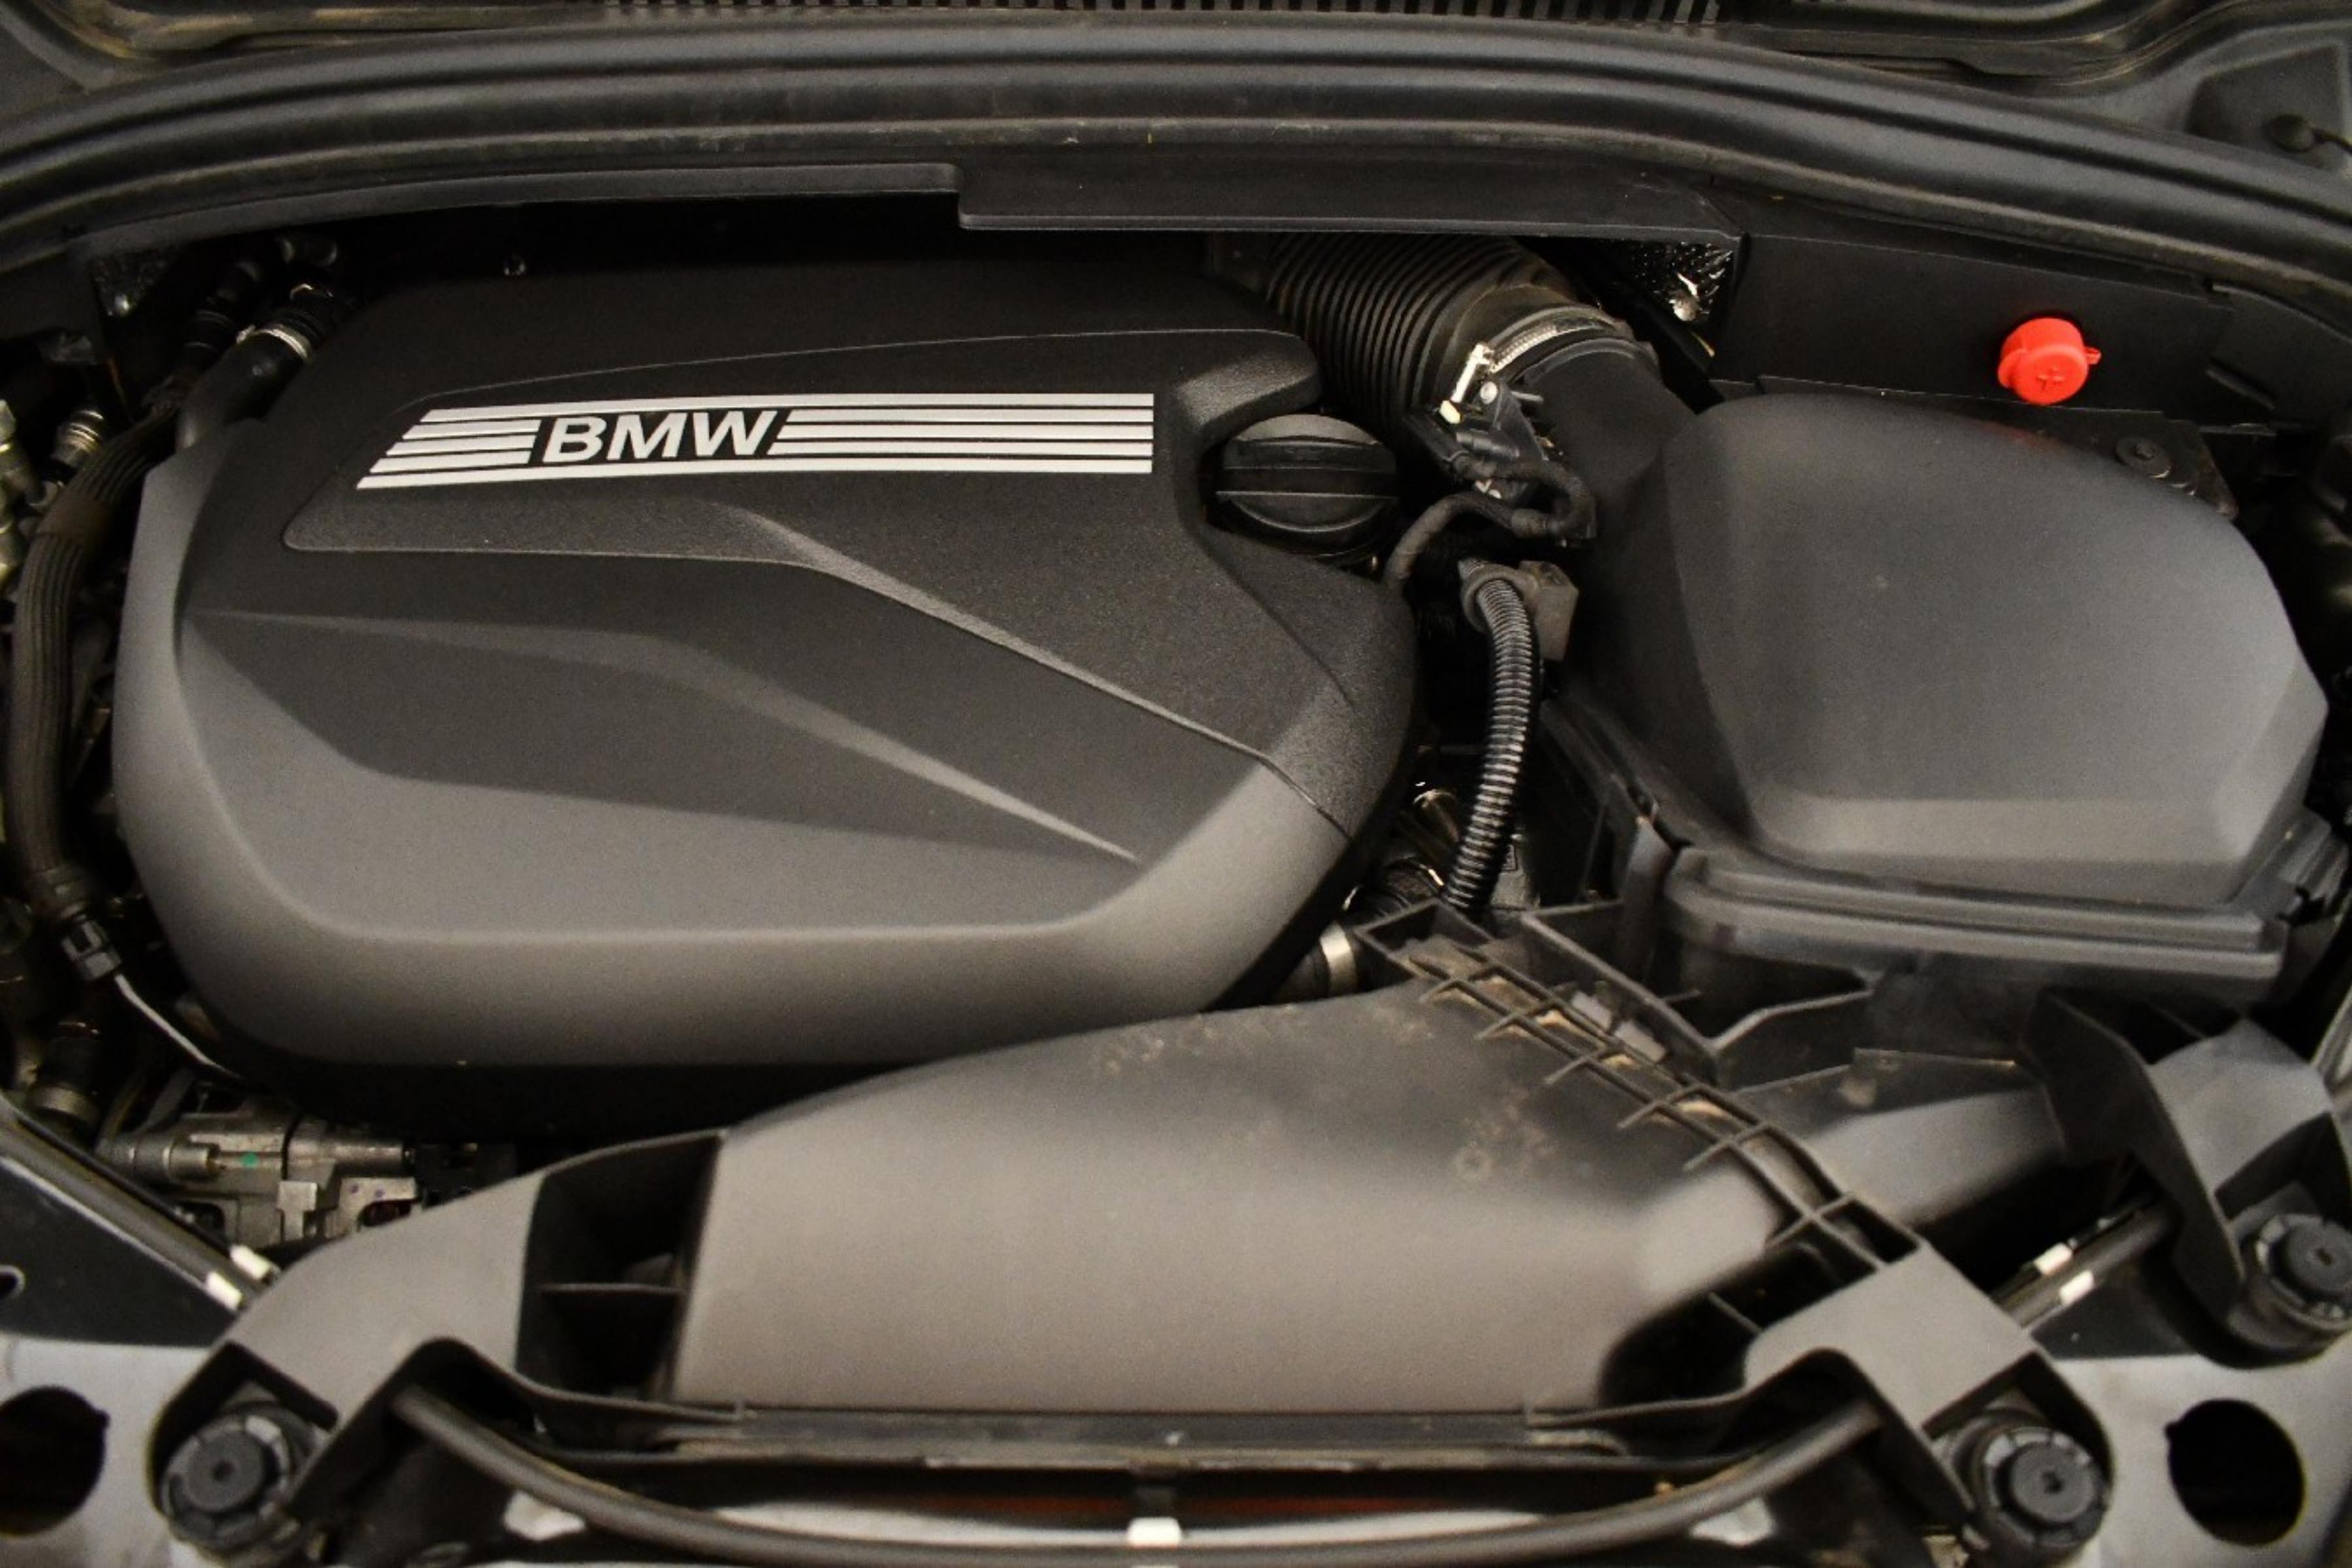



ⓈWBA21BY0807M26402Ⓢ










Buscar puntos de destino



MEDIA
TEL
NAV

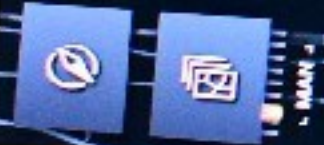

- LOW °C +

MENÚ CLIMATIZ

- LOW °C +



INCH/MM
4.33
OFF ON



OFF ON

3.43

Inch/mm

ZERO



3.90

inch/mm

OFF ON

ZERO



OFF ON

inch/mm

4.03

ZERO

























Manheim
COX AUTOMOTIVE



Manheim
CON. ALTERNATIVE

7
8
9
10



Manheim
COX AUTOMOTIVE



8 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE

800



FLIES/TREAD 2 STEEL + 1 POLYESTER
SIDE WALL 1 POLYESTER

0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE









0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE

0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Handwritten text on the tire sidewall, possibly a date or location, which is mostly illegible due to the angle and lighting.







0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
С.В. Мангейм



Manheim
COY. AUTOMOTIVE

KEY KEY



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE

44



Manheim
COX AUTOMOTIVE







 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



Manheim
COX AUTOMOTIVE





Manheim
COX AUTOMOTIVE



5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE





 **Manheim**
CAR REFINANCING

USA
150



Manheim
COX AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CM

205V
63R16