



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links

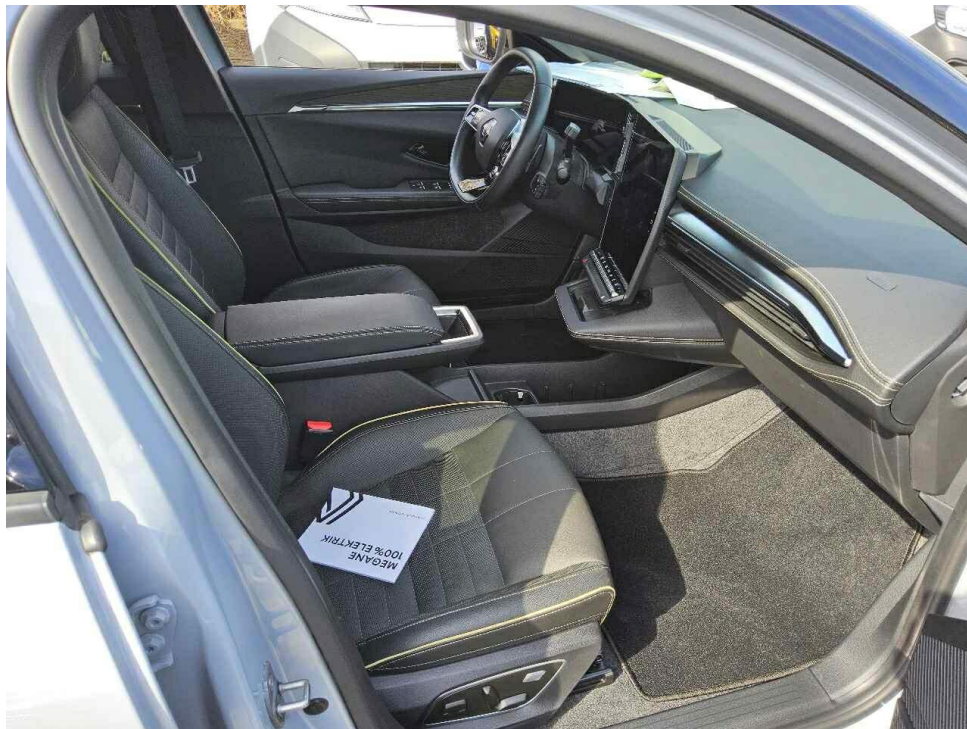


Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)



Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft



Bild 9 : Unterboden



Bild 10 : Ladekabel



Bild 11 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, smart repair



Bild 12 : Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt, smart repair

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 02.04.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Laut vorliegenden Informationen wurde am 24.06.2025 ein Schaden in Höhe von 3.154 EUR am Fahrzeug instandgesetzt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Am Fahrzeug weitere dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.03.2024	Letzte Zulassung	26.03.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Megane E-Tech Electric (02.2022->) / Megane E-Tech EV60 220 Iconic (60 kWh)	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RCB00671156752
HSN / TSN	3333 / BPN	DAT Europa-Code®	017201750150001
DAT Marktindex	DE001 6390	Km-Stand abgelesen	63800
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	55
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Gänge	1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	GRAU KQJ + SCHWARZ GNE / BIYWU

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 45 R 20 95 T	Goodyear / EfficientGrip Performance FP	S / O	4 mm
rechts	215 / 45 R 20 95 T	Goodyear / EfficientGrip Performance FP	S / O	5 mm
2 links	215 / 45 R 20 95 T	Goodyear / EfficientGrip Performance FP	S / O	4 mm
rechts	215 / 45 R 20 95 T	Goodyear / EfficientGrip Performance FP	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 16.10.2031			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung


Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, 2-Farben-Lackierung Metallic, 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Armaturenbrett Kunstleder, Ausstattungs-Niveau EA4 (siehe Typenschild B-/C-Säule), Ausstattungs-Paket: Harman-Kardon, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory, Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory, Außenspiegel schwarz hochglänzend, Dachantenne im Hai-fischflossen-Design, Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich mit Rückfahrkamera, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 160 kW (cont. 55 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Abstandswarner, Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodus-Schalter), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Geräuschsimulator (Außensound), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Verkehrszeichenerkennung und Geschwindigkeits-Warnanlage, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 60 kWh, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenausstattung: Kunstleder, schwarz, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kombiinstrument digital, Kopfstützen hinten, LM-Felgen 7x20 (Enos), Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3), Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Mittelkonsole mit Ablagefach, Nebelscheinwerfer, Reifen 215/45 R20 ..T, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Scheinwerfer Full-LED, mit adaptivem Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht, LED-Signatur (Pure Vision), Schnellladefunktion 22 kW (AC), Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Sitzheizung vorn, Stoßfänger mit goldenen Akzenten, Tagfahrlicht LED, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn, Verglasung hinten stark abgedunkelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 01 / 2026 bei Kilometerstand 56.954

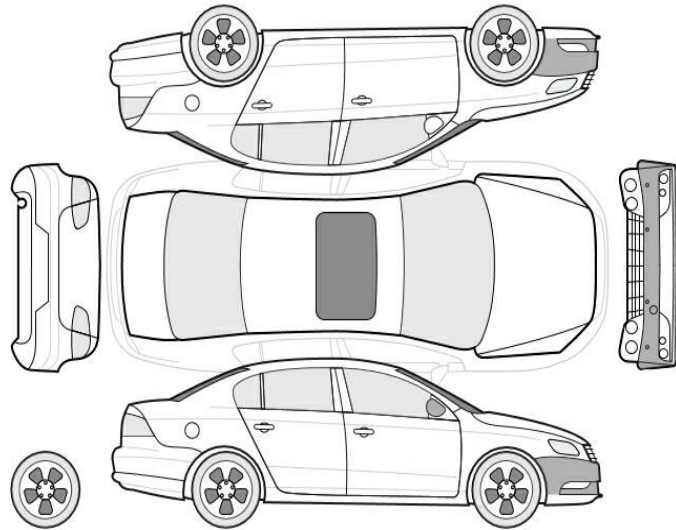Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 12)
2. Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, smart repair (Bild 11)