


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002382047
Besichtigt am: 08.04.2026 16:32
Berichts-Nr: 10469546
FIN: TMBGK7NW5P3086963



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

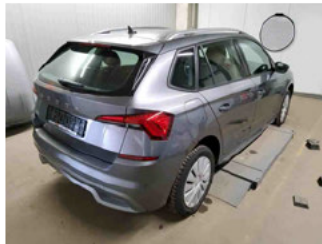

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kam iq
HSN / TSN:	8004 / AUG
Erstzulassungsdatum:	03.03.2023
Laufleistung:	56.741 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Satin schwarz/grey Formhimmel
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	4.300 KM

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive

"Virtual Cockpit"

2 USB Typ-C vorne und 2 USB Typ-C hinten

4 Türen

4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D

4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57

6-Gang-Schaltgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung Wei~

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufnahmeverrichtung im Kofferraum

Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Aussenspiegel und Tjrgriffe in Wagenfarbe

Batterie 380A (59Ah) EFB+

Bauteilesatz,-Deutschland
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile

Beheizbare Vordersitze und Hintersitze (+Spritzd}se)

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Black Piano

Bluetooth mit Wireless Charging (LTE)

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Brillen-Ablage/Halter

Business

Care Connect + Infotainment Online

Care connect + Infotainment online 3 Jahre

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Crossover

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachhimmel grau

Dachreling

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen Lattice Grey

Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung, Back-up-
Horn und Abschleppschutz

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Durchladefunktion bei Beifahrersitz (nur LL)

Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile
--

Einparkhilfe vorne + hinten

Einton-Signalhorn

Elektrische Bet{tigung der Heckklappe (Spindelantrieb)

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Fahrerkniefairbag

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,
elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung

Geschwindigkeitsregelanlage + Speedlimiter

Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Handschuhfachklappe, mit Leuchte

Heckklappe Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieururleisten und Ausstr{merrahmen Kupfer

I-Tafel Dekorleiste "Lattice Grey" + Hot-stamping Copper

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kofferraumnetz

Komfort	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen für Vordersitze, höhen- ein- stellbar	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Halter
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
LED Hauptscheinwerfer (ohne Kurvenfahrlicht, ohne NSW)	Ohne Ladeboden
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert, spezielles Styling	Ohne Lichtassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Müdigkeitserkennung
Lehnenverriegelung für rechten Vorder- sitz	Ohne Nebelscheinwerfer
Leichtmetall{der 6,5J x 17" ET40 "Propus Aero"	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetall{der 6,5J x 17" Propus Aeroschwarz,glanzgedreht (Super Rowi)	Ohne Seitenschutzleiste
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Spurwechselassistent
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar	Ohne Steckdose
Leuchtweitenregulierung	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Blende	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Regenschirm	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Pannen-Set
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box" + 2 USB hinten (nur laden)	Radschrauben Standard
Mittelkonsole	Radstand
Modul Boden hinten Ausführung 1	Rechtsverkehr
Multifunktionslenkrad	Regionscode " ECE " für Radio
Navi Amundsen 9,2"	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Netztrennwand	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifendruckkontrolle
Nichtraucherausführung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Normal-Lackierung	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Notrufsystem eCall+	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne "drive select"	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne 2. Batterie	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Abfalleimer	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Adapter	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Anhängenvorrichtung	Schriftzugsatz in Grundaufführung
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne Dekorfolien/Embleme	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne ECO-Funktion	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge Style schwarz Stoff / grau Suedia
 Sitzeinstellung, links elektr., rechts manuell höheneinstellbar
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
 Label auf Sonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalte assist
 Stabilisator vorn
 Standard Sitze
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Style
 Türverkleidung Insert - Stoff
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Typprüfland Deutschland
 Überhang hinten, kurz
 Variante Grundausstattung
 Version Standard
 Wartungsintervallverlängerung
 Web Radio
 Wired & Wireless Smart Link+
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
 Zierleisten Standard
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus. Triebwerks-Unterschutz
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	4,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Bremsbeläge vorne	Verschlissen	Ersetzen
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Ersetzen
5	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
6	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
7	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
8	Motorhaube	Chemische Verunreinigung	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerzierblende hinten	Anhaftung	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Gepäcknetz	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBGK7NW5P3086963

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

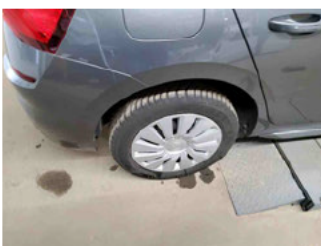

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10469546
vom: 22.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

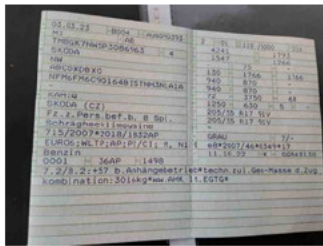

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



2 - Bremsbeläge vorne - Verschlissen - Ersetzen



3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Ersetzen




5 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar

Stirnwanddämmung zerfressen




6 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

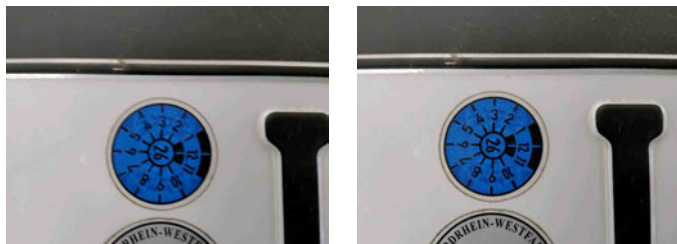

7 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



8 - Motorhaube - Chemische Verunreinigung - Polieren

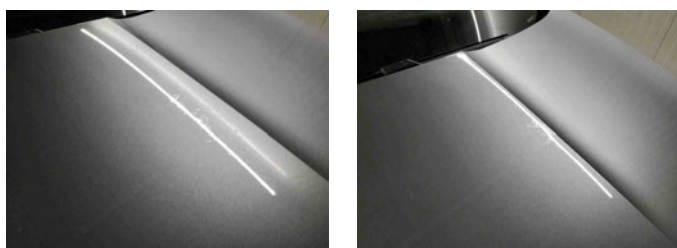

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerzierblende hinten - Anhaftung - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Gepäcknetz - Fehlt - Ersetzen

