



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45126625
Auftrags-Nr / Referenz: 50153070_1
Besichtigungsdatum: 20.03.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz GLC-Coupe 300 d 4Matic 9G-TRONIC AMG Line		
Kennzeichen	DU-A 4000	Fahrgestellnummer	W1N0J1KBXPG151164
Erstzulassung	19.02.2024	Laufleistung (abgelesen)	30.948 km
HSN/TSN	2222 / AKB 00091	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	GRAPHITGRAU - METALLIC...	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	180 kW / 1.950 ccm	Nächste HU	02/2027
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	357 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.530 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	50153070_1	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R20 105Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Dunlop	6mm / 6mm	i.O.
2	285/40 R20 108Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Dunlop	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagen
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Kneebag für Fahrer
Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Windowbags
Aktiver Brems-Assistent
Allradantrieb 4MATIC
AMG Pedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen
Anti-Blockier-System (ABS)
ATTENTION ASSIST
Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Bordcomputer
Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser
Dritte Bremsleuchte in LED-Technik
DYNAMIC SELECT
EASY-Pack-Heckklappe mit elektrischer Betätigung zum Öffnen und Schließen
EASY-Pack-Laderaumabdeckung (herausnehmbar)
Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrlichtassistent
Fensterheber elektrisch 4fach
Feststellbremse elektrisch
Fußmatten in Schwarz mit AMG Schriftzug
Getriebe: 9G-TRONIC
Heckscheibe heizbar
Innenhimmel Stoff schwarz
Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO
KEYLESS-GO Start-Funktion
Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen
Kombiinstrument mit 2 tubenförmigen Rundinstrumenten, 13,97 cm (5,5") großem Multifunktionsdisplay
Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten
Kopfstützen 5-fach
Lackierung: Uni
LED High Performance-Scheinwerfer
Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad im 3-Speichen-Design in Leder Nappa schwarz
Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Längsrichtung
Mercedes-Benz Notrufsystem
Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX
Paket: Ablage
Paket: AMG Line Exterieur
Paket: Chrom
Paket: Innenraumlicht
Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA
Radiozubehör: Digitales Radio
Radiozubehör: Remote Online
Radiozubehör: Touchpad
Reifendruckkontrolle (RDK)
Remote Services Plus
Räder: 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design
Rückfahrkamera
Scheibenwischer mit Regensensor
Sitz: Sportsitze vorn
Sitze: Fondsitzelehnen klappbar
Sitze: I-Size-Kinder-Rückhaltesystem auf den äußeren Sitzplätzen im Fond

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar
Tempomat
Vorrüstung für Dachträgersysteme
Warnweste für Fahrer
Wegfahrsperr
Zentralverriegelung
Zierelemente: Klavierlackoptik schwarz/Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung

Bezeichnung
Ambientebeleuchtung
AMG Abrisskante
Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
Fahrwerk: AIR BODY CONTROL Luftfederung
Head-up Display
KEYLESS-GO
Klima: Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 3 Klimazonen
Lackierung: Metallic
Lenkrad: Multifunktionslenkrad beheizt
Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information
Paket: Advanced Licht
Paket: Business
Paket: High End Assistenz
Paket: High End Infotainment
Paket: High End Komfort
Paket: High End Park
Paket: Spiegel
Polster: Leder schwarz
Räder: 50,8 cm (20") AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design
Scheibenwaschanlage beheizt
Schiebedach
Sitze: Sitzklimatisierung für Fahrer- und Beifahrersitz
Trittbretter in Aluminiumoptik mit Gumminoppen
Volldigitales Instrumenten-Display
Wärme- und geräuschkämmendes Akustikglas
Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule
Zierelemente: Holz Esche schwarz offenporig / Aluminium mit Längsschliff hell

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Tirefit komplett
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Frontansicht



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Seitenansicht



Abbildung 5: Seitenansicht

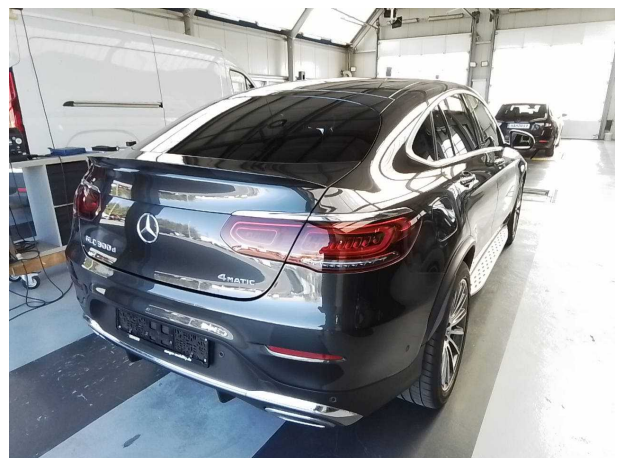


Abbildung 6: Schräg hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Schräg hinten

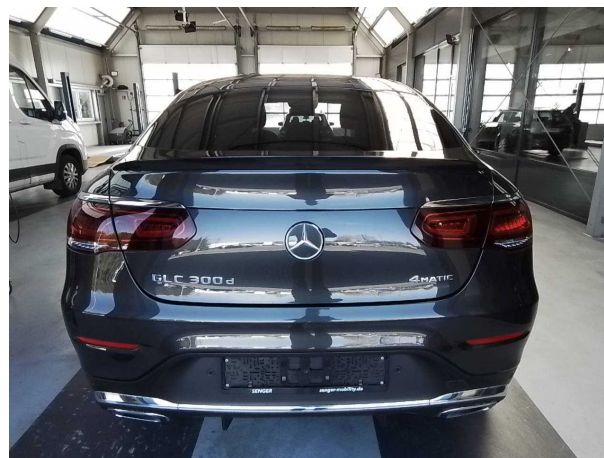


Abbildung 8: Heckansicht



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Laderaum

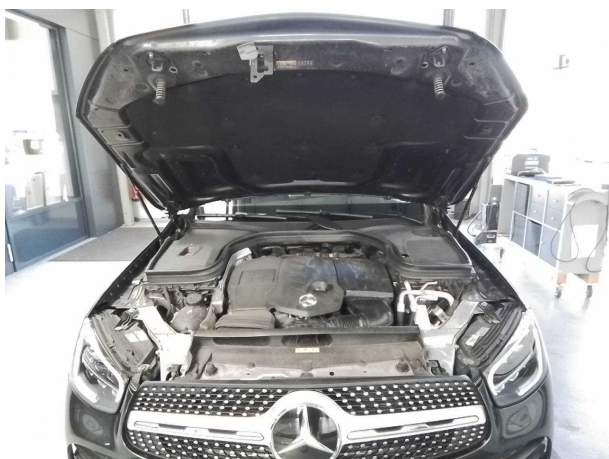


Abbildung 11: Motorraum



Abbildung 12: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

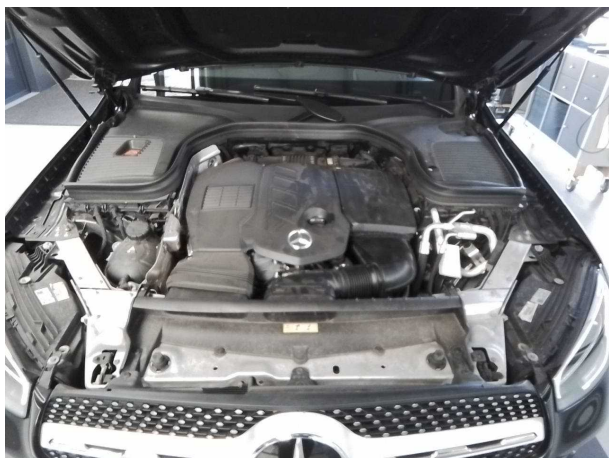


Abbildung 13: Motorraum



Abbildung 14: FIN



Abbildung 15: Innenraum vorne

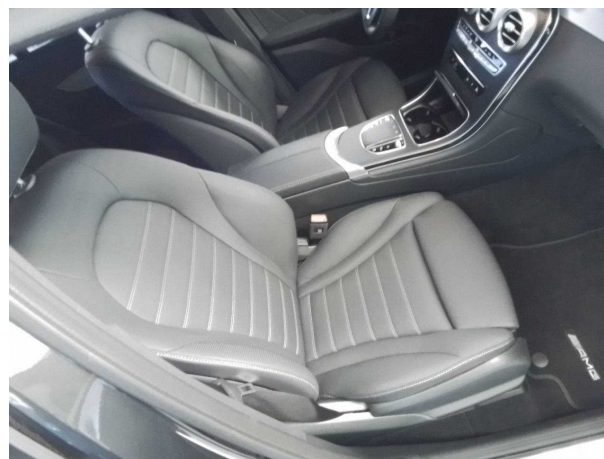


Abbildung 16: Innenraum vorne



Abbildung 17: Innenraum vorne

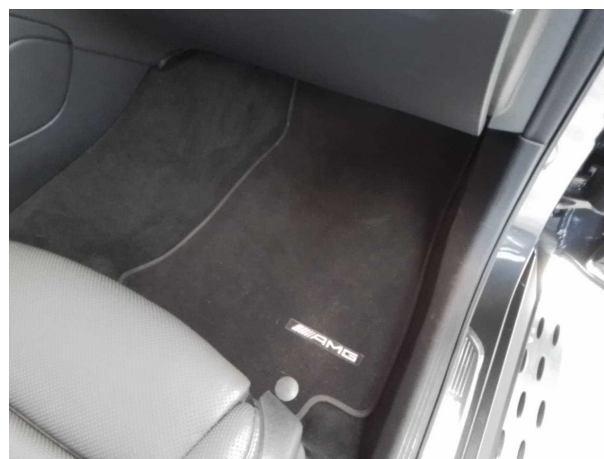


Abbildung 18: Innenraum vorne

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

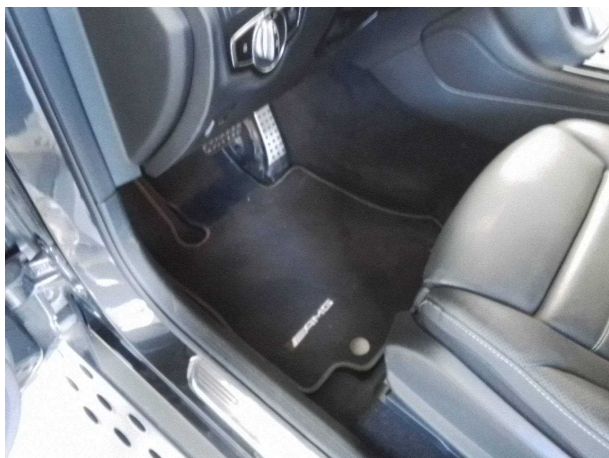


Abbildung 19: Innenraum vorne

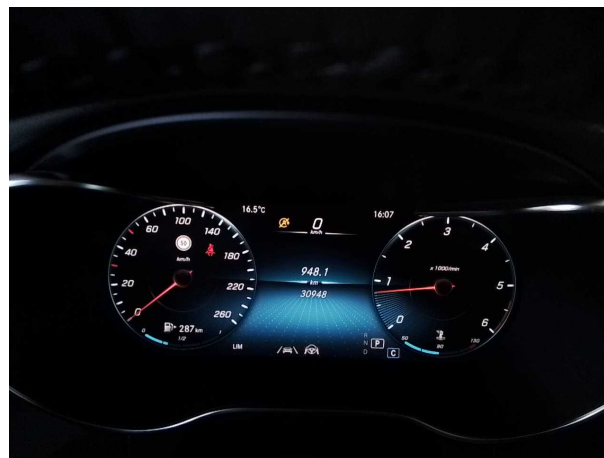


Abbildung 20: Kombiinstrument



Abbildung 21: Kombiinstrument

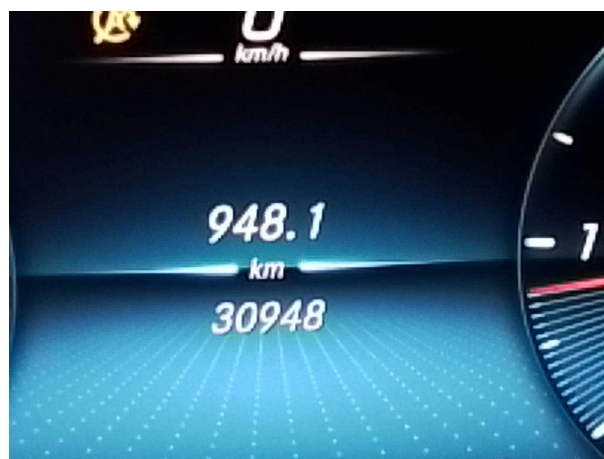


Abbildung 22: Laufleistung

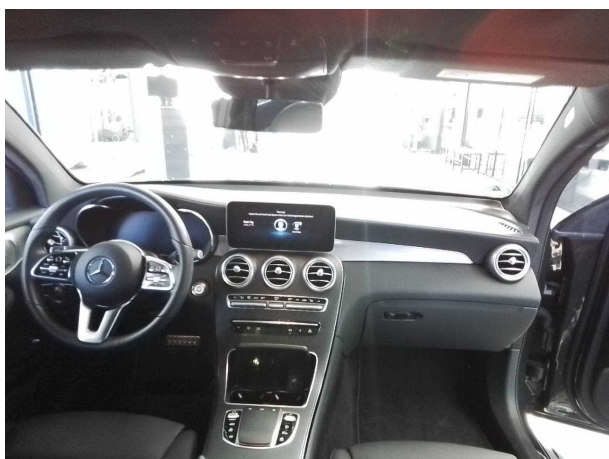


Abbildung 23: Instrumententafel

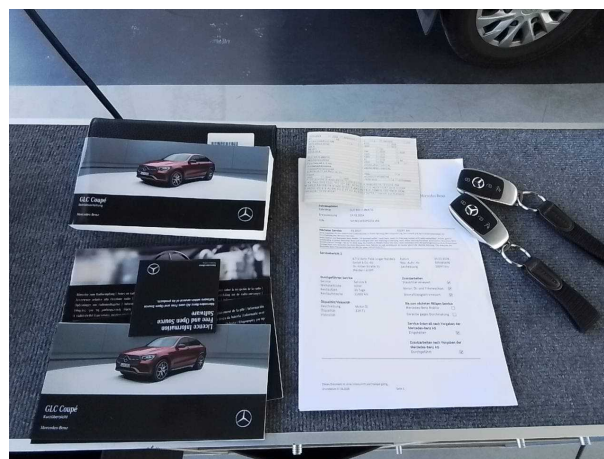


Abbildung 24: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

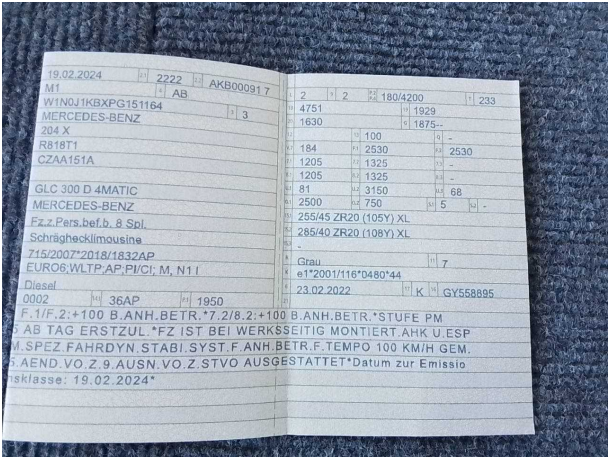


Abbildung 25: Zulassungsdocument(e)

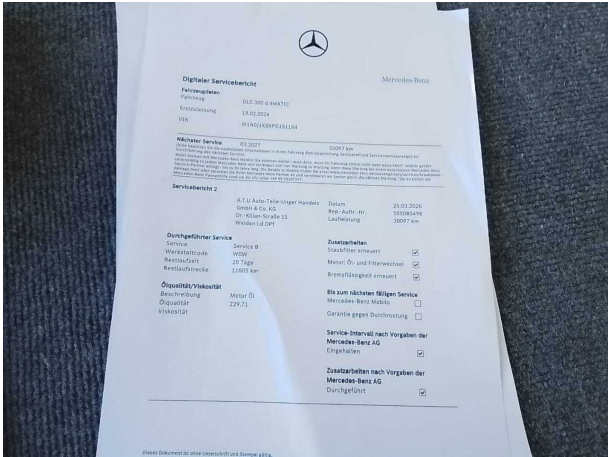


Abbildung 26: Zulassungsdocument(e)

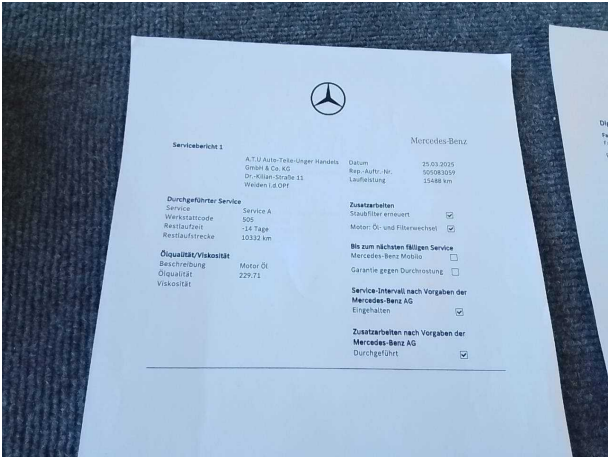


Abbildung 27: Zulassungsdocument(e)

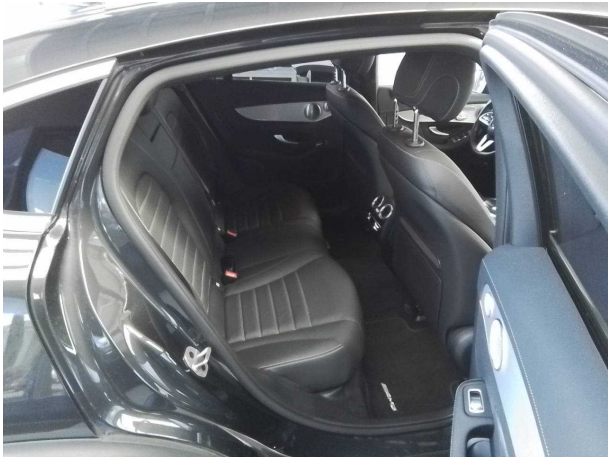


Abbildung 28: Innenraum hinten



Abbildung 29: Innenraum hinten



Abbildung 30: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 31: Montierte Bereifung



Abbildung 32: Montierte Bereifung



Abbildung 33: Montierte Bereifung



Abbildung 34: Montierte Bereifung



Abbildung 35: Ladebuchse/Tankstutzen

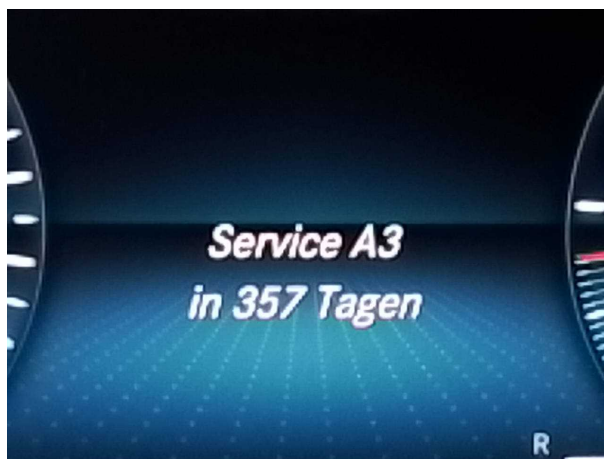


Abbildung 36: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 37: Sonstiges

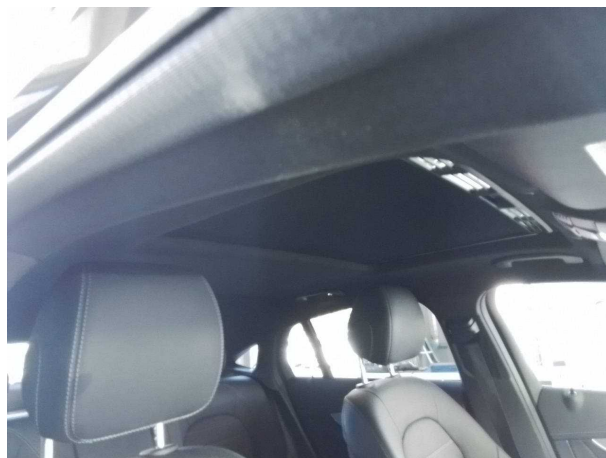


Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges

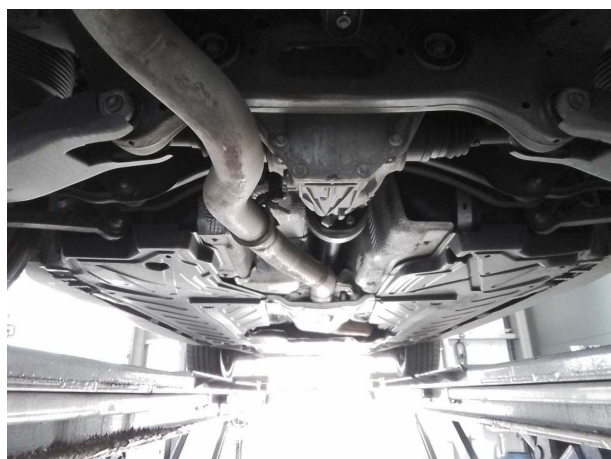


Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges