

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10190081
vom: 09.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002337748
Besichtigt am: 05.03.2026 13:15
Berichts-Nr: 10190081
FIN: WVVZZZCD9RW036618

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10190081
vom: 09.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNQ
Erstzulassungsdatum:	21.02.2024
Laufleistung:	85.733 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Kristallgrau/Soul-Schwarz/Schwarz/Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	8.500 KM

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Adelaide" 8 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
6+1 Lautsprecher	Elektrische Luftzusatzheizung
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Elektronische Differenzialsperre XDS
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasnorm EU6 AP	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Adelaide 8 J x 19 in Schwarz / glanzgedreht, Volkswagen R, Reifen 235/35 R 19	Entriegelung Hintersitz Standard
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Ambientebeleuchtung 30-farbig, Ablagefach in der Mittelkonsole vorn beleuchtet	Fahrprofilauswahl
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fernlichtassistent "Light Assist"
Außenspiegelgehäuse in Schwarz	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Geschwindigkeitsbegrenzer in Verbindung mit Online-Diensten
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kältemittel R1234yf
Car2X	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Keine Aktionsausführung
Dachhimmel	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dämpfung hinten	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dämpfung vorn	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dekoreinlagen "Black Metal Chrome" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kopfstützen vorn im Sitz integriert
Design-Paket Exterieur "Black Style"	Kraftstoffsystem Diesel
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kurzcheck
Digitaler Radioempfang DAB+	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10190081
vom: 09.03.2026

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Ohne Speedlimiter (LIM)
LED-Plus-Scheinwerfer	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-Rückleuchten	Ohne Trennwand
Leergewichtsbereich Standard	Ohne UNECE CS&SU
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtassistent "Light Assist"	Ohne zus.Zierleisten
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Modul Boden hinten Ausführung 1	Pedale in Edelstahl gebürstet
Motorenstart Standard	Progressivlenkung für 19-Zoll-Leichtmetallräder
Müdigkeitserkennung	Radio
Multifunktionskamera	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktions-Sportlenker in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen	Radstand
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Regensensor
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 235/35 R 19
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifenkontrollanzeige
Normal-Lackierung	Reserverad gewichts- und platzsparend
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Reserverad gewichts- und platzsparend
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne 2. Batterie	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Schalthebelknopf/-Griff in Alu
Ohne Alcohol Interlock	Scheibenbremse vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Aufkleber und Embleme	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Schriftzugsatz "GTD"
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dachreling	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Scale Paper"
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Feuerlöscher	Sportfahrwerk für 19-Zoll-Leichtmetallräder
Ohne Head-Up Display	Sport-Komfortausstattung
Ohne Ladekabel	Sprachbedienung
Ohne Mode3 Ladekabel	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarnung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10190081
vom: 09.03.2026

Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass In Wabenstruktur
Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Top-Sportsitze vorn
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vierlenkerachse
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10190081
vom: 09.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 V	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 V	3,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	8,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	8,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10190081
vom: 09.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Bremsscheiben vorne	Korrosion	Ersetzen
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Dachholm links	Kratzer	Spotrepair
6	Seitenwand hinten links	Kratzer	Smart Repair
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
8	Stoßfängerspoiler vorne	Abrieb	Ersetzen
9	Türverkleidung hinten links	Kratzer	Smart Repair
10	Windschutzscheibe Zierblende	Kratzer	Ersetzen
11	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10190081
vom: 09.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10190081
vom: 09.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD9RW036618

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10190081
vom: 09.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10190081
vom: 09.03.2026

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

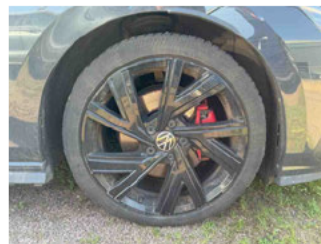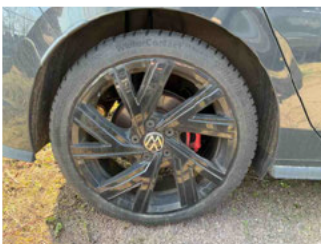Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10190081
vom: 09.03.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

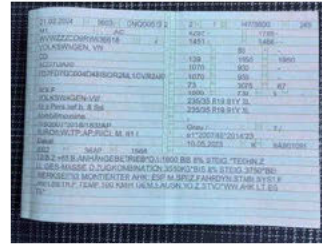

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

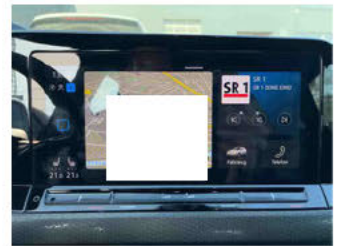


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen

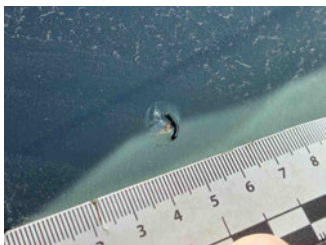

2 - Bremsscheiben vorne - Korrosion - Ersetzen

Kommentar

+ hinten



3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




4 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Dachholm links - Kratzer - Spotrepair



6 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Smart Repair

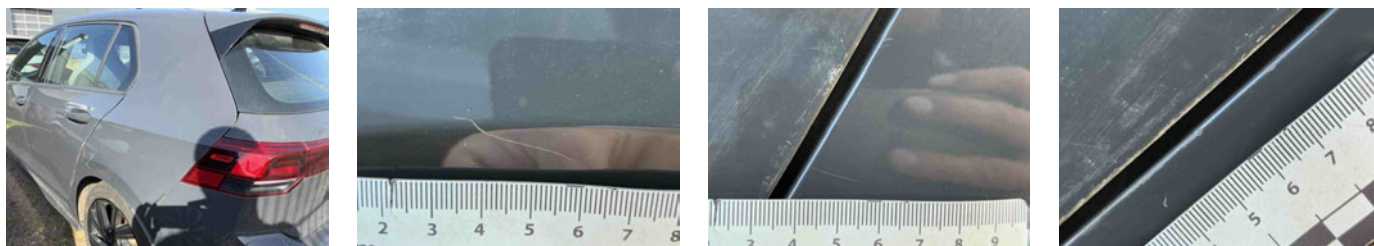

7 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



8 - Stoßfängerspoiler vorne - Abrieb - Ersetzen



9 - Türverkleidung hinten links - Kratzer - Smart Repair





Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10190081
vom: 09.03.2026

10 - Windschutzscheibe Zierblende - Kratzer - Ersetzen

Kommentar

links

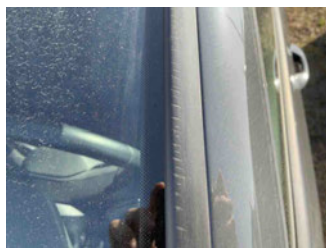

11 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

18Zoll Felge (WR) - Nicht in AL gelistet

