

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie ein Gutachten.
Es wurde keine Kopie verschickt.

Zusammenfassung der Zahlen

- Reparaturkosten
- Wiederbeschaffungswert
- Restwert
- Merkantiler Minderwert
- Reparaturdauer
- Wiederbeschaffungsdauer

Bemerkungen:

Technische Reparaturfreigabe erfolgte mündlich am 09.06.2026 an Fahrzeughalter.

Fahrzeughalter hat noch nicht entschieden, wie er abrechnen möchte.

Die hergangsbedingten Schäden haben keine Auswirkung auf die Betriebs - und Verkehrssicherheit.

Hinweis zum Wiederbeschaffungswert (regelbesteuert):

Vergleichbare Fahrzeuge werden im Kfz-Handel überwiegend regelbesteuert angeboten. Im Wiederbeschaffungswert ist daher der gesetzliche Mehrwertsteueranteil berücksichtigt.

Adresse Restwertaufkäufer:

Akoza ESI Cars, Erdinc Sinac
i.h.s Abwicklung/ServiceID: 140079043
Gottlieb-Dunkel-Straße 45
D-12099 Berlin
Tel.: +49(89)630209-24
Fax: +49(89)630209-54

Der Restwertaufkäufer hält sich bis zum 10.07.2026 an das Gebot (26I5C7BDF) gebunden.
Die Abholung des Fahrzeuges ist kostenlos.

Anlagen
Gutachten
RW_Gebote_cartv
Rechnung

G U T A C H T E N

GUTACHTEN-NR/AUFTRAGS-NR : 202606017 / 5007113913
(bei Rückfragen bitte stets angeben)

AKTENZEICHEN

VERSICHERUNG

SCHADENART

SCHADENTAG/BESICHTIG-DATUM : 02.06.2026 / 09.06.2026

BESICHTIGUNGSORT : Autokontor Bayern

Windecker Straße 2

D-61137 Schöneck, Autokontor Bayern,

Windecker Straße 2

AUFTRAG VOM/DURCH : 02.06.2026 / Frank Schubert

FAHRZEUGHALTER

: Firma

: EMobG Services Germany GmbH

: Anckelmannsplatz 1

: 20537 Hamburg

REPARATURFIRMA

: Volkswagen Automobile Hamburg - VGRHH GmbH

: Wendenstraße 150-160

: D-20537 Hamburg

ZUSAMMENFASSUNG DER EINZELERGEBNISSE

REPARATURKOSTEN OHNE MWST

MWST 19.00 %

REPARATURKOSTEN MIT MWST

BEURTEILUNG -- R E P A R A T U R S C H A D E N -

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT MIT MWST

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT OHNE MWST (REGELBESTEUERUNG)

RESTWERTE MIT MWST

RESTWERTE OHNE MWST

REPARATURDAUER

TECHNISCHE REPARATURFREIGABE

WIEDERBESCHAFFUNGSDAUER

WERTMINDERUNG STEUERNEUTRAL

Allgemeine Angaben zur Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung der Schadenhöhe besichtigt und ein Gutachten nach Haftpflichtgesichtspunkten erstellt.

Die Besichtigung fand auf dem Gelände, der Fahrzeuglogistik Autokontor Bayern GmbH, statt.

Da der Fahrzeughalter nicht vor Ort war konnte der Schadensumfang nicht besprochen werden.

Die Fahrzeugpapiere lagen zum Besichtigungszeitpunkt nicht vor. Sie wurden zu einem späteren Zeitpunkt eingesehen. Eine Identitätsprüfung von Fahrzeugkenndaten und Fahrzeugpapieren wurde durchgeführt.

Anzahl der Vorbesitzer

Laut Angaben hat das Fahrzeug keine Vorbesitzer.

Vorschäden

keine festgestellt

Altschäden

keine festgestellt

Zustand zum Zeitpunkt der Besichtigung

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug unzerlegt. Das Fahrzeug wurde noch nicht repariert.

Die hergangsbedingten Schäden haben keine Auswirkung auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit.

Folgende Veränderungen zum Zustand unmittelbar nach dem Schadenereignis waren erkennbar:

-Das Fahrzeug wurde zwischenzeitlich abgemeldet.

-Der Schaden wurde durch Unbekannt beschriftet.

Zustandsbeschreibung des Sicherheits- und Rückhaltesystems

Das Sicherheits- und Rückhaltesystem wurde einer Sichtprüfung unterzogen.

Die Airbags haben nicht ausgelöst.


Das Gurtstraffersystem hat nicht ausgelöst.

Schadenhergang

Zum Schadenhergang sind dem Sachverständigen keine Einzelheiten bekannt geworden. Ein Vergleich des Schadenbildes mit dem Schadenhergang ist somit nicht möglich.

Aus dem Beschädigungsbild lässt sich darauf schließen, dass es zu einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug gekommen ist.

Beschädigte Zonen

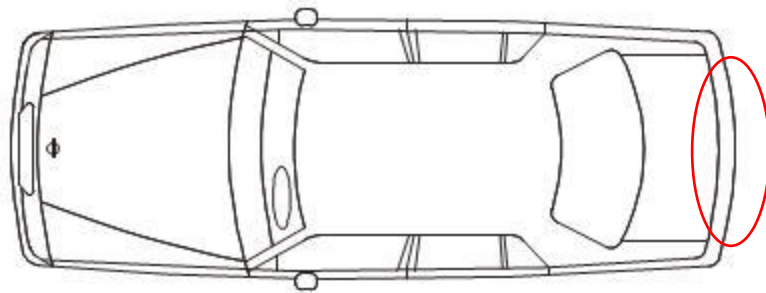

Schadenbild

Die Schäden sind durch einen Anstoß gegen das Heck mit Schwerpunkt Mitte entstanden.

Folgende Teile wurden beschädigt:

- die Anhängerkupplung
- der Stoßfänger hinten
- die Heckklappe

Hinweis zur Instandsetzung

Die Reparaturkostenkalkulation umfasst alle bei der Besichtigung und Überprüfung festgestellten Beschädigungen. Sollten im Zuge der Reparatur weitere Schäden festgestellt werden, ist der Sachverständige zu informieren.

Vergleich des Schadenbildes mit dem geschilderten Schadenhergang

Aufgrund der dem Sachverständigen zum Besichtigungszeitpunkt vorliegenden Informationen zur Schadenentstehung ist das vorgefundene Schadenbild möglich. Sollten neue Erkenntnisse zum Schadenort oder zur Schadenentstehung bekannt werden, ist eine Neubewertung dieser Aussage erforderlich.

Reparaturkostenkalkulation

Die Reparaturkostenkalkulation wurde nach dem AudateX-System erstellt.

Die aufgeführten Lohnpositionen entsprechen den Vorgaben des Herstellers bzw. Importeurs.

Die Arbeitswerte für Instandsetzungs- und Richtarbeiten wurden durch den Sachverständigen festgelegt.

Bei den Ersatzteilpreisen wurde ein Preiszuschlag berücksichtigt.

Zur Kalkulation der Reparaturkosten wurden die Stundenverrechnungssätze eines regional ansässigen Markenbetriebes in Ansatz gebracht.

Wertminderung (steuerneutral): **650.00 EUR**

Auch unter Berücksichtigung einer sach- und fachgerechten Reparatur ist eine merkantile Wertminderung in der angegebenen Höhe zu erwarten.

Die merkantile Wertminderung unterliegt nicht der Umsatzsteuer nach I Abs. I Nr. 1 UStG, ist also steuerneutral. Bei der Ermittlung der merkantilen Wertminderung wurde der Netto-Verkaufspreis zugrunde gelegt. Daher ist kein Abzug in Höhe von 19 % angelehnt an die Umsatzsteuer vorzunehmen.

Wiederbeschaffungswert mit MwSt (Regelbesteuerung): **35 000.00 EUR**

Der Wiederbeschaffungswert bezieht sich auf den Zeitpunkt unmittelbar vor Eintritt des Schadens und berücksichtigt Alter und Laufleistung, Erhaltungs- und Pflegezustand, Ausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, örtliche Marktlage sowie alle sonstigen, den Wert beeinflussende Faktoren.

Es handelt sich hierbei um ein Fahrzeug, das im Kfz-Handel überwiegend regelbesteuert angeboten wird. Im Wiederbeschaffungswert ist daher der volle gesetzliche Mehrwertsteueranteil berücksichtigt.

Der Wiederbeschaffungswert ohne Mehrwertsteuer wird demnach beziffert auf: **29 411.76 EUR**

Restwert (mit MwSt): **24 287.00 EUR**

Der Restwert für das Fahrzeug und/oder seine Teile bezieht sich auf den Beschädigungs- und Ausstattungsumfang inklusive des mitbewerteten Zubehörs zum Zeitpunkt der Besichtigung. Er entspricht in der Höhe einem Betrag, den der Fahrzeugeigner an dem ihm zugänglichen Markt auch ohne außergewöhnliche Bemühungen erzielen kann.

Beurteilung: **-- REPARATURSCHADEN --**

Es liegt ein Reparaturschaden vor.

Reparaturdauer: **voraussichtlich 3 Arbeitstage**

Bei der Beurteilung der Reparaturdauer wird davon ausgegangen, dass die Instandsetzung des Fahrzeuges zügig und ohne Unterbrechung durchgeführt wird. Stand- und Wartezeiten wegen nicht vorhandener Ersatzteile oder Auslastung der Werkstattkapazität wurden nicht berücksichtigt.

Wiederbeschaffungsdauer: **voraussichtlich 6-8 Kalendertage**

Hinweis zu Wiederbeschaffungswert und Restwert

Wiederbeschaffungswert und Restwert wurden unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung bekannten Bewertungsfaktoren ermittelt.

Schlussbemerkung

Zur Beweissicherung wurden Lichtbilder gefertigt.

Dieses Produkt umfasst 18 Seiten.

Dem Originalprodukt liegen 6 Lichtbildseiten bei.

Das Produkt wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Mainz, 09.06.2026

KRAFTFAHRZEUG-SACHVERSTAENDIGER
 NICO VIEHMANN
 MOBIL 0172 6298051

FABRIKAT	VW	TIGUAN (TYP CT1)	GOAL
FZ-IDENT-NR	WVGZZZCT0TW515830	AMTL	TYP-CODE 06 G5 05
AUSSTATTG	AB 09.2024	SPURWECHSELASSISTENT	S-GURT V MIT GURTSTR
	DEKORTEILE I VERCHR	KOMFORT-OEFF HECKKL	UMGEBUNGSKAMERAS
	3-ZONEN KLIMAAUTOM	HECK-/TUERSCH ABGED	KEYLESS ADVANCED SAF
	A-SP EL/VRST/HZB/ABB	RADIO-EMPfang DIGIT	SITZLEHNE H KLAPPBAR
	LENDENWIRBEL PNEUMAT	KOMFORTSITZE	SITZE V HEIZBAR
	KINDERS-VERANK V/H	TUERGRIFFE BELEUCHT	TUERVERKL KUNSTLEDER
	MULTIF-LED-LENKR HZB	DIEBSTAHLALARMANLAGE	SPORTPEDALE
	AMBIENT-BEL 10 FARB	ANHAENGEVORR ELEKTR	BEIFAHRELERH KLAPPB
	PARKLENKASSIST IPA	1498CCM 110KW	7-GANG DSG
	PRE-CRASH SYSTEM	FRONTKAMERA	FR ASSIST NOTBREMS H
	FRONTANTRIEB	KREUZUNGS-ASSISTENT	EVAP SYSTEM
	AUTOMAT DISTANZREG	REIFEN 235/55 R18..V	FELGE 7.5 J X 18 ALU
	SPURHALTEASSISTENT	ZIERBL INSTR KUNSTL	RADSCHR-SICHERUNG
	NOTRUFSYSTEM	S-GURT H MIT GURTSTR	DACHRELING ALUMINIUM
	DEAKTIVIER BEIF-AIRB	CENTER-AIRBAG SITZ V	FAHRPROFILAUSSWAHL
	MILD HYBRID SYSTEM	LIFE	SERVICE (QI6)

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =168.00	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =168.00	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =250.00	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
01 50 00 ZAX	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	2	2	33.60
44 05 20 52	RAEDER H AUS-/EINBAUEN (VERBUNDARBEIT)	1	2	33.60
97 85 09 50	MASSEBAND BATTERIE LOES/BEF	2	1	16.80
64 75 77 50	SEITENSCHIEBE L ABDECKEN (FUER LACKIERARBEITEN)	3	3	75.00
64 75 77 50	SEITENSCHIEBE R ABDECKEN (FUER LACKIERARBEITEN)	3	3	75.00
70 03 19 50)	VERKLEIDUNG F KOFFERRAUM L AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG SCHLOSSTRAEGER AUSGEBAUT)	2	1	16.80
70 30 19 00	KOFFERRAUMABDECKUNG AUS-/EINBAUEN	2	2	33.60
94 31 20 00	BEIDE SCHLUSSLEUCHTEN AUS-/EINBAUEN	2	3	50.40
63 69 19 50	ABDECKUNG F STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN (SCHLUSSLEUCHTEN AUSGEBAUT)	2	3	50.40
70 92 20 54	VERKLEIDUNGEN HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	2	3	50.40

SYSTEM AUDATEX

REPARATUR - KALKULATION NR 202606017

09.06.2026

ERSATZTEILE

PREISSTAND

: 01.06.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2617		FUEHRUNG L STOSSF H	571 807 393	30.23
2618		FUEHRUNG R STOSSF H	571 807 394	30.23
2631	4	SCHRAUBE L	WHT 009 357	4.03
2632	4	SCHRAUBE R	WHT 009 357	4.03
2633	4 X	MUTTER L	N 106 213 01	5.51
2634	4 X	MUTTER R	N 106 213 01	5.51
2645		BEF-LEISTE STOSSF H	571 807 863 A	28.22
2647	4	SCHRAUBE	N 910 176 02	4.03
2649	4	MUTTER	WHT 005 560	4.72
2707		UNTERLAGE KENNZ	3B0 827 633 C	7.01
2757		DTG SEITLICH H L	3Q0 919 133 9B9	3.09
2758		DTG SEITLICH H R	3Q0 919 133 9B9	3.09
2759		DTG SENS PARKH H I L	3Q0 919 133 9B9	3.09
2760		DTG SENS PARKH H I R	3Q0 919 133 9B9	3.09
2761		DTG SENS PARKH H A L	3Q0 919 133 9B9	3.09
2762		DTG SENS PARKH H A R	3Q0 919 133 9B9	3.09
2800		ANHAENGEVORRICHTUNG	571 803 881	1820.47
2801	4	SCHRAUBE	N 019 530 7	12.45
2803	4	SCHRAUBE	N 912 568 01	15.15
2931		HECKKLAPPE	571 827 025 C	1258.15
2944		DICHTUNG HECKKLAPPE	571 827 705 A	116.91
2945		PUFFER L HECKKLAPPE	5E0 827 239 B	10.02
2946		PUFFER R HECKKLAPPE	5E0 827 239 B	10.02
2951		HALTEGUMMI L HECKKL	5NA 827 499	8.47
2952		HALTEGUMMI R HECKKL	5NA 827 499	8.47
2957	4	SCHRAUBE	WHT 005 609	8.27
3019		SCHRIFTZUG	571 853 687 2ZZ	48.87
3025		SCHRIFTZUG H R	5H0 853 675 L 2ZZ	42.50
3029		SCHRIFTZUG L	+2GM 853 433 A7W	38.24
3030		SCHRIFTZUG R	+2GM 853 433 A7W	38.24
3055		SPOILER L HECKKLAPPE	:571 827 939 A 041	183.59
3056		SPOILER R HECKKLAPPE	:571 827 940 A 041	183.59
3160		KLEBESATZ HECKSCH	;D 004 660 M4	88.88
3162	0.06 L	REINIGUNGSLOESUNG	D 009 401 04	12.83
3163		AKTIVATOR HECKSCH	D 181 802 M1	13.67
3164		PRIMER HECKSCHEIBE	D 009 200 02	15.73
3165		SCHNEIDFADEN	357 853 999 B	23.62
3167		APPLIKATOR	D 009 500 25	5.83
3168		APPLIKATOR	D 009 500 25	5.83
3229		DECK WISCHERARM H	5H0 955 435 A 9B9	6.05
3317		BLLENDE HECKL A L	571 945 311	11.25
3318		BLLENDE HECKL A R	571 945 312	11.25
3319	4	BEFESTIGUNGSKLAMMERN	571 945 179	19.43

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N N R 202606017

09.06.2026

E R S A T Z T E I L E

PREISSTAND

: 01.06.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
3325		DICHTUNG I L	571 945 197 B	12.00
3326		DICHTUNG I R	571 945 197 B	12.00
3327		DTG SCHLUSSLEUCHTE	571 945 197 A	14.82
3687		ABDECK RADLAUF H L	571 853 817 9B9	158.99
3688		ABDECK RADLAUF H R	571 853 818 9B9	158.99
3861		KLEBESA SEITENSCH L ;D	169 300 M1	24.61
3862		KLEBESA SEITENSCH R ;D	169 300 M1	24.61
3865		SCHNEIDFADEN	357 853 999 B	23.62
3866	0.06 L	REINIGUNGSLOESUNG	D 009 401 04	12.83

KRAFTFAHRZEUG-SACHVERSTAENDIGER
 NICO VIEHMANN
 MOBIL 0172 6298051

REPARATUR - KALKULATION NR 202606017

09.06.2026

SCHLUSSKALKULATION

EUR

EUR

A R B E I T S L O H N				ZEITBASIS	10 AW = 1 STD		
GESAMT KL 1	8 AW	X	168.00	EUR/STD		134.40	
GESAMT KL 2	134 AW	X	168.00	EUR/STD		2 251.20	
GESAMT KL 3	6 AW	X	250.00	EUR/STD		150.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN							2 535.60
N E B E N K O S T E N							
HOHLRAUMKONSERV.							
LOHN KL 3	3 AW	X	250.00	EUR/STD		75.00	
MATERIAL							10.00
FAHRZEUGVERBRINGUNG							250.00
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN							335.00
L A C K I E R U N G				ZEITBASIS	10 AW = 1 STD		
ARBEITSLOHN	47 AW	X	250.00	EUR/STD		1 175.00	
LACKIERMATERIAL	26 ME	X	22.50	EUR		585.00	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL							1 760.00
E R S A T Z T E I L E						5 276.88	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE							5 276.88
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.						9 907.48	
-----						-----	
MWST 19.00 %							1 882.42
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.						11 789.90	

ERLAEUTERUNGEN:

UPE +23.00%

+ = FARB-NR BESTIMMEN

: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

; = TEILE-NR NICHT GUELT ALS BST-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

LIZENZ = RVP47202

SYSTEM AUDATEX

Lichtbildanlage



Bild 1



Bild 2



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Anhängerkupplung beschädigt

Bild 9



Bild 10



Bild 11