

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440780
vom: 16.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002409382
Besichtigt am: 16.04.2026 16:49
Berichts-Nr: 10440780
FIN: TMBJJ8NX5PY082843



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440780
vom: 16.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	28.03.2023
Laufleistung:	60.266 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Lava-Blau Metallic
Farbe Dach:	Lava-Blau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	4.200 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440780
vom: 16.04.2026

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Columbus PLUS Business
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	DAB - Digitaler Radioempfang
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dachreling, schwarz
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dämpfung hinten,Basis 1
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung vorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dekor-Einlagen für Aktionsausführungen
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Türen	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Drehstromgenerator 180 A
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T11/T3C	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
8 Lautsprecher (passiv)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgasendrohr hinten (Standard)	-
Abgaskonzept, EU6 AP	Einparkhilfe vorn und hinten
Ablagekästen im Kofferraum	Einstiegleisten in den Türausschnitten
AM Tour Comfort Paket	Elektrische Luftzusatzheizung
AM TOUR DE	Entriegelung Heckklappe
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerkniefairbag
Armaturentafel Standard	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Ausströmer	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	FPK-Medium
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Windschutzscheibe	Fußmatten vorn und hinten
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckscheibenwischer "AERO"
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Heckspoiler
	Hinterachse "Standard"
	Hinterachsgewicht Ausführung 1



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440780
vom: 16.04.2026

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Anschlussgarantie
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Car2X
Kindersicherung, manuell	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortausstattung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen vorn	Ohne Kamerasysteme
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Leergewichtsbereich 1	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Schmutzfänger
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtwertenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Skisack
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Stabilisator hinten
Mit Halter	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelkonsole	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multipler Matrix-Beam	Ohne zusätzliche Bereifung
Navi Columbus + Web radio	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Pannen-Set
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radschrauben Standard
Netzprogramm + Cargoelemente	Radstand
Netztrennwand	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Normalsitze vorn	Reifendruckkontrolle
Notrufsystem eCall+	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne 2. Batterie	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Ablagenpaket/box	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Adapter	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440780
vom: 16.04.2026

Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung
Schriftzugsatz in Grundauführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
Sondermodell 2022
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlichtschaltung
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typprüfand Deutschland
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variables Ladebodenkonzept
Variant/Avant
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperr elektronisch
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440780
vom: 16.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440780
vom: 16.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung hinten links	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Regenschirm	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440780
vom: 16.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 5.043,31
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.043,31

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	167,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	152,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	228,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440780
vom: 16.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ8NX5PY082843

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440780
vom: 16.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440780
vom: 16.04.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

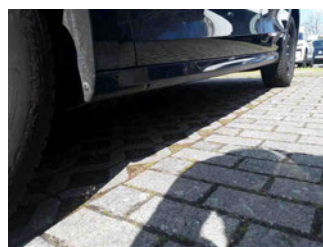

Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440780
vom: 16.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Kotflügel vorne
rechts

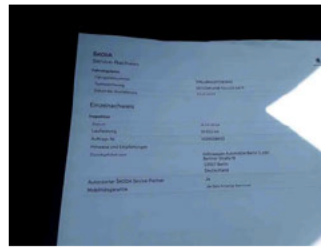

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Türverkleidung hinten links - Verschmutzt - Reinigen



FEHLTEILE

1 - Regenschirm - Fehlt - Ersetzen

