

WBA6N31090FN09395

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	87.745 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	13.000 km
Typ/Modell	330e	HU (Bericht lag vor)	07/2027
Fahrgestellnummer	WBA6N31090FN09395	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	10.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	07/2025, 69.078 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufI	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Schweller rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - beschädigt - erneuern
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Abrieb - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95Y	Pirelli	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	255/40 R18 99Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	330e	Laufleistung (abgelesen)	87.745 km
Fahrgestellnummer	WBA6N31090FN09395	Erstzulassung	10.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

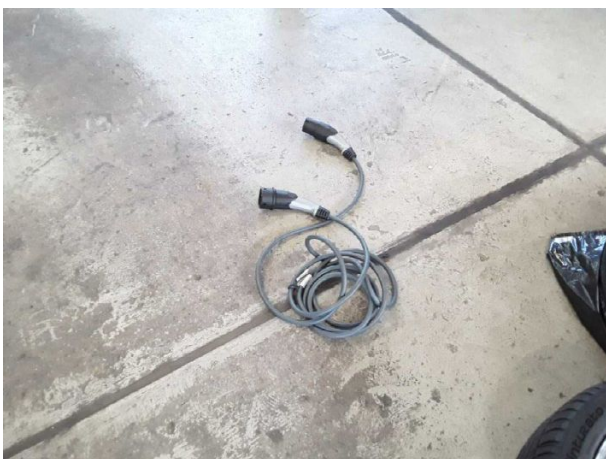


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Nachlackierungsfotos




Nachlackierung 1: Tür hinten links, Tür vorne links



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



WBA6N31090FN09395

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	87,745 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	13,000 km
Type / Model	330e	Main inspection (Report on hand)	07/2027
Vehicle Identification number	WBA6N31090FN09395	Power / Engine displacement	135 kW / 1,998 ccm
First registration	10 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	07/2025, 69,078 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction
3	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction
4	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
5	Sill - right side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
6	Door - front right side	Door - dent(s) - Smooth repair work
7	Trim / covers	Door trim - rear left side - Damaged - Replace
8	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Rear bumper	Rear bumper - Abrasion - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Door - rear left side, Door - front left side, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46007457
Delivery date: 17 Jun 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R18 95Y	Pirelli	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	255/40 R18 99Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46007457
Delivery date: 17 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	330e	Mileage (Read)	87,745 km
Vehicle Identification number	WBA6N31090FN09395	First registration	10 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior

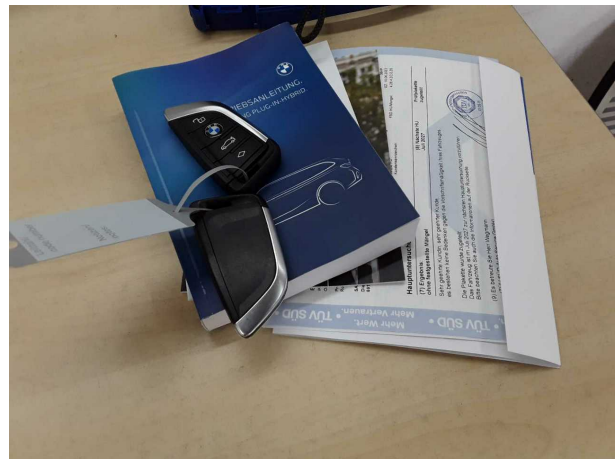


Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.

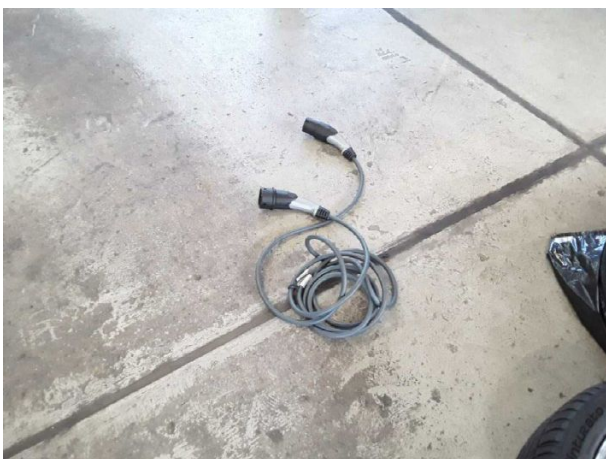


Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Pictures of damage



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction



Damage #4: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Sill - right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #7: Trim / covers: Door trim - rear left side - Damaged - Replace



Damage #7: Trim / covers: Door trim - rear left side - Damaged - Replace



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46007457
Delivery date: 17 Jun 2026



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Inspection location**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46007457
Delivery date: 17 Jun 2026



Pictures of repainting



Repainting 1: Door - rear left side, Door - front left side

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: BMW 3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -WK 0516E	Fahrgestell-Nummer:	WBA6N31090FN09395
Vertrags-Nummer:	62035081	Erstzulassung:	10.06.2022
Internes KZ:	15049472	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	215 / 292	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	38
durchschn. Verbr./100 Km:	1,700	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	230	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,900
Leergewicht (kg):	1905	zul. Gewicht (kg):	2355

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 62035081
Amtliches Kennzeichen: HD -WK 0516E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
19.03.2024	9059882840	Fremdverschulden	Tür vorne Fahrerseite Tür hinten Fahrerseite	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 62035081
Amtliches Kennzeichen: HD -WK 0516E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 330e Touring Advantage Automatic Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer