

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10256884
vom: 19.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002370554
Besichtigt am: 18.03.2026 13:26
Berichts-Nr: 10256884
FIN: WVVZZZCD5PW519049



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

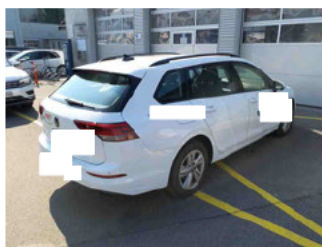

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10256884
vom: 19.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNM
Erstzulassungsdatum:	30.11.2022
Laufleistung:	90.175 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	09.12.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	85.832 km
Restlauf bis Service:	29.400 KM

» Fahrzeugausstattung

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Elektrische Luftzusatzheizung
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
3 Kopfstützen hinten	Elektronische Differenzialsperre XDS
4 Leichtmetallräder "Norfolk" 7 J x 16	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 85 kW	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
6+1 Lautsprecher	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
6-Gang-Schaltgetriebe	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Abgasnorm EU6 AP	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Frontantrieb
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Batterie 420A (70Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Grundausstattung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckspoiler in Wagenfarbe
Betriebsspannung 12 V	Hinterachse "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel abblendbar
Bordwerkzeug	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Car2X	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling schwarz	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung vorn	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter
Dekoreinlagen "New Look" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profilen wählbar	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Digitaler Radioempfang DAB+	Kraftstoffsystem Diesel
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Drehstromgenerator 140 A	LED-Rückleuchten
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	LED-Scheinwerfer
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	Leuchtweitenregulierung
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Linkslenker
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden
Einton-Signalhorn	Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10256884
vom: 19.03.2026

Modelljahreswechsel 2023 II	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Sitzheizung
Motorenstart Standard	Ohne Sprachsteuerung
Müdigkeitserkennung	Ohne Spurwechselassistent
Multifunktionskamera	Ohne Stabilisator hinten
Multifunktionslenkrad	Ohne Steckdose
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Netztrennwand	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nicht Heissland	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Normal-Lackierung	Ohne Vorfeldbeleuchtung / Projektionsleuchte (Spiegel)
Normalsitze vorn	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Ohne zus.Zierleisten
Ohne 2. Batterie	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne Alu/Chrom-Paket	Radio "Composition"
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Radschrauben Standard
Ohne Anhängavorrichtung	Radstand
Ohne Aufkleber und Embleme	Rechtsverkehr
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Reifen 205/55 R 16
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifenkontrollanzeige
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Dynamic Drive Control	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Schaltgetriebe MQ 281
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen vorn
Ohne Head-Up Display	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Ladekabel	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Leergewichtsbereich	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Lichtassistent	Sitzkomfortpaket
Ohne Mode3 Ladekabel	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Navigationsgerät	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Nebelscheinwerfer	Stabilisator vorn
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10256884
vom: 19.03.2026

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant

Variante

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10256884
vom: 19.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	3,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	4,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	3,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10256884
vom: 19.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Außenspiegel Gehäuse links	Fehlstellung	Ersetzen und lackieren
3	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
4	Fensterzierleiste vorne links	Loch	Ersetzen
5	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Smart Repair
6	Sitzbezug vorne links	Loch	Smart Repair
7	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10256884
vom: 19.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	224,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10256884
vom: 19.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD5PW519049

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10256884
vom: 19.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10256884
vom: 19.03.2026

» Ansichtsfotos

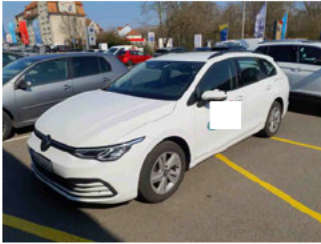


Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

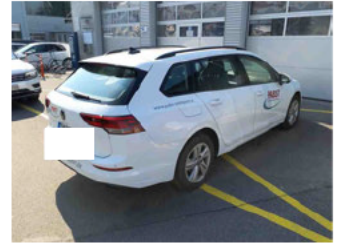

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

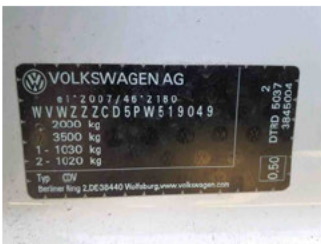

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

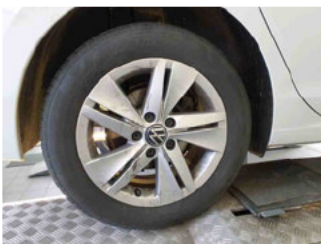

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10256884
vom: 19.03.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



2 - Außenspiegel Gehäuse links - Fehlstellung - Ersetzen und lackieren



3 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



4 - Fensterzierleiste vorne links - Loch - Ersetzen



5 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Smart Repair






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10256884
vom: 19.03.2026

6 - Sitzbezug vorne links - Loch - Smart Repair

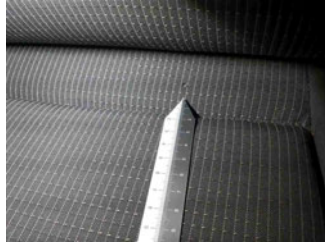

7 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

