

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

8825NBR / WBA11FZ050FV08921 / FV08921

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	318d sDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	318d sDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.915

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	No controlado
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL☒ CARPETA MANUALES☒ MANUAL PROPIETARIO☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

8825NBR Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	04/02/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

8825NBR COMPONENTE		ACCIÓN		COMENTARIO					
8825NBR COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.33 h.	0.42 h.		0,00	464,79	40,00	384,74 €
3. Jgo pegado luna parabrisas - PEGADO FRIO - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	24,77	10,00	22,29 €
5. Cortina bandeja tr	-	REEMPLAZAR				0,00	506,89	10,00	456,20 €
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.09 h.	1.33 h.	5,63	0,00		98,80 €
7. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.41 h.	1.58 h.	6,69	0,00		121,80 €
8. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.42 h.	18,72	0,00		196,59 €
9. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.08 h.	8,81	0,00		100,44 €
10. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
12. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
14. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
15. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
16. Tapa rejilla iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Tapa rejilla dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
19. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
20. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2083,31 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

8825NBR RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,58 h.	253,31 €
Total material pintura	-	39,85 €

(IVA no incluido)

8825NBR RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Pintura	9,41 h.	362,28 €
Total Recambios	-	839,38 €
Descuento recambios aplicado	-	248,19 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	588,50 €















Values for this trip

1.4 l/h

Total 24915 km → 0.7 km




< Bonnet open.









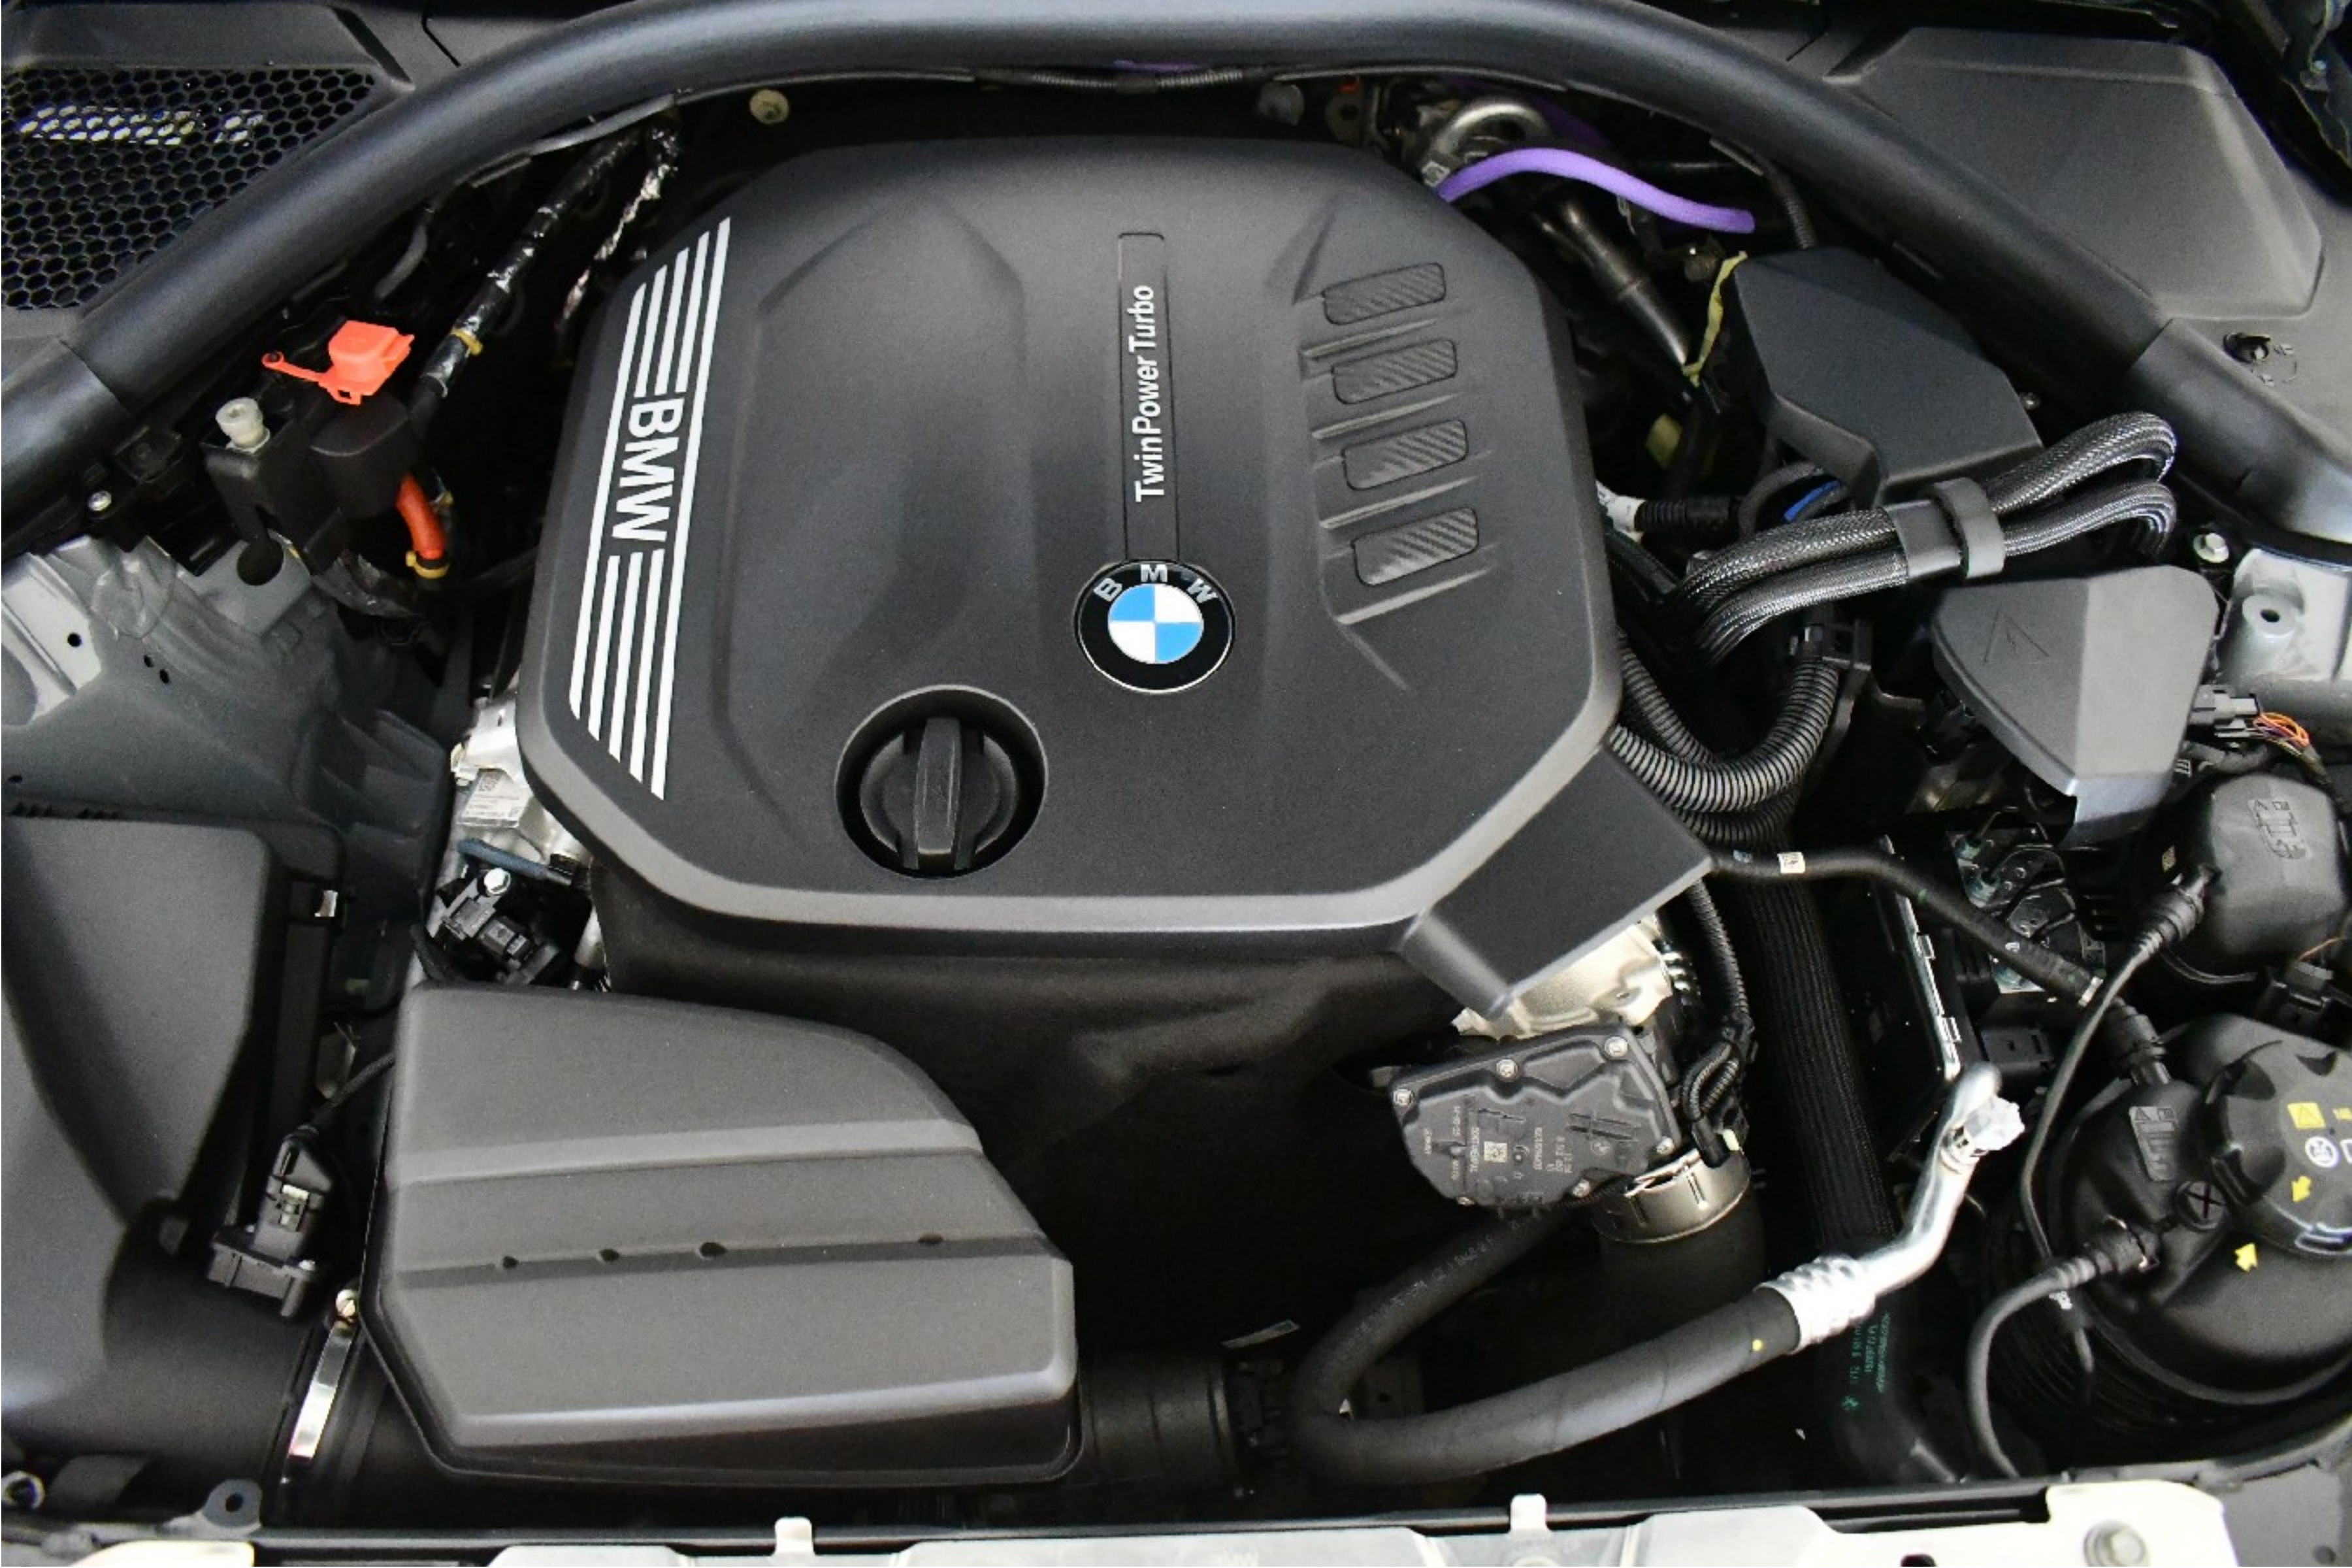

BMW



TwinPower Turbo



ⓈWBA11FZ050FV08921Ⓢ







ConnectedDrive



















100-400 20
200-6T-S

















0 CM

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10



Manheim
COX AUTOMOTIVE



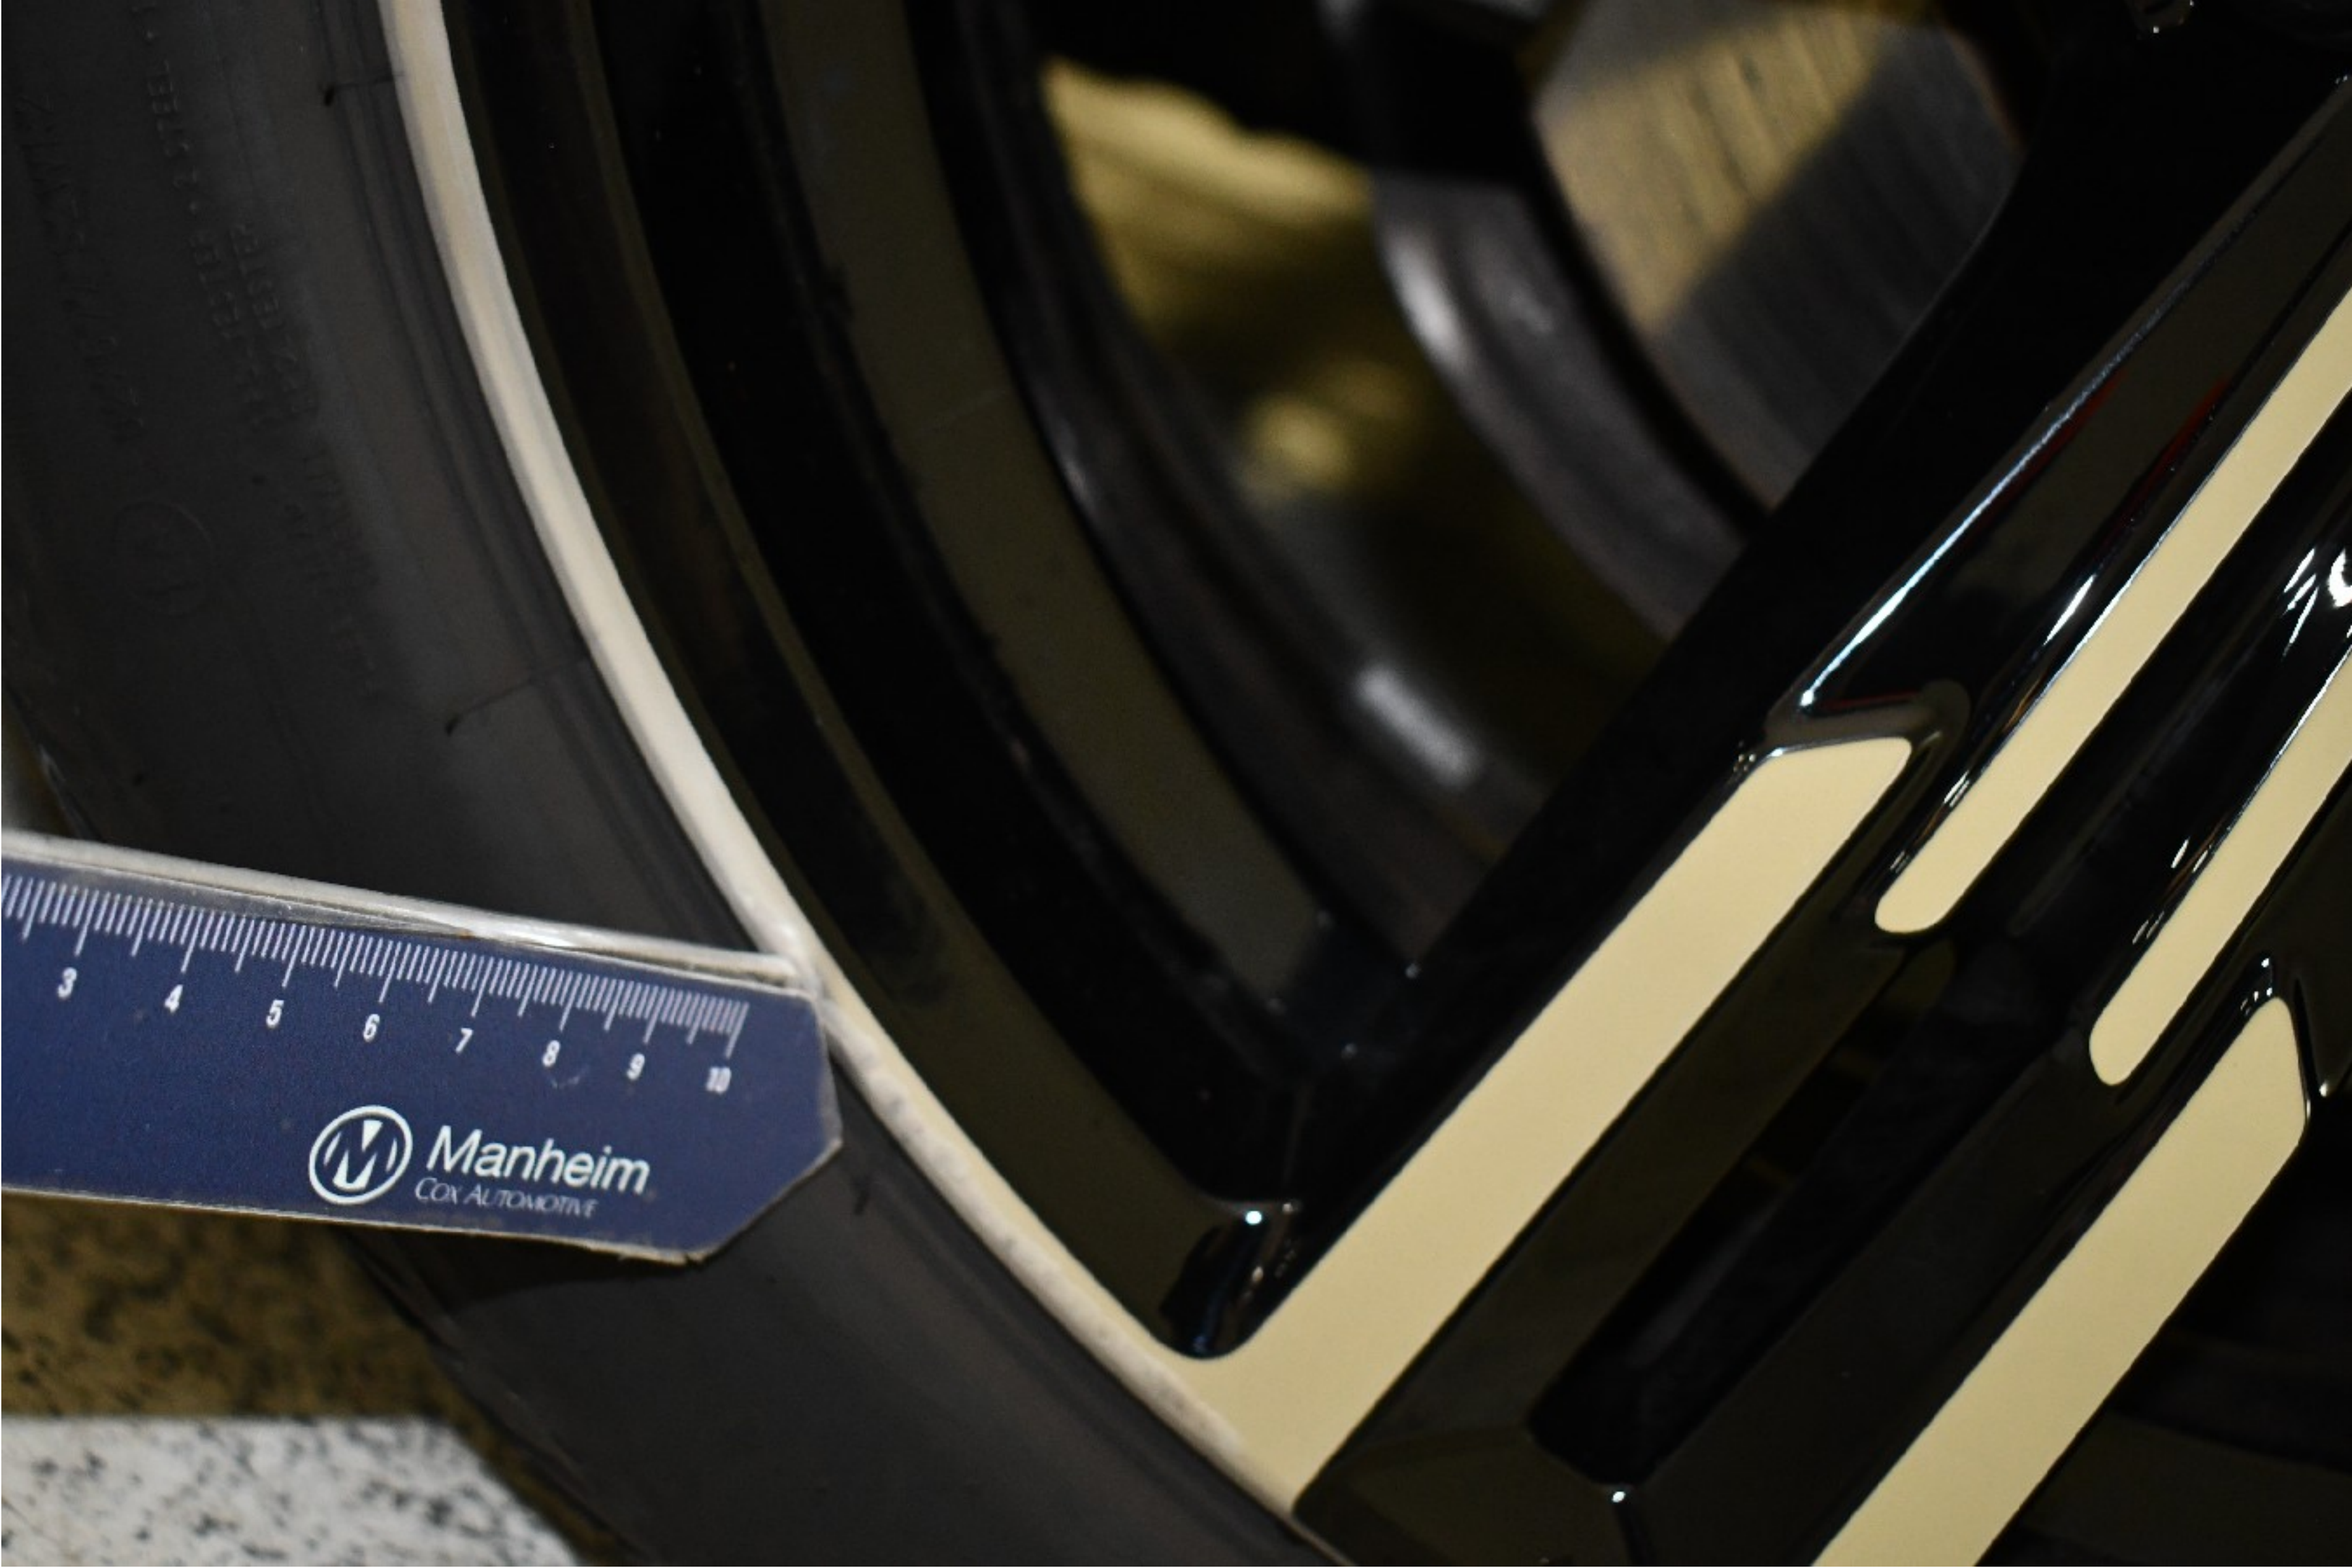

Manheim
COX AUTOMOTIVE







0 CM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Manheim
COL & TACKLING









027577 S2W32
BEST TREAD
SOEVAL
POLYESTER
POLYESTER

Manheim
COX AUTOMOTIVE





0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COOL AS A TOOL

