

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	RENAULT Espace BLUE dCi 160 EDC Business Edition Crossover5-türig 1997 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	B -TS 1732	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFC00566298802
Vertrags-Nummer:	90957073	Erstzulassung:	08.01.2021
Internes KZ:	14707889	Kilometer-Stand:	104571
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Espace BLUE dCi 160 EDC Business Edition Crossover 5-türig 1997 ccm 160PS / 118 KW Diesel 6-Gang Automatik

Lackierung: Platin-Grau Polsterung: Stoff/Lederoptik Titanium Black Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **40.084,03**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

7-Sitzer-Paket	1.344,54
Metallic Lackierung	630,25
Platin-Grau	0,00
Stoff/Lederoptik Titanium Black	0,00
OTIS_Kennzeichenhalter	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBG	0,00
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

OTIS_Kennzeichenhalter	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBG	0,00
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **42.058,82**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **50.050,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 50.050,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Espace BLUE dCi 160 EDC Business Edition Crossover5-türig 1997 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	118 / 160	Hubraum:	1997
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	168
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,400	Tankinhalt:	62
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,50
Leergewicht (kg):	1845	zul. Gewicht (kg):	2554

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 90957073
Amtliches Kennzeichen: B -TS 1732
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Espace BLUE dCi 160 EDC Business Edition Crossover5-türig 1997 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang
Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
21.05.2025	9059942448	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
10.01.2025	9059919980	Eigenverschulden	Schaden unbekannt	Nein	Nein
21.11.2023	9059897379	Eigenverschulden		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 90957073
Amtliches Kennzeichen: B -TS 1732
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Espace BLUE dCi 160 EDC Business Edition Crossover5-türig 1997 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
05.04.2022	13863	Inspektion und Wartung
28.03.2023	28733	Inspektion und Wartung
05.03.2024	46734	Bremsflüssigkeitswechsel
05.03.2024	46734	Inspektion und Wartung
05.03.2024	46734	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
05.03.2024	46734	TÜV/AU (MwSt-frei)
29.01.2025	66441	Inspektion und Wartung
15.12.2025	86000	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	16.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	50374 Erftstadt, Henri-Dunant-Str. 1a
Besichtigungsdatum	29.07.2026
Referenznummern	0031224567 - 0090957073

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-TS 1732	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFC00566298802
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	08.01.2021
Typ	Espace Blue dCi 160 EDC Business Edition Crossover	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Farbe	Platin-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	104.497 km	Sitzplätze	7
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Schräghecklimousine, 5 Tüer
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	02/2028
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 118 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/60 R18 103V	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/60 R18 103V	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/60 R18 103V	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/60 R18 103V	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 15.12.2025 bei km 86.000.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.
Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| ✓ | 7-Sitzer-Paket | ✓ | Metallic Lackierung |
| ✓ | Platin-Grau | ✓ | Stoff/Lederoptik Titanium Black |
| ✓ | OTIS_Kennzeichenhalter | ✓ | Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBG |
| ✓ | Winterkompleträder über A.T.U | | |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Luftgitter, beschädigt (Bild 23, Bild 24)

Stoßfänger vorne Spoiler -lackiert-, beschädigt (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

Seite links

Kotflügel vorne links, verkratzt (Bild 34, Bild 35, Bild 36)

Tür vorne links, verkratzt (Bild 37, Bild 38, Bild 39)

Tür vorne links Einstieg, verkratzt (Bild 44, Bild 45)

Tür vorne links Innenverkleidung -Standard-, beschädigt (Bild 40, Bild 41)

Tür hinten links Einstieg, beschädigt (Bild 46, Bild 47, Bild 48)

Seite rechts

Tür hinten rechts, verkratzt (Bild 69, Bild 70, Bild 71)

Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt (Bild 66, Bild 67, Bild 68)

Tür vorne rechts Einstieg, verkratzt (Bild 72, Bild 73, Bild 74)

B- Säule rechts, verkratzt (Bild 75, Bild 76)

Heck

Stoßfänger hinten Leiste -mittig-, beschädigt (Bild 55, Bild 56)

Stoßfänger hinten Ecke rechts -lackiert-, verkratzt (Bild 60, Bild 61, Bild 62)

Stoßfänger hinten Ecke links -lackiert-, verkratzt (Bild 57, Bild 58, Bild 59)

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt (Bild 52, Bild 53, Bild 54)

Heckklappe Blende -lackiert-, verkratzt (Bild 49, Bild 50, Bild 51)

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt (Bild 63, Bild 64, Bild 65)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen vorne rechts, beschädigt (Bild 77, Bild 78, Bild 79)

Satz Winterräder, fehlt

LM-Rad vorne rechts, Materialabtrag (Bild 80, Bild 81)

Interieur

Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen (Bild 18, Bild 19)

Himmel, verkratzt (Bild 20, Bild 21, Bild 22)

Schlüssel/Schließanl.

Hauptschlüssel Batterie, entladen (Bild 14)

Technik

Klimaanlage, funktionsuntüchtig (Bild 13)

Ohne Zuordnung

Sitze komplett, verschmutzt (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Stoßfänger vorne-Ecken Satz, verkratzt (Bild 28, Bild 29, Bild 30)

Stoßfänger vorne-Blende Satz, verkratzt (Bild 31, Bild 32, Bild 33)

Tür vorne links-Einstiegverkleidung innen, beschädigt (Bild 42, Bild 43)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 81 Fotos.

Haberkamp, Nico

Der Sachverständige, 30.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.

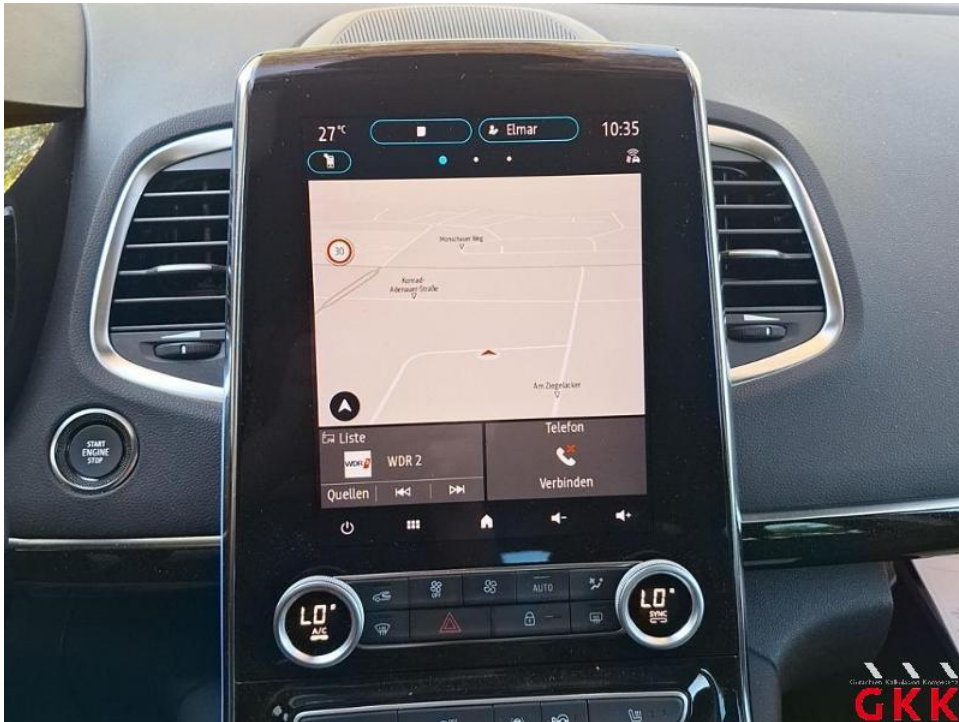


Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Klimaanlage, funktionsuntüchtig, auslesen / prüfen



Bild 14. Hauptschlüssel, Batterie, entladen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Sitze komplett, verschmutzt, aufbereiten

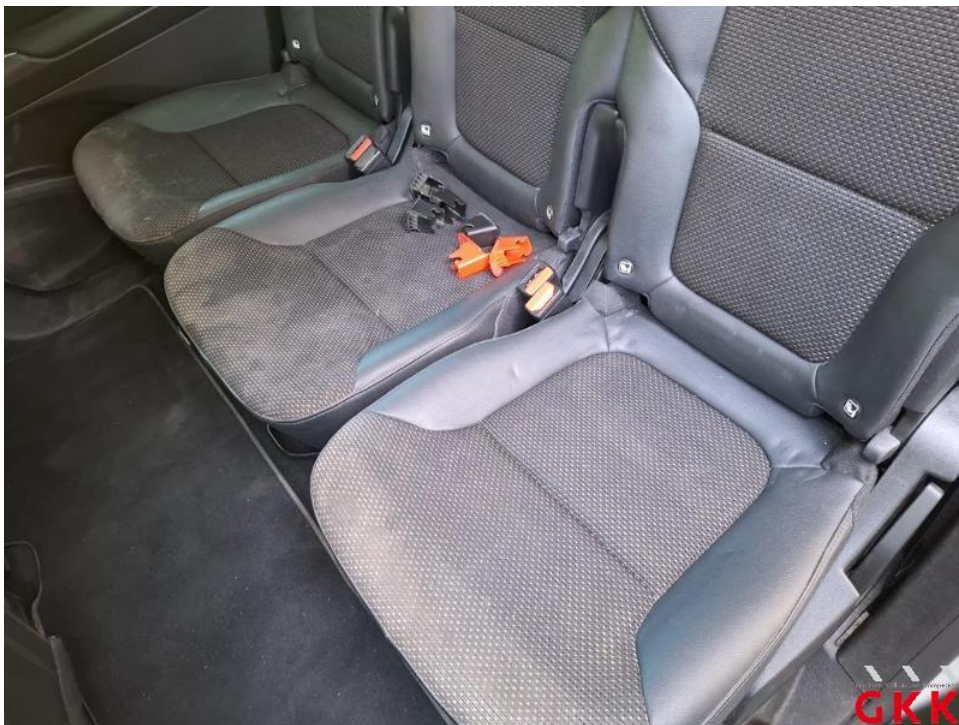


Bild 16. Sitze komplett, verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 17. Sitze komplett, verschmutzt, aufbereiten



Bild 18. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, ersetzen



Bild 20. Himmel, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 21. Himmel, verkratzt, Smartrepair



Bild 22. Himmel, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23. Stoßfänger vorne, Luftgitter, beschädigt, ersetzen



Bild 24. Stoßfänger vorne, Luftgitter, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 26. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 28. Stoßfänger vorne-Ecken Satz, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Stoßfänger vorne-Ecken Satz, verkratzt, ersetzen



Bild 30. Stoßfänger vorne-Ecken Satz, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. Stoßfänger vorne-Blende Satz, verkratzt, ersetzen



Bild 32. Stoßfänger vorne-Blende Satz, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Stoßfänger vorne-Blende Satz, verkratzt, ersetzen



Bild 34. Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 36. Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 37. Tür vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 38. Tür vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 39. Tür vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 40. Tür vorne links, Innenverkleidung -Standard-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41. Tür vorne links, Innenverkleidung -Standard-, beschädigt, ersetzen



Bild 42. Tür vorne links-Einstiegverkleidung innen, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 43. Tür vorne links-Einstiegverkleidung innen, beschädigt, ersetzen



Bild 44. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 45. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 46. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 47. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 48. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 49. Heckklappe, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 50. Heckklappe, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

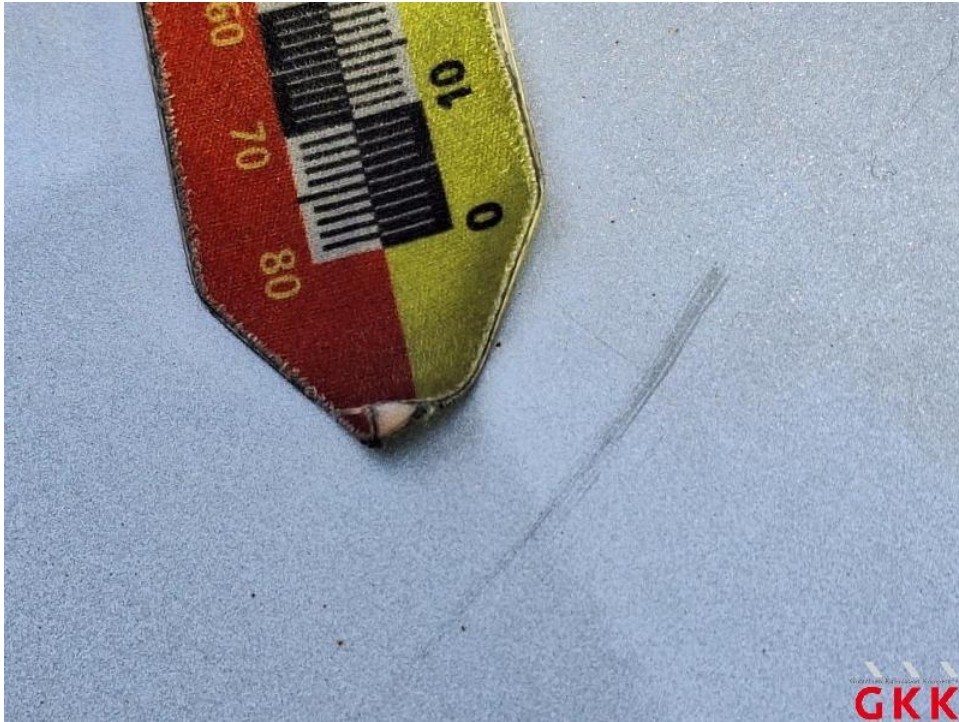


Bild 51. Heckklappe, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 52. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 53. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 54. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 55. Stoßfänger hinten, Leiste -mittig-, beschädigt, ersetzen



Bild 56. Stoßfänger hinten, Leiste -mittig-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 57. Stoßfänger hinten, Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 58. Stoßfänger hinten, Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 59. Stoßfänger hinten, Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 60. Stoßfänger hinten, Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 61. Stoßfänger hinten, Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 62. Stoßfänger hinten, Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 63. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair



Bild 64. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 65. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair



Bild 66. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 67. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 68. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 69. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 70. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

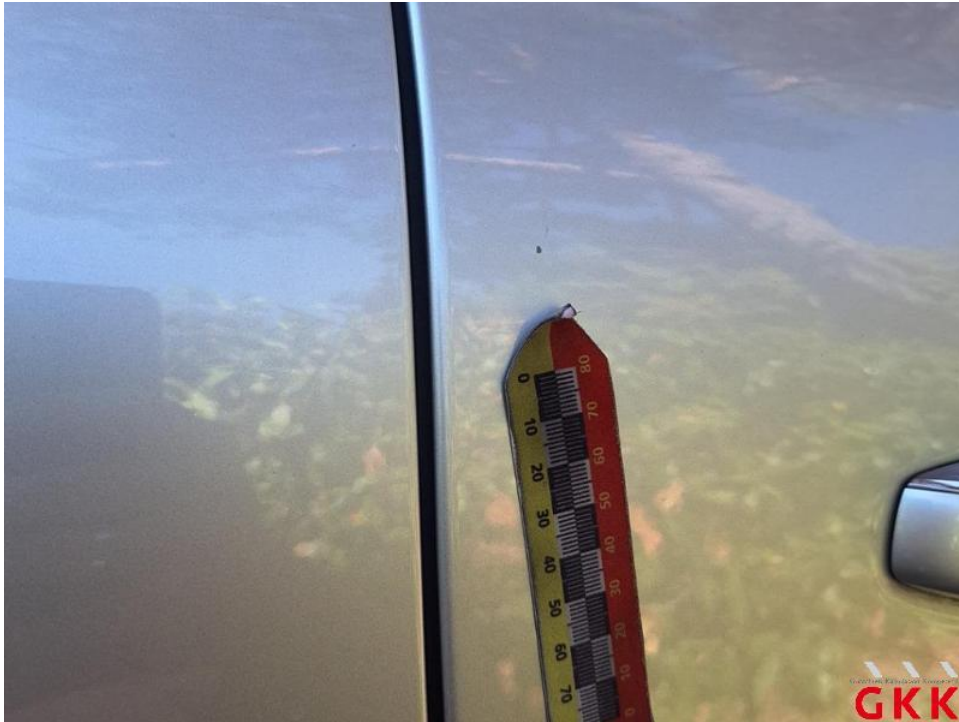


Bild 71. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 72. Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 73. Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 74. Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 75. B- Säule rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 76. B- Säule rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 77. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 78. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 79. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

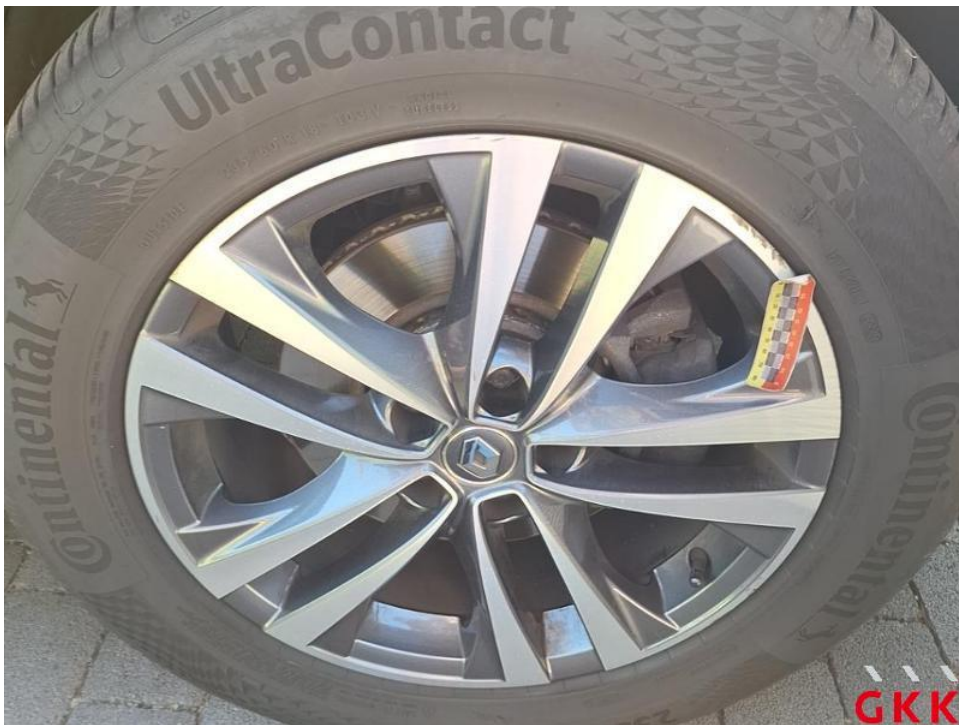


Bild 80. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 81. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen