


» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002393878
Besichtigt am:	10.04.2026 13:43
Berichts-Nr:	10404219
FIN:	TMBJF9NU2P5022727



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

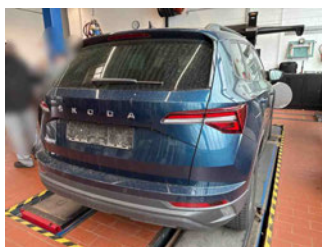

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

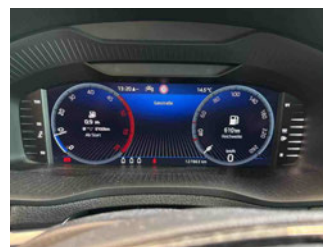

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / AVU
Erstzulassungsdatum:	08.02.2023
Laufleistung:	127.863 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Lava-Blau Metallic
Farbe Dach:	Lava-Blau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	20.600 KM

» Fahrzeugausstattung

"KESSY FULL" inkl. SAFE System	DAB - Digitaler Radioempfang
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dachreling, schwarz
"SUNSET"	Dachspoiler
"TOUR" (DE) ohne MATRIX HSW	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
"Virtual Cockpit"	Dämpfung vorn
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dekor-Einlagen
2 Leseleuchten vorn	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung	Doppelton-Signalhorn
3. Kopfstütze hinten	Drehstromgenerator 180 A
4 Türen	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --
Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y	Einparkhilfe vorn und hinten
6-Gang-Schaltgetriebe	Einstiegleisten in den Türausschnitten
8 Lautsprecher (passiv)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgaskonzept, EU6 AP	Embleme
Ablagenpaket 3	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Aero Kappe schwarz matt	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Ambientelicht Ausführung 2	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Fahrerkniesairbag
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außen-Sound Standard	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Grossdach-System
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Betriebsspannung 12 V	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordliteratur in Deutsch	Hinterachse "Standard"
Bordwerkzeug	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bremsbelagverschleißkontrolle	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Chrom-Paket	Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Innenspiegel automatisch abblendbar mit USB	Ohne Ablageschale am Dachhimmel
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kältemittel R1234yf	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Anschlussgarantie
Kindersicherung, manuell	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Durchladeeinrichtung
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne ECO-Funktion
Klimakomfortscheibe	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortausstattung	Ohne Emblempaket
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten	Ohne Halter
Kopfstützen vorn	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kühlerschutzgitter	Ohne Ladedose
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung	Ohne Lichtassistent
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Schmutzfänger
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Spurwechselassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Stabilisator hinten
Leichtmetallräder "SCUTUS" grau 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Adapter	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Pannen-Set
Mit Multifunktionskamera	Panorama Schiebedach
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Parking Paket
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben Standard
Modul Boden hinten Ausführung 7	Radstand
MPV	Rechtsverkehr
Müdigkeitserkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Navi Amundsen + Web radio	Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Nebelscheinwerfer	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchte	Reifendruckkontrolle
Nicht Heissland	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Nichtraucherausführung	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Normal-Lackierung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Normalsitze vorn	Safety Paket
Notrufsystem eCall+	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne "drive select"	Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz in Grundauführung
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sitzbezüge in Stoff
 Sondermodell 2022
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tankdeckel
 Technology Amundsen Plus (Web Radio) für AM
 Textilfußmatten
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Travel Assist
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Variabler Ladeboden im Kofferraum
 Variables Ladebodenkonzept
 Variante Grundausrüstung
 Verkehrszeichenerkennung
 Virtuelles Pedal
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
 Schweller
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	1,6 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	1,6 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Maxxis			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Maxxis			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Motorhaube	Kratzer	Auslegen + Polieren
4	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
5	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair
6	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Dach	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
8	Stoßfänger hinten	Kratzer	Polieren
9	Sitzbezug vorne rechts	Fleck	Reinigen
10	Sitzbezug vorne links	Fleck	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügelzierleiste vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 7.100,00
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 8.663,40
Summe (ohne MwSt.):				€ 15.763,40

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	163,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	170,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	171,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	183,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	314,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	169,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	272,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	165,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	167,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	171,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	168,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJF9NU2P5022727

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

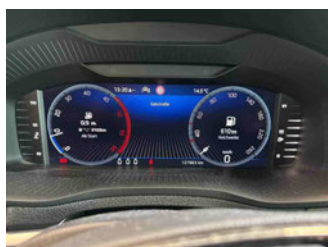

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

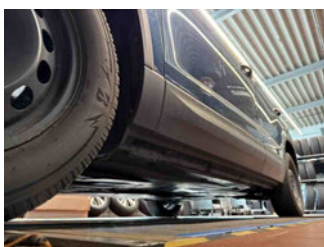

Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links

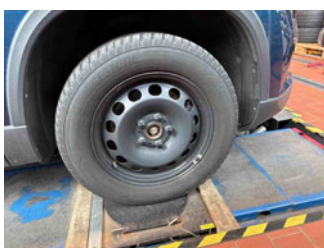

Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

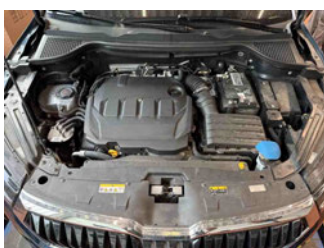

Fahrzeug - Motorraum offen

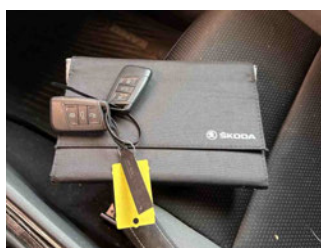

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10404219
vom: 12.04.2026

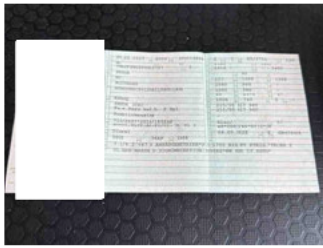

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Kratzer - Lackieren




2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Motorhaube - Kratzer - Auslegen + Polieren

Kommentar	Smart Repair
-----------	--------------



4 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

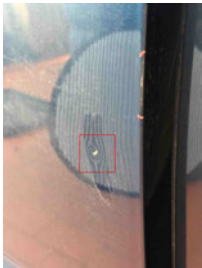


5 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair

Kommentar	Türkante verschrammt
-----------	----------------------



6 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

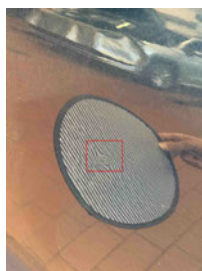


7 - Dach - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



8 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Polieren



9 - Sitzbezug vorne rechts - Fleck - Reinigen

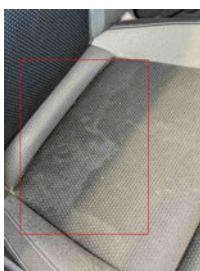

10 - Sitzbezug vorne links - Fleck - Reinigen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kotflügelzierleiste vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Türkante zerkratzt



3 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

