



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10683176
vom: 28.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002474784
Besichtigt am: 27.05.2026 11:54
Berichts-Nr: 10683176
FIN: VSSZZZ5F6P6555913



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10683176
vom: 28.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AMQ
Erstzulassungsdatum:	09.05.2023
Laufleistung:	122.279 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Bila" Weiss
Farbe Dach:	"Bila" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Warmgrau-Nordisch/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10683176
vom: 28.05.2026

» Fahrzeugausstattung

18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Dämpfung vorn
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Datenträger für EU, integriert
4 Türen	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Digitaler Radioempfang
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/ T0N/T13/T29/TM4/TD1/T19/T11/T3C, TDI	Drehstromgenerator 180 A
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Drei.-Automatikgurte vorn
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgasendrohr hinten (Standard)	Drive Profile: adaptive Fahrwerksregelung DCC
Abgaskonzept, EU6 AP	Dynamiklenkung
Abwicklung Serie	Easy Open - Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS- Deaktivierung	ECO-Funktion
Ambientelicht Ausführung 2	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile - -
Anhängevorrichtung	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Einton-Signalhorn
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Elektrische Luftzusatzheizung
Armaturentafel Standard	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
Außen-Sound Standard	Entriegelung Hintersitz Standard
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außenspiegel links, konvex	Fahrprofilwahl und hydr. Dämpferregelung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Federbereich 01 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fernlichtassistent
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fertigungsablauf Standard
Beheizbare Frontscheibe, nichtreflektierend	Feststellbremse
Betriebserlaubnis Nachtrag	Formteilhimmel ungeteilt
Betriebsspannung 12 V	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Bordliteratur in Deutsch	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Bordwerkzeug und Wagenheber	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bremsbelagverschleißkontrolle	Frontantrieb
Brillen-Ablage/Halter	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Chrom-Paket	Fußhebelwerk "Standard"
Climatronic mit Stau luftregelung, FCKW-frei	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Dachreling, blank	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Dämpfung hinten	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10683176
vom: 28.05.2026

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung	Nebelscheinwerfer
Hinterachse "Standard"	Nebelschlussleuchte
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Netztrennwand
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Netztrennwand
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Nicht Heissland
Kältemittel R1234yf	Nichtraucherausführung
Kategorie 0	Normalsitze vorn
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Offroad XPERICENCE
Keine Aktionsausführung	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne alternativ-Antriebssystem
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Klimakomfortscheibe	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Dekorfolien/Embleme
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kopfstützen vorn	Ohne Feuerlöscher
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Fußmatten
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Handbremshebelgriff
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Heckspoiler
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Individualeinbau
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Leichtmetallräder 7J x 18	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Ladeboden
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Ladedose
Linkslenker	Ohne Ladekabel
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial	Ohne Sonderspezifikationen
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Stabilisator hinten
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne Steckdose
Mit Multifunktionskamera	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mittelarmlehne vorn	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Modellbezeichnung, Entfall	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MPV	Ohne zus.Warnleuchten
Müdigkeitserkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationsgerät-High	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationssystem "+"	Optionsinfotainment (MIB3)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10683176
vom: 28.05.2026

Parklenkassistent	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Parklenkassistent (Servolenkung)	Transportschutzmaßnahmen
Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)	Tür und Seitenverkleidung
Preisnachlass-Paket	Typprüfland Deutschland
Privater Notruf	Variante Grundausstattung
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)	Wartungsintervallverlängerung
Radstand	Wegfahrsperrung elektronisch
Rechtsverkehr	Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Regionscode " ECE " für Radio	Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Reifen 215/50 R18 92W Rollwiderstandsoptimiert	Zierleisten blank
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Reifendruckkontrolle	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)	
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schwarzer Fahrzeuginnenraum (Dachhimmel)	
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonderpreis	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent	
Spurwechselassistent	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Staufach unter den Vordersitzen	
Stoßfänger lackiert	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10683176
vom: 28.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	1,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	1,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	4,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	2,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	125/70 R 18 99 M	7,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja
Pannenbergung verkehrssicher: Ja
Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10683176
vom: 28.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Unfallschaden	Pauschalbetrag
2	Karosserie	Hagelschaden	Pauschalbetrag
3	Heckscheibe	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Stoßängerverkleidung hinten	Fehlstellung	Demontage/Montage

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dachholm rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10683176
vom: 28.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.681,99
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.681,99

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10683176
vom: 28.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F6P6555913

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10683176
vom: 28.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10683176
vom: 28.05.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2

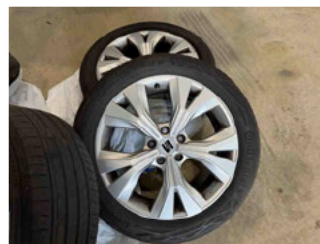

Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10683176
vom: 28.05.2026



Innenraum - Kofferraum

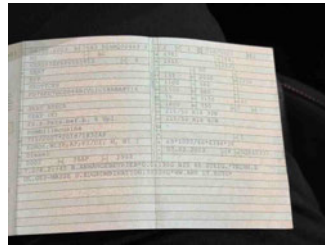


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

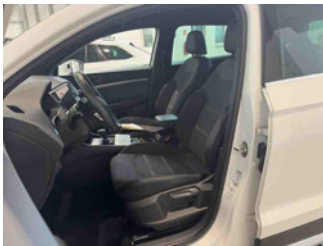

Innenraum - vorne

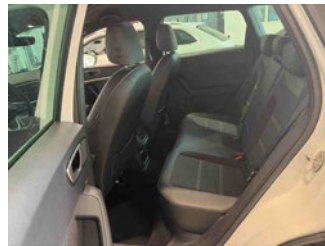

Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Unfallschaden - Pauschalbetrag

Kommentar

Unfall vorne + vorne rechts Beschreibung:-Kotflügel Deformiert-Stoßfänger vorne verformt -Spoiler mitte Gebrochen -Spoiler rechts kratzer

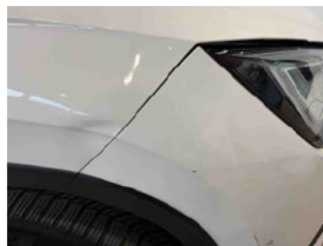



Zustandsbericht




- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10683176
vom: 28.05.2026


2 - Karosserie - Hagelschaden - Pauschalbetrag

Kommentar

Dachholm links, Dach

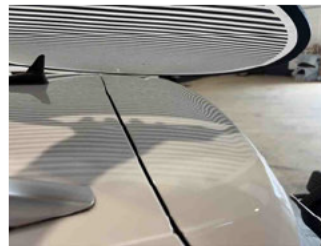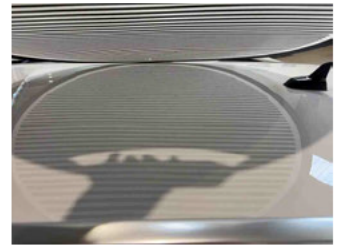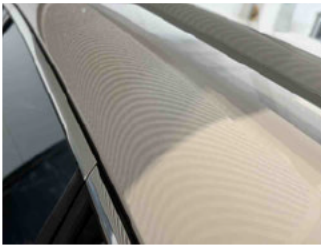

3 - Heckscheibe - Kratzer - Optische Wertminderung

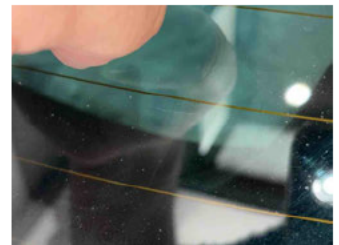

4 - Stoßfängerverkleidung hinten - Fehlstellung - Demontage/Montage




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10683176
vom: 28.05.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Dachholm rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

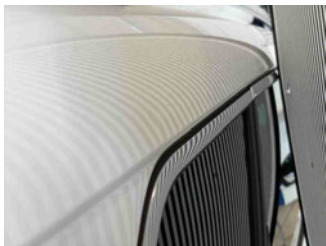



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10683176
vom: 28.05.2026

» Reparaturkosten-Kalkulation

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Unfallschaden - Pauschalbetrag



<https://www4.macadam.eu/picture/42b1a2bf-a51d-4c35-965d-4e1c50df90d1.pdf?boundingBoxes=true>