

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9962556
vom: 02.02.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002288610
Besichtigt am: 02.02.2026 16:02
Berichts-Nr: 9962556
FIN: WVVZZZAWZPU042482



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9962556
vom: 02.02.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CPW
Erstzulassungsdatum:	12.06.2023
Laufleistung:	22.117 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	152 kW (207 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	489 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Sport Select"-Fahrwerk	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
"Sport Select"-Fahrwerk inkl. Fahrprofilauswahl	Digitaler Radioempfang DAB+
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Kopfstützen hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4 Leichtmetallräder "Faro" 7,5 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 152 kW	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Abgas-Doppelendrohr verchromt, links	ECO-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Ablageaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, mit GTI-Schriftzug
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronische Differenzialsperre XDS
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
Ambientebeleuchtung	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Assistenzpaket "IQ.DRIVE"	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Faro 7,5 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 215/40 R 18
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Federbereich 15 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fensterheber elektrisch
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Süd-Afrika
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Batterie 380A (68Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckraumabdeckung
Berganfahrassistent	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumboden
Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	GTI
Bordwerkzeug und Wagenheber	Handbremshebelgriff in Leder
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, an Auströmern vorn auf Fahrer- und Beifahrerseite	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Dachhimmel schwarz	Hinterachse verstärkt
Dämpfung hinten, Sportausführung	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung vorn	Instrumententafel geschäumt
Dekoreinlagen "Deep Iron Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Interieurpaket "ArtVelours"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9962556
vom: 02.02.2026

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Kurzheck
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet
Lendenwirbelstützen vorn
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
Leuchte im Fußraum vorn
Leuchtweitenregulierung dynamisch
Licht-und-Sicht-Paket
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox
Modul Boden hinten Ausführung 1
Müdigkeitserkennung
Multifunktionskamera
Multifunktions-Sportlenker in Leder, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängervorrichtung
Ohne Aufkleber und Embleme
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Folienbeklebung
Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sprachsteuerung
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Pedale in Edelstahl gebürstet
Radio
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Radstand
Rechtsverkehr
Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 215/40 R 18
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifenkontrollanzeige
Rückfahrkamera "Rear View"
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Schalthebelknauf in Alu-Leder-Kombination
Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Rot
Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Rot
Schriftzugsatz "GTI"
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Soundsystem "beatsAudio", 300 Watt Gesamtleistung, Subwoofer, digitaler 8-Kanal-Verstärker, 6 Lautsprecher
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Komfortsitze vorn
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger im sportlichen Design, Lufteinlässe in Wabenstruktur, Schwellerverbreiterung schwarz
Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9962556
vom: 02.02.2026

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Überführungsausrüstung,-nasse Grenze

Überhang hinten, kurz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verkehrszeichenerkennung

Version Standard plus

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräder "Merano" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6 J x
16, Winterreifen 185/60 R 16 H

Winterräder "Merano" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6 J x
16, Winterreifen 185/60 R 16 H

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9962556
vom: 02.02.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	185/60 R 16 90 H	6,5 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	185/60 R 16 90 H	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	185/60 R 16 90 H	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	185/60 R 16 90 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	215/40 R 18 89 W	7,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/40 R 18 89 W	6,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/40 R 18 89 W	6,5 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/40 R 18 89 W	6,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9962556
vom: 02.02.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9962556
vom: 02.02.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9962556
vom: 02.02.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZPU042482

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

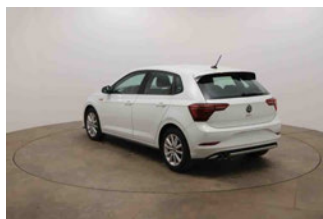

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

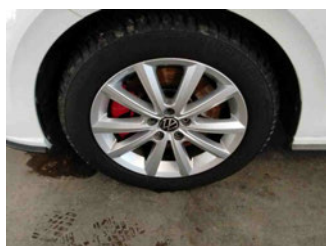


Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

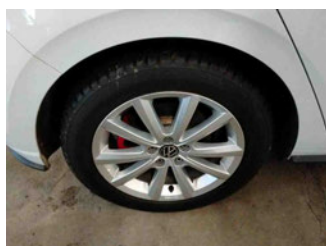

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Innen links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit










Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Karosserie - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

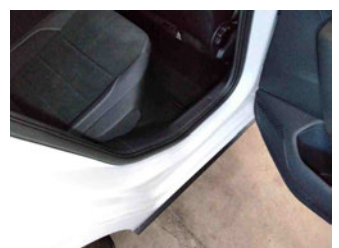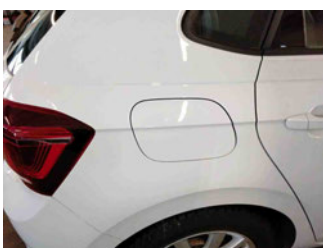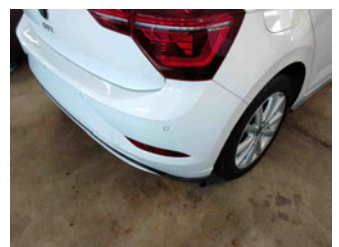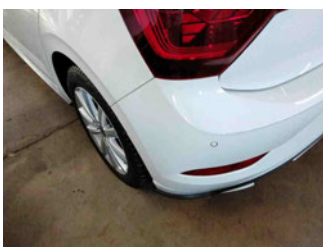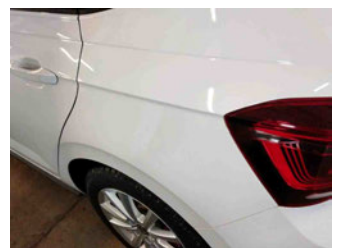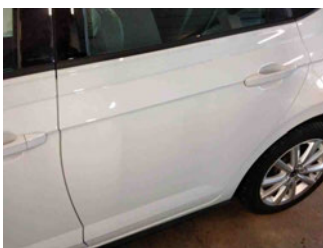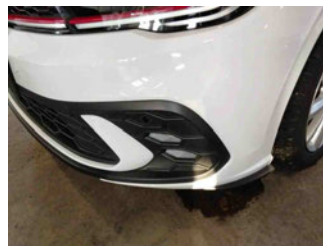




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9962556
vom: 02.02.2026

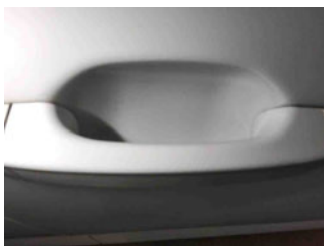

FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

