

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002415031
Besichtigt am: 20.04.2026 13:47
Berichts-Nr: 10457793
FIN: WVVZZZ3C6RE036797



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CMM
Erstzulassungsdatum:	10.04.2024
Laufleistung:	79.966 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Tornadorot
Farbe Dach:	Tornadorot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	90 kW (123 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	2.100 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Digitaler Radioempfang DAB+
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Diversity-Antenne für FM-Empfang
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 90 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
8 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasnorm EU6 AP	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektrische Luftzusatzheizung
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Außen-Sound Standard	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ausströmer vorn und LichtdrehSchalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 33 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fernentriegelung für Heckklappe
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Berganfahrassistent	Fußgängererkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäcknetz
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Business	Gepäckraumboden aufstellbar
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz
Dachhimmel in Mistralgrau	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling schwarz	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dämpfung hinten,Basis 1	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung vorn	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	
Diebstahlwarnanlage	

Kategorie 0	Ohne CD/DVD für Navigation
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Differenzialsperre
Keine Aktionsausführung	Ohne Dynamic Drive Control
Kindersicherung	Ohne ECO-Funktion
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Feuerlöscher
Komfortsitze vorn	Ohne Garagentoröffner
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Heckspoiler
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne integriertes Mautsystem
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Kindersitz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladefose
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Ladekabel
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Ohne Lichtassistent
LED-Rückleuchten	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Sonnenschutzrollo
Leuchtweitenregulierung	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Uhr
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Motorenstart Standard	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radio
Netztrennwand	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Radstand
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rechtsverkehr
Normal-Lackierung	Regensensor
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Regionscode " ECE " für Radio
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstausslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
Ohne 2. Batterie	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifenkontrollanzeige
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schalthebelknauf in Leder
	Scheibenbremsen hinten
	Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" mit Safe-Sicherung
Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Variant
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder "VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone
Vordersitze beheizbar
Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 215/60 R 16 H, Radvollblenden

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,5 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,5 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 956 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 956 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	4,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	4,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	4,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
3	Gurtschloß	Kratzer	Ersetzen
4	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
6	Seitenwand hinten links	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bordwerkzeug	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3C6RE036797

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

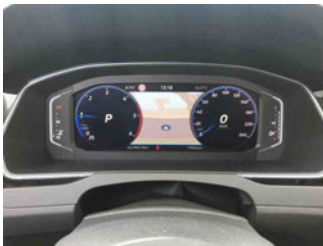

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links

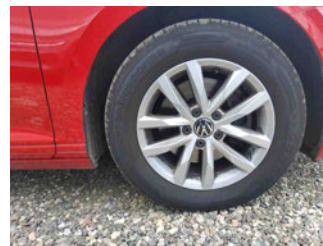

Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

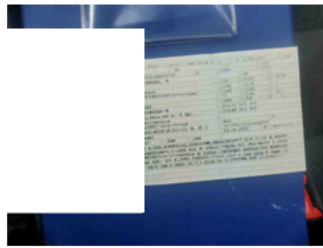

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen

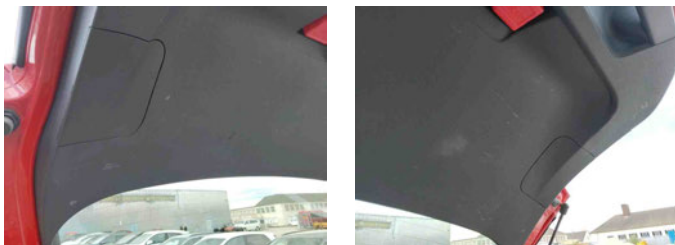


2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair



3 - Gurtschloß - Kratzer - Ersetzen

Kommentar

es ist ein minderwert anzusetzen

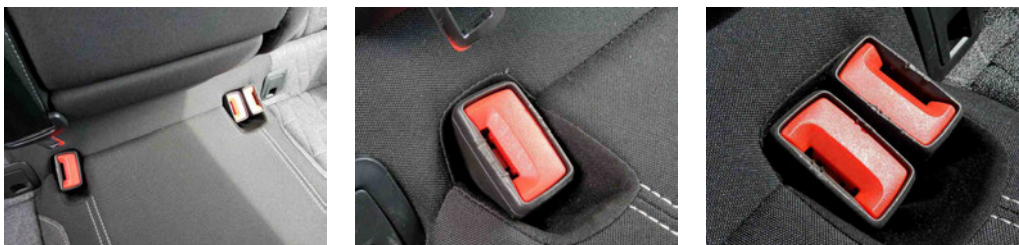

4 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



5 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren




6 - Seitenwand hinten links - Steinschlag - Auslegen + Polieren




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

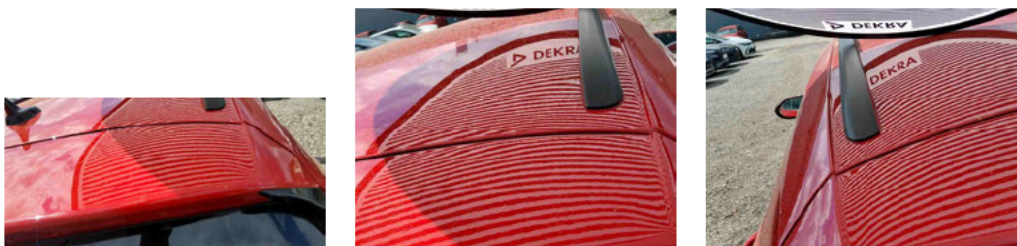

2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

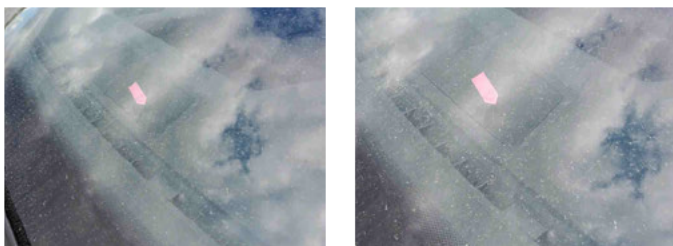

FEHLTEILE

1 - Bordwerkzeug - Fehlt - Ersetzen

Kommentar	Schraubendreher fehlt
-----------	-----------------------

