



Zustandsbericht

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	GENESIS G80 2.2 Diesel AT8 Premium Line		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	KMTGA41BBMU088696
Erstzulassung	14.01.2022	Laufleistung (abgelesen)	32.462 km
HSN/TSN	8252 / AJK 00005	Kraftstoffart	Diesel
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Tasman Blue Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	154 kW	Nächste HU	07/2028
Hubraum	2.151 ccm	Zylinder	4
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	2 Monat(e)
Letzte Wartung	07/2025 bei 29.446 km	Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Braun
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.445 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	48092101	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/45 R19 102Y	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Continental	4mm / 4mm	n.i.O.
2	275/40 R19 105Y	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2026

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Air condition - with dual zone adjustment
Airbags: 10 Airbags - Driver knee, front, enhanced front side & rollover-sensing side curtain, rear seat-mounted side, front center
Ambient lighting adjustable
Anti-lock Break System (ABS) + Electronic Stability Control (ESC) - Hill-Start Assist Control (HAC) - Multi Collision Brake (MCB)
Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA)
Diesel particulate filter (DPF)
Display: 8" Color LCD Cluster Display - incl. Analog Gauge
Drive mode select



Bezeichnung
Driver Attention Warning (DAW)
eCall
Electric steering wheel - with Variable Gear Ratio Steering
Front Collision Assist w/Pedestrian & Cyclist (FCA-CYC)
Headrests (5)
Immobilizer
Inside rear view mirror - electrochromatic
Intelligent Speed Limit Assist (ISLA)
Laminated front side glass
Lane Following Assist (LFA)
Lane Keeping Assist (LKA)
Lights: Full LED Headlights - with LED Daytime Running Lights (DRLs)
Lights: LED Rear combination lamp
Lights: Smart High Beam
Manual Speed Limit Assist (MSLA)
Navigation: 14.5" Navi Screen - DAB digital Radio - Telematics System (Genesis Connected Services)
Outside rear mirrors - Power-folding - heated - electrochromic - with Genesis Logo Puddle Lamps
Parking brake: electric - with Auto hold
Parking sensors: front & rear - with button
Power outlet: 12V - 1 Front open tray
Power steering: electric
Proximity Key with Push Button Start
Radio accessories: DAB digital Radio
Radio accessories: Premium audio system - with 9 speakers
Rear Cross-Traffic Collision Avoidance Assist (RCCA)
Rear view camera (RVM) - with dynamic guidelines on screen
Rear window: heated
Safety belts - 3 points safety belt on all seats
Seat cover: leatherette
Seats: 12-way Power Front Seats - incl. 4-way Power Lumbar
Seats: Child anchor
Seats: Front seats heated
Shift-by-wire (SBW) w/ Paddle-Shifters
Smart Cruise Control (SCC) + stop & start
Steering wheel in leather
Steering wheel: multifunctional
Tachometer
Telephone: Apple CarPlay & Android Auto
Telephone: Bluetooth Hands-free Phone & Audio Streaming System
Tire mobility kit (TMK)
Tire pressure monitoring system (TPMS)
Transmission: 8 automatic transmission
Trunk: Hands-free Smart Trunk with Auto Open
USB (2+1) - Front 2 (1 data + 1 charge) - Rear 1(charge only)



Bezeichnung

Wheels: Alloy wheels 19" Design A - tires 245/45 Z R19 Front - tires 275/40 Z R19 Rear

Windows: Power Windows with Front & Rear Auto Down/Up

Wipers: Auto Defog & Rain-sensing Wipers

Sonderausstattung

Bezeichnung

Exterior Color: Metallic

Pack: Innovation pack - Parking Collision-Avoidance Assist (Reverse PCA) - Dual front LED headlamps lamps (low & high projection) with Adaptive driving beam - 12.3" Dashboard cluster 3D TFT display - Head-up display - Forward Collision Avoidance Assist - Junction Turning & Crossing (FCA-JX) - Remote Smart Parking Assist (RSPA) - Surround View Monitor Cameras (SVM) - Rear Seat Alert (with sensor) - Blind-Spot View Monitor (BVM) - Highway Driving Assist II (HDA) - Wireless phone charger

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern
7	Unterlagen	Serviceheft (Wartung - 30000km/24Monate – unvollständig) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
9	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
10	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

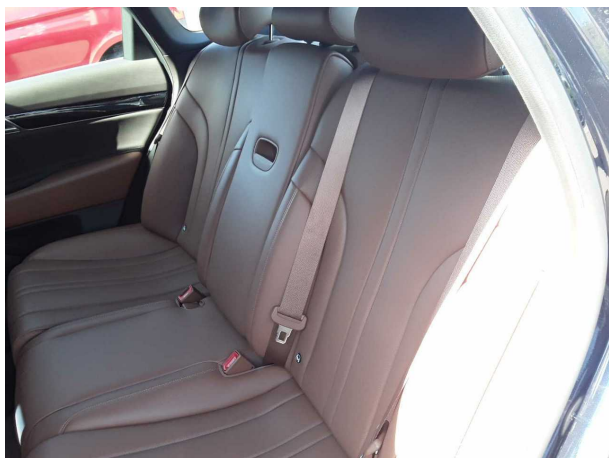


Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen

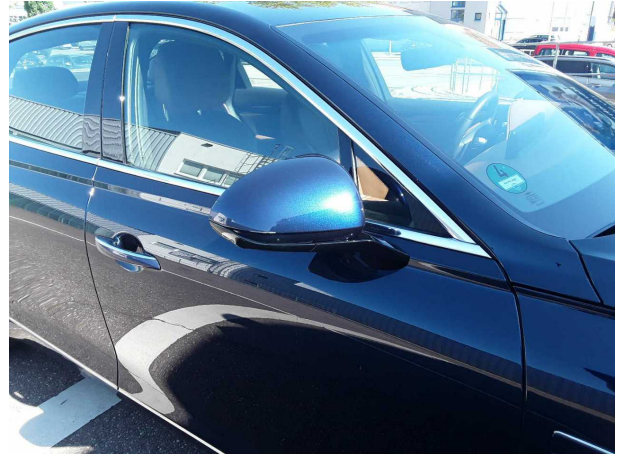


Abbildung 16: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair

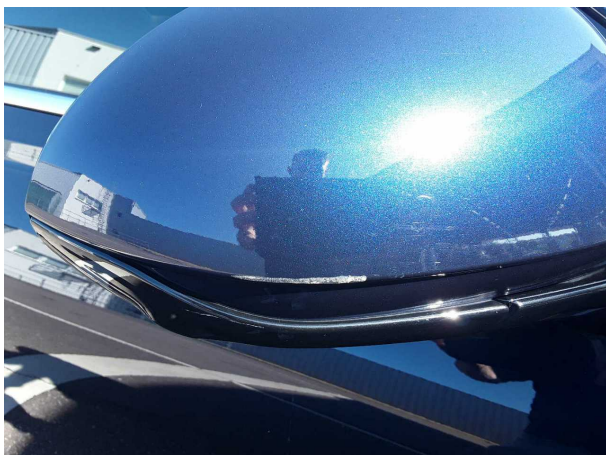


Beschädigung #2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

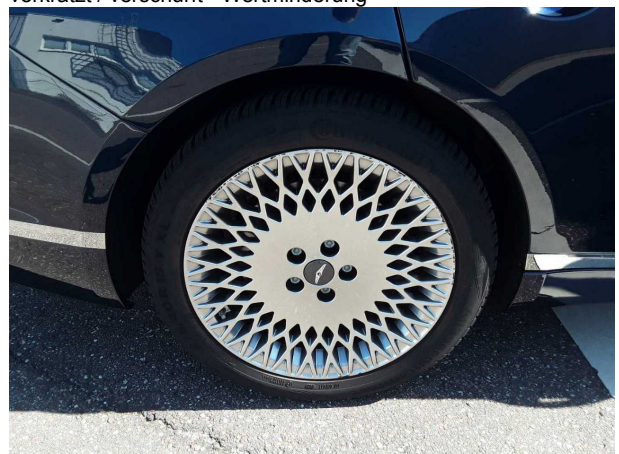

Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern

TITLE		Maintenance History Inquiry					
DATE		28/07/2026					
Condition		Dist Code : C07GA, Dealer Code : ALL, VIN : KMTGA41BBMU, Repair Date : 01/06/2007-31/12/9999, Input Date : 01/06/2007-28/07/2026					
Dist code	Dealer	VIN	Maintenance Sequence	Repair Date	RO No.	Mileage	Note
C07GA	008DE	KMTGA41BBMU088696	2	10/07/2025	K101099	29.440	* Inspektion mit Wäscen und Brennstoffzügen



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern

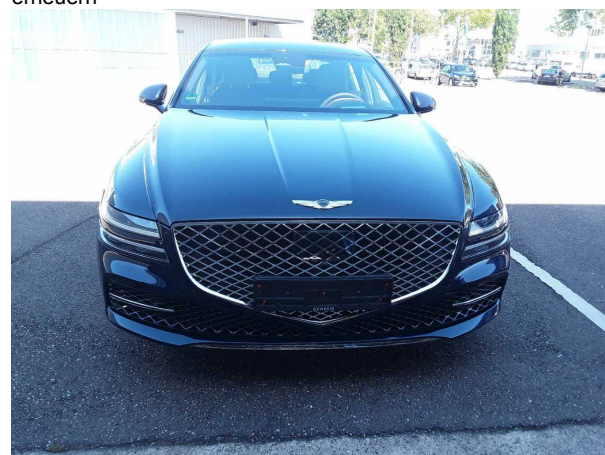

Beschädigung #7: Unterlagen: Serviceheft (Wartung - 30000km/24Monate - unvollständig) - entspricht nicht den Herstellervorgaben -

Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

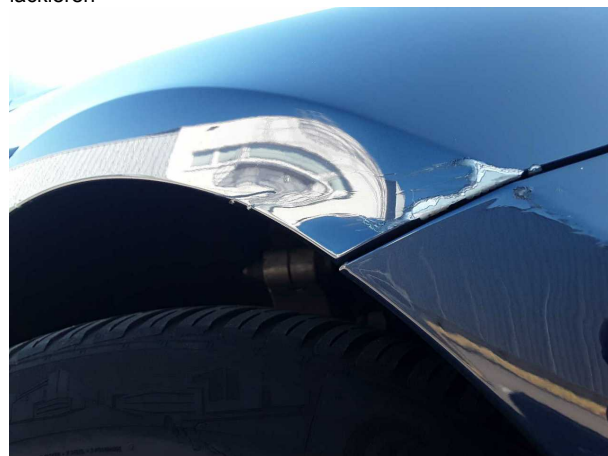

Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

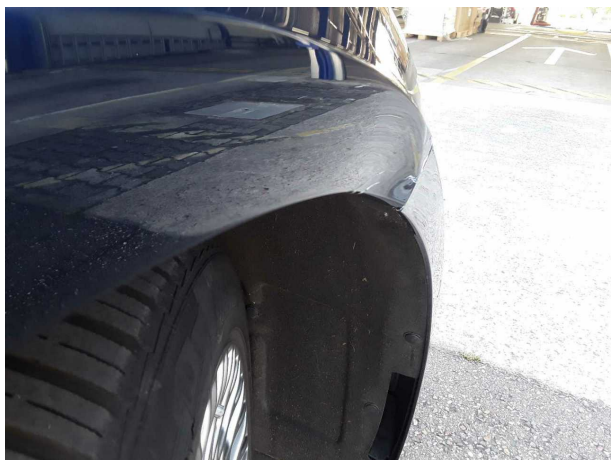

Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Seitenwand rechts



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Seitenwand rechts



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Seitenwand rechts