

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch [Wh/km]
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	
Niedrig:	250	----	----	9.6	----	----	-----
Mittel:	182	----	----	7.0	----	----	-----
Hoch:	146	----	----	5.6	----	----	-----
Extra hoch:	160	----	----	6.1	----	----	-----
Kombiniert:	172	----	----	6.6	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -----

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: ----- Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch [Wh/km]
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	-----
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----
Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1634##N0.30: A2 max 1627##N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+95 kg##
N0 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##225/55 R18 102Y#8,0JX18 ET39;##
225/60 R17 99Y#7,5JX17 ET36;##245/45 R19 102Y#8,5JX19 ET40;##255/35 R21 98Y#8,5J
X21 ET43;##255/40 R20 101Y#8,5JX20 ET43;##225/60 R17 99H M+S#7,5JX17 ET36;##225/
55 R18 102V M+S#8,0JX18 ET39;##245/45 R19 102V M+S#8,0JX19 ET39;##255/40 R20 101
W M+S#8,5JX20 ET43;##

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	Audi
0.2.	Typ:	Variante:
	F2	ADMGHQ1
		Version:
		QD7AD7HL001031B17S54BIAEM1H44FSD2
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	A6 Avant
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	-----
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:	-----
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:	-----
	Rollwiderstand [kg/t]:	-----
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:	-----
0.2.3.1.	Kenntung der Interpolationsfamilie:	IP-MLB58_Z_A0_0662-WAU-1
0.2.3.2.	Kenntung der ATCT-Familie:	AT-4K0_OA_0059_000-WAU-1
0.2.3.3.	Kenntung der PEMS-Familie:	13-WAU-715W_F2_DMGH_QD7_00_A-000
0.2.3.4.	Kenntung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DL382_7A_19_004-WAU-1
0.2.3.5.	Kenntung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-----
0.2.3.6.	Kenntung der Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-AU_00200_00_000-WAU-1
0.2.3.7.	Kenntung der Verdunstungsprüffamilie:	-----
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
	An der rechten A-Säule, geklebt	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	
	Im Motorraum	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-----
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WAUZZZF27PN082023
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2023-05-25

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*1801*40 , erteilt am 2022-11-18zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt

2023-05-25

Markus Duesmann
Vorsitzender des VorstandsV0538NA6C
V0RELN66

Interne Herstellerdaten

DEU370 B 20346 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZF27PN082023 HSN:0588
BZA0125780original PLP8171812022 000231 00000000 00073

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 2 , Achse 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Kardanwelle

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2931

4.1. Achsabstand [mm]: 2931

5. Länge [mm]: 4947

6. Breite [mm]: 1886

7. Höhe [mm]: 1486

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1965

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1989

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2550

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1255 / 1305

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4550

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 2000

18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 750

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 95

20. Hersteller des Motors: AUDI AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DMG

22. Arbeitsweise: Selbstzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 6; V-förmig

25. Hubraum [cm³]: 2967

26. Kraftstoff: Diesel/Hybrid

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 180.00 bei 3500

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): 8.40

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch

Gang:

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

28.1. Übersetzungsverhältnisse:

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 250

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1618 / 1603

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 225/60 R17 99Y / 7,5JX17 ET36 / B / C1

Achse 2: 225/60 R17 99Y / 7,5JX17 ET36 / B / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / links 2, rechts 2

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 75.00 bei 3563

Fahrgeräusch [dB(A)]: 68.00

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 2085

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)	
f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h) ²]:	177.7	0.400	0.03555

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Gas	95.2	-----	-----	19.4	65.9	-----	0.4400	0.09E11
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: 0.19

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

NO _x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [# / km]
Vollständige RDE-Fahrt: 80.0	6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt: 80.0	6.00 E11

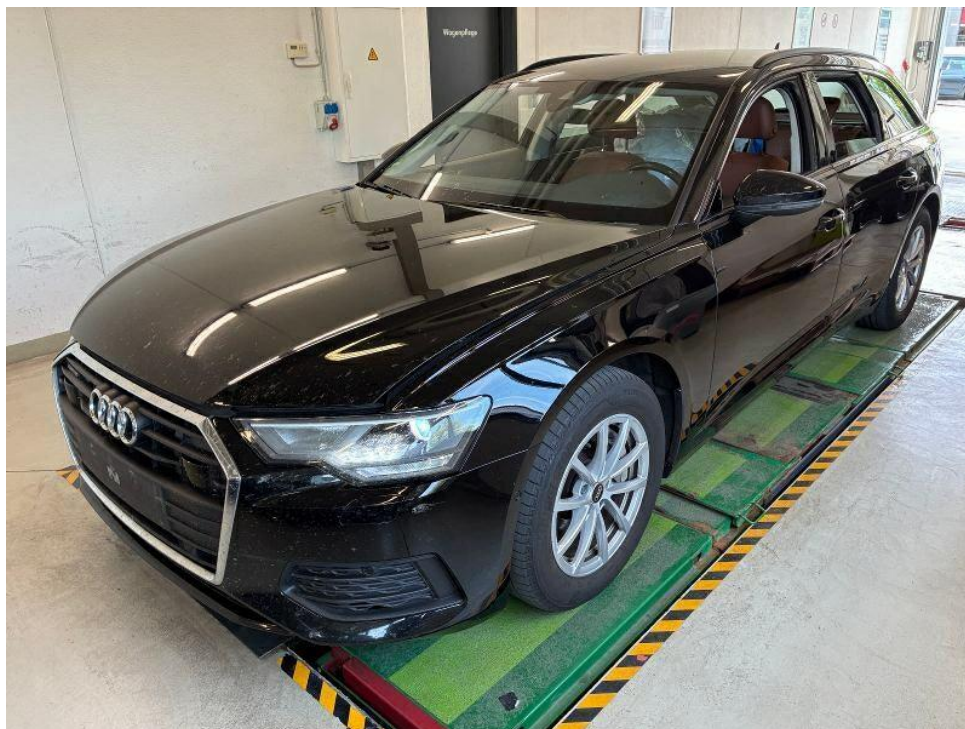


Bild 1 : Diagonal vorn links

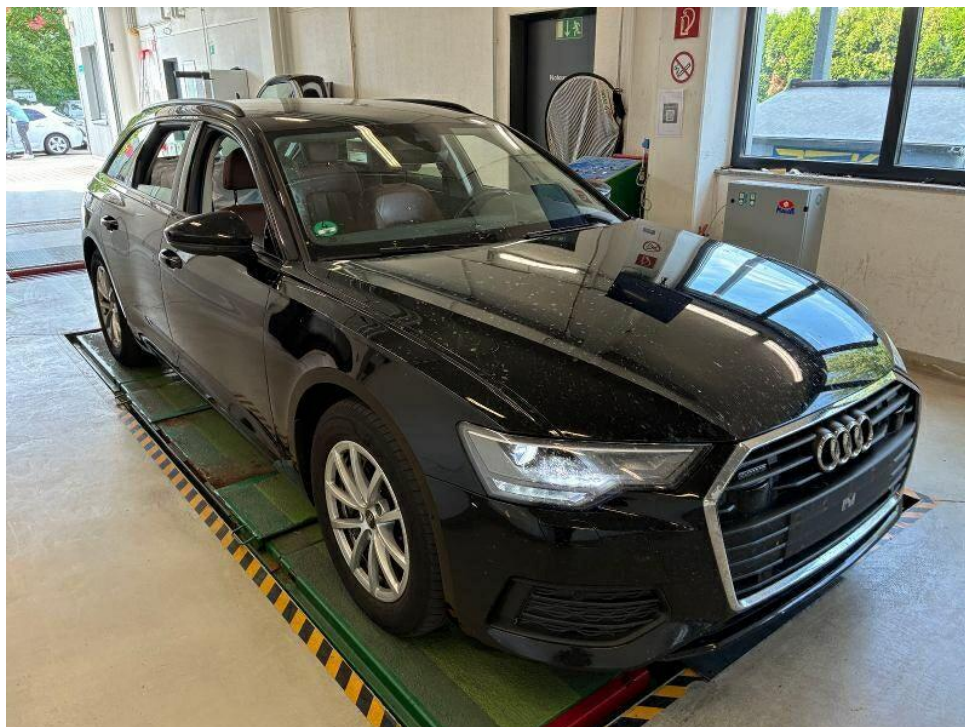


Bild 2 : Diagonal vorn rechts

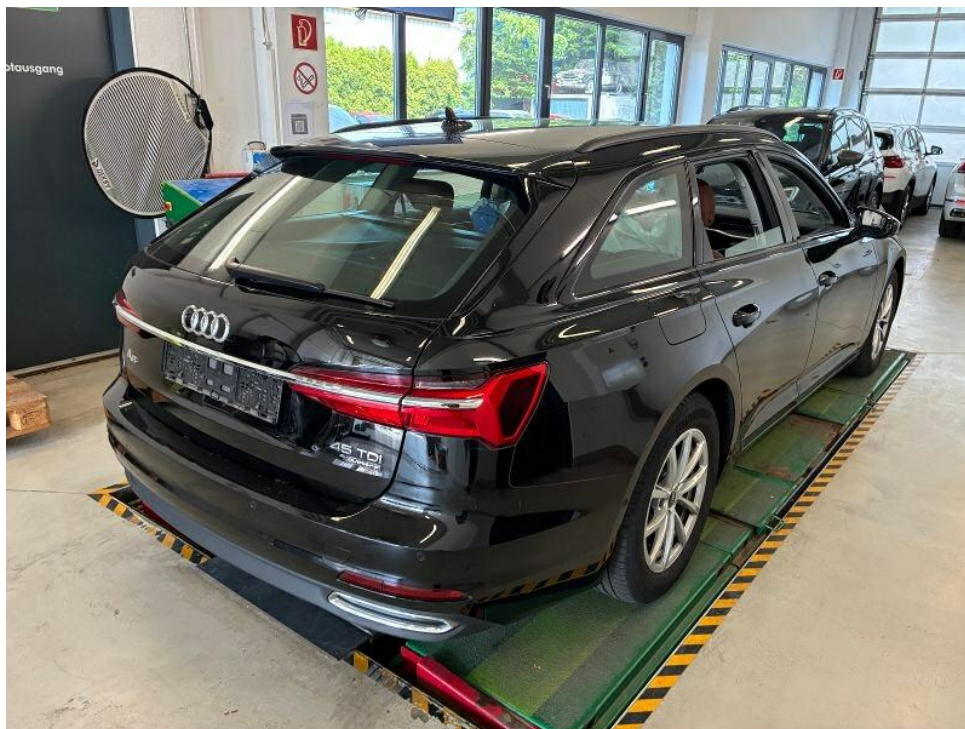


Bild 3 : Diagonal hinten rechts

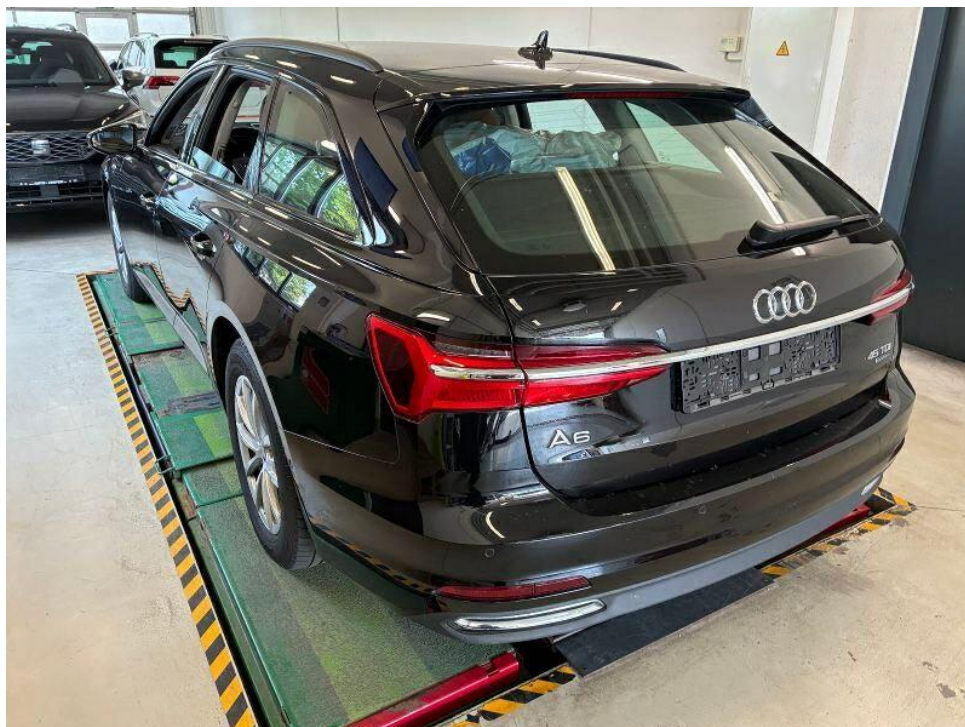


Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

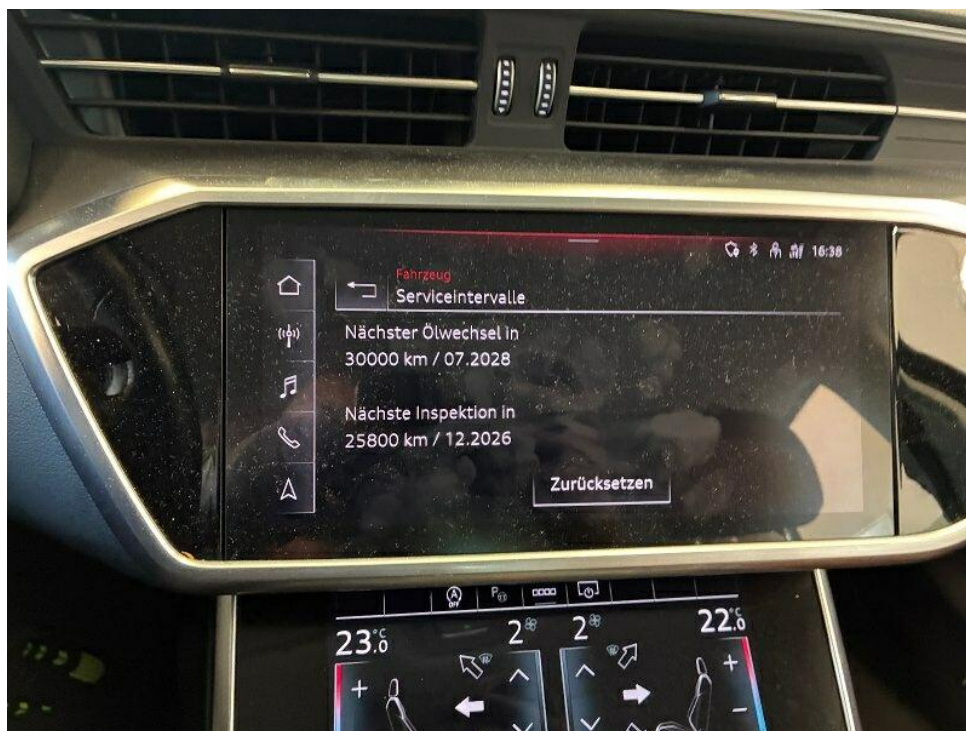


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Rolle	Deb.-Nr.	Vorname Firma	Name	Straße / Nr.	PLZ	Ort / Telefon - Nr.	Kopie
AG	0210003894						
Bes.-Ort							
Rollen/Beteiligte AG = Auftraggeber, LN = Leasingnehmer, HA = Halter, BO = Besichtigungsort, RG = Regulierer							
Auftrag erteilt am				anwesende Personen			
Auftrag erteilt durch				07.07.2023 0588 BZA012578			
Besichtigung				M1 4 AC 2 2 2			
☒ Zust				WAUZZZF27FN082023 1486			
F2				172 95			
Bezugsgrundlage				ADMGH01 1255 1305			
Kennzeichen				OD7AD7HL001031B17S54BIAEM1H44FS 1255 1305			
Zul.-Besch. Teil				75 3563 68			
Fahrzeugart				A6 AVANT 2000 750 5			
Aufbauart				F2.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/60 R1			
Hersteller				EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I 225/60 R			
Fahrzeugtyp				Hybr.Diesel/E e1*200			
FIN				0010 36AP 2967 18.11.20			
Leistung (KW)				7.2/8.2: +95 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASS			
Reifenbre				.2023*			
VL							
VR							
HL							
HR							
HLI							

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Motorhaube Steinschlag



Bild 15 : Dachrahmen rechts Delle

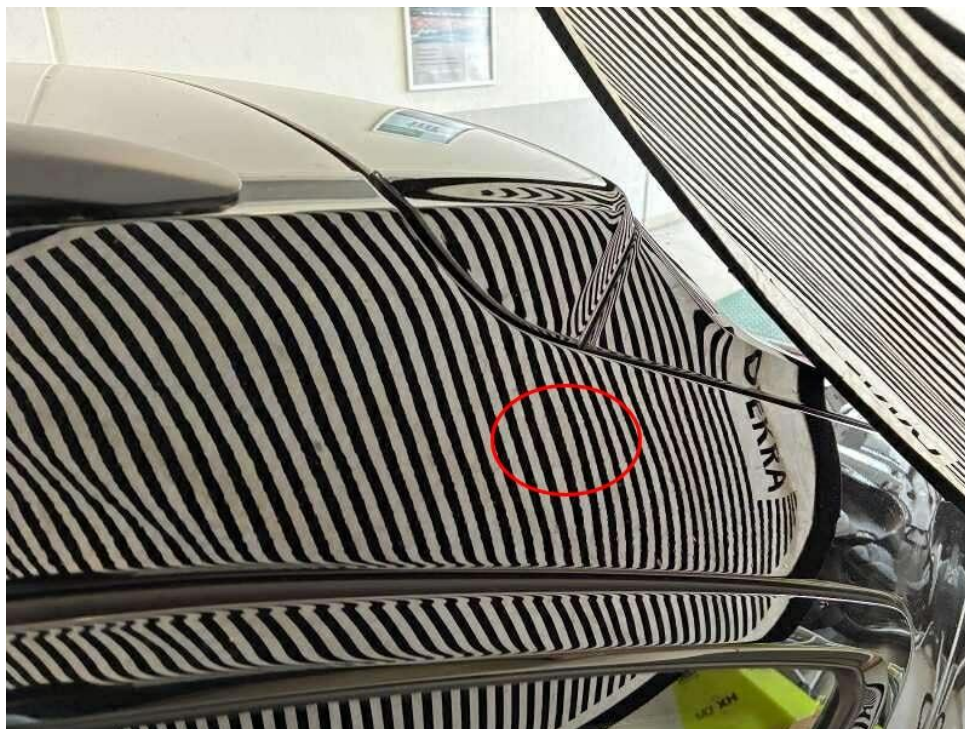


Bild 16 : Dachrahmen links Delle



Bild 17 : 2x Winterreifen unter 4mm



Bild 18 : Stoßfänger vorne Kratzer + Steinschlag



Bild 19 : Stoßfänger vorne Kratzer + Steinschlag

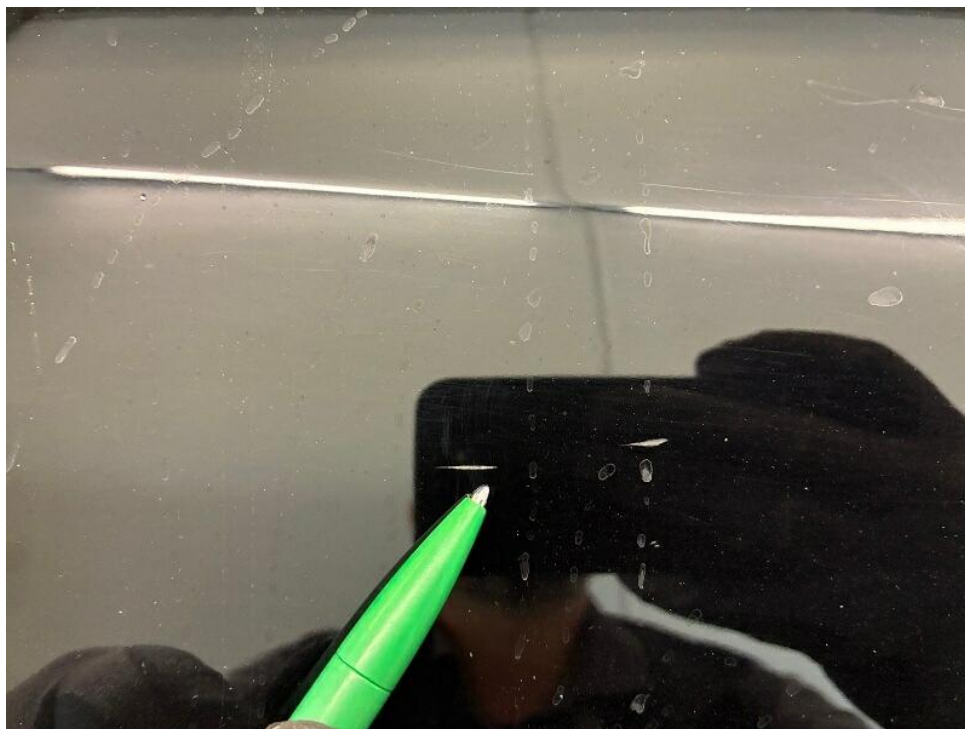


Bild 20 : Kotflügel vorne rechts Kratzer

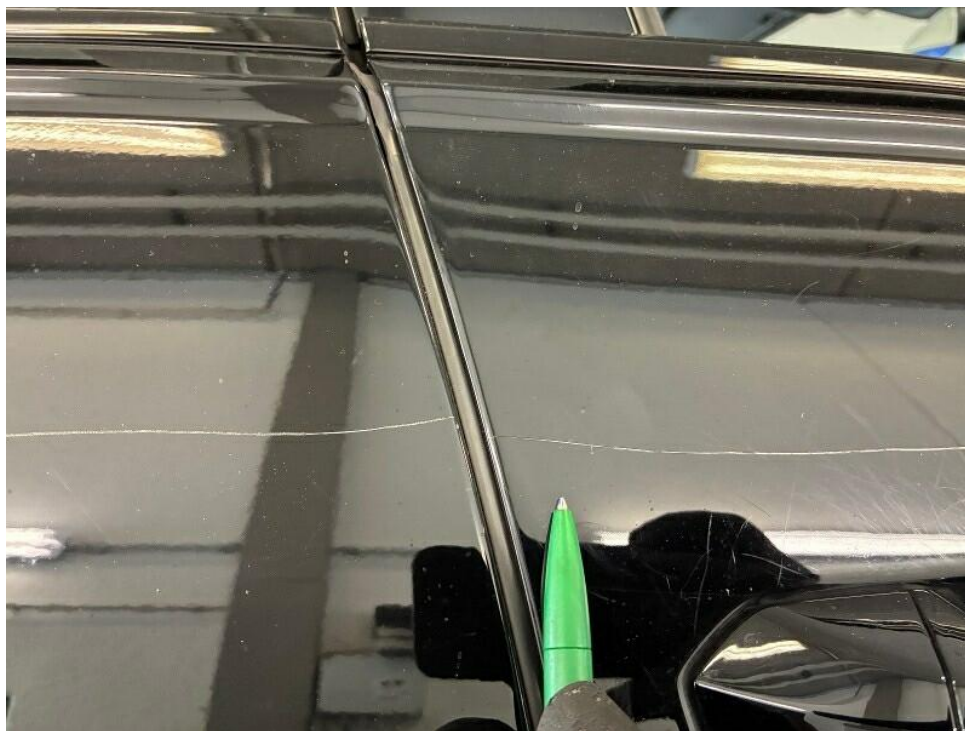


Bild 21 : Türe vorne rechts + hinten rechts Kratzer Vandalissmussschaden

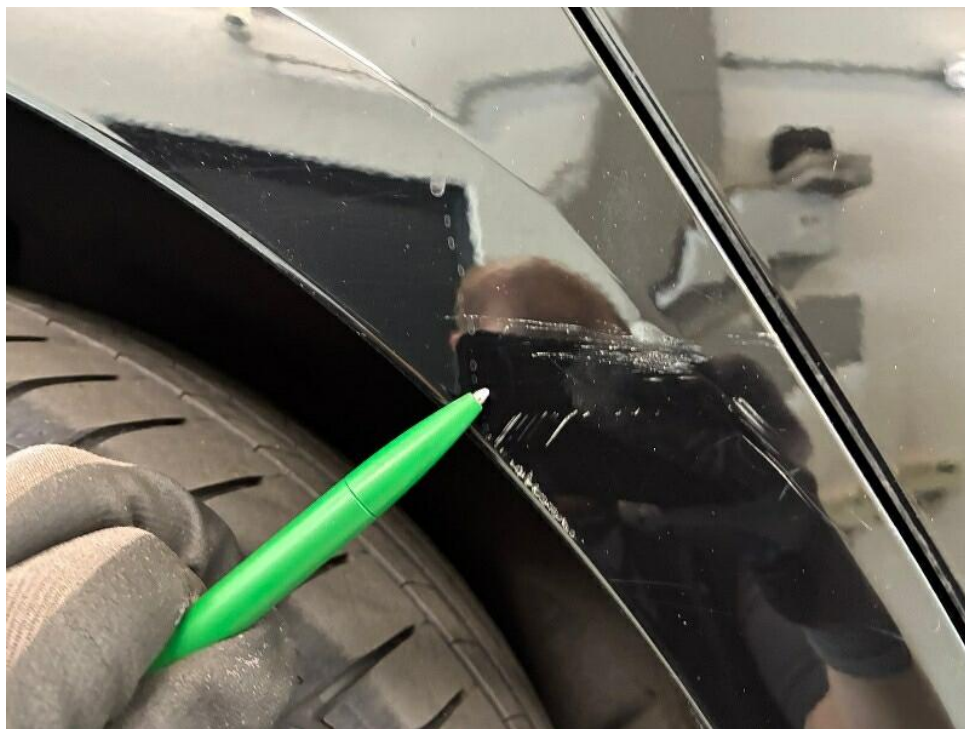


Bild 22 : Seitenwand hinten rechts Kratzer



Bild 23 : Stoßfänger hinten + Deko Kratzer + Delle + Beschädigung



Bild 24 : Stoßfänger hinten + Deko Kratzer + Delle + Beschädigung



Bild 25 : Stoßfänger hinten + Deko Kratzer + Delle + Beschädigung

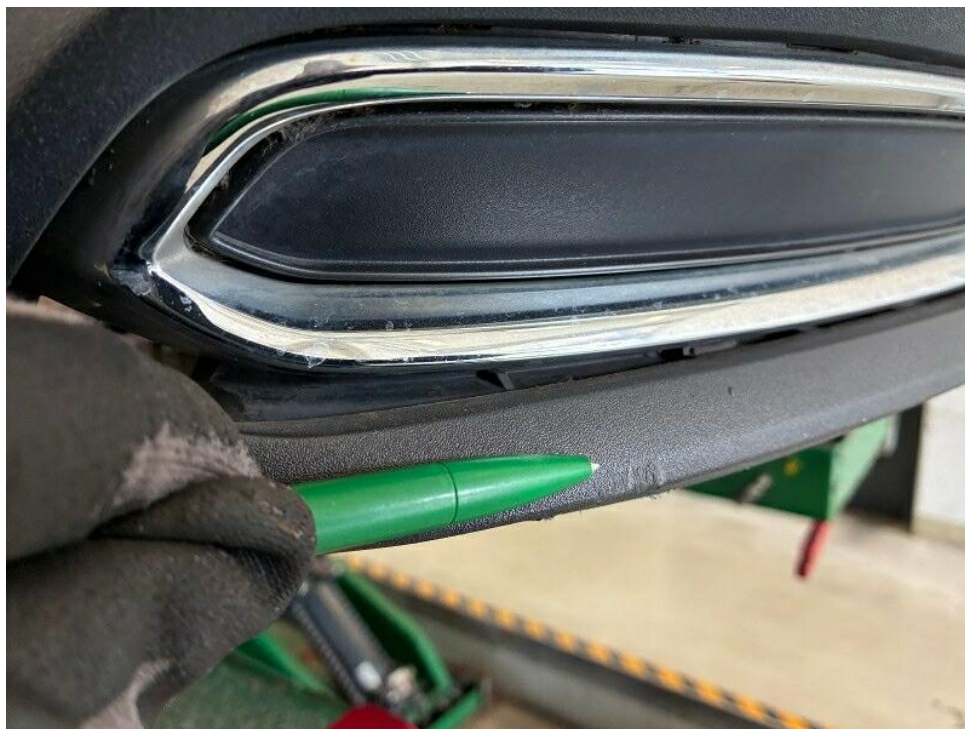


Bild 26 : Stoßfänger hinten + Deko Kratzer + Delle + Beschädigung



Bild 27 : Seitenwand hinten links Delle



Bild 28 : Türe hinten links Kratzer



Bild 29 : Kotflügel vorne links Steinschlag



Bild 30 : Spiegelgehäuse links Kratzer



Bild 31 : Frontscheibe Mikrosteinschlag

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 406633
Hersteller Audi
Model A6
Variante DE - Kb5 45 3.0 TDI quattro EU6d, basis, 2020 - 2023
3.0 45 TDI MHEV
Listenpreis 59.467,21
VIN WAUZZZF27PN082023
Erstzulassungsdatum 1.7.2023
Kennzeichen UL S1444

Schadensfälle der int. Belegnummer: 406633

22.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023117158	29.11.2023	Windschutzscheibe gerissen	0,00
2025103834	04.03.2025	Stoßfänger vorne	6.158,30
2026100802	06.01.2026	Windschutzscheibe gerissen	1.362,55

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
14.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vorne rechts bis 210µm, Türe hinten rechts bis 210µm, Stoßfänger hinten + vorne augenscheinlich lackiert

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen Winterreifen mit LM-Felgen im Fahrzeug. Die Sommeräder waren am Fahrzeug.

Zum Bewertungszeitpunkt war das Fahrzeug beladen, eine Überprüfung des Laderaumes und der Rückbank war nicht möglich. Schadenerweiterung nach entladen möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.07.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	A6 Avant 45 TDI quattro S tronic
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF27PN082023
HSN / TSN	0588 / BZA	Schlüssel-Nr.	10114752
Km-Stand abgelesen	207215	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	6 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	180	Hubraum (ccm)	2967
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe	Automatik	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Uni	Polster / Farbe	Teilleder / Braun
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 17 99 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S /O	2 mm
rechts	225 / 60 R 17 99 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S /O	2 mm
2 links	225 / 60 R 17 99 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S /O	5 mm
rechts	225 / 60 R 17 99 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 60 R 17 99 H	Nexen / Winguard Sport 3	W /S	3 mm
225 / 60 R 17 99 H	Nexen / Winguard Sport 3	W /S	3 mm
225 / 60 R 17 99 H	Nexen / Winguard Sport 3	W /O	5 mm
225 / 60 R 17 99 H	Nexen / Winguard Sport 3	W /O	5 mm

W/ Winter; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: AdBlue-Tank (12 Liter), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Allradantrieb "quattro" mit ultra-Technologie, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment, Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel Stoff, Dachreling in Schwarz matt, Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau, Dieselpartikelfilter (DPF) mit Stickoxidkatalisator und AdBlue-Tank, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn und hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay, Funkschlüssel, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (4), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenksäule, manuell höhen- und axial verstellbar, MMI Navigation mit MMI touch response, Mittelarmlehne vorn, Paket Nichtraucher, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder 10-Speichen- Design, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus mit MMI touch response, Radiozubehör: 8 Lautsprecher (passiv) vorn und hinten, Schienensystem mit Fixierset, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne, geteilt umklappbar Avant, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Verglasung: Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung seitlich und hinten, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
6XK	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
8G1	Fernlichtassistent
PIH	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
0M5	Kraftstoffbehälter (73 Liter)
2ZM	Lenkrad: Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung
PCC	Paket Assistenzpaket Tour
WDC	Paket Business
QE1	Paket: Ablagepaket
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
7EJ	Rad: Winter-Leichtmetallräder 10-Speichen-Design

N4M Sitzbezüge in Leder/mono.pur 550-Kombination (für Normalsitze vorn ohne Sitzbelüftung)
4A3 Sitzheizung vorn
QR9 Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne Kratzer + Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19)
2. Kotflügel vorne rechts Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20)
3. Türe vorne rechts + hinten rechts Kratzer Vandalissmussschaden, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21)
4. Seitenwand hinten links Delle, drücken (Bild 27)
5. Seitenwand hinten rechts Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 22)
6. Stoßfänger hinten + Deko Kratzer + Delle + Beschädigung, instandsetzen (Bild 23, 24, 25, 26)
7. "T" Motor Geräusche, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
8. Dachrahmen rechts Delle, drücken (Bild 15)
9. Spiegelgehäuse links Kratzer, smart repair (Bild 30)
10. 2x Winterreifen unter 4mm, erneuern (Bild 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Steinschlag, (Bild 14)
Kotflügel vorne links Steinschlag, (Bild 29)
Frontscheibe Mikrosteinschlag, (Bild 31)
Türe hinten links Kratzer, (Bild 28)
Dachrahmen links Delle, (Bild 16)
Innenraum + Sitze Gebrauchsspuren,