

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10502822
vom: 27.04.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002428384
Besichtigt am: 27.04.2026 11:33
Berichts-Nr: 10502822
FIN: WVVZZZCD7PW510515



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

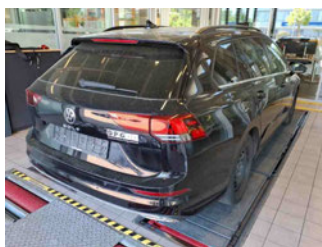

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

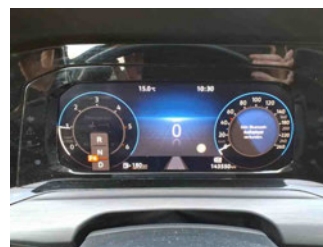

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502822
vom: 27.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNN
Erstzulassungsdatum:	01.02.2023
Laufleistung:	143.550 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	3.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Nottingham" 7,5 J x 17	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
6+1 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Elektrische Luftzusatzheizung
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronische Differenzialsperre XDS
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	ergoActive-Fahrersitz mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelaufklappung
Außen-Sound Standard	Fahrerassistenz "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fernlichtassistent "Light Assist"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fertigungsablauf Standard
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontantrieb
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundig
Betriebsspannung 12 V	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Fußhebelwerk "Standard"
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Car2X	Heckspoiler in Wagenfarbe
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Innenspiegel automatisch abblendend
Chromleiste an den Seitenfenstern unten	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dachhimmel	Kältemittel R1234yf
Dachreling schwarz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502822
vom: 27.04.2026

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Feuerlöscher
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Head-Up Display
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Leergewichtsbereich
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
LED-Plus-Scheinwerfer	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Rückleuchten	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtassistent "Light Assist"	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Radio
Modul Boden hinten Ausführung 4	Radschrauben Standard
Motorenstart Standard	Radstand
Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Multifunktionskamera	Regensensor
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen 225/45 R 17
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Reifenkontrollanzeige
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifenlieferanten für EU Länder
Netztrennwand	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Nicht Heissland	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Scheibenbremsen hinten
Normal-Lackierung	Scheibenbremsen vorn
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne 2. Batterie	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Aufkleber und Embleme	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies"ArtVelours"
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Dynamic Drive Control	Sport-Ausstattung
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Sport-Komfortsitze vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sprachbedienung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502822
vom: 27.04.2026

Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und
Ausstiegswarnung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant
Variante
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vierlenkerachse
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502822
vom: 27.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	3,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	1,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	3,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	4,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502822
vom: 27.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
4	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
5	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Optische Wertminderung
6	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen
7	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
8	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Reifen	Außerhalb Toleranzbereich	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502822
vom: 27.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	164,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	289,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502822
vom: 27.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD7PW510515

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502822
vom: 27.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

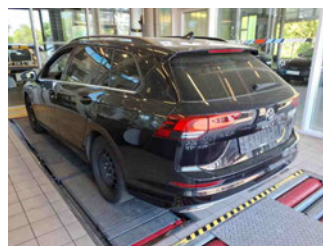

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

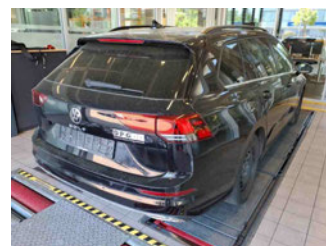

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

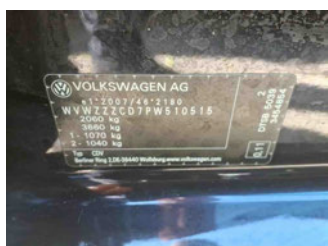

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts

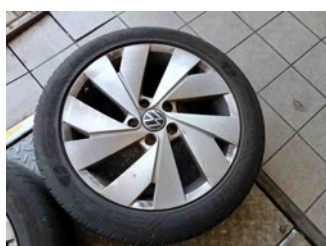

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502822
vom: 27.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan

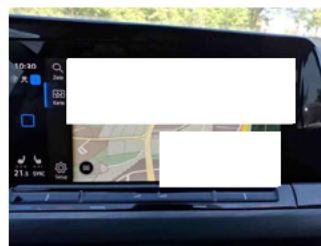

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen




3 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

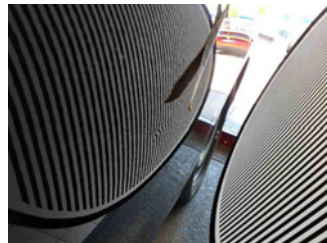

4 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

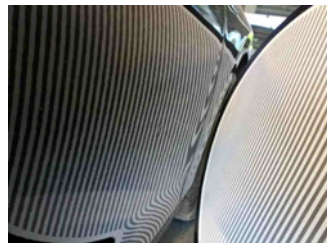

5 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung

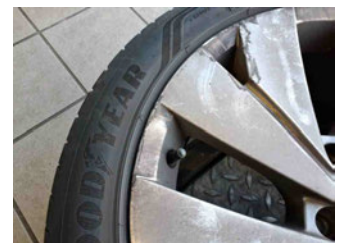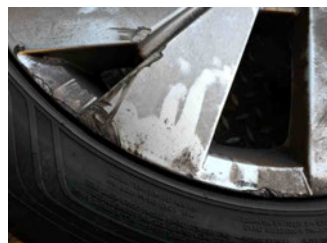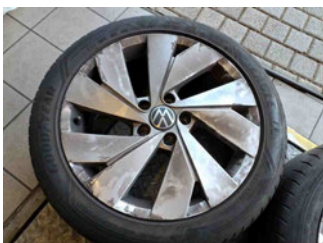



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502822
vom: 27.04.2026

6 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen





7 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen



8 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



9 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

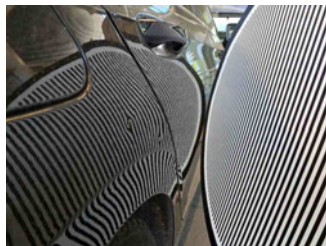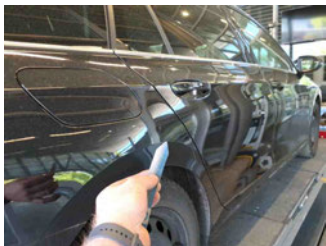

10 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

Kommentar

Rauch






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10502822
vom: 27.04.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

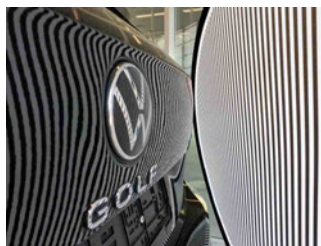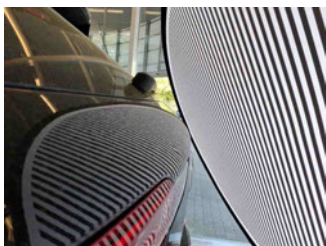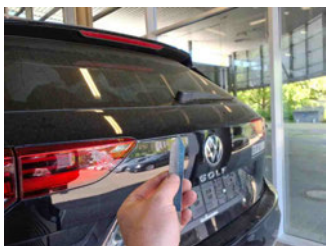

2 - Reifen - Außerhalb Toleranzbereich - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

nicht im Lieferumfang enthalten.

