



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

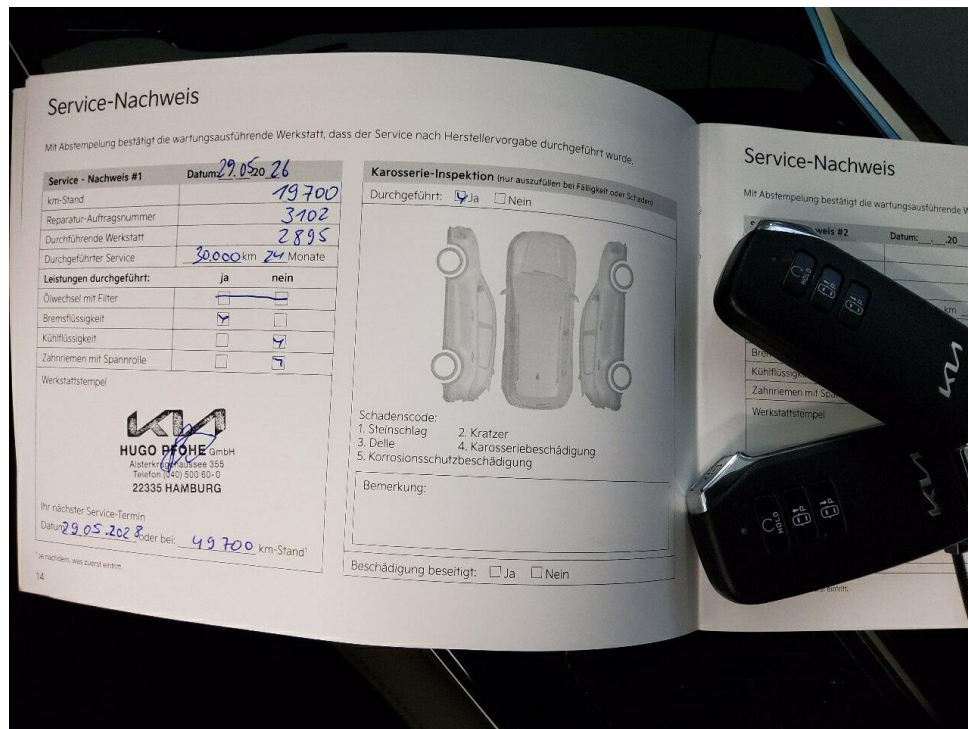


Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Stoßleiste Tür hinten links zerkratzt



Bild 8 : Mittelblende Stoßfänger hinten links zerkratzt

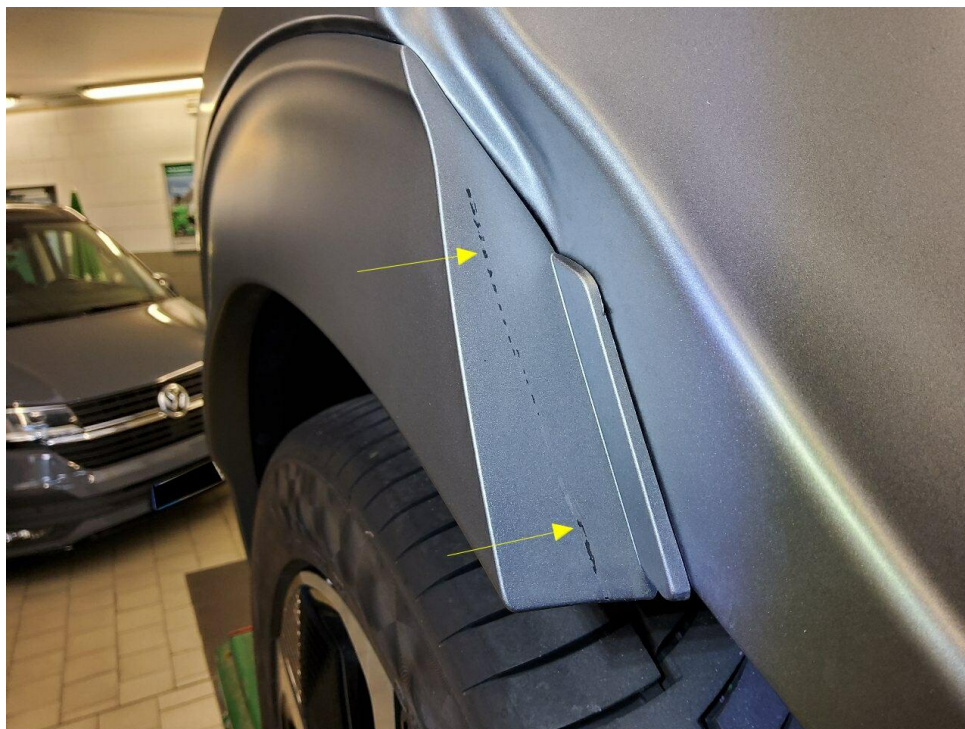


Bild 9 : Radlaufleiste hinten rechts zerkratzt

DEKRA Automobil GmbH
Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg
Essener Bogen 10
22419 Hamburg
Telefon 040 / 23603-0
Fax 040 / 23603-235
E-Mail hamburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Stephan Dinter
Tel. direkt 040 23603-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

SE DI29E

FIN

KNAC481CPR5198912

Vertragsnummer	20269172
Auftragsnummer	elsrm004615
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	19.06.2026, telefonisch
Besichtigung	24.06.2026 um 12:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 24.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	23.403,36 EUR	27.850,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	27.310,92 EUR	32.500,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 19.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 24.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 24.06.2026 um 12:15 Uhr durch Herrn Stephan Dinter bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Tobias Christopher Dittmann, Rübenkamp 80b, 22307 Hamburg
Kennzeichen	SE DI29E
Tag der Erstzulassung	05.06.2024
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	17.01.2025

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia (ROK)
Typ / Verkaufsbezeichnung	CV / EV6 77,4-kWh AWD

Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2233 / ABC
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC481CPR5198912
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	LUNARSTONE
Lackierung	Metallic / 2-Schicht
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz/Weiss
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	81 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	19.787

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
2 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01 / 2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ABS (Anti-Blockier-System), Airbag: 2 Frontairbags, Airbag: Mittenairbag vorn, Airbag: Seitenairbags vorn und Vorhangairbags durchgehend, Alternator Management System (AMS), Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Außenspiegel beheizbar und elektrisch anklappbar, Außenspiegel in Klavierschwarz, Batterie: Vorheizsystem für die Batterie, Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC), Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Bremsleuchte: Dritte mit LED, Dachspoiler, Display: Integriertes Digitaldisplay mit 31,2 cm Bildschirmdiagonale (12,3 Zoll), gewölbt, Drive Mode Select, Dämmerungssensor, ESC (Elektronisches Stabilitätsprogramm), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist - Abbiegefunktion FCA-JX), Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist, FCA), Gegenlenkunterstützung, Geschwindigkeitsassistent intelligent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA), Geschwindigkeitsregelanlage, Navigationsbasiert, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv inkl. Stop&Go-Funktion, Getriebe: Direktantrieb, Heckscheibenheizung, ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen, Innenrückspiegel selbstabblendend, Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Kindersicherung in den hinteren Türen (manuell), Klimaautomatik mit Zweizonen-Kontrolle, Kopfstützen aktiv vorne, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, LED-Spots an C-Säule, Lackierung: Runway Rot Metallic, Ladekabel Typ-2 auf Typ-2-Stecker, Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne hinten, Multikollisionsbremse (Multiple Collision Braking, MCB), Navigation: Kia Kartennavigation (12,3 Zoll), Notruf-Service e-Call, On-Board-Charger (3-Phasen, AC), Online-Dienste Kia Connect mit Kia Live, Parkbremse, elektronisch (EPB), Parksensoren hinten (PDW), Polster: Stoff/Kunstleder, Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rekuperationswippen am Lenkrad, Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera (Rear View Monitor, RVM), Schnellladesystem (400 V, 800 V, DC), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze Fahrer, elektrisch einstellbar, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Sitze: Ski-Durchreiche, Smart Key und Startknopf, Spurhalteassistent inkl. Müdigkeitswarner, Stauassistent (Lane Follow Assist, LFA), Türgriffe mit manueller Flush-Funktion, USB-Anschluss hinten, an Sitzlehne der Frontsitze, USB-Anschluss, Tunnelkonsole vorn (2 Stück), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 29.05.2026 bei Kilometerstand 19.700. Nächste Wartung am 29.05.2028 bei Kilometerstand 49.700.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßleiste Tür hinten links zerkratzt, erneuern (Bild 7); Radlaufleiste hinten rechts zerkratzt, erneuern (Bild 9).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Mittelblende Stoßfänger hinten links zerkratzt, (Bild 8).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Stephan Dinter

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg
Essener Bogen 10
22419 Hamburg
Telefon 040 / 23603-0
Fax 040 / 23603-235
E-Mail hamburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Stephan Dinter
Tel. direkt 040 23603-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **SE DI29E** **FIN** **KNAC481CPR5198912**

Vorgang

Kunden-Nr. 0213605354
Auftraggeber Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom 19.06.2026, telefonisch.
Besichtigung 24.06.2026, 12:15 Uhr, durch Herrn Stephan Dinter bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg ohne Anwesenheit
einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 24.06.2026
Betrifft Vertragsnummer 20269172
Auftragsnummer elsrn004615
Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.06.2024	Letzte Zulassung	17.01.2025
Hersteller	KIA	Typ / Verkaufsbez.	EV6 77,4-kWh AWD
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC481CPR5198912
HSN / TSN	2233 / ABC	Schlüssel-Nr.	10800625
Km-Stand abgelesen	19787	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	81
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Elektrofz		
	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	LUNARSTONE / Metallic /
			2-Schicht
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz/Weiss		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
2 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01 / 2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	55.990 EUR	Fz. Notierung	31.700 EUR
Fz. Grundwert: (25 Mon): AA			32.043 EUR

Serienausstattung

Serie: ABS (Anti-Blockier-System), Airbag: 2 Frontairbags, Airbag: Mittenairbag vorn, Airbag: Seitenairbags vorn und Vorhangairbags durchgehend, Alternator Management System (AMS), Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Außenspiegel beheizbar und elektrisch anklappbar, Außenspiegel in Klavierschwarz, Batterie: Vorheizsystem für die Batterie, Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC), Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Bremsleuchte: Dritte mit LED, Dachspoiler, Display: Integriertes Digitaldisplay mit 31,2 cm Bildschirmdiagonale (12,3 Zoll), gewölbt, Drive Mode Select, Dämmerungssensor, ESC (Elektronisches Stabilitätsprogramm), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist - Abbiegefunktion FCA-JX), Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist, FCA), Gegenlenkunterstützung, Geschwindigkeitsassistent intelligent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA), Geschwindigkeitsregelanlage, Navigationsbasiert, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv inkl. Stop&Go-Funktion, Getriebe: Direktantrieb, Heckscheibenheizung, ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen, Innenrückspiegel selbstabblendend, Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Kindersicherung in den hinteren Türen (manuell), Klimaautomatik mit Zweizonen-Kontrolle, Kopfstützen aktiv vorne, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, LED-Spots an C-Säule, Lackierung: Runway Rot Metallic, Ladekabel Typ-2 auf Typ-2-Stecker, Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne hinten, Multikollisionsbremse (Multiple Collision Braking, MCB), Navigation: Kia Kartennavigation (12,3 Zoll), Notruf-Service e-Call, On-Board-Charger (3-Phasen, AC), Online-Dienste Kia Connect mit Kia Live, Parkbremse, elektronisch (EPB), Parksensoren hinten (PDW), Polster: Stoff/Kunstleder, Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rekuperationswippen am Lenkrad, Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera (Rear View Monitor, RVM), Schnellladesystem (400 V, 800 V, DC), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze Fahrer, elektrisch einstellbar, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Sitze: Ski-Durchreiche, Smart Key und Startknopf, Spurhalteassistent inkl. Müdigkeitswarner, Stauassistent (Lane Follow Assist, LFA), Türgriffe mit manueller Flush-Funktion, USB-Anschluss hinten, an Sitzlehne der Frontsitze, USB-Anschluss, Tunnelkonsole vorn (2 Stück), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zwischenwert 1	32.043 EUR
----------------	------------

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 29.05.2026 bei Kilometerstand 19.700
 nächste Wartung: am 29.05.2028 bei Kilometerstand 49.700

Km-Korrektur

Km = 19787 Kateg.: 32 = 31444 Diff. = 11657
 BZ2K = 2.8496 (AS = 0.761302 BS = -0.010114) **913 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Stoßleiste Tür hinten links zerkratzt, erneuern (Bild 7)	703	anteilig	-414
2. Radlaufleiste hinten rechts zerkratzt, erneuern (Bild 9)	206	anteilig	-121
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	909		-535 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Mittelblende Stoßfänger hinten links zerkratzt,
 (Bild 8)

Zwischenwert 2 **32.421 EUR**

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung -410 EUR
 Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig) 738 EUR
 Abzug für Reifenzustand

vorne links	6 mm	SO	-61 EUR
vorne rechts	6 mm	SO	-61 EUR
hinten links	6 mm	SO	-61 EUR
hinten rechts	6 mm	SO	-61 EUR

Legende

S/ Sommer /O Original /F Runflat

84 EUR

Zwischenwert 3 **32.505 EUR**

Zwischenwert 4 **32.505 EUR**

Rechn. Ergebnis: EK= 27.834,00 EUR WD= 4.671,00 EUR VK= 32.505,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	23.403,36 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	4.446,64 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	27.850,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	27.310,92 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	5.189,08 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	32.500,00 EUR

Der Sachverständige
Stephan Dinter

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.