

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917029
vom: 01.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002511634
Besichtigt am: 01.07.2026 09:51
Berichts-Nr: 10917029
FIN: TMBJP6NJXMZ055187

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917029
vom: 01.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / ASS
Erstzulassungsdatum:	24.02.2021
Laufleistung:	74.416 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz/Grau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	10.200 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917029
vom: 01.07.2026

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL"(GRA)+ "SPEED LIMITER"	Dämpfung hinten,Sportausführung
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Dämpfung vorn
"FRONT ASSIST"	Dekor-Einlagen "LIGHT BRUSHED"
"HIGH-LIGHT ASSISTANT"(aut.Licht- schalt.+ "TUNNEL LIGHT"+"Comming/ Leaving Home",für Tagfahrlicht	Drehstromgenerator 140 A
"MAXI DOT"	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
2x klappbarer Schlüssel mit Fernbedienung	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer (elektr.) und Höheneinstellung
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 04C.D	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/70 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5/T26/T0M	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile --
4 Türen	Einfüllstutzen-Modul 1 mit Einsatz Otto
5-Gang-Schaltgetriebe	Elektrische Fensterheber vorn und hinten
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgaskonzept, EU6 AP	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Ablagekästen hinten (Tür oder Seitenteil)	Extern, USB Typ-A, 1x USB Buchse
Ablagekästen im Kofferraum	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VA-
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Federbereich 45 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fertigungsablauf Standard
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel links, konvex	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Außenspiegel rechts, konvex	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Funktion "SMART LINK +"
Ausstattung 3	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Batterie 320A (49Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz,-Deutschland	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile	Gepäckraumbodenbelag Standard
Bedienelement für Radio und Telefon	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bluetooth + Telefonbedienung am Radiodisplay	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Bordliteratur in Deutsch	Handbremshebelgriff in Leder
Brillen-Ablage/Halter	Handschuhfachklappe,ohne Leuchte
Businesspaket	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Care Connect + Infotainment Online	Hinterachse "Standard"
Care Connect 1 Jahr+Infotainment Online 3 Jahre	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Chrom-Paket	Hochton-Fanfare
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz
Comfort	Innenleuchte (Ausf.1)
DAB - Digitaler Radioempfang	Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser Uhr und Tachometeranzeige in KM/H
Dachantenne u. Diversity-Scheibenantenne	Kältemittel R1234yf
Dachpfostenverkleidung aussen, Ausführung 2	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dachreling (schwarz)	Keine Aktionsausführung
Dachreling (schwarz)	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917029
vom: 01.07.2026

Kindersitzverankerung	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen	Ohne Lichtassistent
Komfortsitze vorn	Ohne Mittelarmlehne vorn
Kopfstützen für Vordersitze, höhen- ein- stellbar	Ohne Nebelscheinwerfer
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser- Standanzeige
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Schmutzfänger
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Seitenschutzleiste
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sonder-Maßnahmen
Leergewichtsbereich 1	Ohne Spurwechselassistent
Leuchtweitenregulierung	Ohne Steckdose
Linkslenker	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Make-up-Spiegel, links	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Make-up-Spiegel, rechts (Ausführung 2)	Ohne Überföhrungsausrüstung
Mit Regenschirm	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelkonsole (Satin schwarz für Monte Carlo)	Ohne Zündanlaß/Schloß-Sperrsystem
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Multifunktionslenkrad	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Navigation "AMUNDSEN"	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationssystem "AMUNDSEN"	Ohne zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Ohne zusätzliche Bereifung
Netztrennwand	Pannen-Set
Nicht Heissland	Parksensoren hinten
Normal-Lackierung	Plattformgruppenklasse 3
Ohne 2. Batterie	Privater Notruf Emergency Call
Ohne Ablagekasten	Radschrauben Standard
Ohne Adapter	Radstand
Ohne Anhängdevorrichtung	Radvollblenden
Ohne Aufkleber und Embleme	Raucherausführung, Ascher vorn
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Region
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Reifen 185/60 R15 84H Super-Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Dekorfolien/Embleme	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne farbabhängige Teile	Reifendruckkontrolle
Ohne Feuerlöscher	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne Fußmatten	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Grundträger	Schalthebelstulpe in Kunstleder
Ohne Halter	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Heckspoiler	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Individualeinbau	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Scheinwerfer vorn H7 + LED Tagfahrlicht,Linkslenker
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917029
vom: 01.07.2026

Schriftzugsatz "koda (silber), ohne Typbezeichnung
Scala/Kamiq
SD-Karte (Europa)
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Soundpaket
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Stabilisator vorn
Stahlräder 6J x 15" - 4Stk. Gewichtsoptimiert
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger lackiert
Stoßfänger Standard
Tankdeckel mit Eiskratzer
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremse hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfand Deutschland
Variabler Ladeboden im Kofferraum
Variant/Avant
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winter Paket
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917029
vom: 01.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	185/60 R 15 84 T	6,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	185/60 R 15 84 T	5,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	185/60 R 15 84 T	7,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	185/60 R 15 84 T	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop			Sommer	Stahl	185/60 R 15 84 H	6,0 mm
Dunlop			Sommer	Stahl	185/60 R 15 84 H	6,0 mm
Dunlop			Sommer	Stahl	185/60 R 15 84 H	7,0 mm
Dunlop			Sommer	Stahl	185/60 R 15 84 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917029
vom: 01.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Fensterzierleiste hinten links	Kratzer	Ersetzen
8	Fensterzierleiste hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
9	Radkappe hinten rechts	Deformiert	Ersetzen
10	Radkappe vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
11	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
12	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
13	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen
2	Betriebsanleitung	Fehlt	Erneuern



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917029
vom: 01.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein

Vorschäden feststellbar: Ja

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	223,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917029
vom: 01.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJP6NJXMZ055187

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917029
vom: 01.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(01.07.2026 09:51) winterräder sind nicht Bestandteil der Ausstattungsliste

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

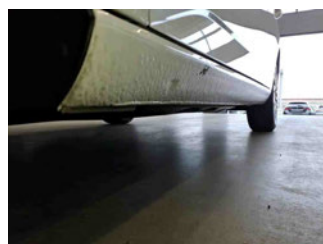


Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

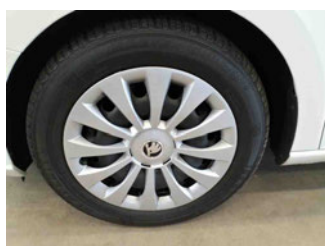

Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917029
vom: 01.07.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

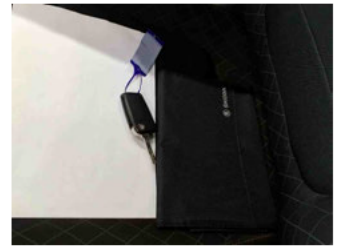

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

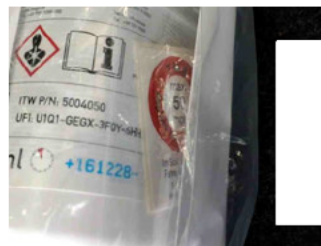

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

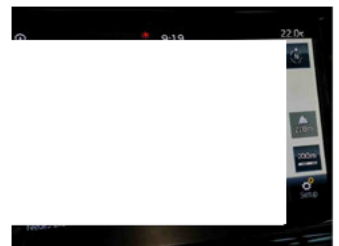


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

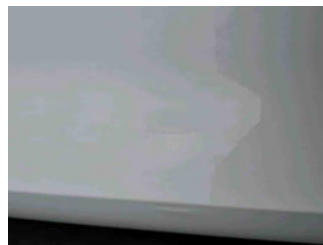

2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar


2



4 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

1

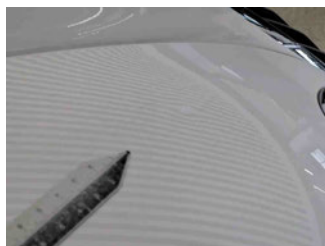

5 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

1





Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917029
vom: 01.07.2026

6 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

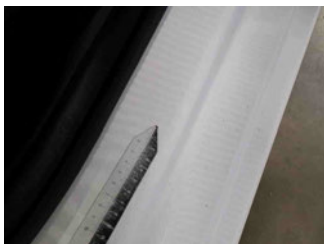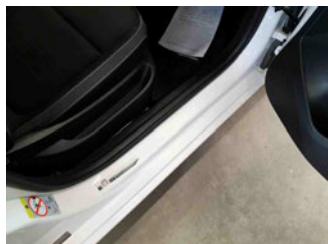


7 - Fensterzierleiste hinten links - Kratzer - Ersetzen

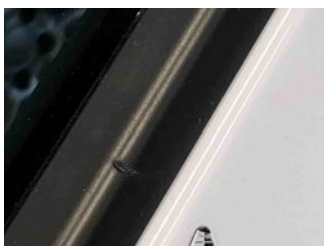


8 - Fensterzierleiste hinten rechts - Kratzer - Ersetzen



9 - Radkappe hinten rechts - Deformiert - Ersetzen

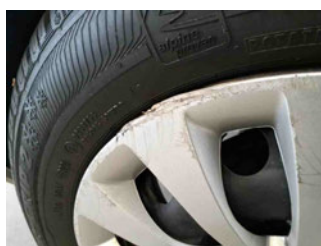

10 - Radkappe vorne rechts - Kratzer - Ersetzen

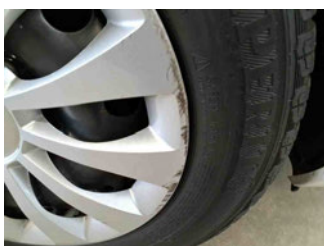



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917029
vom: 01.07.2026

11 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



12 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Schaden unter Reifen Felgen aufgenommen



13 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen

Kommentar

ohne Abzug nicht zur Ausstattung gehörend



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917029
vom: 01.07.2026

2 - Betriebsanleitung - Fehlt - Erneuern

