

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10725047
vom: 03.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002484723
Besichtigt am:	03.06.2026 12:17
Berichts-Nr:	10725047
FIN:	TMBLJ7NU7P5026039



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10725047
vom: 03.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASQ
Erstzulassungsdatum:	18.04.2023
Laufleistung:	144.649 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	23.700 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10725047
vom: 03.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"AREA VIEW 360°"	Bordliteratur in Deutsch
"KESSY FULL" inkl. SAFE System	Bordwerkzeug
"PARK ASSIST" + "TRAILER ASSIST"	Bremsbelagverschleißkontrolle
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Brillen-Ablage/Halter
"SUNSET"	Chrom-Paket
"TOUR" (DE) ohne MATRIX HSW	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"Virtual Cockpit"	DAB - Digitaler Radioempfang
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dachreling, schwarz
2 Leseleuchten vorn	Dachspoiler
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
3. Kopfstütze hinten	Dämpfung vorn
3-Zonen Klimaanlage	Dekor-Einlagen
4 Türen	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Doppelton-Signalhorn
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C	Drehstromgenerator 180 A
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ablagenpaket 3	Elektrische Luftzusatzheizung
Aero Kappe schwarz matt	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Allradantrieb	Embleme
Ambientelicht Ausführung 2	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerkniefahrer
Außen-Sound Standard	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Betriebsspannung 12 V	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
	Hinterachsgewicht Ausführung 1



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10725047
vom: 03.06.2026

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Innenspiegel automatisch abblendbar mit USB	Ohne Anschlussgarantie
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersicherung, manuell	Ohne ECO-Funktion
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Emblempaket
Klimakomfortscheibe	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortausstattung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Halter
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kopfstützen vorn	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladedose
Kühlerschutzgitter	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lichtassistent
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schmutzfänger
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Spurwechselassistent
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Trennwand
Leichtmetallräder "SCUTUS" grau 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Leuchtweitenregulierung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Luftfilter für staubreiche Länder	Pannen-Set
Mit Adapter	Parking Plus Paket
Mit Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Mittelarmlehne vorn	Radstand
Modul Boden hinten Ausführung 7	Rechtsverkehr
MPV	Regionscode " ECE " für Radio
Müdigkeitserkennung	Reifen 225/55 R17 97V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Navi Columbus + Web radio	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelscheinwerfer	Reifendruckkontrolle
Nebelschlussleuchte	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Nicht Heissland	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Nichtraucherausführung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Normal-Lackierung	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Normalsitze vorn	Scheibenbremsen hinten
Notrufsystem eCall+	Scheibenbremsen vorn
Ohne "drive select"	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10725047
vom: 03.06.2026

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Scheinwerferreinigungsanlage

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sitzbezüge in Stoff

Sondermodell 2022

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Tankdeckel

Technology Columbus Plus (Web Radio) für AM

Textilfußmatten

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Travel Assist

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfand Deutschland

Variabler Ladeboden im Kofferraum

Variables Ladebodenkonzept

Variante Grundausstattung

Verkehrszeichenerkennung

Vier-Lenkerachse

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Zus. Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10725047
vom: 03.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	4,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	4,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige			Sommer	Aluminium	225/55 R 17 101 W	6,0 mm
Sonstige			Sommer	Aluminium	225/55 R 17 101 W	6,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 V	3,5 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10725047
vom: 03.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorne Rechts	Unfallschaden	Pauschalbetrag
2	Türdichtung vorne links	Beschädigt	Ersetzen
3	Blende/Abdeckung	Kratzer	Ersetzen
4	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Smart Repair
5	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10725047
vom: 03.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.072,29
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.072,29

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	225,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	165,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10725047
vom: 03.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLJ7NU7P5026039

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10725047
vom: 03.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

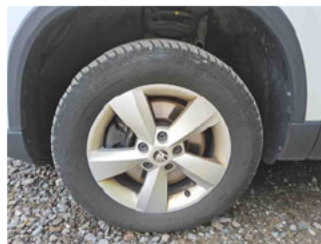

Räder - Rad montiert vorne
links

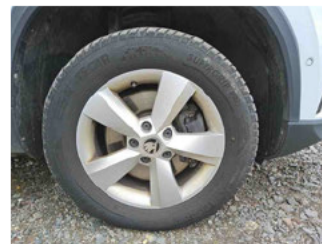

Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10725047
vom: 03.06.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10725047
vom: 03.06.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorne Rechts - Unfallschaden - Pauschalbetrag



2 - Türdichtung vorne links - Beschädigt - Ersetzen



3 - Blende/Abdeckung - Kratzer - Ersetzen



4 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Smart Repair



5 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10725047
vom: 03.06.2026