



W1N2533811G081759

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	106.314 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	9.300 km
Typ/Modell	GLC 200 4MATIC	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	W1N2533811G081759	Leistung / Hubraum	145 kW / 1.991 ccm
Erstzulassung	19.05.2022	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Sonstiges (Blende Schwarz Stossfänger hinten links) - Kratzer - Smart Repair
2	Motorhaube	Dämmmatte - beschädigt - erneuern
3	Rad/Reifen	Reifen vorn (Beidseitig) - verschlissen - erneuern
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (25.000km Service fehlt -> 1 Jahr/25.000km) - kein Nachweis
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung (50.000km Service fehlt -> 1 Jahr/25.000km) - kein Nachweis
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung (75.000km Service fehlt -> 1 Jahr/25.000km) - kein Nachweis
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung (100.000km Service fehlt -> 1 Jahr/25.000km) - kein Nachweis
8	2.Radsatz	Reifensatz komplett - verschlissen - erneuern
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - erneuern
10	Motorhaube	Motorhaube (Steinschläge) - Steinschlag - lackieren
11	Verglasung	Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
12	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Sommerradsatz) - verkratzt / verschürft - erneuern
13	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Delle(n)
2	elektronische Systeme	Frontkamera (Steinschläge ohne Funktionsbeeinträchtigung) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Leipzig-Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokollnummer: 46460074
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: M.Wiesner



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/45 R20 105Y	Michelin	Sommerreifen	1mm - 1mm	n.i.O.	i.O.
2	285/40 R20 108Y	Michelin	Sommerreifen	5mm - 4mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/60 R18 103H	Pirelli	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	i.O.
2	235/60 R18 103H	Pirelli	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Leipzig-Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokollnummer: 46460074
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: M.Wiesner



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	GLC 200 4MATIC	Laufleistung (abgelesen)	106.314 km
Fahrgestellnummer	W1N2533811G081759	Erstzulassung	19.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten

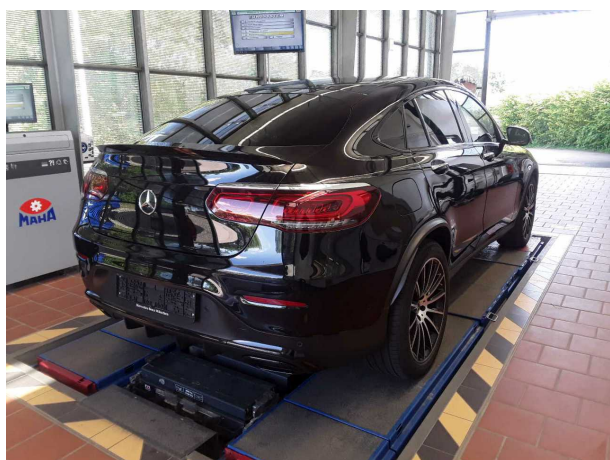


Abbildung 5: Schräg hinten

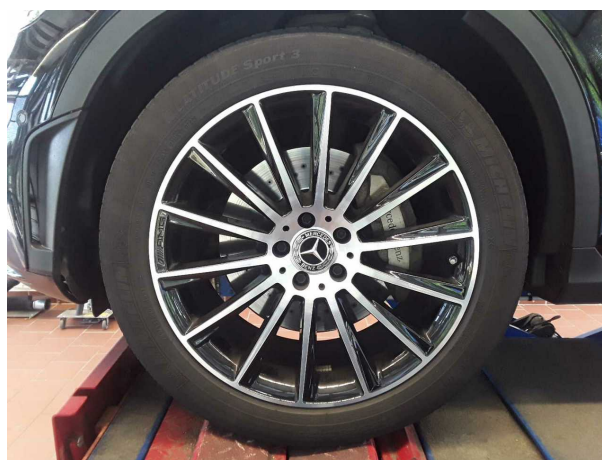


Abbildung 6: Montierte Bereifung

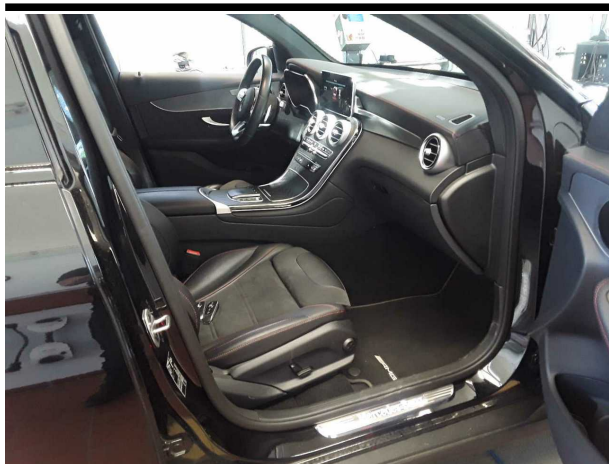


Abbildung 7: Innenraum vorne

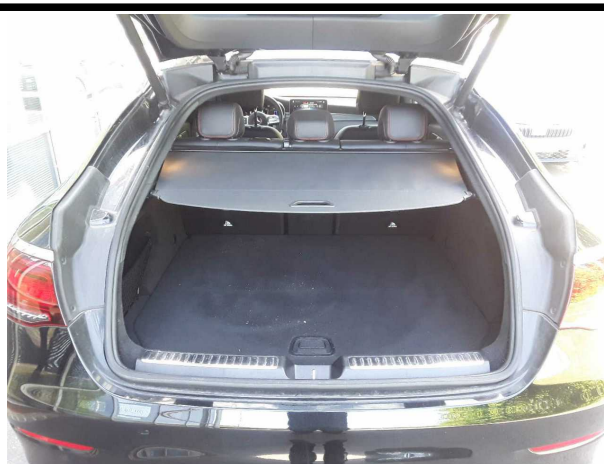


Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum

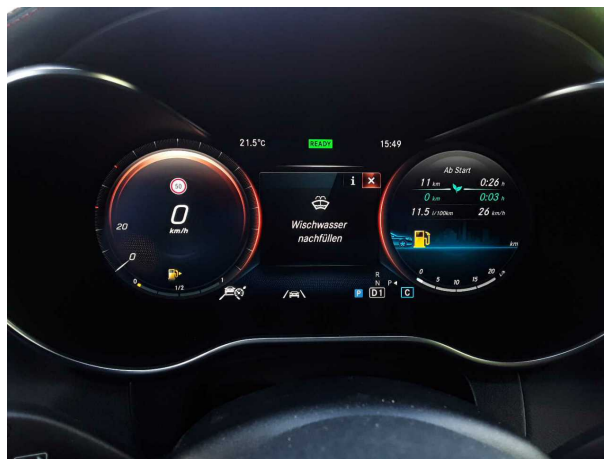


Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Leipzig-Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokollnummer: 46460074
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: M. Wiesner



Abbildung 13: Instrumententafel

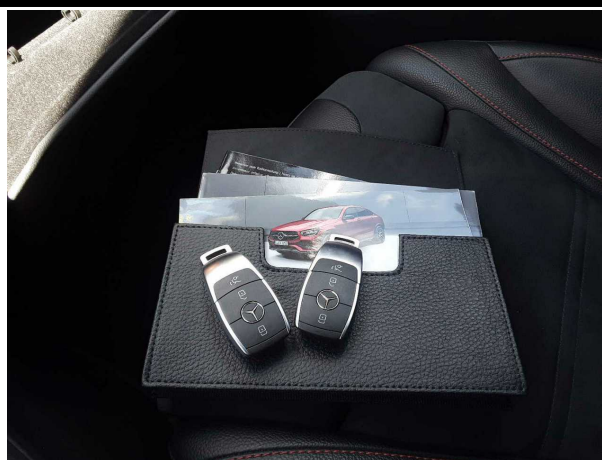


Abbildung 14: Dokumente

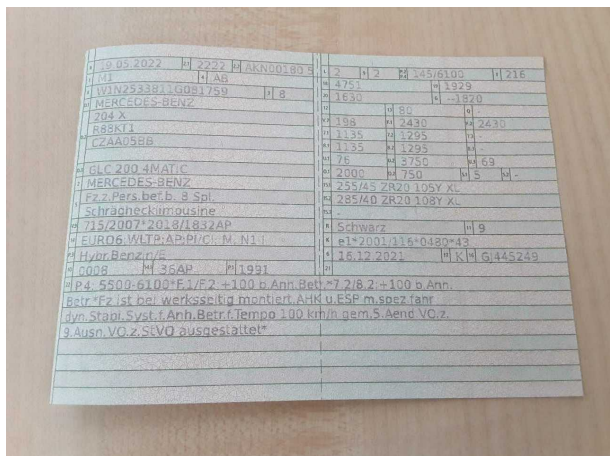


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Zusatzbereifung



Abbildung 17: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sonstiges: Sonstiges (Blende Schwarz Stossfänger hinten links) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Sonstiges: Sonstiges (Blende Schwarz Stossfänger hinten links) - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - erneuern




Beschädigung #1: Sonstiges: Sonstiges (Blende Schwarz Stossfänger hinten links) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - erneuern

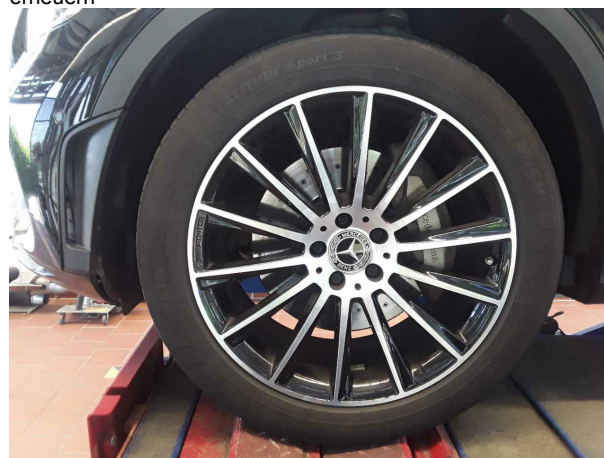


Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn (Beidseitig) - verschlissen - erneuern

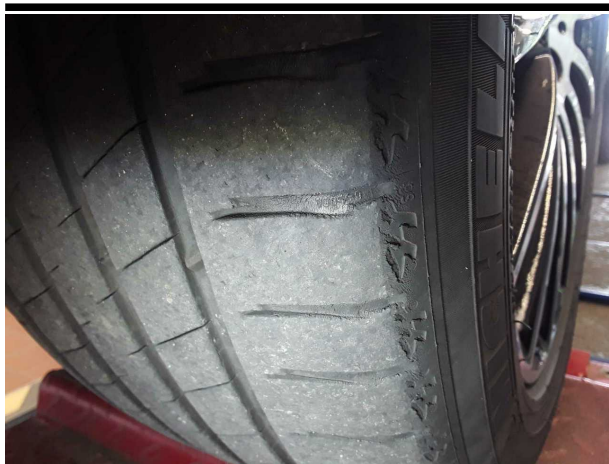


Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn (Beidseitig) -
verschlissen - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn (Beidseitig) -
verschlissen - erneuern

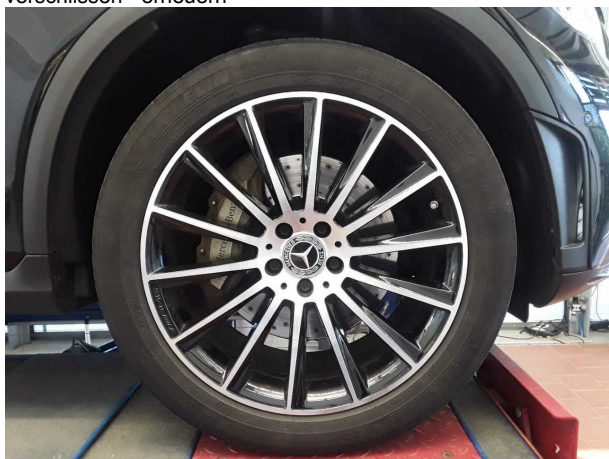


Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn (Beidseitig) -
verschlissen - erneuern

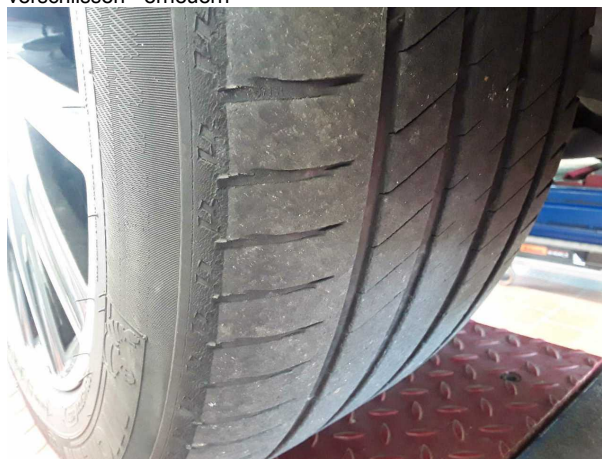

Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn (Beidseitig) -
verschlissen - erneuern




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn (Beidseitig) -
verschlissen - erneuern

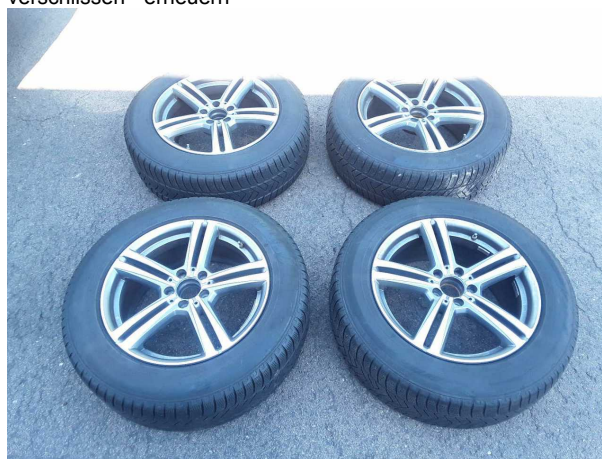

Beschädigung #8: 2.Radsatz: Reifensatz komplett -
verschlissen - erneuern



Beschädigung #8: 2.Radsatz: Reifensatz komplett - verschlissen - erneuern

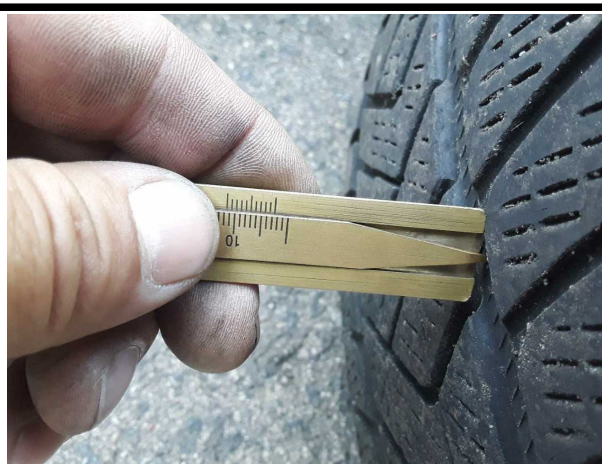

Beschädigung #8: 2.Radsatz: Reifensatz komplett - verschlissen - erneuern




Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - erneuern

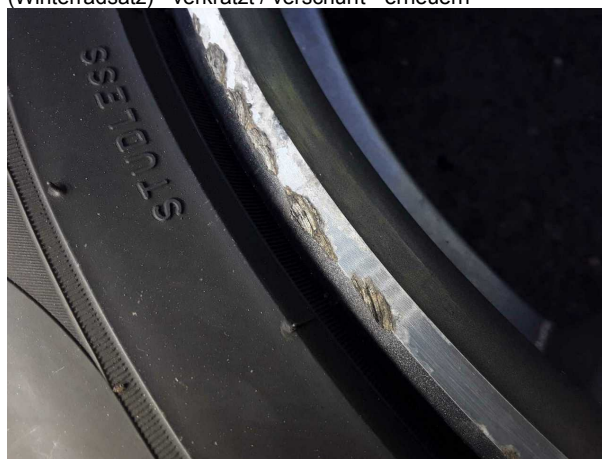


Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - erneuern

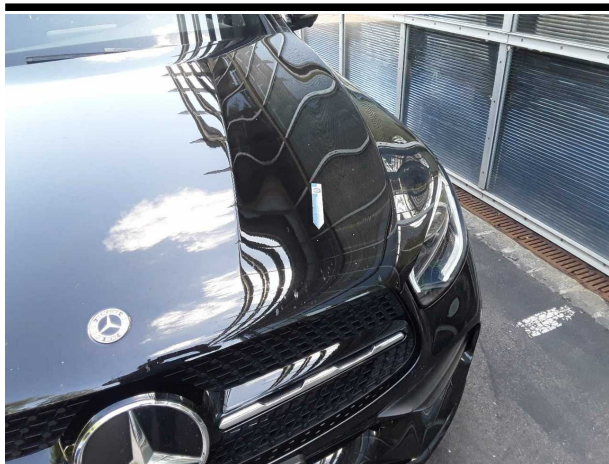


Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube (Steinschläge) - Steinschlag - lackieren

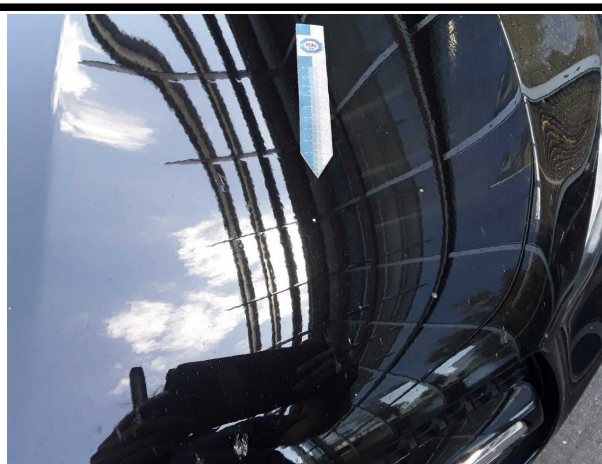


Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube (Steinschläge) - Steinschlag - lackieren

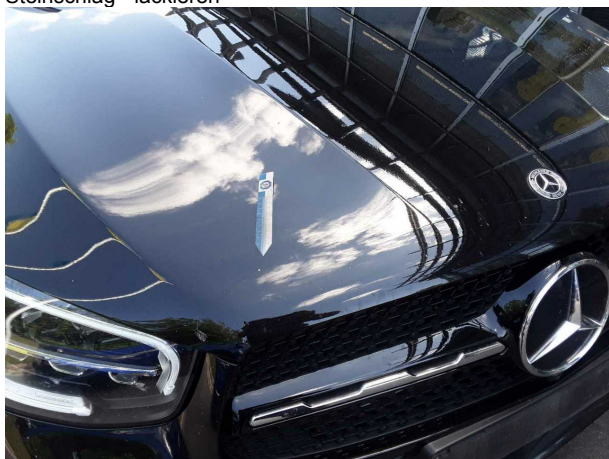


Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube (Steinschläge) - Steinschlag - lackieren

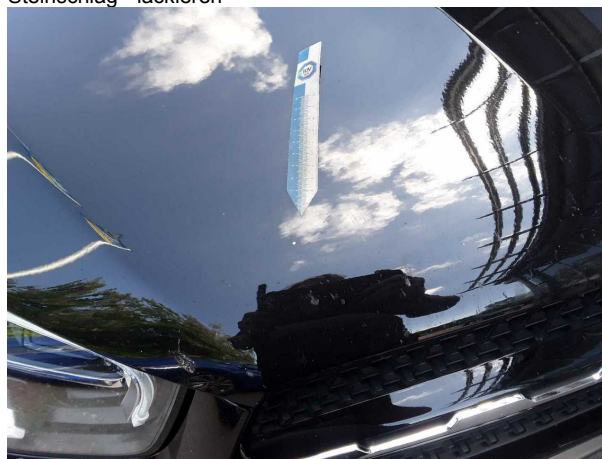

Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube (Steinschläge) - Steinschlag - lackieren

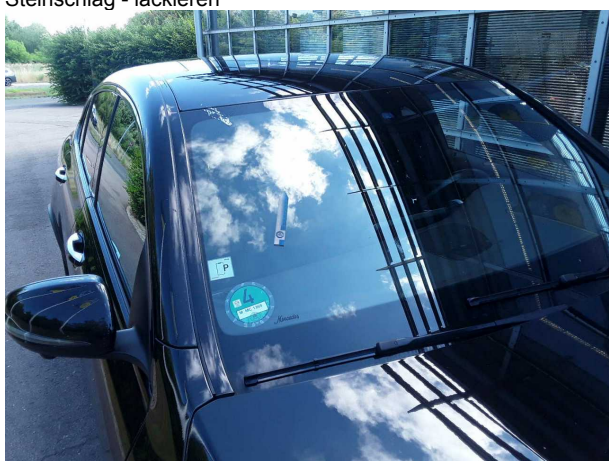


Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

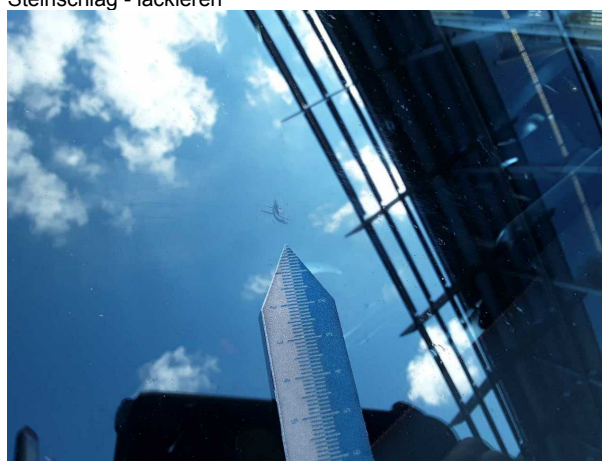

Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern




Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

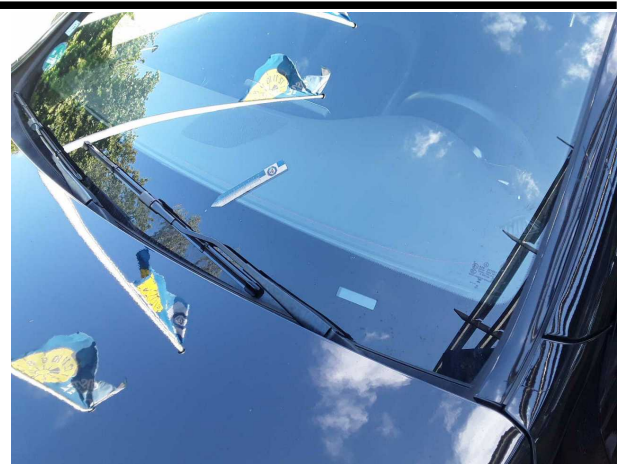


Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

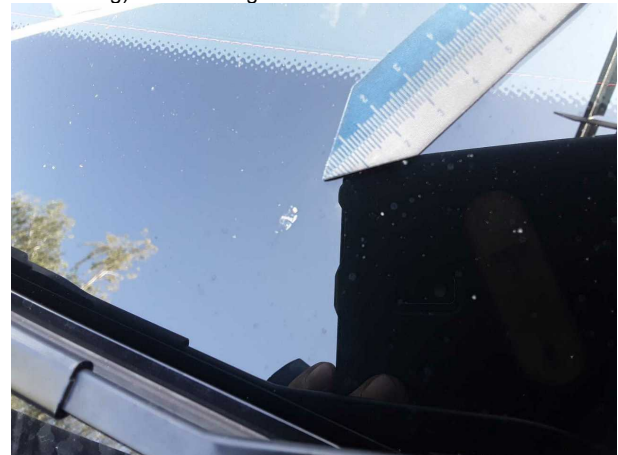

Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

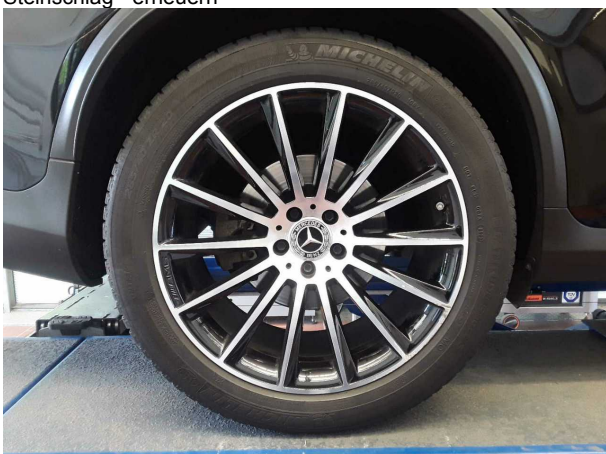

Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Sommerradsatz) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Sommerradsatz) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Sommerradsatz) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Sommerradsatz) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Sommerradsatz) - verkratzt / verschürft - erneuern

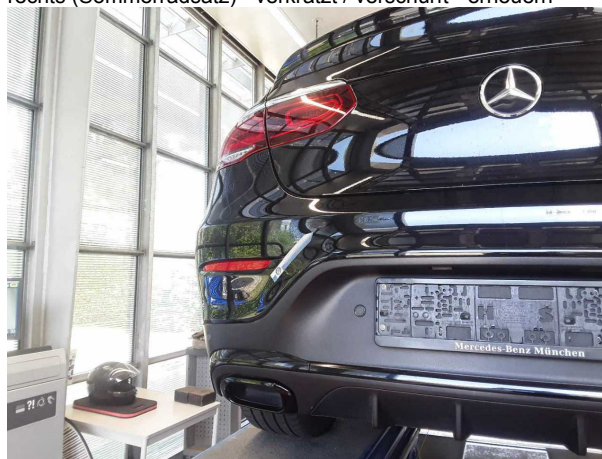

Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

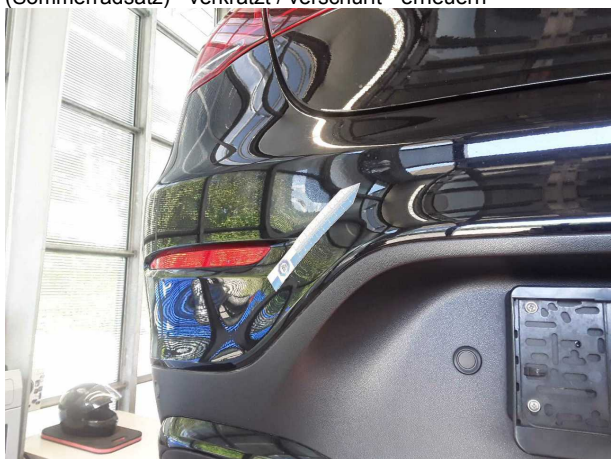

Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Leipzig-Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokollnummer: 46460074
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: M.Wiesner

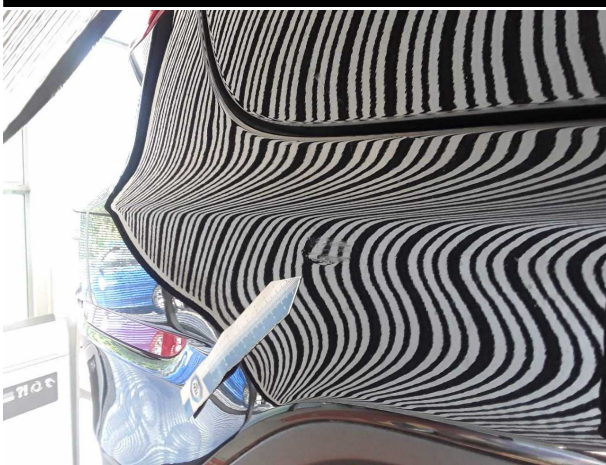

Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Mercedes-Benz

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge.

gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5. min. 4729*

zu 6. min. 1890*

zu 7. min. 1571*

Zu 27.1: 145/5500-6100*

Zu 35: A1 235/55

R19 101V, 8Jx19 ET38 / A2 255/50 R19 103V, 8Jx19 ET20; A1

235/55 R19 101Y, 8Jx19 ET38 / A2 255/50 R19 103Y, 8Jx19

ET20; A1 255/45 ZR20 105Y XL, 8.5Jx20 ET40 / A2 285/40 ZR20

108Y XL, 9.5Jx20 ET22; A1/A2 235/55 R19 101H M+S, 8Jx19

ET38; A1/A2 235/55 R19 101V, 8Jx19 ET38; A1/A2 235/55 R19

105W XL, 8Jx19 ET38; A1/A2 235/60 R18 103H M+S, 8Jx18 ET38

A1/A2 235/60 R18 103V, 8Jx18 ET38; A1/A2 255/45 R20 101W,

8.5Jx20 ET40; A1/A2 255/45 R20 105W XL, 8.5Jx20 ET40*

-	Wh/km
-	km
-	km

-	Wh/km
-	km
-	km

amtliche Vermerke

HSN	TSN	WS	PZ	Vermerke des KBA
2222	AKN	00180	5	

0122602009

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

0892571

226

GJ445249



0 1-2

Der Unterzeichner

Jörg Bartel

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: 204 X Variante: R88KT1 Version: CZA0058B

0.2.1. Handelsbezeichnung: GLC 200 4MATIC

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2021_6428-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

AT-253_264_1-WDB-1

0.2.3.3. PEMS Familie:

E1-W1K-CM

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2018_0360-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

entfällt

0.2.3.6. Periodische Regenerationsfamilie:

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

EV-04_ML_NS_AF0048-WDB-0

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geteilt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1N2533811G081759

0.11. Herstellungsdatum: 30.03.2022

mit dem in der am 16.12.2021 erteilten Genehmigung

e1*2001/118*0480*43

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr

in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart (Ort)

30.03.2022 (Datum)

ppa. Bartel

i.v. Rückheim

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

1. Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 2 Lage: Achse 1/2 (A2)

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert Verteilungsbetriebe

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2873 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4751 mm 6. Breite: 1929 mm 7. Höhe: 1630 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1620 kg 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1872 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2430 kg

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1135 kg 2 1295 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4530 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 2000 kg

18.4. ungebrachten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 80 kg

Antriebsmaschine 20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baunummerbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 264920

22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung/4-Takt (A1)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum: 1991 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr. Benzine (0008)

26.1. Fahrzeit mit Motor (A0) 26.2. (nur Zweitstufmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 145,00 kW bei 6100 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 10,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 8,00 kW

28. Getriebe: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1 5,354 2 3,243 3 2,252

4 1,636 5 1,211 6 1,000 7 0,865 8 0,717 9 0,601

28.1.1. Achsübersetzung: 3,461

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1 - 2 - 3 -

4 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 216 km/h

Achsen und Radanfrängung

30. Spurweite: 1 1618 mm 2 1652 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Reifenkategorie/Reifenkategorie: C1

Achse 1: 255/45 ZR20 105V XL 8.5Jx20 ET40 Klasse C C1

Achse 2: 285/40 ZR20 108V XL 9.5Jx20 ET22 Klasse C C1

Achse 3: 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus: (AB) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ (9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 2 links 2 rechts 1 hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel: 69,00 dB(A)

bei der Motorzahl 3750 min⁻¹ Standgeräusch: 75,90 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 (AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1952 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2,530 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfällt cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f₀ 202,0 N 47.1.3.1. f₁ 0,267 N/(km/h) 47.1.3.2. f₂ 0,04326 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor f_{disc}: entfällt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007/2016/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)

CO: 392,0 mg/km

NO_x: 15,0 mg/km

Partikelmasse: 0,23 mg/km

Partikelzahl: 1,01 * 10¹¹ km⁻¹

THC: 22,2 mg/km

NMHC: 20,2 mg/km

THC+NO_x: - mg/km

NH₃: - ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x 60 mg/km Partikelzahl 6 * 10¹¹ km⁻¹

Volständige RDE-Fahrt: NO_x 60 mg/km Partikelzahl 6 * 10¹¹ km⁻¹

Innerschleife RDE-Fahrt: NO_x 60 mg/km Partikelzahl 6 * 10¹¹ km⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

CO₂-Emissionen NEFF Benzol / Diesel Gas sonstige

Innere: 211 g/km - g/km - g/km - g/km

Außere: 150 g/km - g/km - g/km - g/km

Kombiniert: 173 g/km - g/km - g/km - g/km

Gewicht, kombiniert: - g/km - g/km - g/km - g/km

Abweichungsfaktor: - g/km - g/km - g/km - g/km

Kraftstoffverbrauch NEFF: Benzol / Diesel Gas sonstige

Innere: 9,2 l/100km - m³/100km - l/100km - l/100km

Außere: 6,6 l/100km - m³/100km - l/100km - l/100km

Kombiniert: 7,5 l/100km - m³/100km - l/100km - l/100km

Gewicht, kombiniert: - l/100km - m³/100km - l/100km - l/100km

Abweichungsfaktor: - l/100km - m³/100km - l/100km - l/100km

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridfahrzeuge

Stromverbrauch gewichtet, kombiniert: - Wh/km Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): Nein (N)

3.2.1. Einsparungen durch NEFF: - g/km 3.2.2. Einsparungen durch WLTP: - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte: CO₂-Emissionen: Kraftstoffverbrauch: - g/km - m³/100km - kg/100km

Low: (Phase 1) 267 g/km 11,8 l/100km - m³/100km - kg/100km

Medium: (Phase 2) 191 g/km 8,4 l/100km - m³/100km - kg/100km

High: (Phase 3) 170 g/km 7,5 l/100km - m³/100km - kg/100km

Extra High: (Phase 4) 200 g/km 8,8 l/100km - m³/100km - kg/100km

Kombiniert: 198 g/km 8,7 l/100km - m³/100km - kg/100km

Gewicht, kombiniert: - g/km - l/100km - m³/100km - kg/100km