

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002401283
Besichtigt am: 10.04.2026 13:11
Berichts-Nr: 10410579
FIN: WVGZZZA1ZPV637400



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CMK
Erstzulassungsdatum:	27.04.2023
Laufleistung:	46.198 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Titanschwarz-Silbergrau/ Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"MOVE"

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten
 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W
 3 Kopfstützen hinten
 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l
 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW
 4 Leichtmetallräder "Zürich" 7 J x 17
 4 Türen
 6 Lautsprecher
 6-Gang-Schaltgetriebe
 Abdeckungen für Leichtmetallräder
 Abgasendrohr hinten (Standard)
 Abgasnorm EU6 AP
 Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
 Aktivkohlebehälter (EVAP)
 Ambientebeleuchtung weiß
 App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
 Außen-Sound Standard
 Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion
 Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex
 Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe
 Basis-Komfortausstattung
 Batterie 380A (59Ah) EFB+
 Batterie/Generator Kapazität Standard
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
 Beifahrersitzlehne nicht umklappbar
 Berganfahrassistent
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Betriebsspannung 12 V
 Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
 Bordwerkzeug und Wagenheber
 Bremsbelagverschleißanzeige
 Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern; Ausströmer mit Chromrahmen
 Dachhimmel
 Dachreling schwarz
 Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
 Dämpfung vorn
 Dekoreinlagen für Sondermodell
 Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+
 Diversity-Antenne für FM-Empfang
 Drehstromgenerator 140 A
 Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
 Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
 ECO-Funktion
 Einstiegsleisten für Sondermodell
 Einton-Signalhorn
 Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
 Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gestirnstabilisierung
 Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
 Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
 Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
 Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
 Fahrprofilwahl
 Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
 Federbereich 01 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Fensterheber elektrisch
 Fernlichtassistent "Light Assist"
 Fertigungsablauf Standard
 Frontantrieb
 Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
 Fußgängererkennung
 Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar
 Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
 Hinterachse "Standard"
 Innenspiegel automatisch abblendend
 ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Komfortsitze vorn
 Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Rückleuchten dunkelrot	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
LED-Scheinwerfer	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Leuchte im Fußraum vorn	Pedale in Edelstahl gebürstet
Leuchtweitenregulierung	Radio
Linkslenker	Radschrauben Standard
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radstand
Mittelarmlehne vorn	Raucherausführung
Modul Boden hinten Ausführung 7	Rechtsverkehr
MOVE	Regensensor
Müdigkeitserkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Multifunktionskamera	Reifen 215/55 R 17, rollwiderstandsoptimiert
Multifunktionslenkrad in Leder	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifenkontrollanzeige
Nicht Heissland	Rückfahrkamera "Rear View"
Normal-Lackierung	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Notbremsassistent "Front Assist"	Rückstrahler in allen Türen
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schaltgetriebe MQ200_GA
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenbremsen vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Feuerlöscher	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne	Sitzbezüge für Sondermodell
Ohne Ladedose	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ladekabel	Sprachbedienung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Nebelscheinwerfer	Stabilisator vorn
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Standard-Klimazonen
Ohne Spurwechselassistent	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Stabilisator hinten	Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromelementen
Ohne Steckdose	Telefonschnittstelle
Ohne Trennwand	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung
Türunterteile schwarz
Typprüfstand Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen
205/60 R 16 H
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen
205/60 R 16 H, Radvollblenden
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	7,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
2	Belüftungsdüse hinten mitte	Gebrochen	Ersetzen
3	Türverkleidung hinten rechts	Loch	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZPV637400

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

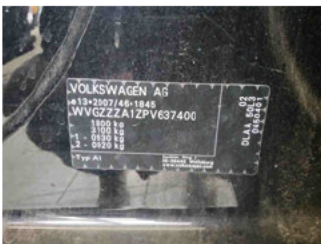


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links

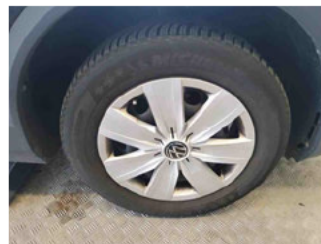


Räder - Rad montiert vorne
rechts

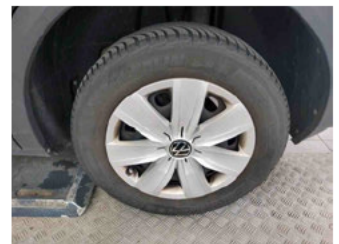

Räder - Rad montiert hinten
links

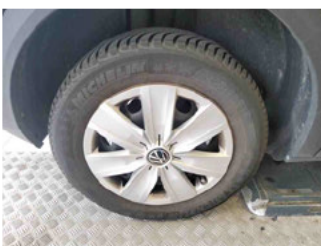

Räder - Rad montiert hinten
rechts

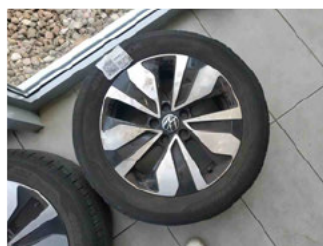

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10410579
vom: 13.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

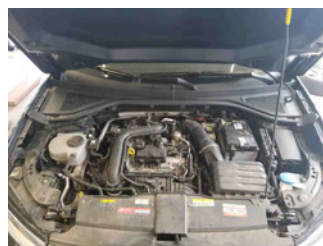

Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

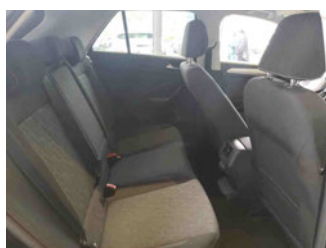

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



2 - Belüftungsdüse hinten mitte - Gebrochen - Ersetzen



3 - Türverkleidung hinten rechts - Loch - Ersetzen

Kommentar

Reflektor fehlt



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür hinten links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

