

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10984676
vom: 10.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002499928
Besichtigt am: 10.07.2026 14:36
Berichts-Nr: 10984676
FIN: VSSZZZKNXPW004251



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10984676
vom: 10.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Tarraco
HSN / TSN:	7593 / AOP
Erstzulassungsdatum:	25.04.2023
Laufleistung:	70.924 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	7
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Mittelgrau-Titanschwarz/Lavarot 21/ Titanschwarz/Schwarz/Titan
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	560 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10984676
vom: 10.07.2026

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose(n)	Digitales Soundpaket plus Subwoofer und Centerspeaker
2 Leseleuchten vorn	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, TSI	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
5 + 2 Sitze	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Dynamiklenkung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	ECO-Funktion
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS- Deaktivierung	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einton-Signalhorn
Ambientelicht Ausführung 2	Elektrische Anhängavorrichtung
Anhängavorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Embleme
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Entriegelung Hintersitz Standard
Außen-Sound Standard	Exklusive Sportausstattung FR
Außenspiegel links, konvex	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp- /einstellbar, separat beheizbar	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FL-
Außenspiegelgehäuse lackiert	Federbereich 24 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und Speed-Limiter	Fernlichtassistent
Batterie 380A (68Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Feststellbremse
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Formteilhimmel ungeteilt
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher + Subwoofer, 400 W- Verstärker und Surround-Technologie	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Beheiztes-Lenkrad-Paket	Frontantrieb
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Betriebsspannung 12 V	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bordliteratur in Deutsch	Fußhebelwerk
Bordwerkzeug und Wagenheber	Garantieverlängerung 1 Jahr/60.000 km
Chrom-Paket	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker	Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling, schwarz	Grossdach-System
Dachspoiler	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dämpfung hinten, Sportausführung	Innenleuchte im Fußraum
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Datenträger für EU, integriert	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen	Kartenmaterial mit Mapcare
Digitaler Radioempfang	Kategorie 0
	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10984676
vom: 10.07.2026

Keine Aktionsausführung	Ohne Feuerlöscher
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Fußmatten
Kleineres Reserverad, Bordwerkzeug und Wagenheber	Ohne Garagentoröffner
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Head-Up Display
Kompensor Ausf. 1	Ohne Individualeinbau
Kopfstütze für Vordersitz	ohne Kennzeichenträger
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladekabel
Kühlerschutzgitter	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kurzheck	Ohne Mode3 Ladekabel
Ladeboden mit Teilungsfunktion	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar	Ohne Sonderspezifikationen
Leichtmetallräder 8 1/2J x 19	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Trennwand
Leuchtwertenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Pan-European-eCall
Mittelarmlehne vorn	Panorama-Ausstelldach
Müdigkeitserkennung	Parklenkassistent
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Navigationsgerät-High	Preisnachlass-Paket
Navigationssystem "+"	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen 255/45 R19 100V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Normal-Lackierung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne 2. Batterie	Reifendruckkontrolle
Ohne Ablagenpaket/box	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar mit Mittelarmlehne plus 2 Sitze in 3. Sitzreihe
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Safe & Driving L (in Kombination mit Navigationssystem)
Ohne alternativ-Antriebssystem	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheibenbremsen hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10984676
vom: 10.07.2026

Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz in Grundausrüstung
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff
 und Online-Infotainment
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Gewebe
 Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan.
 höhen-einstellbar
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
 Sonnenblende und B-Säule
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sportsitze vorn
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent
 Spurwechselassistent
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfamt Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Variante Grundausrüstung
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterpaket: Sitzheizung vorn (Style), Sitzheizung vorn und
 hinten (XC und FR)
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10984676
vom: 10.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/45 R 19 100 V	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/45 R 19 100 V	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/45 R 19 100 V	1,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/45 R 19 100 V	1,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10984676
vom: 10.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen
2	Bodenteppich	Beschädigt	Ersetzen
3	Dach	Chemische Verunreinigung	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Motorhaube	Chemische Verunreinigung	Lackieren
6	Reifen hinten links	Verschlissen	Ersetzen
7	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
8	Reifen hinten rechts	Verschlissen	Ersetzen
9	Tür vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
10	Tür hinten rechts	Chemische Verunreinigung	Lackieren
11	Kotflügel hinten links	Chemische Verunreinigung	Lackieren
12	Radkastenverkleidung vorne rechts	Deformiert	Ersetzen
13	Stoßfänger vorne	Kratzer	Spotrepair
14	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
15	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair
16	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Smart Repair
17	Radkastenverkleidung hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
18	Türzierleiste hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
19	Türzierleiste vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
20	Motor	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Kotflügel hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10984676
vom: 10.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug: Ja
Vorschäden bekannt: Nein
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Dach (µm)	239,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10984676
vom: 10.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKNXPW004251

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10984676
vom: 10.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10984676
vom: 10.07.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10984676
vom: 10.07.2026




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

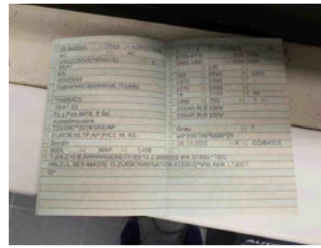


Fahrzeug - abgegebene ZB1

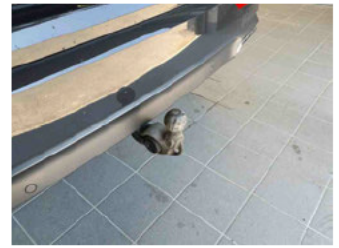


Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Dach

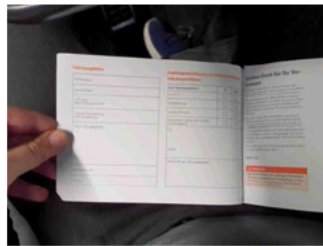

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

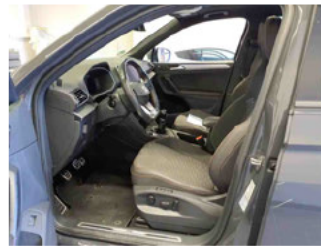


Innenraum - vorne

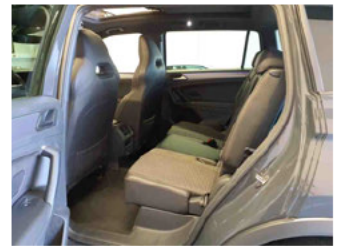

Innenraum - hinten



Unterbodenscan




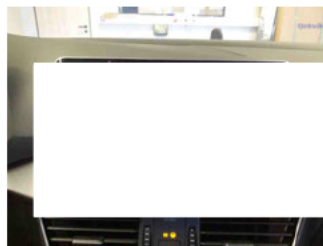


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen

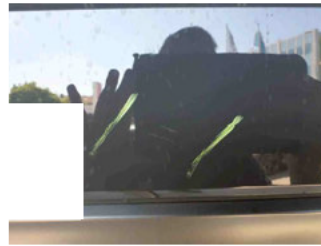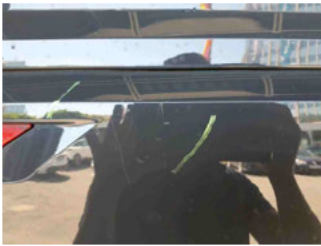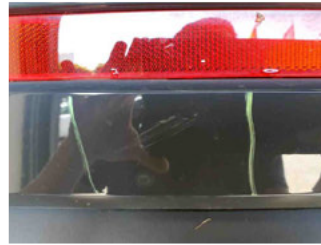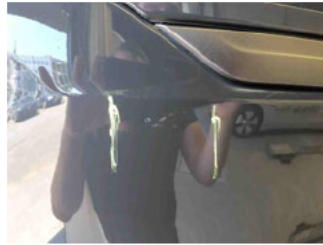

2 - Bodenteppich - Beschädigt - Ersetzen



3 - Dach - Chemische Verunreinigung - Lackieren



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10984676
vom: 10.07.2026

5 - Motorhaube - Chemische Verunreinigung - Lackieren

Kommentar


+ verkratzt

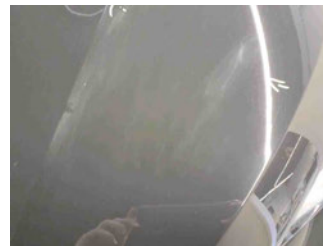


6 - Reifen hinten links - Verschlissen - Ersetzen



7 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung

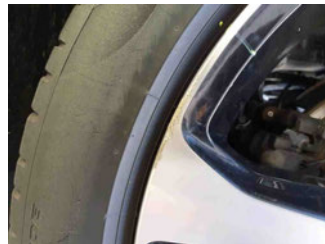

8 - Reifen hinten rechts - Verschlissen - Ersetzen

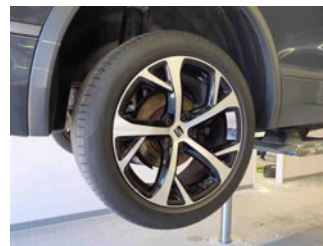



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10984676
vom: 10.07.2026

9 - Tür vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren





10 - Tür hinten rechts - Chemische Verunreinigung - Lackieren

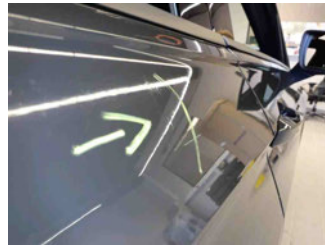

11 - Kotflügel hinten links - Chemische Verunreinigung - Lackieren

Kommentar

+ Delle + Kratzer

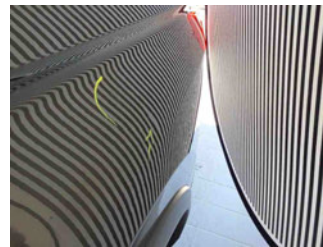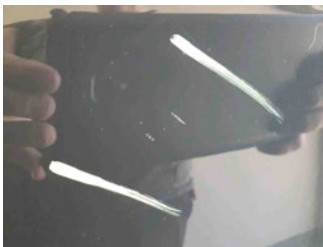

12 - Radkastenverkleidung vorne rechts - Deformiert - Ersetzen




13 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair



14 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen



15 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair

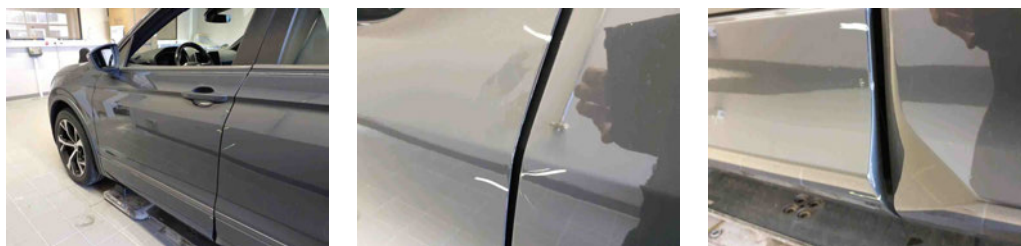

16 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Smart Repair



17 - Radkastenverkleidung hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



18 - Türzierleiste hinten rechts - Kratzer - Smart Repair





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10984676
vom: 10.07.2026

19 - Türzierleiste vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



20 - Motor - Beschädigt - Ersetzen


Kommentar

Motorabdeckung




GEBRAUCHSSPUREN





1 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

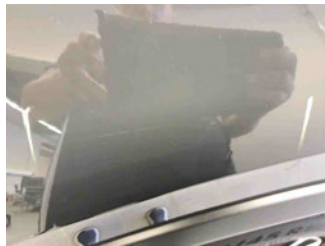

2 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

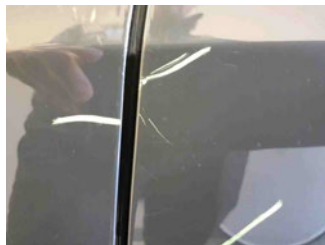

3 - Kotflügel hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

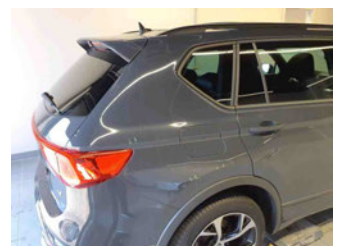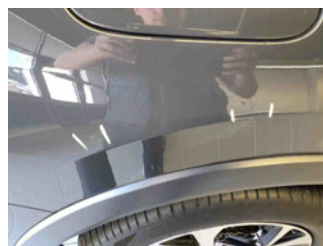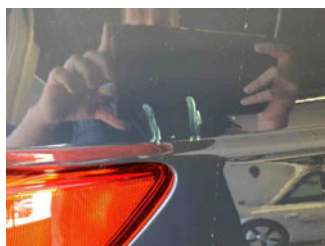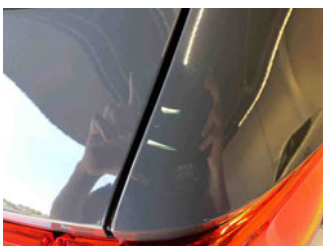



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10984676
vom: 10.07.2026