


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002452913
Besichtigt am:	19.05.2026 12:08
Berichts-Nr:	10632035
FIN:	TMBEG6NW1M3064974



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

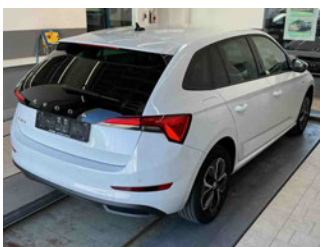

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Scala
HSN / TSN:	8004 / AUL
Erstzulassungsdatum:	01.06.2021
Laufleistung:	148.613 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.598 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz/Grau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	22.09.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	130.375 km
Restlauf bis Service:	26.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive

"Virtual Cockpit"

2 USB Typ-C vorne

4 Türen

4 Zyl. Dieselmotor 1,6L Aggr. 04L.1

4-Zyl. Turbodieselmotor 1,6 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail
Grundmotor ist: TJ1/TI7

6-Gang-Schaltgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 DG

Ambientebeleuchtung Wei~

Ambition

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Aufnahmevorrichtung im Kofferraum

Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe

Batterie 420A (70Ah)

Bauteilesatz,-Deutschland
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile

Beifahrerairbag-Deaktivierung

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth mit Wireless Charging (LTE)

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Brillen-Ablage/Halter

Business Amundsen

Care Connect + Infotainment Online

Care connect + Infotainment online 3 Jahre

Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachhimmel grau

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen Silver Haptic

Drehstromgenerator 140 A

Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

DRIVE

Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 250" -- Fahrzeugteile

--

Einparkhilfe vorne + hinten

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Embleme

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

ESC

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,
elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung

Geschwindigkeitsregelanlage + Speedlimiter

Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Handschuhfachklappe, mit Leuchte

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieurleisten und Ausströmerrahmen Schwarz hochglanz

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kofferraumnetz

Kopfstützen für Vordersitze, höhen- ein- stellbar

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Diesel

Kühlerschutzgitter	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
Lane assist	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Lange Hessescheibe mit Spoiler	Ohne Ladeboden
Leergewichtsbereich 1	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder 6J x 16" ET 38 "Hoedus Aero"	Ohne Müdigkeitserkennung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar (verstärkt)	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Seitenschutzleiste
Licht & Sicht	Ohne Steckdose
Linkslenker	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit Blende	Ohne Überföhrungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera für NCAP- Anforderungen	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Regenschirm	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelkonsole	Pannen-Set
Modul Boden hinten Ausführung 3	Radschrauben Standard
Multifunktionslenkrad	Radstand
Navi Amundsen 9,2"	Rechtsverkehr
Nebelscheinwerfer	Region
Netztrennwand	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 205/55 R16 91H Rollwiderstandsoptimiert
Nicht raucherausführung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normal-Lackierung	Reifendruckkontrolle
Notrufsystem eCall	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne "drive select"	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne 2. Batterie	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Abfalleimer	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Adapter	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schriftzugsatz in Grundausrüstung
Ohne Anhängervorrichtung	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne Anschlussgarantie	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Servolenkung
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Sicherheitssinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne ECO-Funktion	Silver Haptic
Ohne elektrische Betätigung der Heckklappe	Sitzbezüge Ambition
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende
Ohne Feuerlöscher	Spaceback

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard Sitze
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Sunset
Türverkleidung Insert - Stoff
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, mittel
Variante Grundausstattung
Version Standard
Voll LED Hauptscheinwerfer
Voll LED SBBR Leuchte, Fahrtrichtungsanzeiger animiert
Wartungsintervallverlängerung
Web Radio
Wegfahrsperre elektronisch
Wired & Wireless Smart Link+
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Triebwerks-Unterschutz
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 H	7,5 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 H	7,5 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 H	4,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2024

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Sitzbezug hinten links	Loch	Ersetzen
4	Lenksystem allgemein	Abnormale Geräusche	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
5	Sitzbezug vorne links	Loch	Ersetzen
6	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
7	Stoßfänger vorne	Kratzer	Spotrepair
8	Schwellerverkleidung links	Kratzer	Smart Repair
9	Motorhaube	Kratzer	Auslegen + Polieren
10	Sitzbezug vorne rechts	Verschmutzt	Reinigen
11	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Bremsscheiben hinten	Korrosion	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.580,10
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.580,10

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	263,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEG6NW1M3064974

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(19.05.2026 15:15)

Die Tür VL ist nachlackiert. Über den Vorschaden und eine daraus resultierende Festlegung der merkantilen Wertminderung kann keine Aussage getroffen werden, da keine Unterlagen zur Fahrzeughistorie zum Zeitpunkt der Besichtigung vorlagen!

» Ansichtsfotos



 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

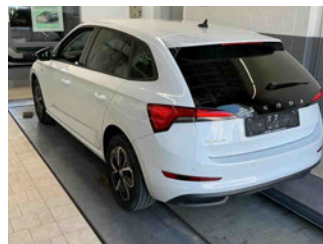 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links


 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

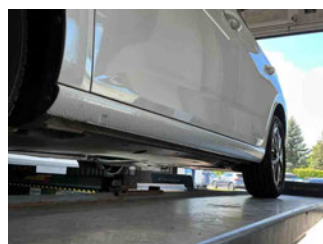

Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links

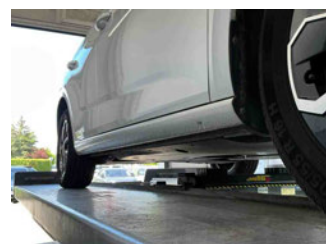

Seitenansicht - Schweller rechts

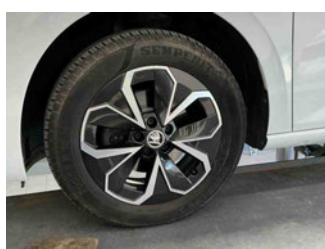
 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

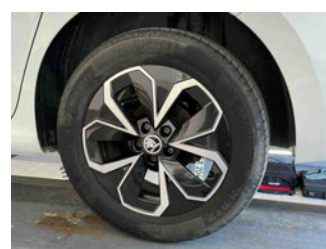 Räder - Rad montiert vorne
links


 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Innenraum - Mittelkonsole

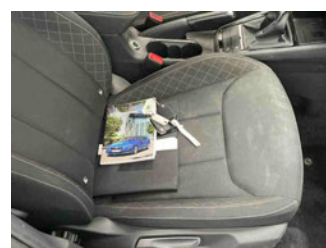

Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10632035
vom: 19.05.2026



Innenraum - Kofferraum

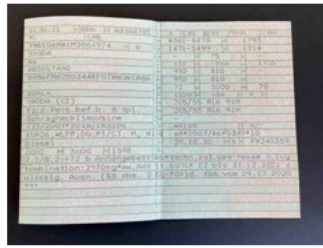

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür vorne links


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

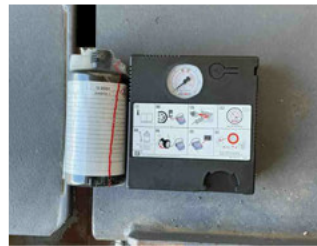

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

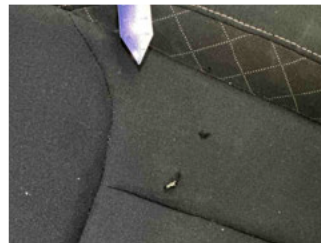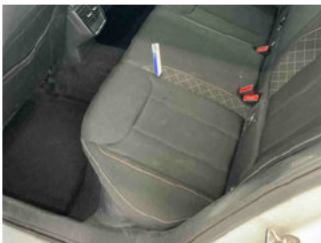WERTMINDERNDE FAKTOREN**1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen****2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren****3 - Sitzbezug hinten links - Loch - Ersetzen****4 - Lenksystem allgemein - Abnormale Geräusche - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich**

Kommentar


erhöhtes Lagerspiel im Lenkgestänge links

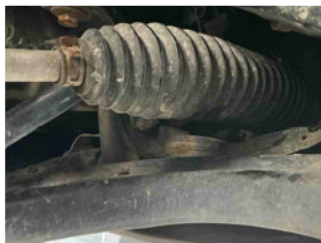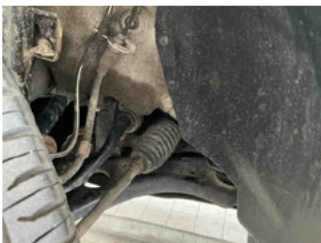

5 - Sitzbezug vorne links - Loch - Ersetzen

Kommentar

verschmutzt, befleckt, Brandloch

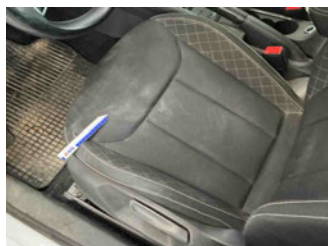

6 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung


Kommentar

Raucherfahrzeug

7 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair

Kommentar


Kratzer und Steinschläge mit Abplatzungen

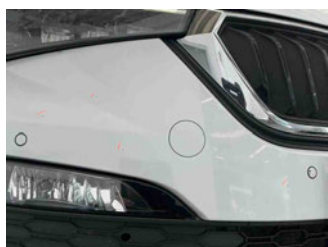

8 - Schwellerverkleidung links - Kratzer - Smart Repair

Kommentar


Türeinstieg vorne links verkratzt

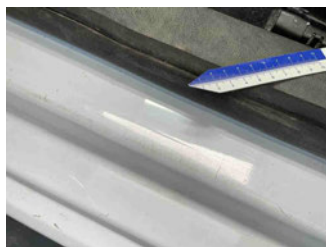

9 - Motorhaube - Kratzer - Auslegen + Polieren



Kommentar

Kratzer und Steinschläge

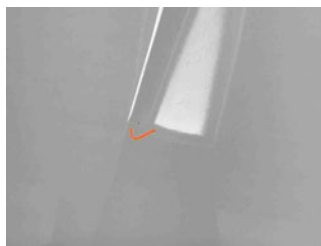**10 - Sitzbezug vorne rechts - Verschmutzt - Reinigen**

Kommentar

verschmutzt und befleckt

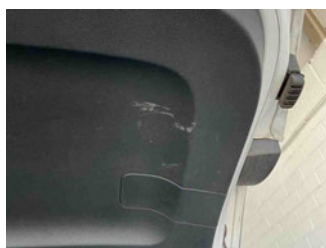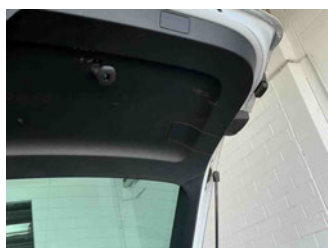**11 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen****GEBRAUCHSSPUREN****1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**

2 - Bremsscheiben hinten - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Standrost

