

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002239668  
**Besichtigt am:** 17.12.2025 11:44  
**Berichts-Nr:** 9723333  
**FIN:** VSSZZZKM1RR028558



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9723333  
vom: 22.12.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Cupra
<b>Modell:</b>	Formentor
<b>HSN / TSN:</b>	7593 / ARC
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	01.11.2023
<b>Laufleistung:</b>	22.650 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	
<b>Farbe:</b>	Mitternachtsschwarz
<b>Farbe Dach:</b>	Mitternachtsschwarz
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.500 ccm
<b>Leistung:</b>	110 kW (150 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Teilleder
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz - Palomino-Braun
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Nein
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	672 Tag(e)

## » Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einton-Signalhorn
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Embleme
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, "TSI"	Entriegelung Hintersitz mechanisch
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abwicklung Serie	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Ambientelicht Ausführung 1	Fernlichtassistent
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound Standard	Feststellbremse
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	FPK-Medium
Außenspiegelgehäuse lackiert	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Batterie/Generator Kapazität Standard	FULL LINK
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung
Bordwerkzeug	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chrom-Paket	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dachreling, schwarz	Heckspoiler
Dämpfung hinten,Basis 1	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen für Konsole	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang	Kennzeichenträger vorn (groß)
Drehstromgenerator 140 A	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Drei.-Automatikgurte vorn	Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Komfort-Sportausstattung Formentor
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dynamiklenkung	Kopfstützen vorn
Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Einparkhilfe	



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 9723333  
vom: 22.12.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Sonderspezifikationen
Leichtmetallräder 8J x 18	Ohne Spurwechselassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Steckdose
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Trennwand
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
MPV Formentor	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelscheinwerfer	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlussleuchte	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nichtraucherausführung	Optionsinfotainment (MIB3)
Normalsitze vorn	Pan-European-eCall
Ohne 2. Batterie	Pannenset
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Anhängervorrichtung	Radstand
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Rechtsverkehr
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Car2X	Reifen 245/45 R18 96W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Ohne CD/DVD für Navigation	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifendruckkontrolle
Ohne Elektromotor ( Hybrid )	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen hinten
Ohne Head-Up Display	Scheibenbremsen vorn
Ohne Individualeinbau	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Kompensator	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Ladekabel	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Mode3 Ladekabel	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
Ohne Navigationsgerät	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9723333  
vom: 22.12.2025

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
Sitzbezüge in Stoff  
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar  
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf  
Sonnenblende und B-Säule  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sprachsteuerung  
Spurhalteassistent  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standardelektrik  
Standard-Klimazonen  
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
Stoßfänger Sport  
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-  
home Funktion automatisch  
Telefonvorbereitung für Handy  
Tür und Seitenverkleidung Teilleder  
Typprüfland Deutschland  
Typzeichen und Firmenemblem  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variables Ladebodenkonzept  
Variante Grundausstattung  
Vier-Lenkerachse  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperrung elektronisch  
Werksinterne Steuerung Selbstabholer  
Winterpaket: Sitzheizung vorn  
Zierleisten schwarz



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9723333  
vom: 22.12.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2027

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9723333  
vom: 22.12.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Diffusor	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9723333  
vom: 22.12.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 9723333  
vom: 22.12.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZZKM1RR028558

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Nein

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9723333  
vom: 22.12.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9723333  
vom: 22.12.2025




Innen links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

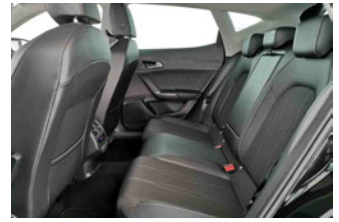

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### GEBRAUCHSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Diffusor - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

