



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts

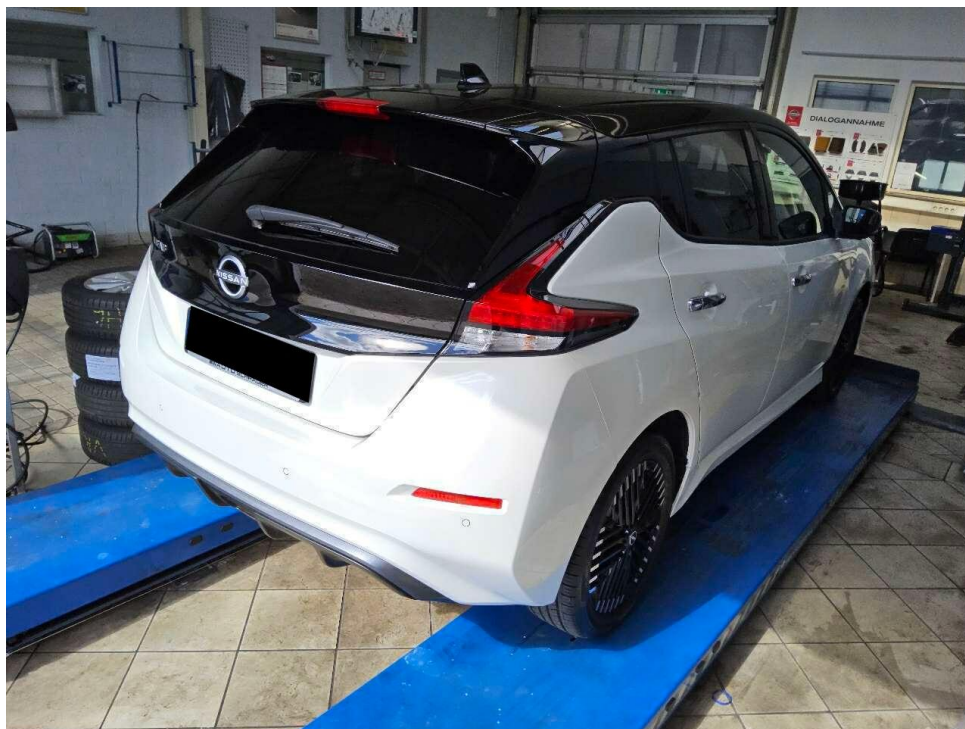


Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne

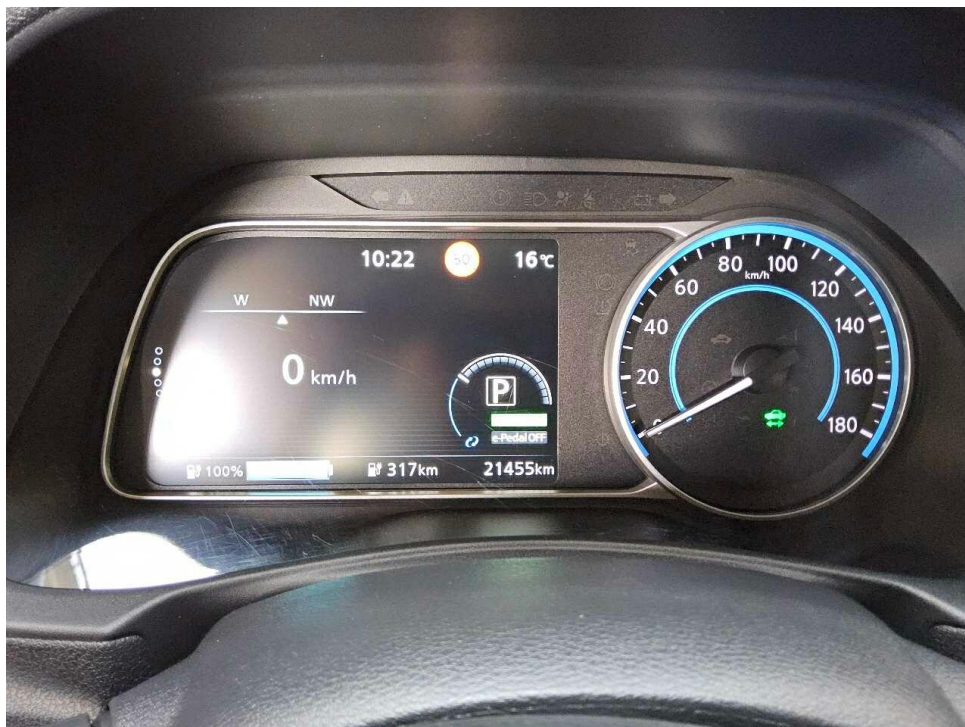


Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)

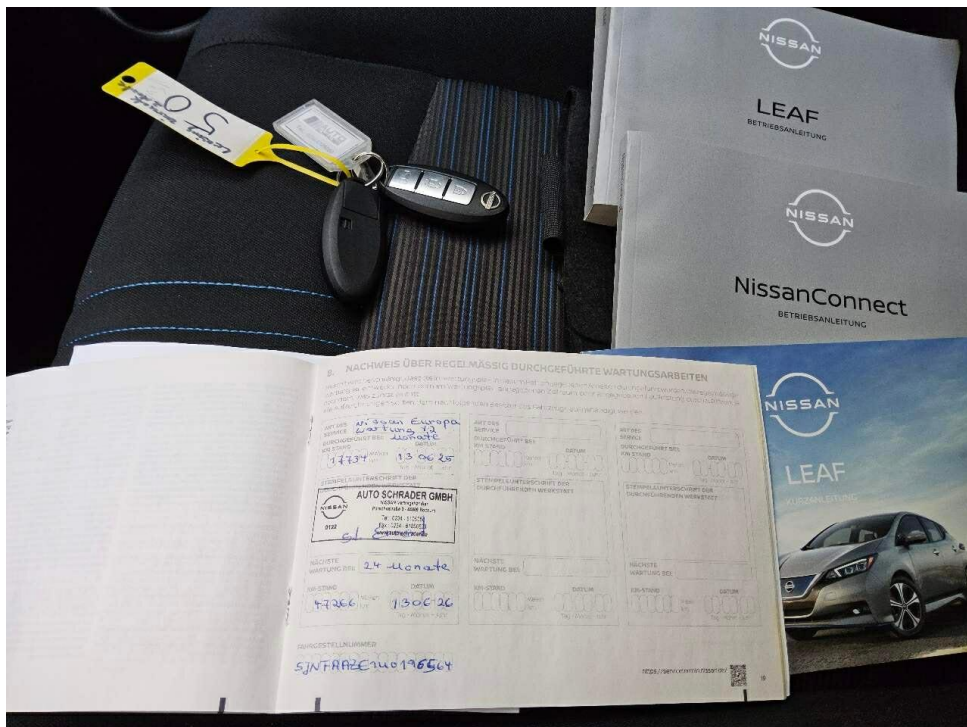


Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft



Bild 9 : Unterboden



Bild 10 : Ladekabel

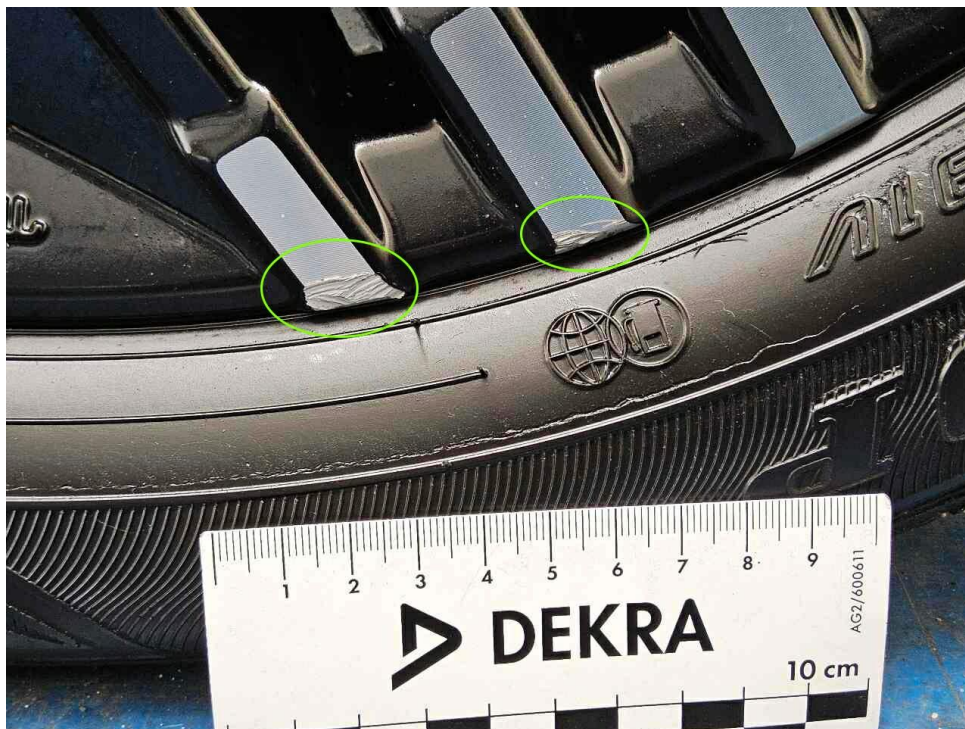


Bild 11 : Leichtmetallfelge vorne rechts (glanzgedreht) verschrammt - Minderwert

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 12.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- Stoßfänger vorne
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung diente nur der Fahrzeugschein und die Abfrage der Fahrgestellnummer zur Fahrzeugidentifikation. Ausführung und Ausstattung kann abweichen.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.05.2024	Letzte Zulassung	24.05.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Nissan
Typ / Verkaufsbez.	Leaf (ZE1)(10.2017->) / Leaf e+ Connecta	Aufbauart	Mehrzweckfahrzeug
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	SJNFAAAZE1U0196564
HSN / TSN	2228 / AAJ	DAT Europa-Code®	012250910070001
DAT Marktindex	DE001 6434	Km-Stand abgelesen	21455
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	90	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektro
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Weiß / Metallic / XDFG / Schwarz / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 17 91 V	Dunlop / Enasaver EC300	S / O	4 mm
rechts	215 / 50 R 17 91 V	Dunlop / Enasaver EC300	S / O	4 mm
2 links	215 / 50 R 17 91 V	Dunlop / Enasaver EC300	S / O	7 mm
rechts	215 / 50 R 17 91 V	Dunlop / Enasaver EC300	S / O	7 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (Außensound), Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Around View Monitor (360° Umgebungsansicht), Ausstattungs-Paket: Nissan Connect EV, Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home), Automatische Fahrlichtschaltung, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, Außentemperaturanzeige, B-Säulen schwarz, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bluetooth-Schnittstelle, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektromotor 160 kW (cont. 90 kW), Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Bremsengriff, Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe Verbundglas, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten, Getränkehalter in Mittelkonsole, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, HV-Batterie 62 kWh, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kofferraumabdeckung, Kopf-Airbag-System, LM-Felgen, Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Ladevorrichtung Wechselstrom (bis 6,6 kW), Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Nebelschlussleuchte, Parkbremse elektrisch, Pedalerie elektr. einstellbar, Pro Pilot-Paket, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt/klappbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem intelligent key, Schnellladevorrichtung, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Start-Stop-Knopf, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Türgriffe außen verchromt, Verglasung hinten abgedunkelt, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung, Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
11001	2-Farben-Lackierung
18020	Scheinwerfer LED
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 13.06.2025 bei Kilometerstand 17.734

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Leichtmetallfelge vorne rechts
(glanzgedreht) verschrammt -
Minderwert, (Bild 11)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tachoscheibe Oberflächenkratzer,
Dach, eingedellt,