







Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

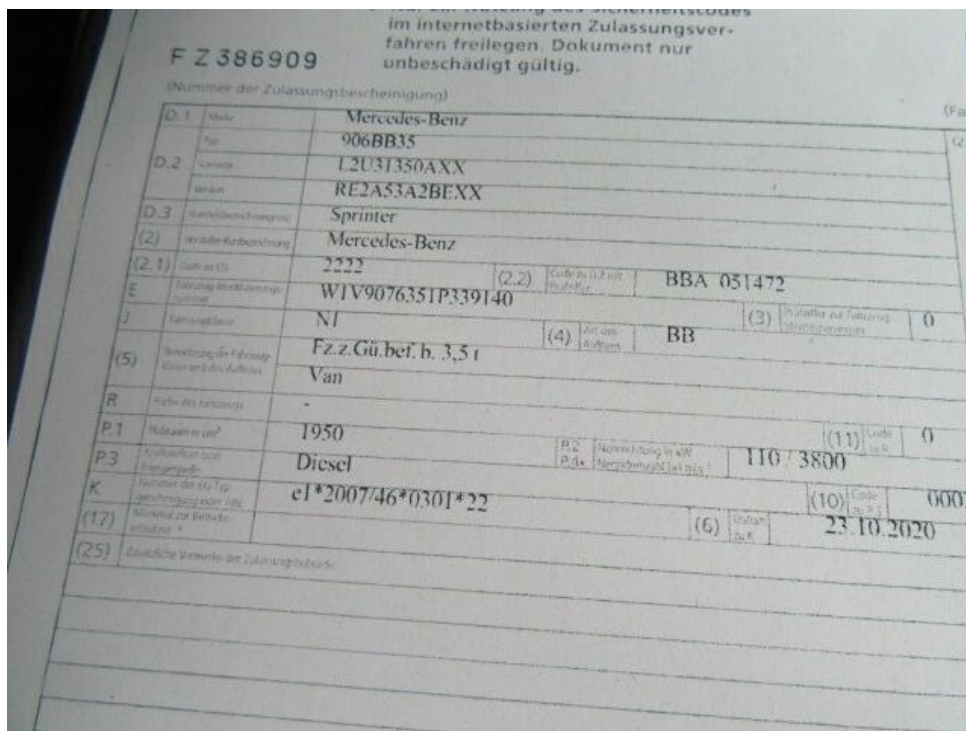


Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Sitzbezug und Polster vorne links schadhaft



Bild 13 : Einstige vorne links Lackabtragung  
Folie Einstieg vorne links schadhaft



Bild 14 : B-Säule links Kratzer



Bild 15 : Werbung am gesamten Fahrzeug entfernen



Bild 16 : Seitenwand hinten links eingedrückt

# MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 359151  
Hersteller Mercedes-Benz  
Model Sprinter  
Variante DE - HKa4 315 CDI RWD EU6d-T, 2020 - 2022 2.0 CDI  
Listenpreis 57.031,00  
VIN W1V9076351P339140  
Erstzulassungsdatum 1.4.2021  
Kennzeichen CW S1270

Schadensfälle der int. Belegnummer: 359151

26.05.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022104943	30.03.2022		
2024110860	20.06.2024	Motorhaube	
2026103512	23.02.2026	Rücklicht rechts	

- Seite 1 von 1 -

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
19.05.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 117 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.04.2021	Letzte Zulassung	20.04.2021
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	315 CDI Sprinter Lang HA	Aufbauart	Geschlossener Kasten
Sitzplätze	2	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1V9076351P339140
Maße Länge/Breite/Höhe	6967 / 2020 / 2616 (mm)	Achsen / anetr. Achsen	2 / 1
Radstand (mm)	4325	zul. Gesamtmasse	3500 kg
HSN / TSN	2222 / BBA	Schlüssel-Nr.	20389358
Km-Stand abgelesen	137477	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
	III, N2		
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe (Hersteller)	REINWEISS / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 16 121/119 R	Continental / VanContact 4Season	A /O	5 mm
rechts	235 / 65 R 16 121/119 R	Continental / VanContact 4Season	A /O	5 mm
2 links	235 / 65 R 16 121/119 R	Continental / VanContact 4Season	A /O	5 mm
rechts	235 / 65 R 16 121/119 R	Continental / VanContact 4Season	A /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand  
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE ESP (neueste Generation) mit last- und geschwindigkeitsabhängiger Fahrdynamikregelung, Ablage über Windschutzscheibe, Ablagenfach unter Cockpit, Abschleppöse hinten, Airbag Fahrerseite, Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts, Außentemperaturanzeige, Batterie: Vliesbatterie 12 V / 92 Ah, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, adaptive, Dieselpartikelfilter und SCR, Drehzahlmesser, Einstieggriff an Ecksäule hinten rechts, Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk Stabilisierung Stufe I, Fensterheber elektrisch für Fahrer- und Beifahrertür, Generator 14 V/200 A, Geräuschmaßnahmen, Getriebe: 6-Gang-Schaltung, Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz, Haltegriff Einstieg Laderaumschiebetür an Trennwand, Haupttank 71 Liter, Instrumententafel und Kombiinstrument mit diversen Ablagemöglichkeiten, KEYLESS-Start, Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Kopfstützen (2), vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar, Leuchtweitenregulierung, Markierungsleuchten, seitlich, Mercedes-Benz Notrufsystem, Ohne Auf-/Ablastung 3.500 kg, Pannenmanagement, Polster: Stoff, Radio: Radiovorüstung, Radio: Vorüstung für digitales Radio DAB, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Reifen: Premiumschutz Reifen (3 Jahre), Räder: Stahlfelgen 6,5 J x 16, Schiebetür seitlich rechts, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sitze: Armlehne Beifahrersitz, Sitze: Armlehne Fahrersitz, Sitze: Beifahrersitz verstellbar, Start-Stopp-Funktion, Tagfahrlicht, Trennwand durchgehend, Verbandstasche, Verzurrösen, Warndreieck, Wegfahrsperr, Wegfall Parklicht, Wärmedämmendes Glas, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung, Zulassung N1

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
W73	Auftritt Rückwandtür
H1B	Bedienung Tachograph vorn unter Dachhimmel
L65	Deckenleuchte im Lade-/Fahrgastraum
Y16	Feuerlöscher
MK2	Geschwindigkeitsbegrenzung 130 km/h
V43	Holzfußboden (Laderaum)
VA3	Innenverkleidung Laderaum bis Dachhöhe, abwaschbar in Verb.m.Trennwand durchgehend an Säule C
JD6	Intelligenter Tachograf EU
HH9	Klimaanlage geregelt Tempmatic
V95	Leitungskanal an Heckportal
V94	Leitungskanal an Seitenwand
C6L	Lenkrad: Multifunktionslenkrad
E3M	MBUX Multimadiasystem mit 7-Zoll-Touchscreen
JB7	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera
V85	Paket: RAUCHER
E1D	Radio: Digitales Radio DAB
RM0	Reifen: Ganzjahresreifen
RF1	Reifen: Reifenfabrikat Continental
RM9	Reifen: Reifenfabrikat Sonderwunsch

R87	Reserverad
R65	Reserveradhalter mit Wagenheber
Y43	Räder: Wagenheber hydraulik
JW0	Rückfahrwarner akustisch
W54	Rückwandtür zweiflügelig, Öffnung bis Seitenwand
T19	Schiebetür links (Laderaum)
FY7	Schlüssel : Multitasten-Funkfernbedienung
S87	Sitze: Fahrersitzkasten, niedrig
SB3	Sitze: Schwingsitz Komfortausführung, Fahrersitz
H21	Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter an Frontscheibe

---

### Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

---

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Sitzbezug und Polster vorne links schadhaft, erneuern (Bild 12)
2. Werbung am gesamten Fahrzeug entfernen (Bild 15)
3. Einstige vorne links Lackabtragung, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13)
4. Folie Einstieg vorne links schadhaft, erneuern (Bild 13)
5. B-Säule links Kratzer, smart repair (Bild 14)
6. Seitenwand hinten links eingedrückt, instandsetzen (Bild 16)