



Zustandsbericht

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	ORA Funky Cat 400 Pro	Fahrgestellnummer	LGWEEUA53NK648623
Erstzulassung	02.07.2024	Laufleistung (abgelesen)	17.242 km
HSN/TSN	2280 / AAB 00005	Kraftstoffart	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Gelb Uni	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	60 kW	Nächste HU	07/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	-7 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Alcantara/Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Dunkelgrau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.970 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	50156315_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/50 R18 92W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	n.i.O.
2	215/50 R18 92W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/50 R18 96V	Sommerreifen auf ohne	Sonstige	5mm / 5mm	i.O.
2	215/50 R18 96V	Sommerreifen auf ohne	Sonstige	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung (ACQ)
Airbags - Frontairbag Fahrer- und Beifahrer - Seitenairbag Fahrer- und Beifahrer - Kopfairbag vorne und hinten - Mittel-Airbag vorne - Beifahrerairbagschalter
Anti-Blockier-System



Bezeichnung
Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistent
Bremsleuchte, dritte
Dual Screen: Digitales 10.25" Cockpit + Interaktives 10.25" Infotainmentsystem
Einparkhilfe hinten
Elektronisches Stabilitätsprogramm
Fensterscheiben hinten dunkel getönt (Privacy Glass)
Fernlichtassistent
Firmware over-the-air-Updates
Gesichtserkennung "Face ID"
Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb
Induktive Smartphone-Ladefunktion
Innenspiegel automatisch abblendend
Klimaautomatik
Kopfstützen vorne und hinten (4)
Lackierung: Uni-Lackierung
LED-Scheinwerfer
Lenkrad beheizbar
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
Navigation
Notbremssystem (AEB) für Fußgänger
Parkbremse elektrisch
Polster: Vegane Ledersitze
Querverkehrsassistent hinten mit Notbremsfunktion (RCTA-8)
Rundumsichtkamera 360°
Räder: 18" Leichtmetallfelgen - 7J x 18 mit Reifengröße 215/50 R18
Räder: Reifendruck-Kontrolle
Servolenkung, elektrisch
Sicherheitsgurte vorne und hinten mit Gurtstraffer, Gurtzugbegrenzer und Gurtwarner
Sitz: Beifahrersitz 4-fach elektrisch verstellbar
Sitz: Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar
Sitz: Fahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar
Sitz: Isofix/i-Size hinten
Smart-Key-System
Sprachassistent "Hello ORA"
Spurhalteassistent (LKA)
Stauassistent (TJA)
Totwinkelwarner (BSD)
Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Wärmepumpen-Funktion

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Tür hinten rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Betriebsanleitung Fahrzeug
Ausrüstung - Ladekabel
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Die montierten Reifen sind kein Bestandteil der Ausstattungsliste.

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.



- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Laderraum



Abbildung 4: Motorraum



Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Laufleistung



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Innenraum hinten



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

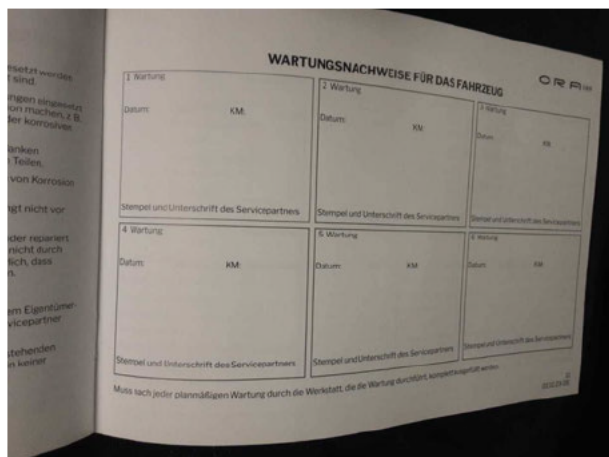


Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern

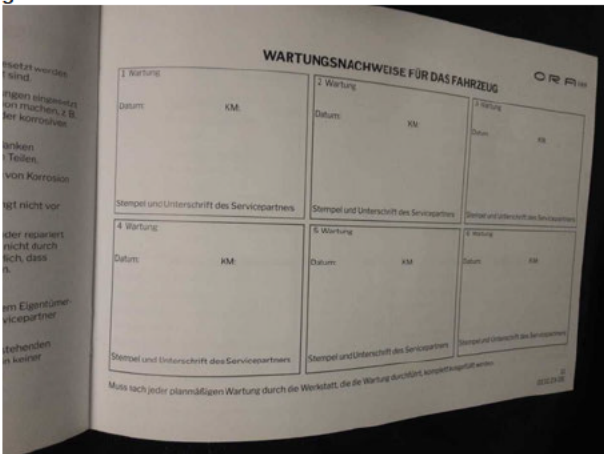

Beschädigung #7: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen