

Zustandsbericht

Protokollnummer:

45016873

Auftrags-Nr / Referenz:

77010854

Besichtigungsdatum:

15.04.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Audi A4 Avant 40 TFSI S tronic		
Kennzeichen	MG-SC1010	Fahrgestellnummer	WAUZZZF41RA062801
Erstzulassung	14.03.2024	Laufleistung (abgelesen)	50.249 km
HSN/TSN	0588 / BUX 01021	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Benzin/E / 4
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Distriktgrün Metallic (X6M)	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	150 kW / 1.984 ccm	Nächste HU	03/2027
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	10.800 km
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Dunkelgrau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.140 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	77010854	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/50 R17 94H	Winterreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.
2	225/50 R17 94H	Winterreifen auf Leichtmetall	Michelin	7mm / 7mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/50 R17 94H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm	i.O.
2	225/50 R17 94H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag: Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar
Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Akzentflächen schwarz matt
Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control
Audi drive select
Audi pre sense city

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Bordwerkzeug
Bremsleuchte, dritte hochgesetzt
Dachhimmel in Stoff
Dachreling Schwarz
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
Drehzahlmesser
Einparkhilfe plus
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn
Elektromechanische Parkbremse
Elektronische Differentialsperre (EDS)
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Fahrer-Informations-System mit Farbdisplay
Fahrwerk: Serienfahrwerk
Fensterheber elektrisch
Fensterschachtleisten in Schwarz (Gummi)
Funkschlüssel, ohne SafeLock
Fußmatten vorn und hinten
Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Getriebe: S tronic 7-Gang
Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer
Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h begrenzt
Innenbeleuchtung
Innenspiegel abblendbar
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Kindersicherung
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Klimaautomatik
Kofferraumbodenmatte
Kopfstützen (5)
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (54 l)
Ladeboden
Laderaumabdeckung manuell
LED - Heckleuchten
Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion
Lenksäule, manuell höhen- und axial verstellbar
Licht-/Regensensor
Mild-Hybrid
Mittelarmlehne vorn
Nichtraucherausführung
Ottopartikelfilter

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Rad: Leichtmetallräder, 10-Speichen
Rad: Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt
Radio: MMI Radio plus
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Scheinwerfer in LED-Technologie
Servolenkung, elektromechanisch
Sitzbezüge in Stoff Intention
Sitze: Normalsitze vorn
Sitze: Rücksitzlehne umklappbar
Sitze: Vordersitze manuell einstellbar
Spurverlassenswarnung
Start-Stop-System
Verbandmaterial mit Warndreieck
Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Audi connect Navigation & Infotainment
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Fernlichtassistent
Innenspiegel, automatisch abblendbar, rahmenlos
Kopfstützen: variable Kopfstützen für Vordersitze
Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus, Schaltwippen und Lenkradheizung
MMI Navigation plus mit MMI touch
Paket Assistenzpaket Tour
Paket Kindersicherheits-Paket
Rückfahrkamera
Sitze: Lendenwirbelstütze für die Vordersitze pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion
Sitzheizung vorn
Telefon: Audi Phone Box
Verglasung: Drahtlos beheizbare Klimakomfort- und Akustikverglasung Frontscheibe

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren
2	Seitenwand links	Kniestück - Kratzer - auslegen / polieren
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - Wertminderung

Gebrauchsspuren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten

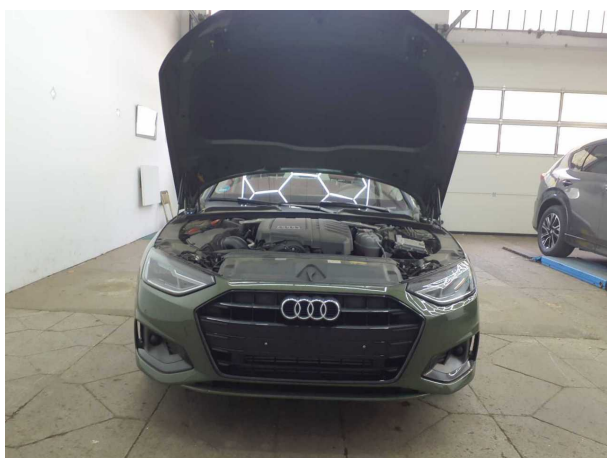


Abbildung 3: Motorraum



Abbildung 4: FIN

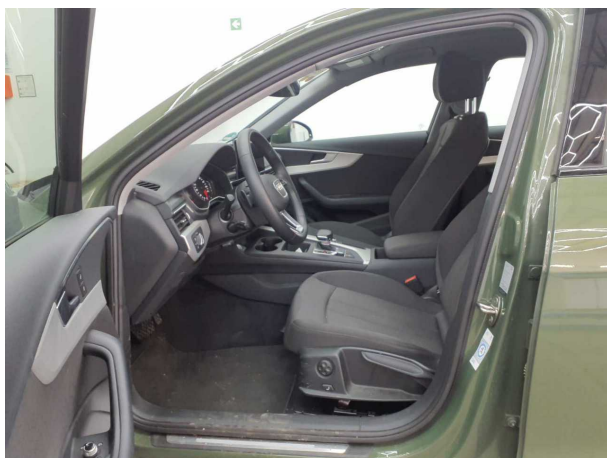


Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Laufleistung



Abbildung 9: Instrumententafel

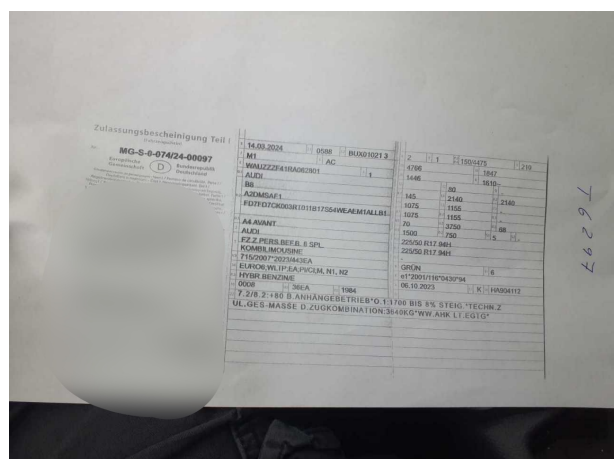


Abbildung 10: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 11: Innenraum hinten



Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Ladebuchse/Tankstutzen

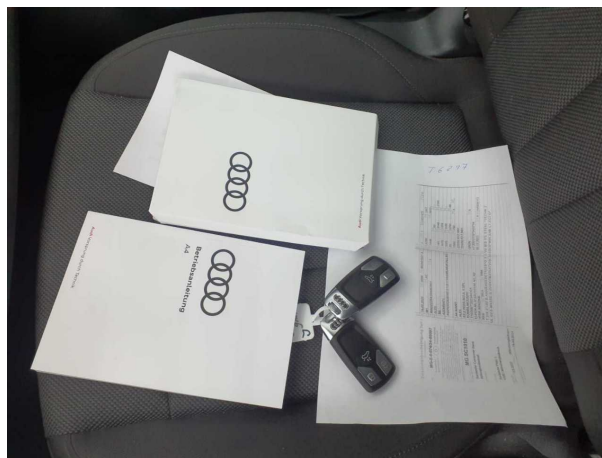


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

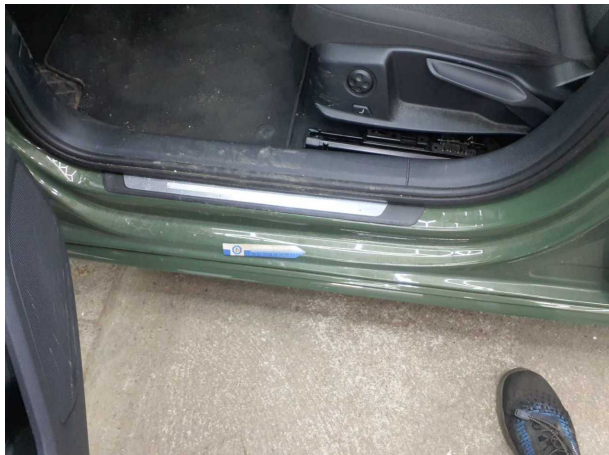


Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Seitenwand links: Kniestück - Kratzer - auslegen / polieren

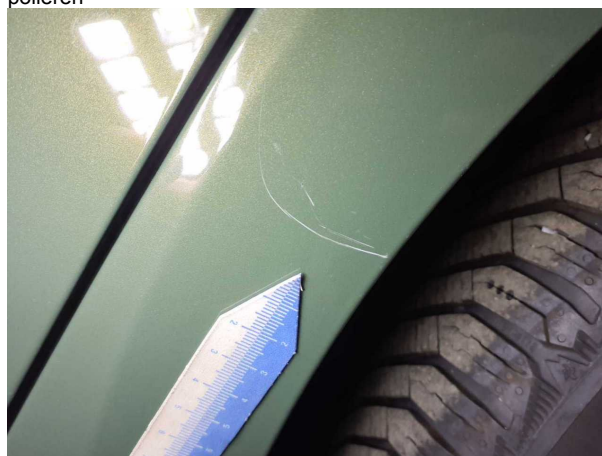

Beschädigung #2: Seitenwand links: Kniestück - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Wertminderung



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Wertminderung


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Wertminderung

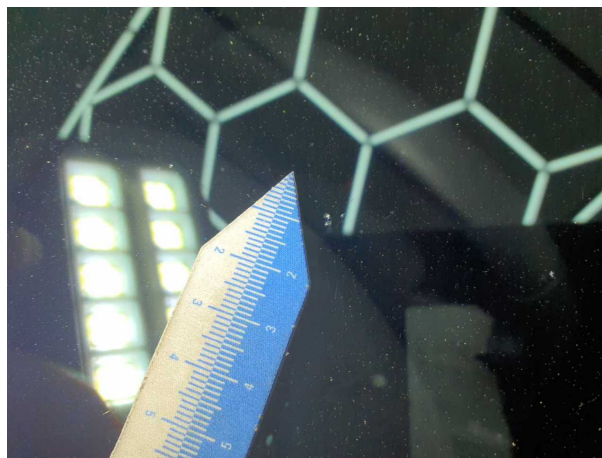

Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Wertminderung