



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45465831
Auftrags-Nr / Referenz: 50148754
Besichtigungsdatum: 29.04.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	MAXUS Deliver 9 2.0 Transporter RWD LUXURY		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LSH14J7C1NA066492
Erstzulassung	14.09.2023	Laufleistung (abgelesen)	20.993 km
HSN/TSN	2184 / AAH 00011	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EUROVI; E; M, N	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell
Farbe	Weiß Uni	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	109 kW / 1.996 ccm	Nächste HU	09/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	3 / 4
Vertragsnummer	50148754	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 119R	Winterreifen auf Leichtmetall	Sonstige	7mm / 7mm	i.O.
2	235/65 R16 119R	Winterreifen auf Leichtmetall	Sonstige	5mm / 5mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 121R	Sommerreifen auf ohne	Hankook	9mm / 9mm	i.O.
2	235/65 R16 121R	Sommerreifen auf ohne	Hankook	9mm / 9mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
10-Zoll-Touchscreen mit Apple CarPlay und Android Auto
Airbag: Fahrer- und Beifahrerairbag
Airbag: Seitenairbags
Airbag: Vorhangairbags
Alarm
Audiosystem mit MP3-Funktion



Bezeichnung
Automatische Türentriegelung
Automatisches Notbremssystem (AEBS) Wenn ein Fußgänger oder ein anderes Fahrzeug auf Ihrer Straße erkannt wird, deaktiviert AEBS das Gaspedal und betätigt die Bremsen, um das Risiko eines schweren Unfalls zu verringern.
Außenspiegel mit integriertem Totwinkelspiegel und Blinkleuchte
Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar
Berganfahrhilfe (HHC)
Bluetooth- Freisprecheinrichtung
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Chromzierleisten in den Türen
Dieselpartikelfilter DPF
Doppelte LED-Innenbeleuchtung im Laderaum
Drehzahlmesser
eCall Automatischer Notruf bei Unfall
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorn
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Fahrmodusschalter (Power/Normal/Eco)
Fensterheber elektrisch
Garantie: 3 Jahre Herstellergarantie oder 160.000 km - das zuerst Erreichte gilt
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Gummibodenbelag im Passagier- und Laderaum Laderaumverkleidung halbhoch
Heckstoßfänger Vordere und hintere Stoßstange, teillackiert in Karosseriefarbe
Innentürverkleidung
Instrumententräger mit Dekorelementen im Carbon Look
Keyless-System mit 2 SmartKeys
Klimaanlage
Kopfstützen (3)
Lackierung: Uni
Laderaumverkleidung (halbhoch)
LED-Scheinwerfer
Lenkrad höhenverstellbar
Lenkradfernbedienung für Audiosystem
Lichtsensoren
Multifunktionslenkrad
Nebelscheinwerfer
Nebenantrieb: PTO / Nebenantrieb am Getriebe
Polster: Stoff
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem
Räder: Leichtmetallfelgen 16" mit Reifen 235/65 R16C
Räder: Vollwertiges Reserverad unter dem Fahrzeug
Rückfahrkamera



Bezeichnung
Rückleuchten LED
Servolenkung elektrisch
Sitze: Beifahrerdoppelsitzbank
Sitze: Fahrersitz 8-fach verstellbar mit einer verstellbaren Armlehne
Spurverlassenswarner (LDW)
Spurwechselassistent (LCA) und Totwinkelassistent (BSD)
Start-Stopp-System
Tagfahrlicht LED
Tür: Heckflügeltüren mit 263° Öffnungswinkel
Tür: Schiebetür rechts
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Spoiler - beschädigt - erneuern
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - Wertminderung
6	Seitenwand rechts	Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n)
2	Seitenwand links	Seitenwand - Abrieb
3	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle(n)
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n)
5	Interieur	Laderaumboden - Delle / Lackschaden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Spoiler - beschädigt - erneuern



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Spoiler - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

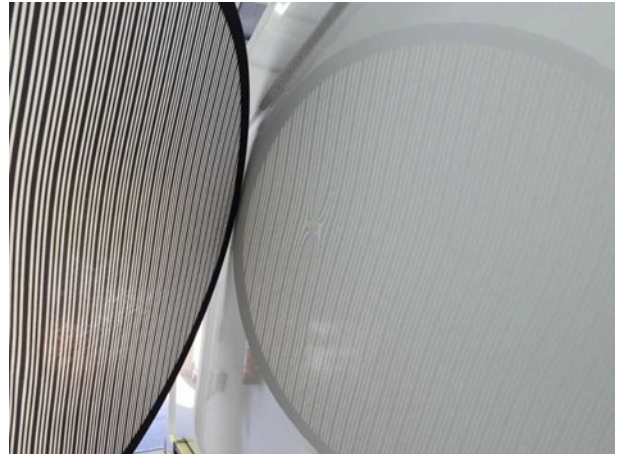

Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

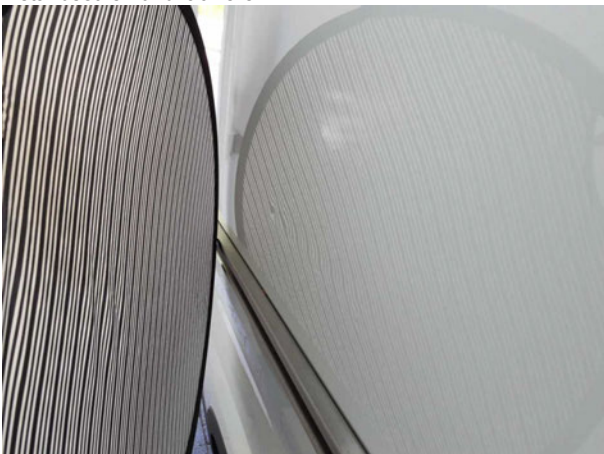

Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - beschädigt - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Tür vorne rechts