

DEKRA Automobil GmbH
Am Großen Silberberg 5, 39130 Magdeburg




Schwedenhaus Automobile GmbH
Carnotstr. 20
39120 Magdeburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Magdeburg
Am Großen Silberberg 5
39130 Magdeburg
Telefon 0391 / 7260-3
Fax 0391 / 7260-402
E-Mail magdeburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Michele Kornut
Tel. direkt 0 39172603
Tel. mobil 0 15170513981

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

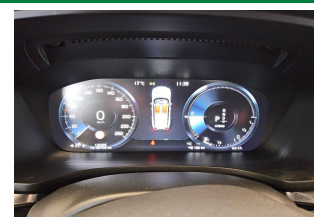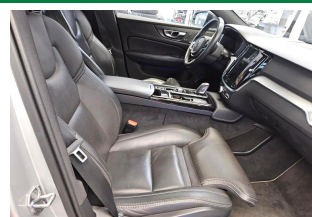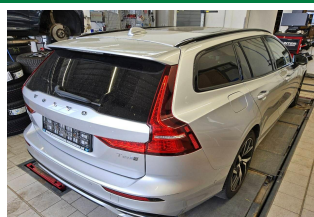

Kennzeichen

ZE CO2E

FIN

YV1ZWBFUDL1387414

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0214016605
Schwedenhaus Automobile GmbH, Carnotstr. 20, 39120 Magdeburg
24.03.2026, per Mail durch Herrn Luks .
24.03.2026, 11:30 Uhr, durch Herrn Michele Kornut bei Schwedenhaus Automobile GmbH, Carnotstr. 20, 39120 Magdeburg ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf
24.03.2026

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt.	-9.124,00 EUR
	ohne MwSt.	-7.667,22 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen	mit MwSt.	-5.604,00 EUR
	ohne MwSt.	-4.709,25 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt.	-153,00 EUR
	ohne MwSt.	-128,57 EUR

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.03.2020	Letzte Zulassung	17.03.2020
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	VOLVO
Typ / Verkaufsbez.	V60 T4 Geartronic R-Design	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1ZWBFUDL1387414	HSN / TSN	9101 / BOH
Schlüssel-Nr.	10511792	Km-Stand abgelesen	132285
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	186	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M,	Antriebsart	Allrad
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	BRIGHT SILVER METALLIC	Polster / Farbe	Leder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 18 98 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	8 mm
rechts	235 / 45 R 18 98 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /S	8 mm
2 links	235 / 45 R 18 98 V	Michelin / Pilot Alpin 5 MO1	W /O	4 mm
rechts	235 / 45 R 18 98 V	Michelin / Pilot Alpin 5 MO1	W /O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2024			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, Airbag Beifahrerseite vorn abschaltbar, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem, Ambientebeleuchtung, Außenspiegel Sport in hochglänzendem Schwarz, Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA), Beschlagsensor, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen, Bremsleuchte, dritte, City Safety, CleanZone Luftqualitätssystem, Colorverglasung, Connected Safety, Dachhimmel in Anthrazit, Dachkantenspoiler, Dachreling in hochglänzendem Schwarz (integriert), Digitale Instrumentierung 12,3" großes vollgrafisches Display (31,2-cm-Diagonale, hochauflösend), Drive Mode, Driver Alert, ESC-Fahrdynamikregelung, Einlagen: Aluminiumeinlage METAL MESH, Einparkhilfe, hinten, Einstiegsleisten R-Design aus Aluminium vorn, Elektronische Differentialsperre Corner Traction Control (CTC), Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterumrandung in hochglänzendem Schwarz, Festbremsautomatik, Front- und Heckschürze Sport, Frontgrill R-Design, Funkfernbedienung mit Ledergehäuse,

Fußmatten: R-Design Textilfußmatten vorn und hinten, Gepäckraum-Trennnetz, Geschwindigkeitsregelanlage mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung, Getriebe: 8-Gang Geartronic, Heckklappenautomatik (elektrisch), Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer, IDIS (Intelligentes Fahrerinformationssystem), ISOFIX-Aufnahmen für die äußeren Fondsitze, Innen- und Außenspiegel mit Abblendautomatik, Innenraumbeleuchtung, Keyless Start, Kindersicherung (manuell, Türen hinten), Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten, LED-Scheinwerfer "Thors Hammer", Lackierung: Uni, Ladebox unter dem Laderaumboden, Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl, Laderaumrollo, Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Lenkrad: Multifunktionsasten am Lenkrad in Schwarz, Lenkrad: R-Design Sport-Lederlenkrad mit R-Design Emblem, Make-Up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Mittelarmlehne hinten (klappbar) mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorne mit integriertem Staufach und Getränkehaltern, Navigationssystem Sensus, Netztasche im Beifahrer-Fußraum, Notfall-Bremsleuchten, Paket: Winter, Parkbremse, elektrisch, Partikelfilter: Benzinpartikelfilter, Pedale: R-Design Sportpedale, Polsterung: Leder/Mash-Textil Sportsitze, Radio: Infotainmentsystem Sensus Connect mit High Performance Sound, Radiozubehör: Apple CarPlay und Android Auto, Regensensor, Run-off Road Protection, Räder: Leichtmetallräder 18" 5-Doppelspeichen Sport-Design Diamantschnitt/Graphitoptik, Räder: Reifendruckkontrollsystem (passiv), Räderzubehör: Reifendichtmittel, Schalthebel: Lederschaltelhebel Sport, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule (adaptiv), Sitze: Beinauflage einstellbar für Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch), Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion, Start-/Stop-Technologie, Steckdose, Steckdose, Verzurösen im Gepäckraum (klappbar), Volvo On Call mit WiFi-Hotspot, Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA), WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
874	Handschuhfach abschließbar
603	IntelliSafe-Surround
	Lackierung: Metallic-Lackierung
145	Paket: Raucher
30	Panorama-Glasschiebedach mit Hebefunktion
870	Park Assist Pilot (Intelligenter Einparkassistent)
139	Parkkamera mit 360° Surround View
xCx0	Polsterung: Nappaleder Komfortsitze (perforiert)
1033	Radio: Infotainmentsystem Sensus Connect mit High Performance Sound Pro by Harman/Kardon
501	Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+)
179	Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)
10	Sitze: Beifahrersitz elektrisch einstellbar
385	Sitze: Memoryfunktion für Beifahrersitz
236	Verglasung: Akustikverglasung für die Seitenfenster

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 46 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

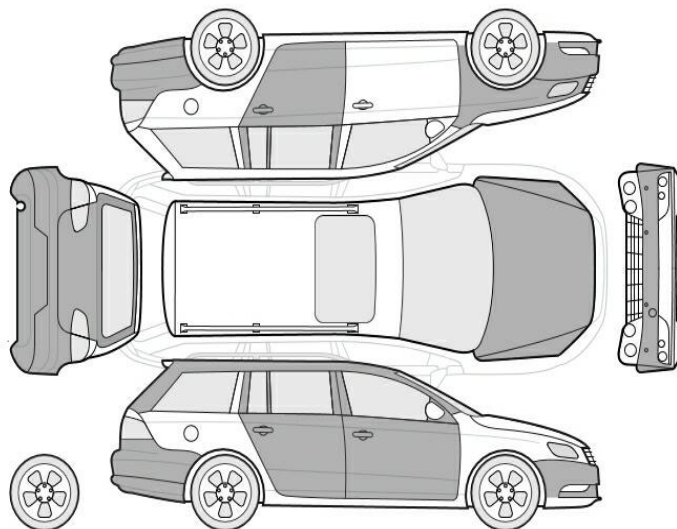

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Fußmatte vorn links, Loch, erneuern (Bild 11, 12)	55	voll	-55	-46,22
2. Innenraum, Teppich vorn links, Loch, erneuern (Bild 9, 10)	637	voll	-637	-535,29
3. Fahrersitz Sitzfläche, Loch, erneuern (Bild 7, 8)	911	anteilig	-378	-317,65
4. Tirefit, abgelaufen, erneuern (Bild 38)	45	voll	-45	-37,82
5. Glanzgedrehte Aluminiumfelge vorn rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 39, 40)	825	anteilig	-343	-288,24
6. Rücklicht hinten rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 27, 28)	613	voll	-613	-515,13
7. Heckklappe Rücklicht, gebrochen, erneuern (Bild 25, 26)	303	voll	-303	-254,62
8. Glanzgedrehte Aluminiumfelge hinten rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 41, 42, 43)	825	anteilig	-343	-288,24
9. Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 47, 48)	222	anteilig	-92	-77,31
10. Dachrahmen rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 49, 50)	338	anteilig	-140	-117,65
11. Sitz vorne links Sitzlehnenbezug, gerissen, smart repair (Bild 5, 6)	200	voll	-200	-168,07
12. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 34, 35, 36, 37)	805	anteilig	-334	-280,67
13. Kotflügel vorne links, eingedellt, drücken (Bild 32, 33)	100	voll	-100	-84,03
14. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 29, 30, 31)	779	anteilig	-324	-272,27
15. Heckklappe Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 23, 24)	749	anteilig	-311	-261,34
16. Tür hinten rechts Lackierung, verschrämmt, polieren (Bild 20, 21, 22)	100	voll	-100	-84,03
17. Tür vorne rechts Lackierung, fleckig, lackieren (Bild 17, 18, 19)	567	anteilig	-236	-198,32
18. Motorhaube Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 15, 16)	100	voll	-100	-84,03

19. Tür hinten links Lackierung, verschrammt, polieren (Bild 13, 14)	100	voll	-100	-84,03
20. Lackvorbereitung	200	voll	-200	-168,07
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	8.474		-4.954	-4.163,03

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Glanzgedrehte Aluminiumfelge vorn links,
zerkratzt, (Bild 44, 45)
Glanzgedrehte Aluminiumfelge hinten rechts,
verschrammt, (Bild 46)
Frontscheibe, Steinschlag, (Bild 51)

Fehlende Teile

	Kosten Anrechnung brutto		Minderwert in EUR brutto	netto
1. Ladekabel	650	voll	-650	-546,22
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	650		-650	-546,22

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR brutto	netto
vorne rechts	8 mm	WS	-153,00	-128,57
Legende		W/ Winter /O Original /F Runflat /S Schaden	-153,00	-128,57

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Michele Kornut

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

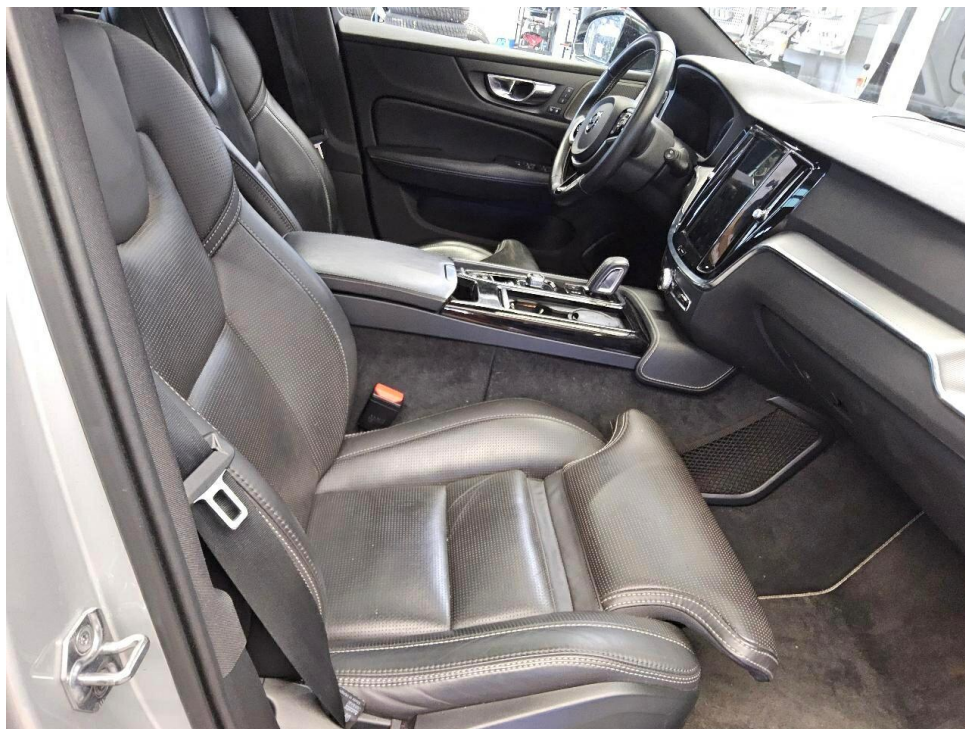


Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

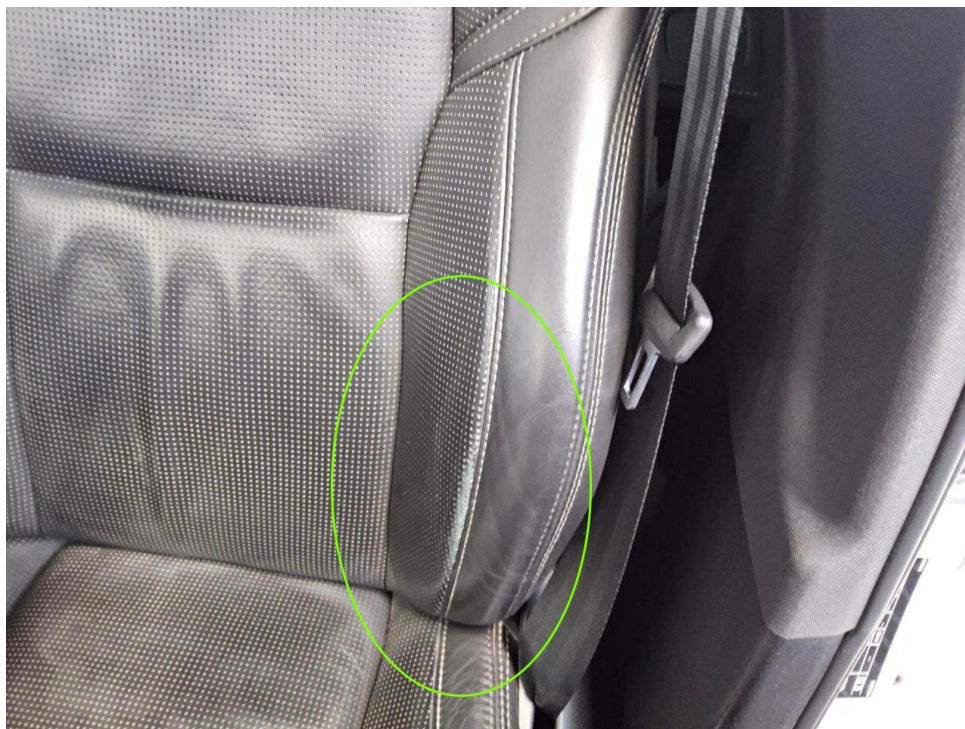


Bild 5 : Sitz vorne links Sitzlehnenbezug, gerissen, smart repair

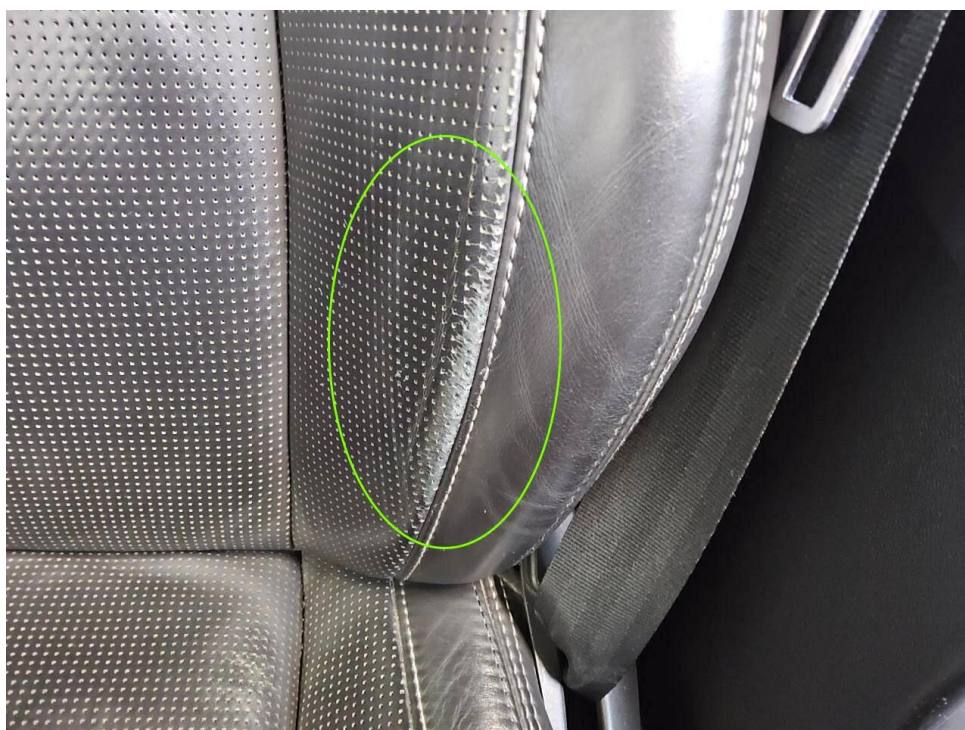


Bild 6 : Sitz vorne links Sitzlehnenbezug, gerissen, smart repair



Bild 7 : Fahrersitz Sitzfläche, Loch

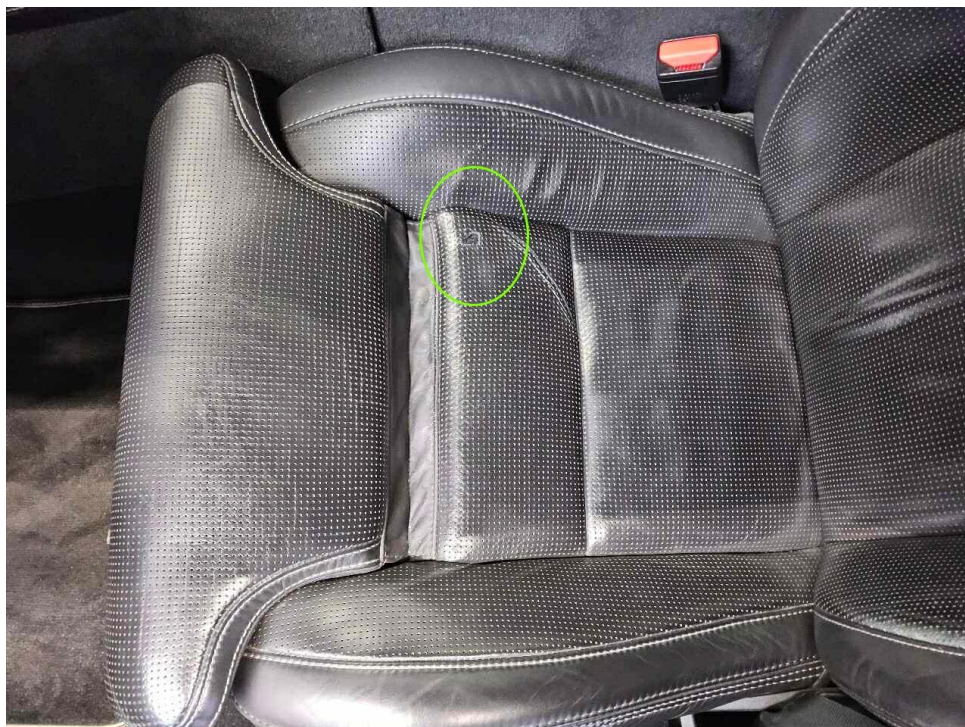


Bild 8 : Fahrersitz Sitzfläche, Loch



Bild 9 : Innenraum, Teppich vorn links, Loch



Bild 10 : Innenraum, Teppich vorn links, Loch



Bild 11 : Fußmatte vorn links, Loch



Bild 12 : Fußmatte vorn links, Loch



Bild 13 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, polieren

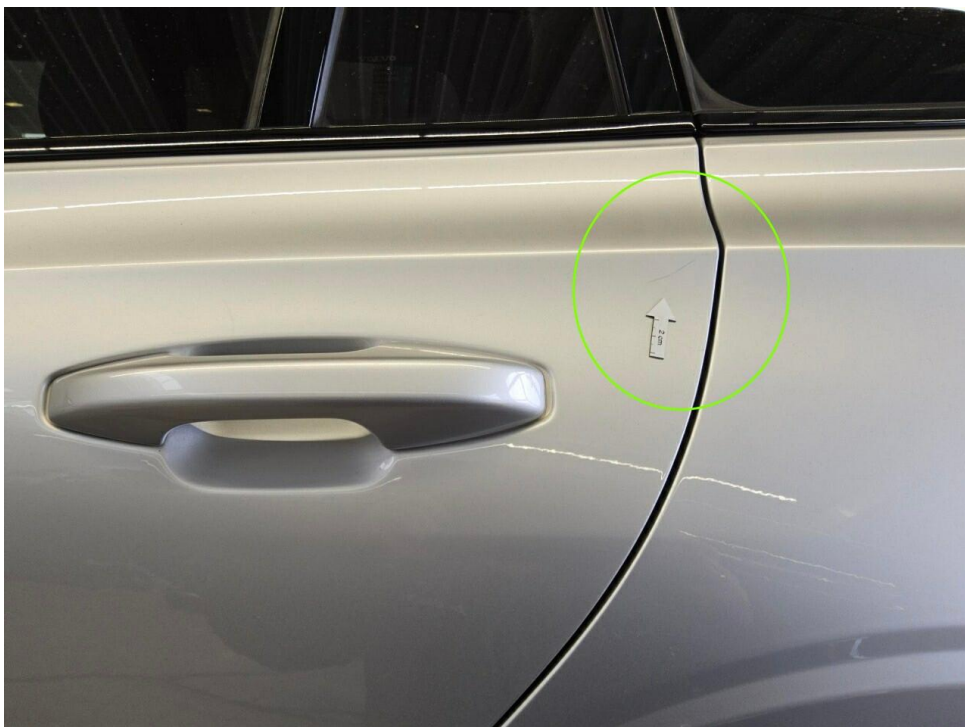


Bild 14 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, polieren

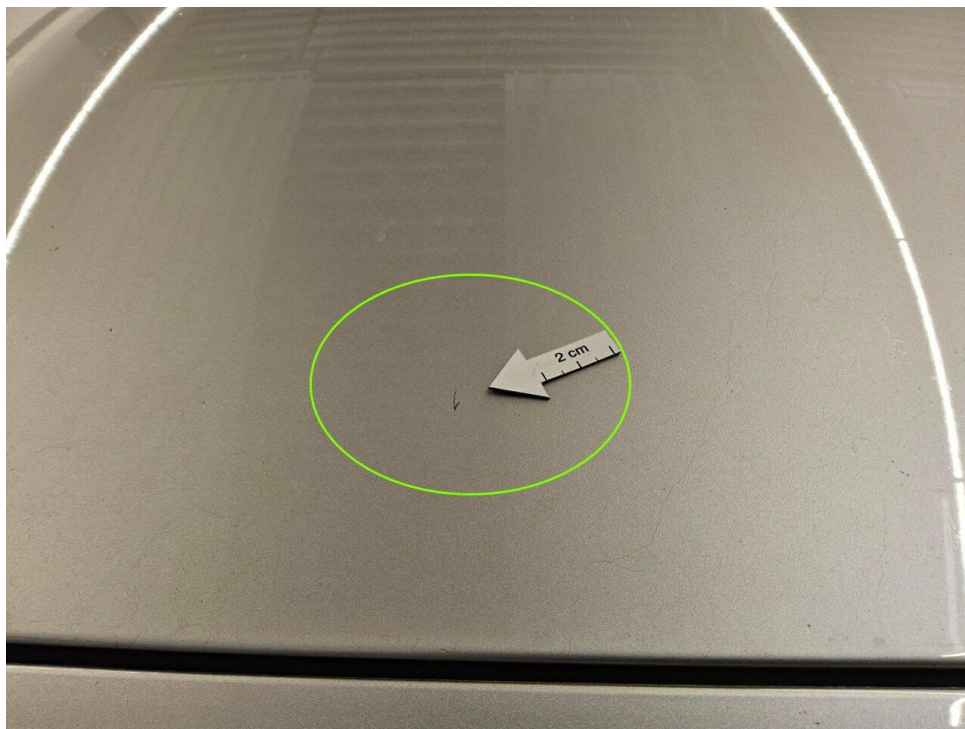


Bild 15 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 17 : Tür vorne rechts Lackierung, fleckig, lackieren



Bild 18 : Tür vorne rechts Lackierung, fleckig, lackieren

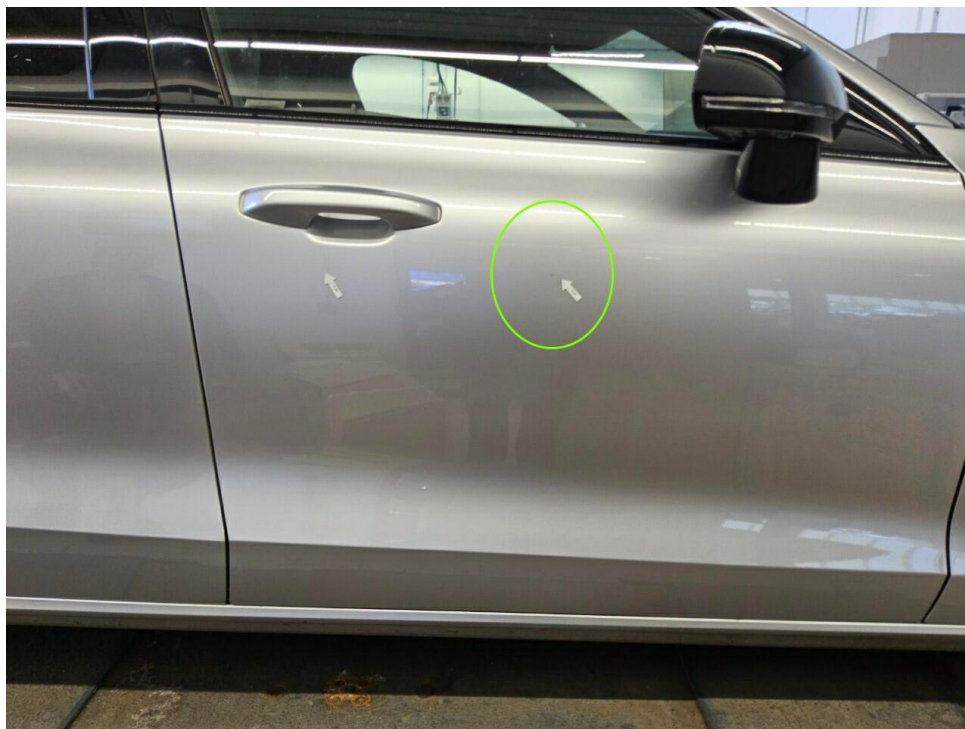


Bild 19 : Tür vorne rechts Lackierung, fleckig, lackieren



Bild 20 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 21 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 22 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 23 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

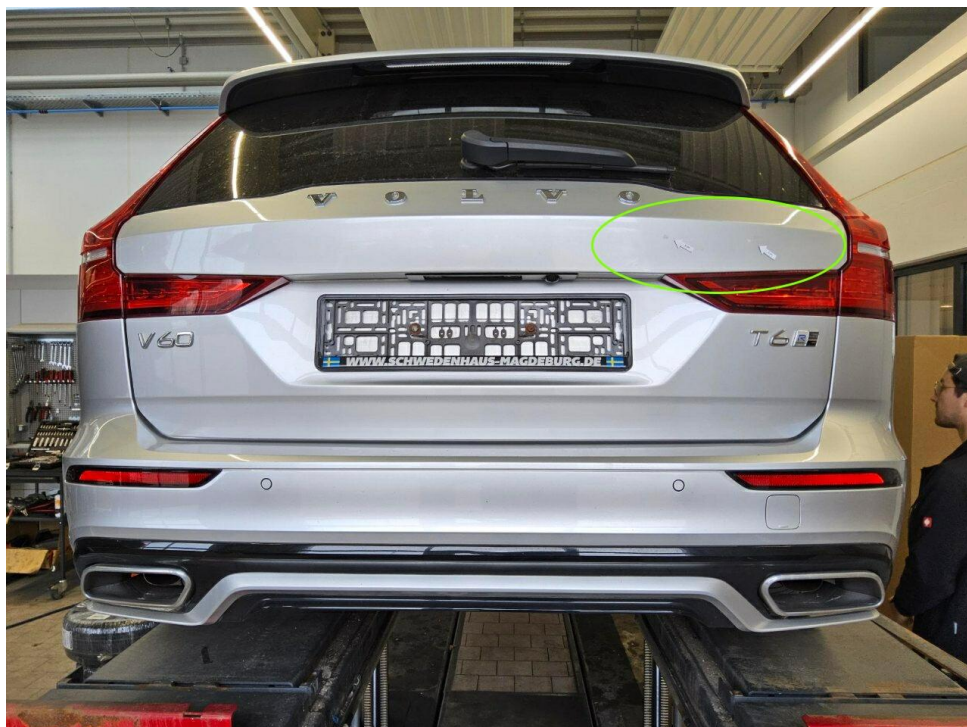


Bild 24 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

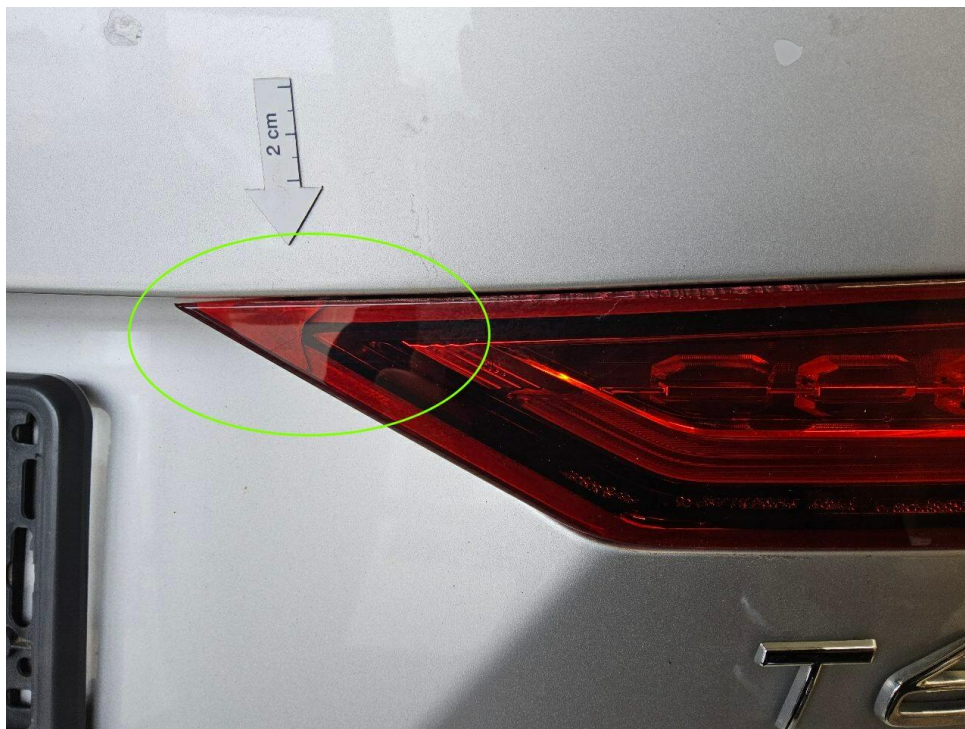


Bild 25 : Heckklappe Rücklicht, gebrochen



Bild 26 : Heckklappe Rücklicht, gebrochen



Bild 27 : Rücklicht hinten rechts, zerkratzt



Bild 28 : Rücklicht hinten rechts, zerkratzt

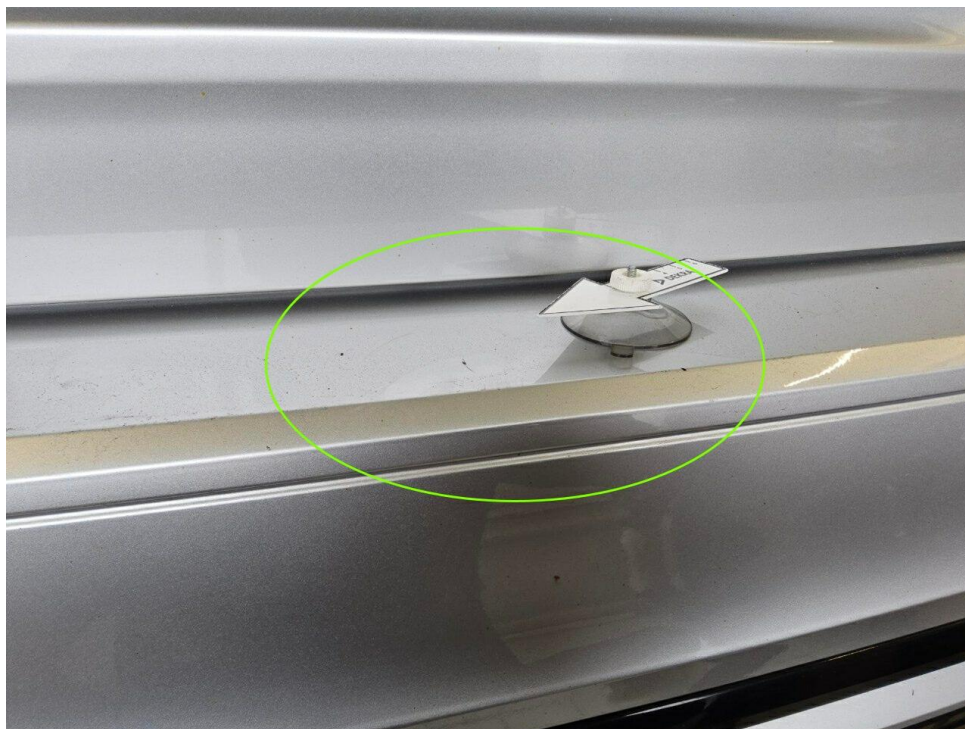


Bild 29 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 30 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 31 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 32 : Kotflügel vorne links, eingedellt, drücken



Bild 33 : Kotflügel vorne links, eingedellt, drücken



Bild 34 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 35 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 36 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 37 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 38 : Tirefit, abgelaufen

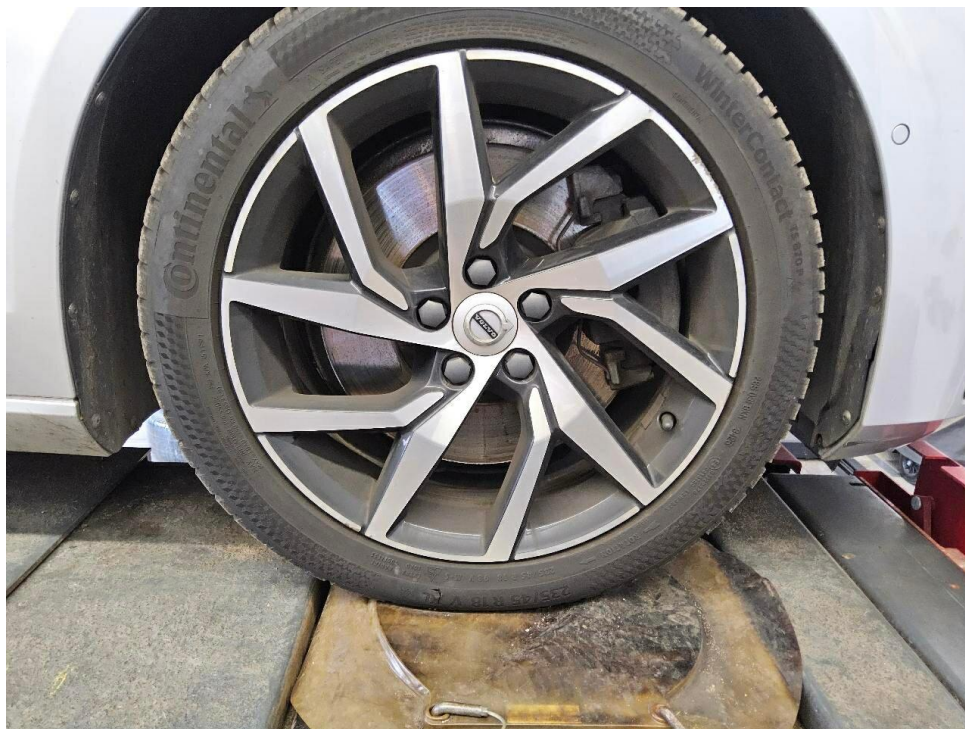


Bild 39 : Glanzgedrehte Aluminiumfelge vorn rechts, zerkratzt



Bild 40 : Glanzgedrehte Aluminiumfelge vorn rechts, zerkratzt



Bild 41 : Glanzgedrehte Aluminiumfelge hinten rechts, zerkratzt



Bild 42 : Glanzgedrehte Aluminiumfelge hinten rechts, zerkratzt



Bild 43 : Glanzgedrehte Aluminiumfelge hinten rechts, zerkratzt



Bild 44 : Glanzgedrehte Aluminiumfelge vorn links, zerkratzt

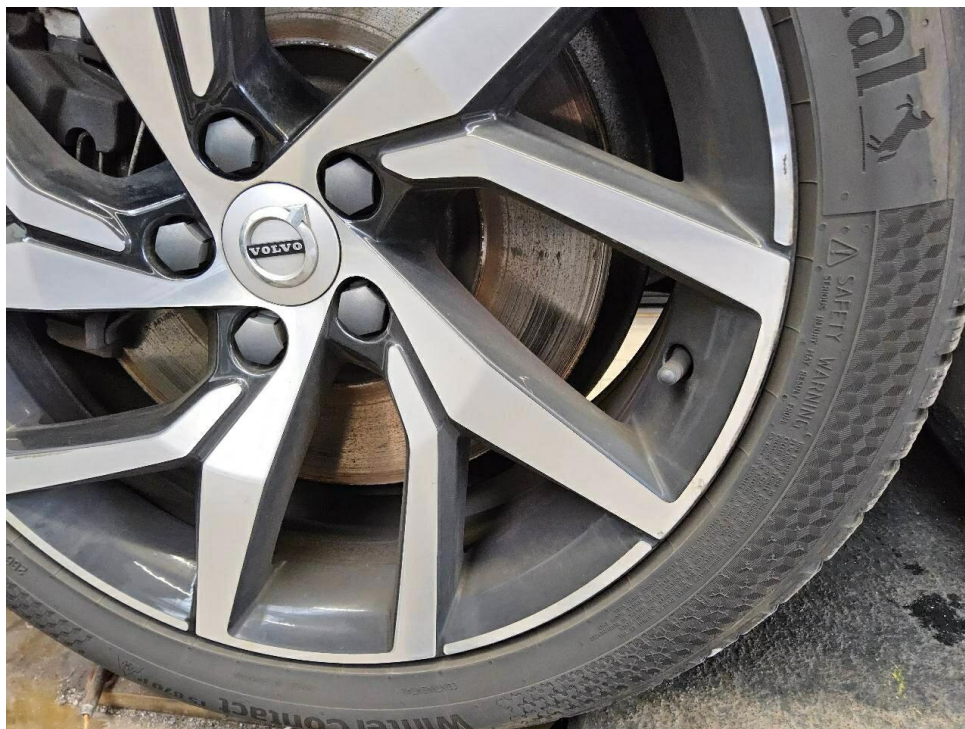


Bild 45 : Glanzgedrehte Aluminiumfelge vorn links, zerkratzt



Bild 46 : Glanzgedrehte Aluminiumfelge hinten rechts, verschrammt



Bild 47 : Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 48 : Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 49 : Dachrahmen rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 50 : Dachrahmen rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

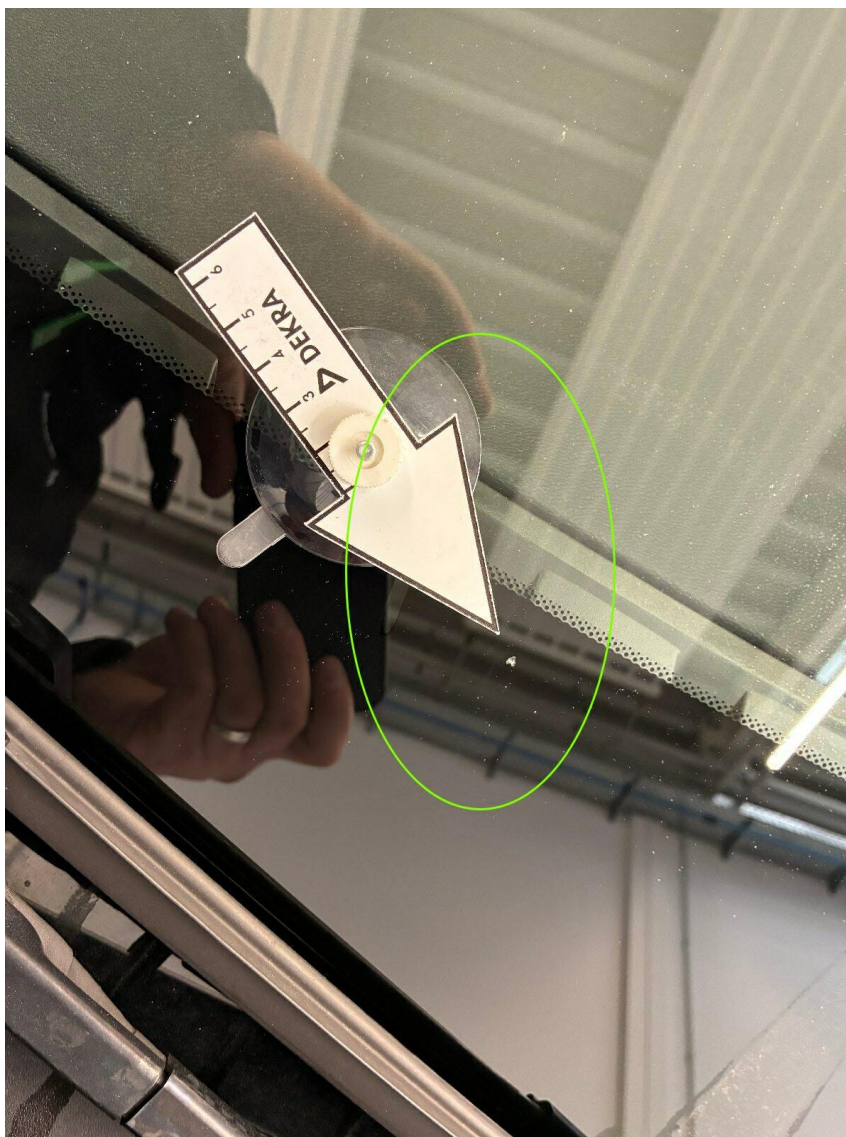


Bild 51 : Frontscheibe, Steinschlag

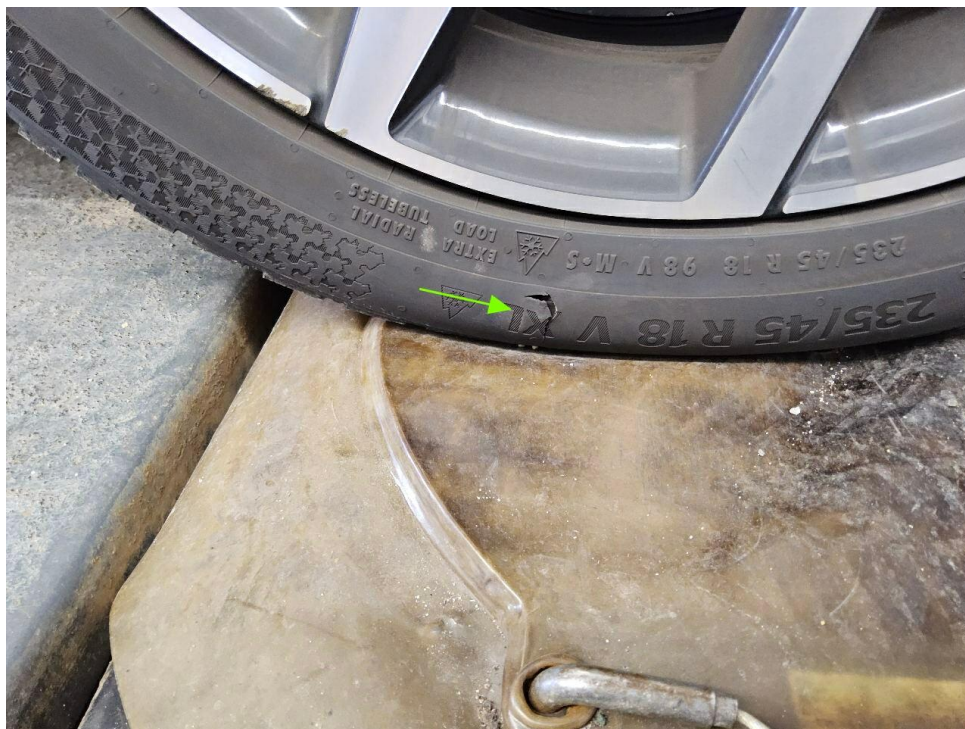


Bild 52 : Achse 1, Reifen Rechts 1