



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne

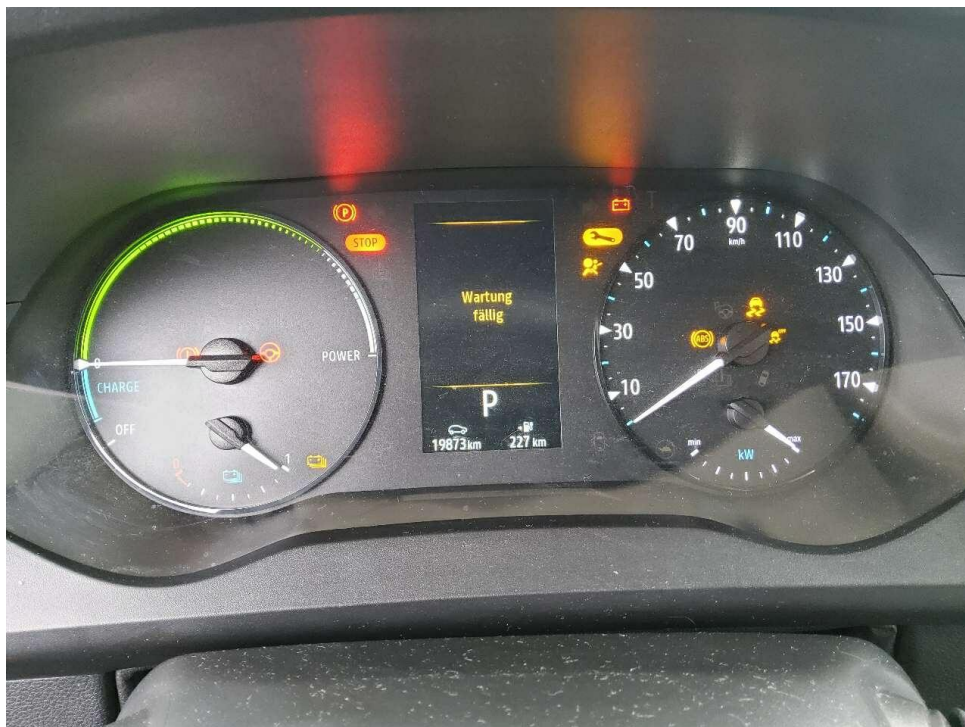


Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)



Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft



Bild 9 : Unterboden

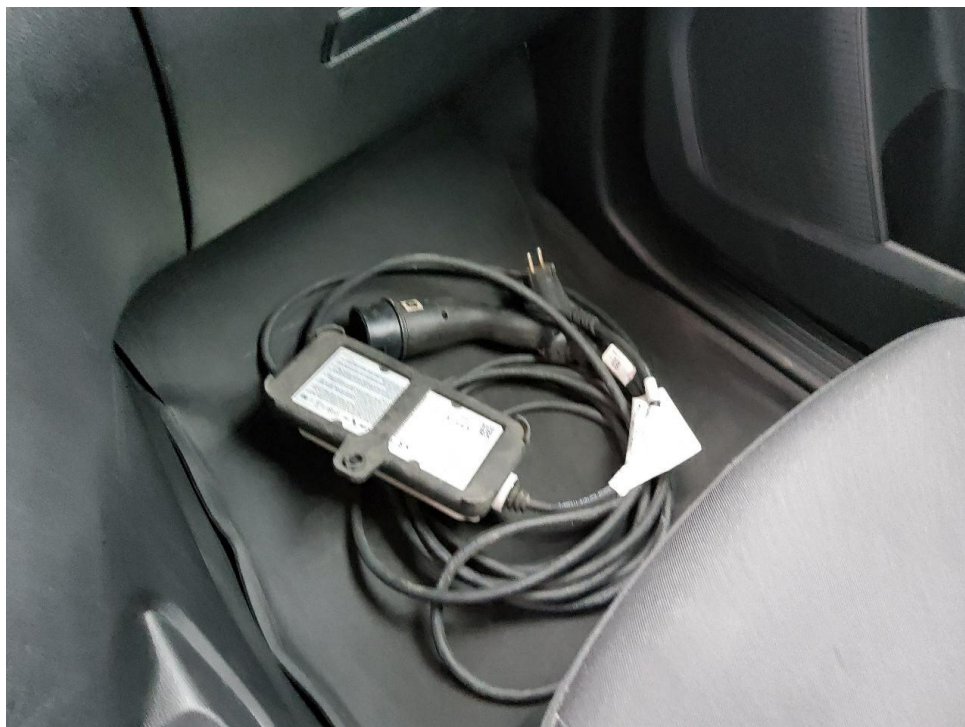


Bild 10 : Ladekabel



Bild 11 : Stoßfänger vorne unterhalb verschrammt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 11.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 112 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.12.2022	Letzte Zulassung	13.05.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Kangoo III Rapid (03.2021->) / Kangoo III Rapid E-TECH Start (11 kW AC)	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	2
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RFK00270186490	HSN / TSN	3333 / BPS
DAT Europa-Code®	017201680360001	DAT Marktindex	DE001 6330
Km-Stand abgelesen	19873	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	51	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	SS SUPP ACCES TELEPHONIE / OQNG
Polster	Stoff		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 65 R 15 95 V	Firestone / Multiseason 2	A / O	4 mm
rechts	195 / 65 R 15 95 V	Firestone / Multiseason 2	A / O	4 mm
2 links	195 / 65 R 15 95 V	Firestone / Multiseason 2	A / O	6 mm
rechts	195 / 65 R 15 95 V	Firestone / Multiseason 2	A / O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, Airbag Fahrerseite, Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, Außenspiegel schwarz, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Elektromotor 90 kW (cont. 51 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe für Elektrofahrzeug, Handschuhfach, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie/Aufbau: Kasten, Kombiinstrument analog, Kombiinstrument digital (4,2 Zoll), Kältemittel R 1234 YF, Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mittelkonsole mit Ablagefach, Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher und Dachantenne, Radstand 2716 mm, Reifen-Reparaturkit, Schiebetür rechts ohne Fenster, Schnellladefunktion 11 kW (AC), Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts umklappbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel, Stahlfelgen 6x15, Steckdose (12V-Anschluß), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steuer-AV KANGOO RAPID, Tagfahrlicht LED, Türdichtungen mit Staubschutz, Türgriffe außen schwarz, Verzurösen im Koffer-/Laderaumboden, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
26802	Airbag Beifahrerseite
25806	Einparkhilfe hinten
27699	Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
bis Wartung verbleiben: 0 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Service fällig, durchführen,

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne unterhalb verschrammt, (Bild 11)