



SKODA

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

M1
SKODA AUTO a.s.
tr. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

On the left or right B-pillar,
glued or bonded

In the engine compartment, rig
ht

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der
vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e8*2007/46*0355*02, erteilt am 21.01.2020
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

TMB/G7NX0LY032533

Mlada Boleslav, 15.07.2020

Mlada Boleslav, 15.07.2020

Ing. Milan Haken
Leiter Typprüfung

Dipl.-Ing. Frank Schreier
Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten



49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch / (l/100 km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L] [m ³ /l]	Gas: CNG/LPG [m ³ /l]	Sonstige [L]
Innerorts	110		4.2		
Außerorts	83		3.2		
Kombiniert	93		3.5		
Gewichtet, kombiniert					

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e8 17 19

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]: 2.38

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch / (l/100km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L] [m ³ /l]	Gas: CNG/LPG [m ³ /l]	Sonstige [L]
Niedrig	133		5.1		
Mittel	114		4.3		
Hoch	97		3.7		
Extra hoch	133		5.1		
Kombiniert	118		4.5		
Gewichtet, kombiniert					

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

52. Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

Anmerkungen:
#NO 16.2.: with trailer axle 2: +84 kg/#NO 30.: A2 max. 1535 mm/#A1 max. 1543 mm/#NO 35.: #205/55 R17 91V#6.5JX17 ET46#205/55 R17 95V M#5.6JX17 ET46#205/60 R16 92V#6.5JX16 ET46#225/45 R18 91Y#7.5JX18 ET48#205/55 R17 95V M#5.7JX17 ET46#205/55 R17 91V#7.0JX17 ET46#205/60 R16 92V#7.0JX16 ET46#NO 5.: max 4807#NO 7.: max 1505#

beide im Auftrage
des Landrats
Zulassungsstelle
Kreis Unna
Kreissieger
für die Zulassung
des Fahrzeuges
wurde
die Zulassung
für das Fahrzeug
mit der Nummer
FU126692
ausgegeben
am 22.07.2020
für die Zulassung
des Fahrzeuges
mit der Nummer
FU126692
ausgegeben
am 22.07.2020



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts

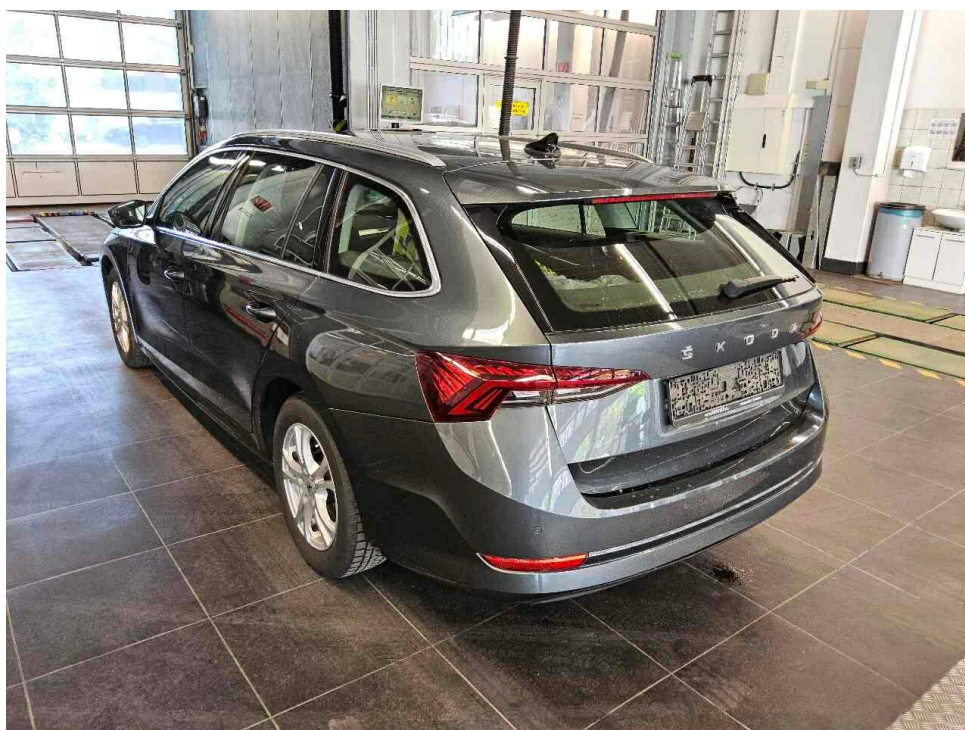


Bild 4 : Diagonal hinten links

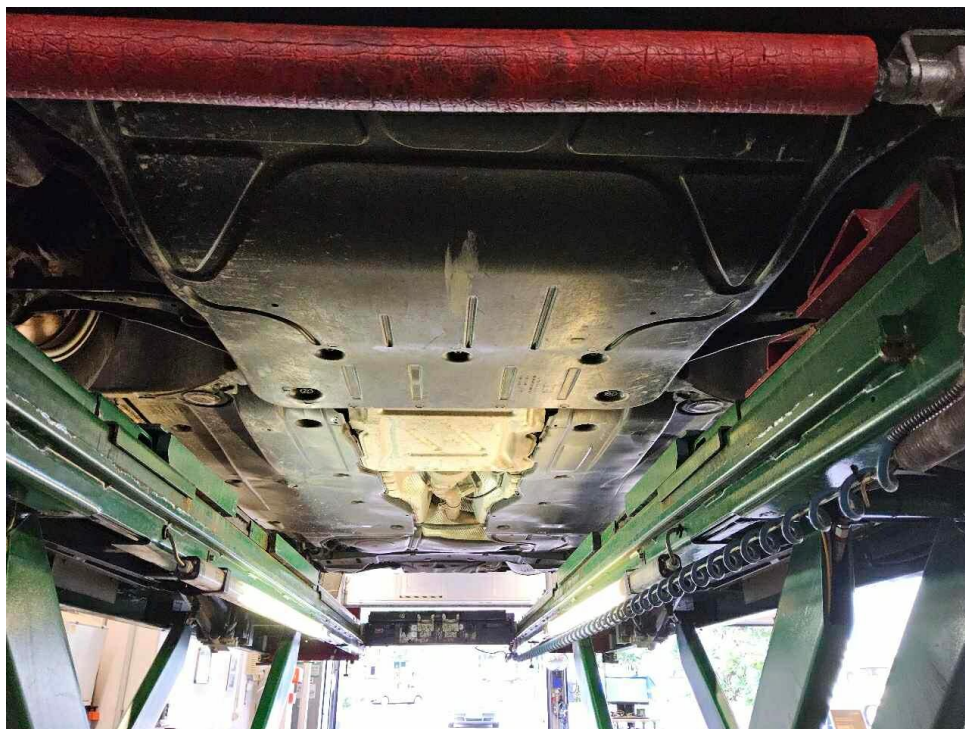


Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

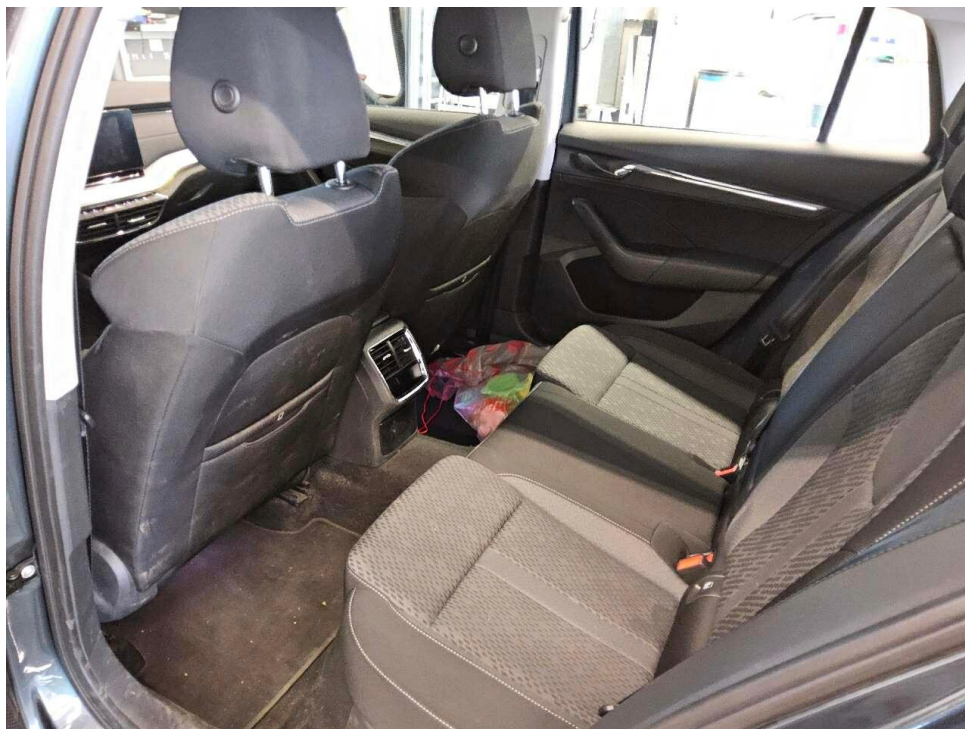


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

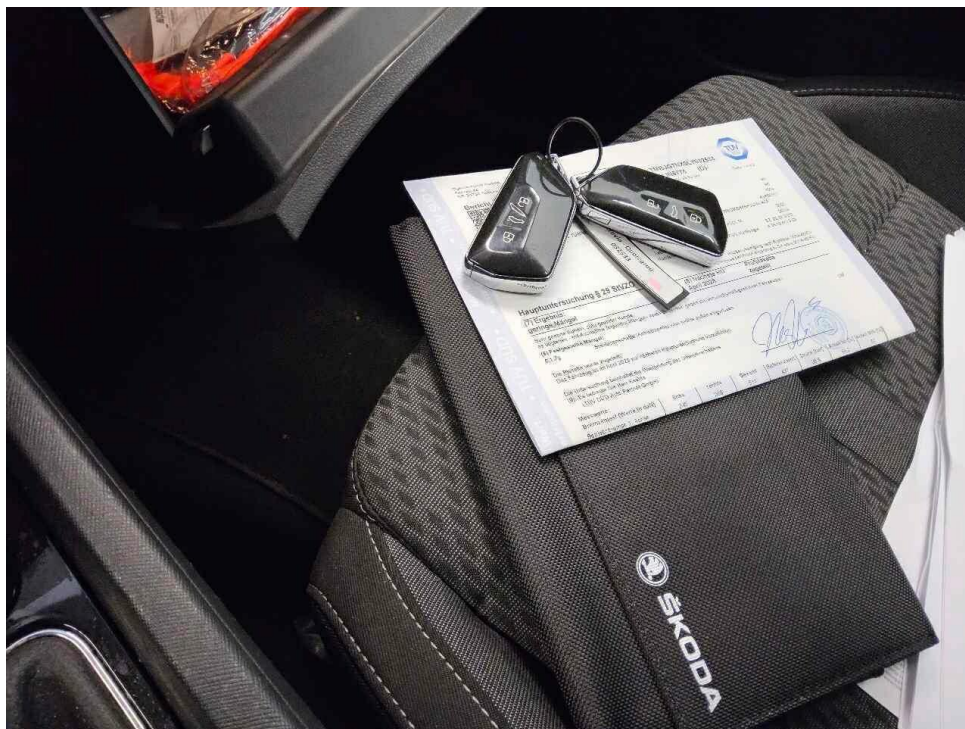


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

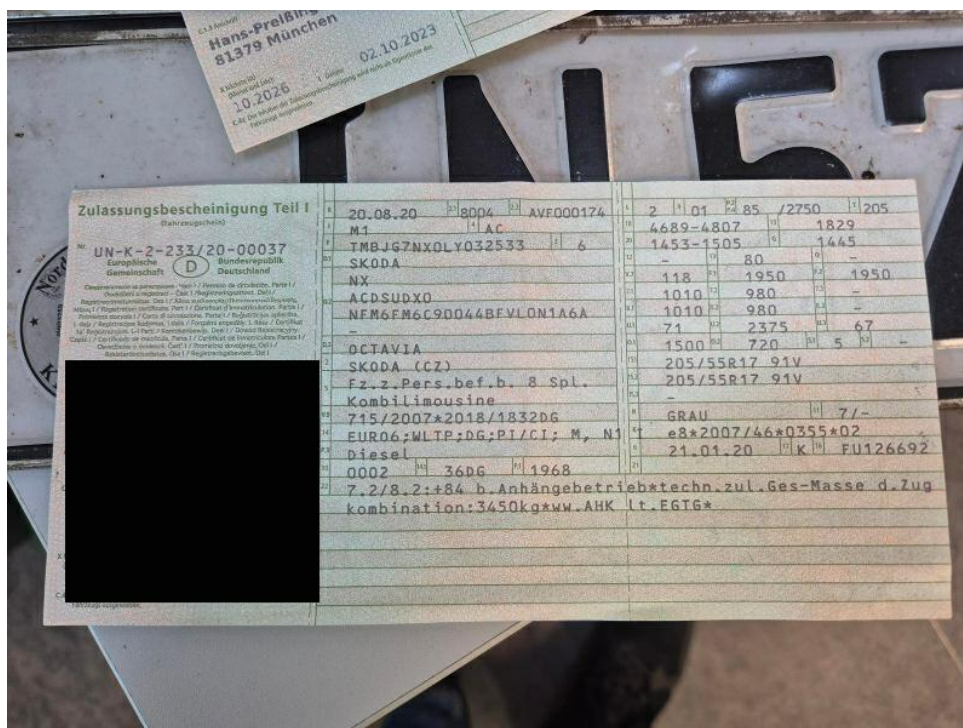


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

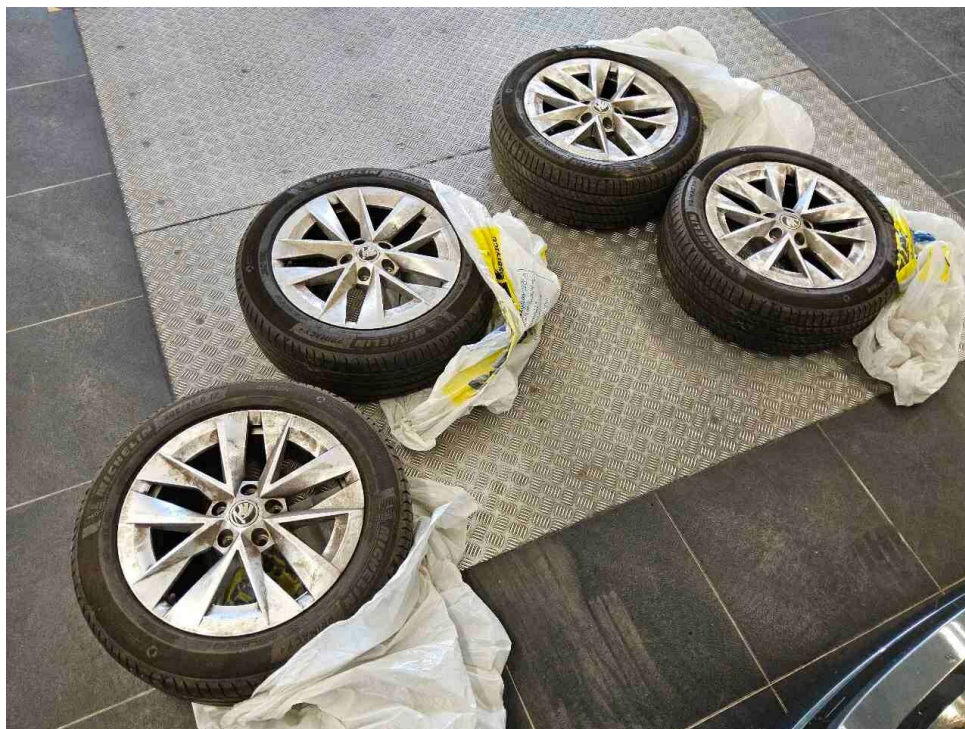


Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Reifendichtmittel, abgelaufen

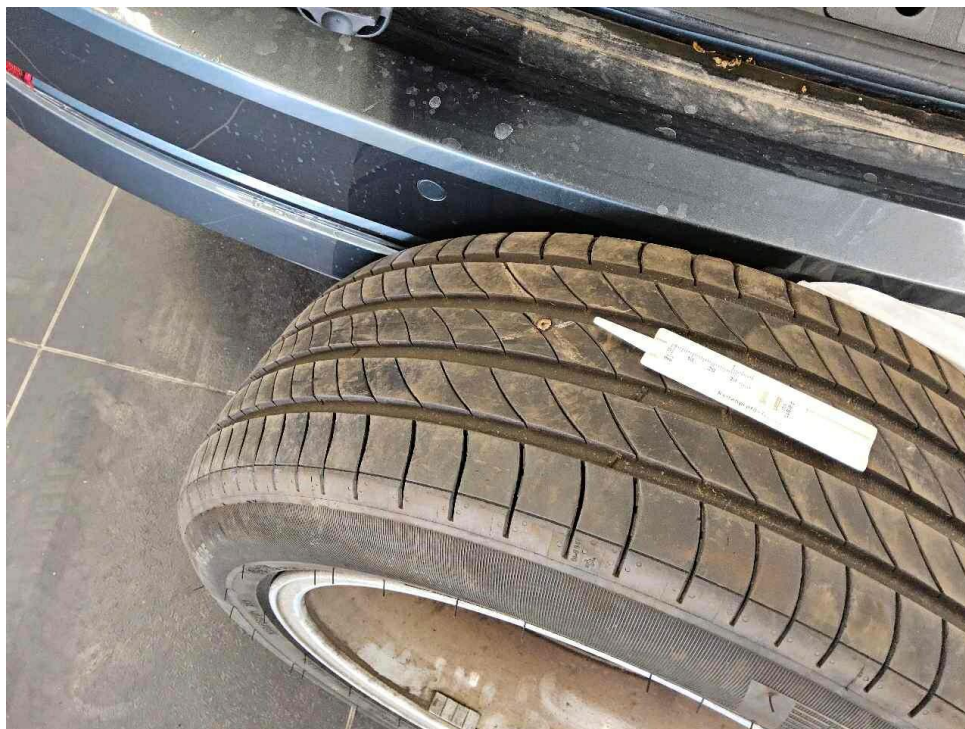


Bild 15 : Sommerreifen vorne rechts, Schraube eingedrungen



Bild 16 : Sommerreifen vorne links, Schraube eingedrungen



Bild 17 : Dach Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 18 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren

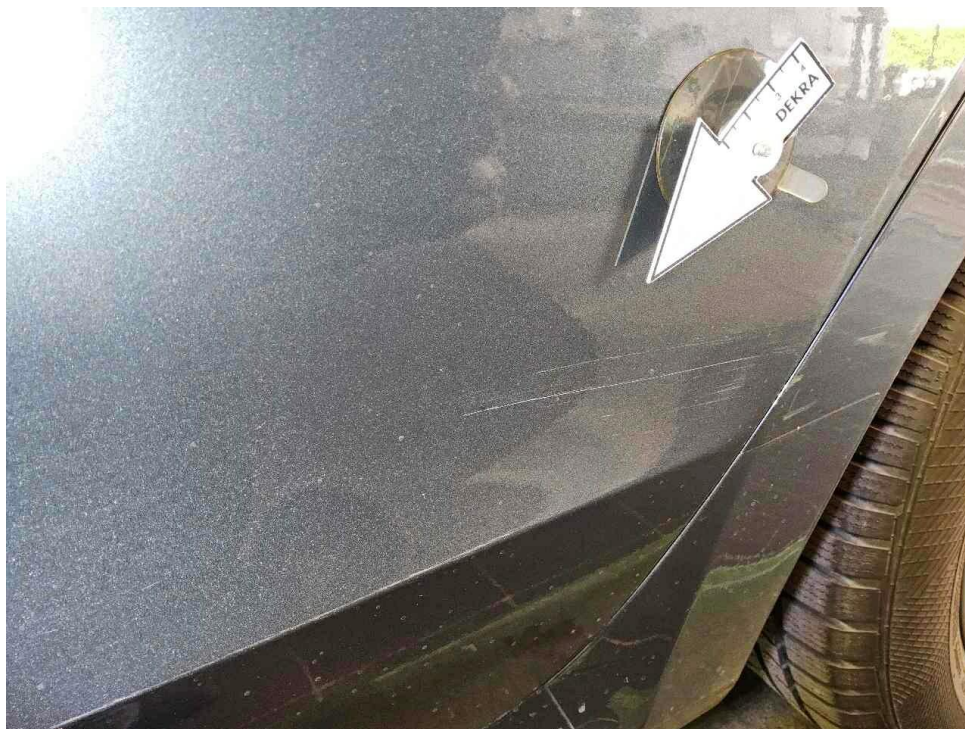


Bild 19 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 20 : Fußmatte vorne links, verschlissen

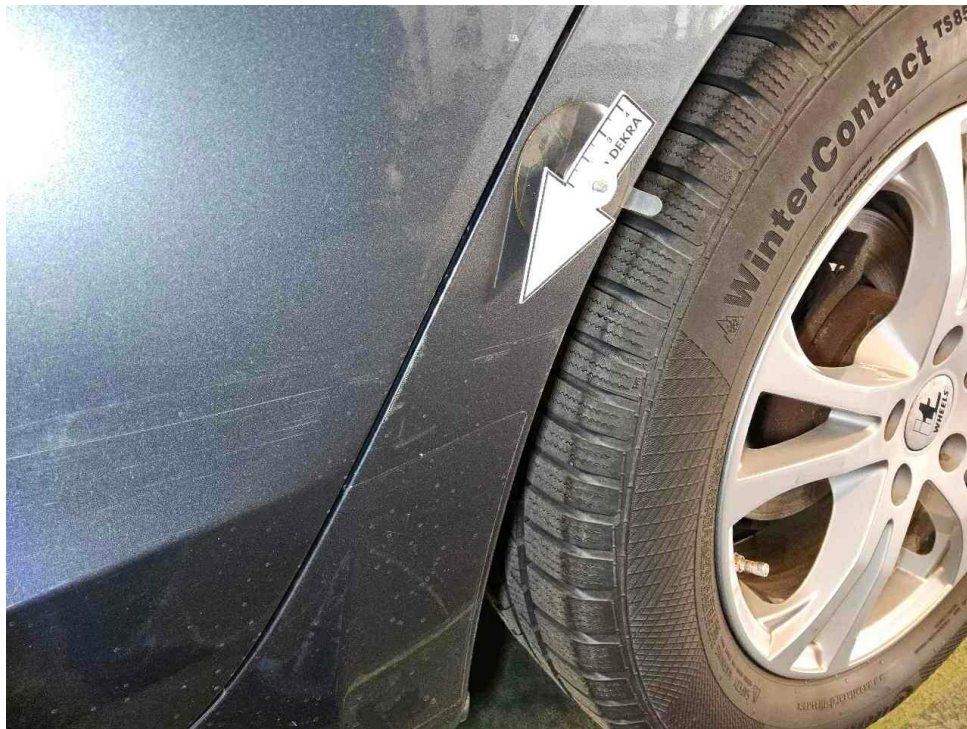


Bild 21 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 22 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair

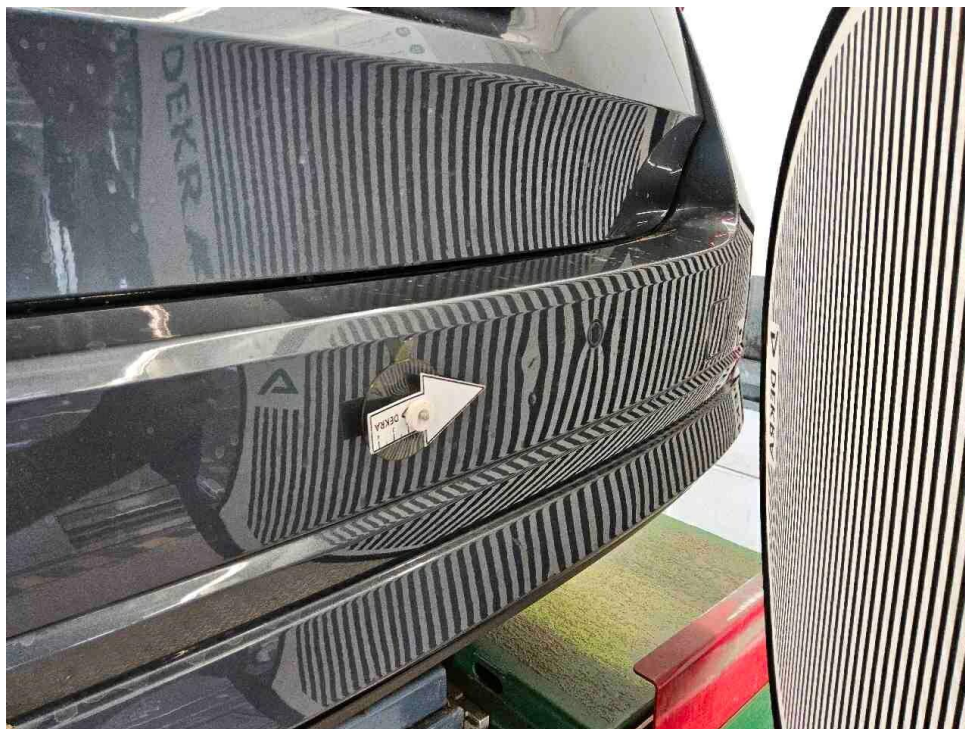


Bild 23 : Stoßfänger hinten, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Stoßfänger hinten, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

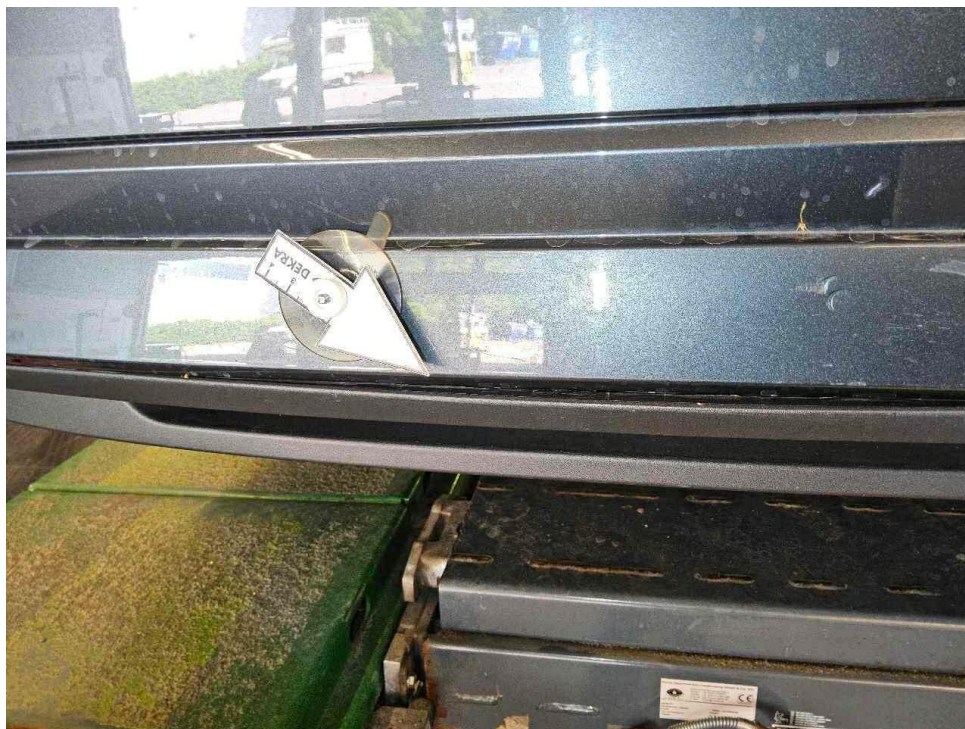


Bild 25 : Heckschürze, ausgehakt



Bild 26 : Heckklappe, eingedrückt



Bild 27 : Heckklappe, eingedrückt



Bild 28 : Rückleuchte rechts, zerkratzt

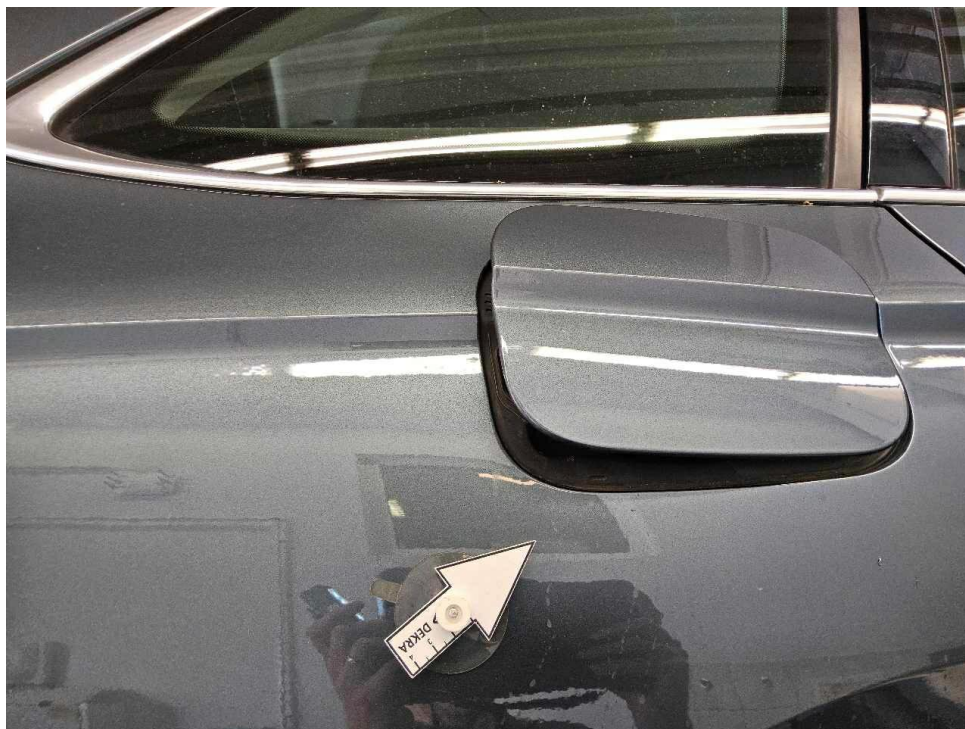


Bild 29 : Tankdeckel, gebrochen

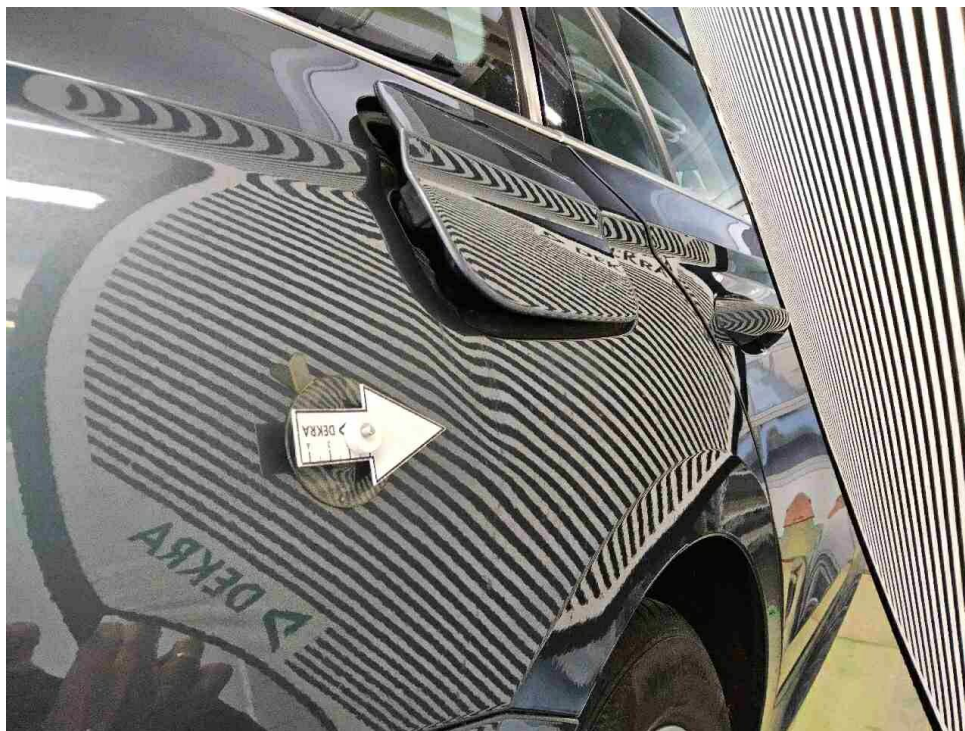


Bild 30 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 31 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 32 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair

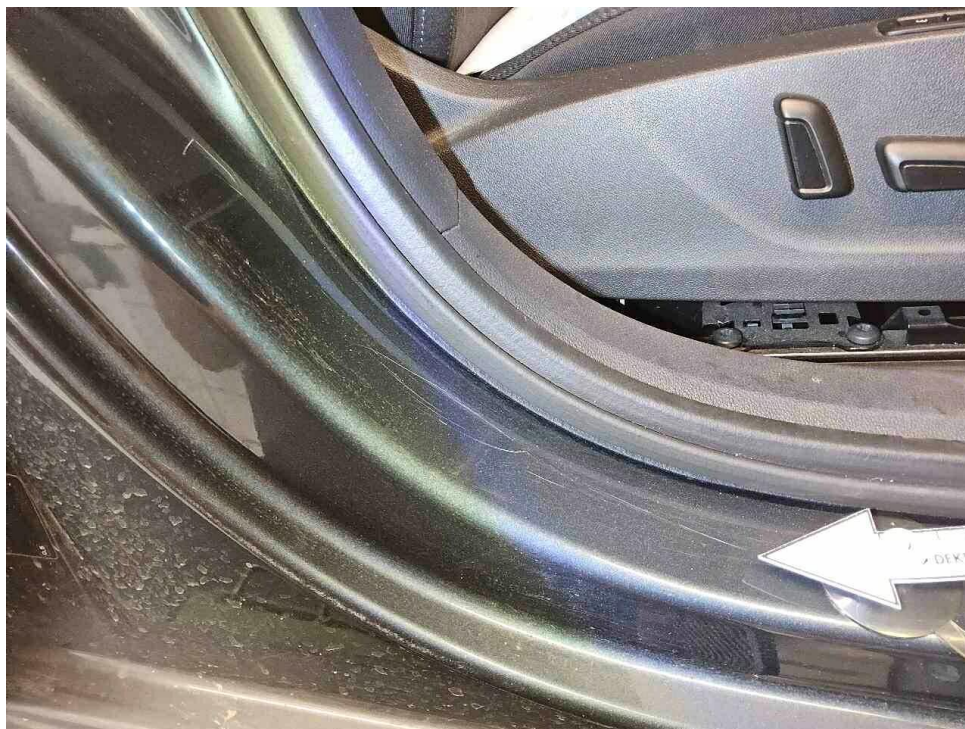


Bild 33 : Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair

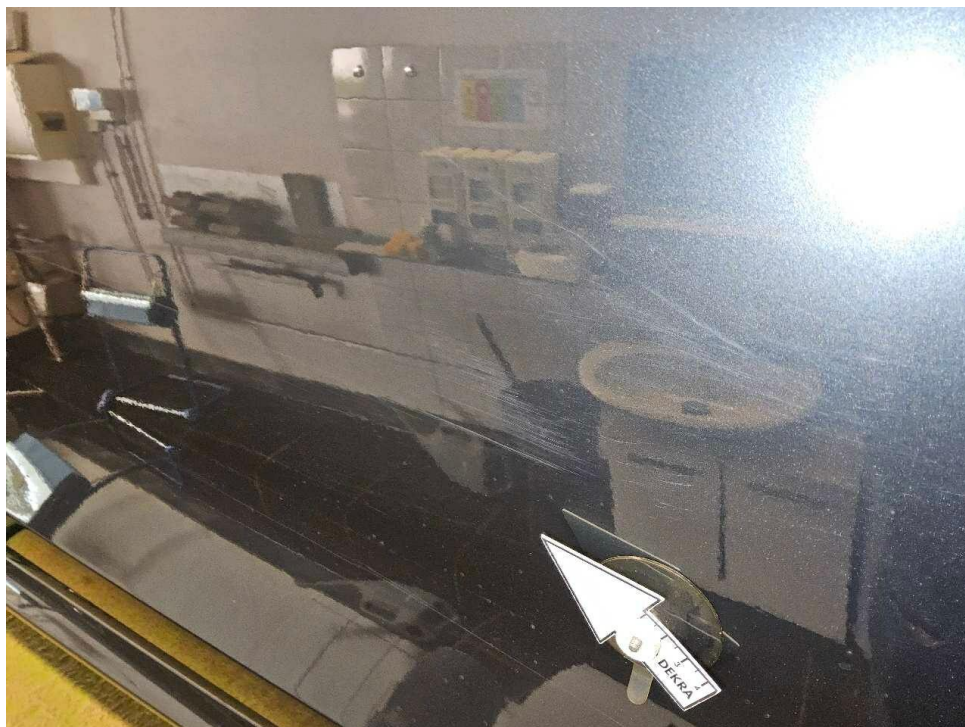


Bild 34 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 35 : Kotflügel rechts, eingedrückt



Bild 36 : Kotflügel rechts, eingedrückt

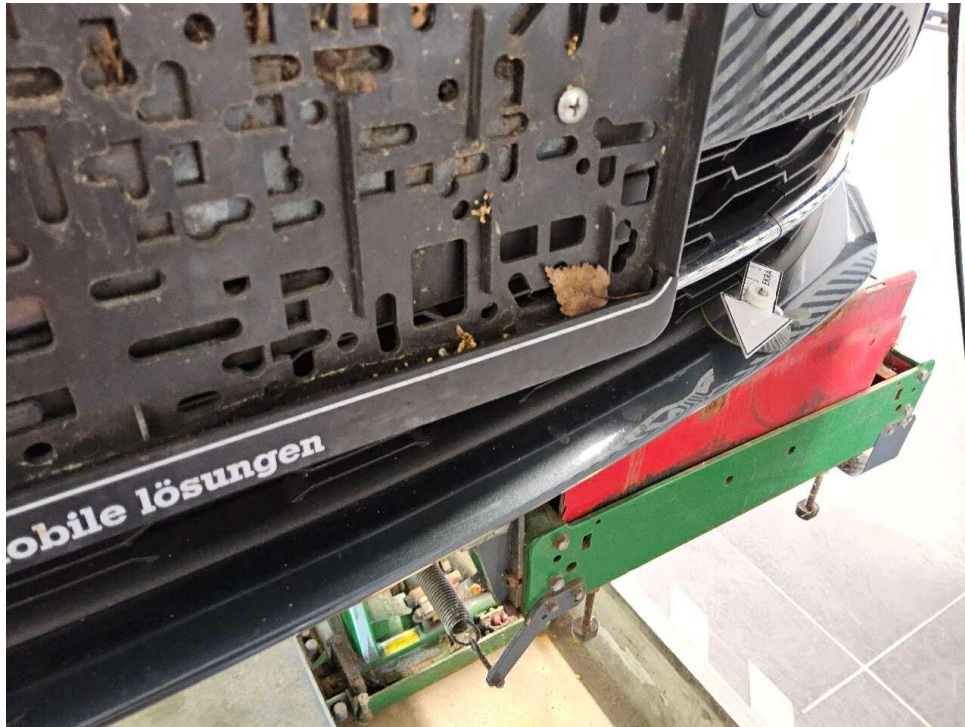


Bild 37 : Stoßfänger vorne, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

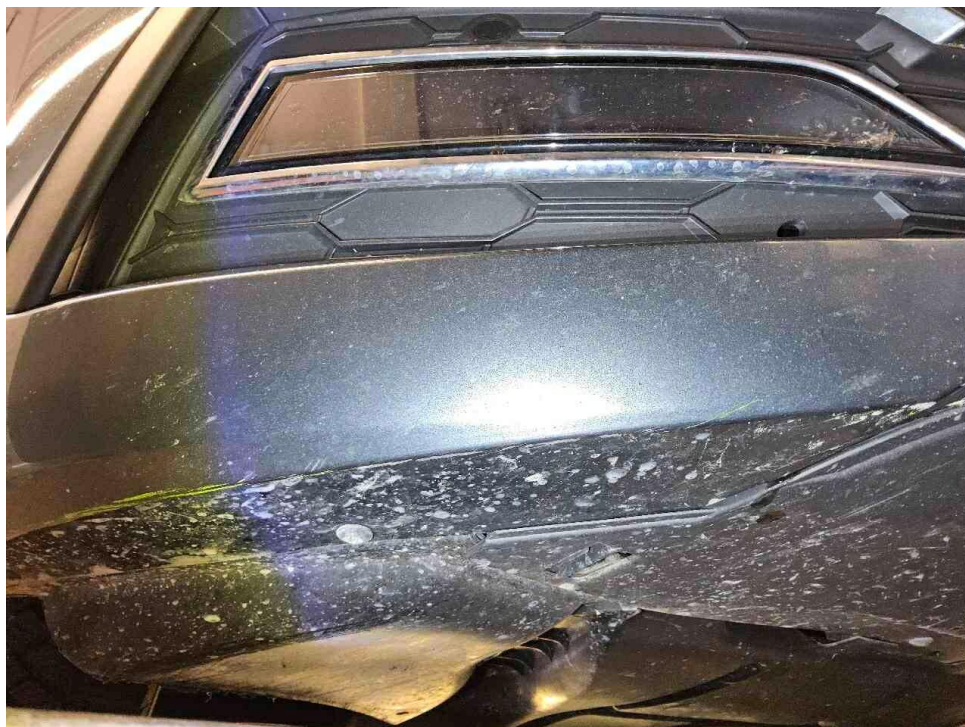


Bild 38 : Stoßfänger vorne, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

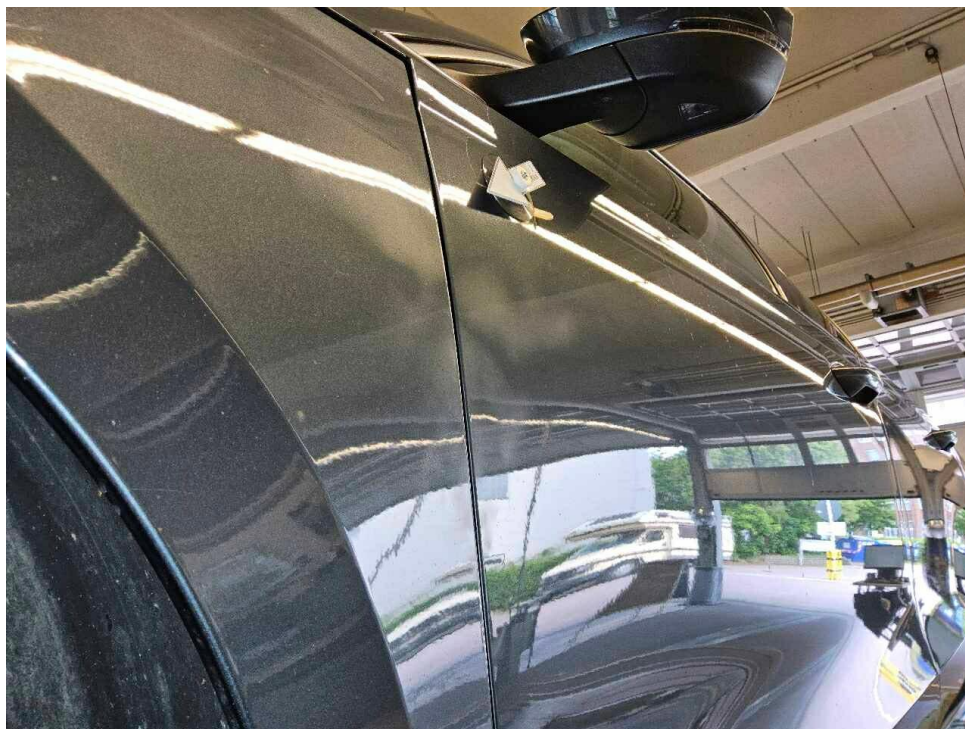


Bild 39 : Kotflügel links und Tür vorne links, Lacknebel vorhanden

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 330747
Hersteller Škoda
Model Octavia
Variante First Edition 2.0 TDI
Listenpreis 27.319,33
VIN TMBJG7NX0LY032533
Erstzulassungsdatum 1.8.2020
Kennzeichen UN IN5775

Schadensfälle der int. Belegnummer: 330747

11.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024106142	24.04.2024	Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Tür vorne	4.767,44
2025116632	30.10.2025	Fahrerseite Seitenteil hinten Reifen/Felge links Stoßfänger hinten links	8.562,45

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
01.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 1780 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Tür hinten links, Tür vorne rechts und Seitenteil rechts nachlackiert; Seitenteil links instandgesetzt
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität laut Auftraggeber kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.08.2020	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Octavia Combi 2.0 TDI First Edition
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJG7NX0LY032533
HSN / TSN	8004 / AVF	Schlüssel-Nr.	10461632
Km-Stand abgelesen	100164	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Boxermotor
Leistung (kW)	85	Hubraum (ccm)	1968
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 H	Continental / WinterContact TS 850 P AO	W / O	2 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Continental / WinterContact TS 850 P AO	W / O	2 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 H	Continental / WinterContact TS 850 P AO	W / O	4 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Continental / WinterContact TS 850 P AO	W / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.03.2024			

W/ Winter; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
205 / 55 R 17 91 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafelmittelteil mit Stoff-Bezug, Automatisch abblendbarer Außenspiegel (Fahrerseite), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Beheizte Scheibenwaschdüsen inklusive 5l Wischwasserbehälter, Berganfahrassistent inklusive Auto-Hold-Funktion, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Dachhimmel in Grau, Dachreling, eloxiert, Dieselpartikelfilter, Digitales Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit) 10,2", Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Parkbremse, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent, Fahrprofilauswahl, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Getönte Scheiben, Green tec: Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Heckleuchten in Kristallglasoptik und animierten Blinkern, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inkl. Top-Tether-Verankerung, Innenspiegel automatisch abblendend, KESSY (Schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System), Kindersicherung an den hinteren Türen, Kindersicherung elektronisch, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, herausnehmbar, Kopfstützen (5) vorn und hinten höheneinstellbar, LED Nebelscheinwerfer, LED-Ambientebeleuchtung, LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lehnenfermentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, Lenkrad: höhen- und längeneinstellbar, Leuchtweitenregulierung manuell, Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Navigationssystem Columbus mit kapazitivem 10"-Farbdisplay, Parksensoren vorn und hinten, Polster: Stoff, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Sprachbedienung, Regensensor, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 17" Leichtmetallfelgen Rotare AERO, SKODA Care Connect, SKODA Infotainment Online, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sicherheitsleuchten in den Seitentüren vorn, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion, Sitze: Höheneinstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner, Steckdose 12-V im Kofferraum, Telefon: Phonebox mit induktiver Ladefunktion (Verbindung über die Außenantenne), Telefon: SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto), Telefon: Wireless SmartLink für Apple CarPlay, Telefonfreisprecheinrichtung Bluetooth, Verzurrösen im

Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inklusive im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung und EASY Start

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
3CX	Gepäcknetztrennwand
	Lackierung: Metallic
4GW	Windschutzscheibe beheizbar

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt
bis Wartung verbleiben: 331 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

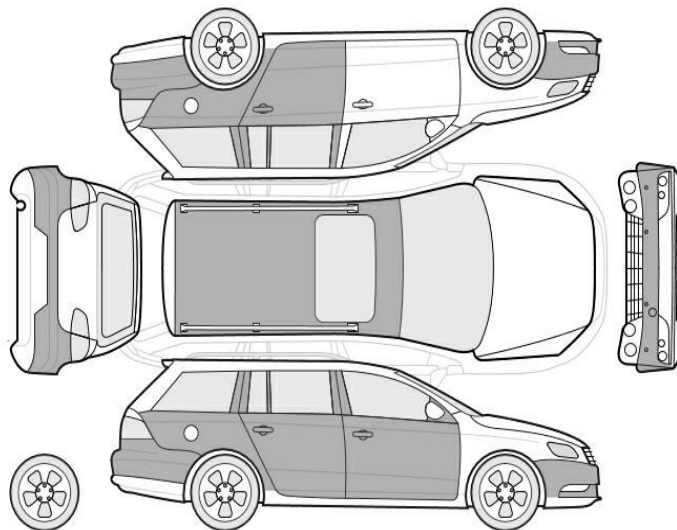

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Sommerreifen vorne rechts, Schraube eingedrungen, erneuern (Bild 15)
2. Sommerreifen vorne links, Schraube eingedrungen, erneuern (Bild 16)
3. Tankdeckel, gebrochen, erneuern (Bild 29)
4. Reifendichtmittel, abgelaufen, erneuern (Bild 14)
5. Rückleuchte rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 28)
6. Heckschürze, ausgehakt, instandsetzen (Bild 25)
7. Kotflügel links und Tür vorne links, Lacknebel vorhanden, polieren (Bild 39)
8. Heckklappe, eingedrückt,

- instandsetzen (Bild 26, 27)
9. Kotflügel rechts, eingedrückt, instandsetzen (Bild 35, 36)
10. Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 33)
11. Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 32)
12. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 22)
13. Stoßfänger hinten, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 23, 24)
14. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 30)
15. Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 21)
16. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 18, 19)
17. Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 34)
18. Stoßfänger vorne, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 37, 38)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Fußmatte vorne links, verschlissen (Bild 20)
Winterreifen vorne, verschlissen
(Kundeneigentum)
Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 31)
Dach Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
(Bild 17)

Fehlende Teile

1. Servicenachweis, fehlt

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	2 mm	WO
vorne rechts	2 mm	WO
Legende	W/ Winter /O Original	