


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728753
vom: 04.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002468061
Besichtigt am: 02.06.2026 16:39
Berichts-Nr: 10728753
FIN: WVGZZZCSZPY041307

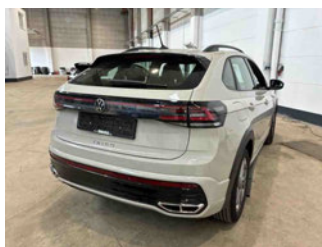Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728753
vom: 04.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQO
Erstzulassungsdatum:	01.02.2023
Laufleistung:	47.442 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Ascotgrau
Farbe Dach:	Ascotgrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau/Titanschwarz/Schwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	300 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728753
vom: 04.06.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Drehstromgenerator 140 A
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 Leichtmetallräder "Valencia" 6,5 J x 17 in Galvanograu	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
4 Türen	Einfassung des Kombi-Instruments, der Ausströmer, Türöffner sowie der Schalthebelkulisse in Chrom
6 Lautsprecher	Einstiegsleisten vorn mit "R-Line"-Logo
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasnorm EU6 AP	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientebeleuchtung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 39 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Assistenzpaket "IQ.DRIVE"	Fensterheber elektrisch
Assistenzpaket "Park & Comfort"	Fertigungsablauf Pamplona
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumbeleuchtung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Handbremshebelgriff in Leder
Berganfahrassistent	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachse "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachhimmel schwarz	Instrumententafel geschäumt
Dachreling schwarz	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Dämpfung hinten	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlagen "Grey Anodized Matt" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Keine Aktionsausführung
Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Komfort-Paket "Launch"
Digitaler Radioempfang DAB+	
Diversity-Antenne für FM-Empfang	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728753
vom: 04.06.2026

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag	Pedale in Edelstahl gebürstet
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Kurzheck	Radio
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
LED-Rückleuchten	Radstand
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Rechtsverkehr
Lendenwirbelstützen vorn	Regensensor
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Regionscode " ECE " für Radio
Leuchte im Fußraum vorn	Reifen 205/55 R 17, rollwiderstandsoptimiert
Leuchtwertenregulierung dynamisch	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Licht-und-Sicht-Paket	Reifenkontrollanzeige
Linkslenker	R-Line Ausstattung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Rückfahrkamera "Rear View"
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Modul Boden hinten Ausführung 3	Schalthebelknauf in Leder
Müdigkeitserkennung	Scheibenbremsen hinten
Multifunktionskamera	Scheibenbremsen vorn
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Servolenkung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Nicht Heissland	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "R-Line"
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Sport-Komfortsitze vorn
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Spurwechselassistent "Side Assist"
Ohne 2. Batterie	Stabilisator vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Standard-Klimazonen
Ohne Anhängervorrichtung	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Staufach unter den Vordersitzen(n)
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Stoßfänger im "R-Line"-Styling
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
Ohne Differenzialsperre	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Dynamic Drive Control	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne ECO-Funktion	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Sprachsteuerung	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Zusatz-/Standheizung	Typprüfand Deutschland
Ohne zusätzliche Bereifung	Überhang hinten, mittel
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728753
vom: 04.06.2026

Verkehrszeichenerkennung

Version Standard plus

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

VWD Modellpflege

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Zierleisten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728753
vom: 04.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728753
vom: 04.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
5	Kotflügelzierleiste vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
6	Stoßfängerzierblende vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
8	Handschuhfach Deckel	Kratzer	Smart Repair
9	Kotflügelzierleiste hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
10	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Antenne	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728753
vom: 04.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728753
vom: 04.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZPY041307

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728753
vom: 04.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728753
vom: 04.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

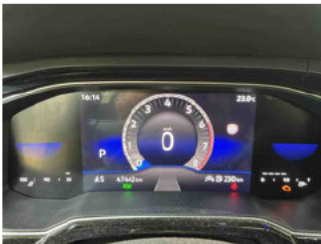

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

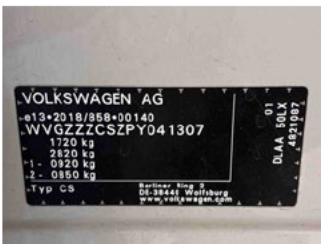


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

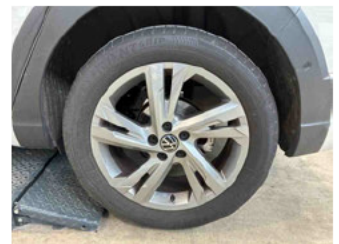

Räder - Rad montiert hinten
links

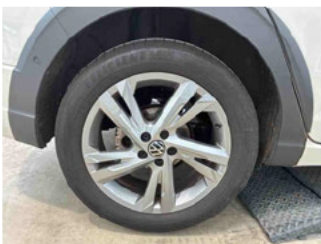


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

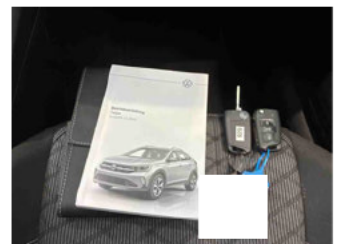

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728753
vom: 04.06.2026




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

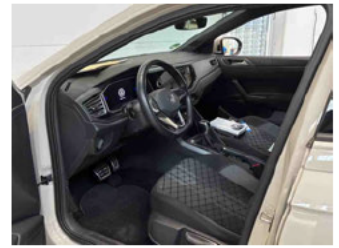

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)

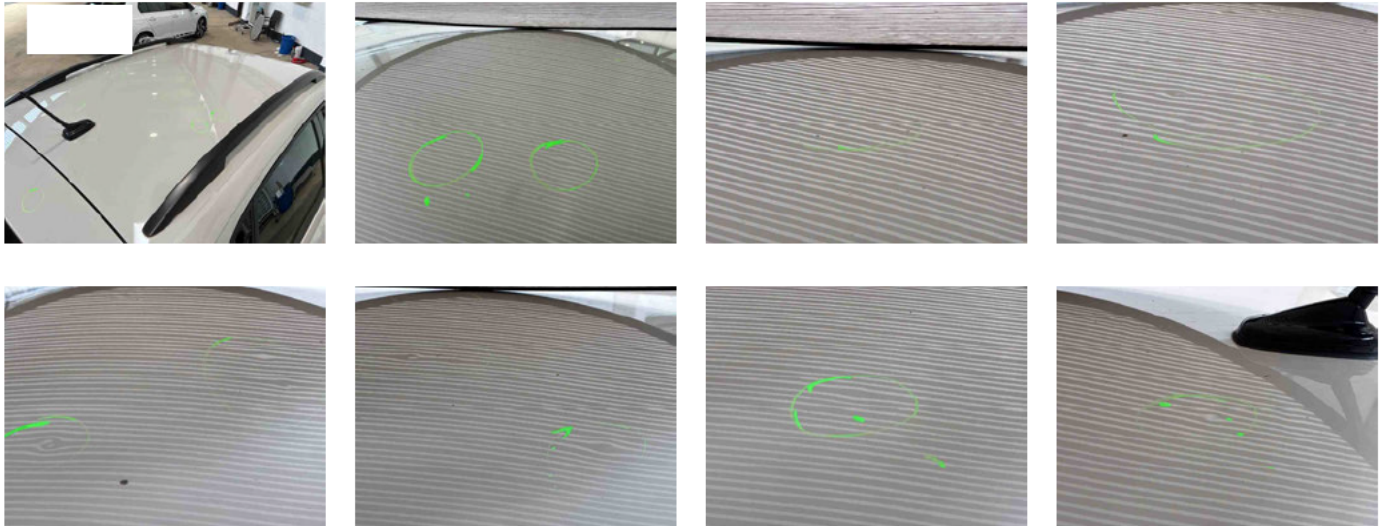


2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

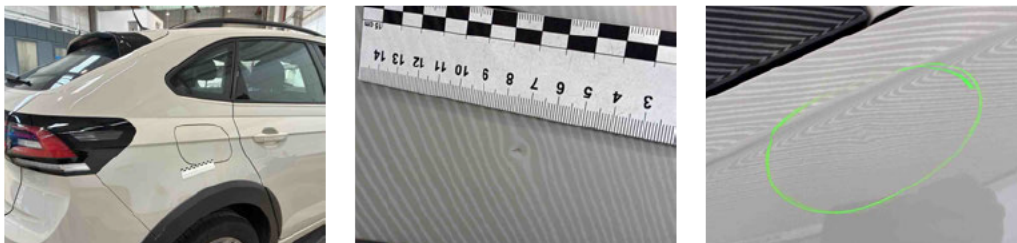

5 - Kotflügelzierleiste vorne rechts - Kratzer - Ersetzen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728753
vom: 04.06.2026


6 - Stoßfängerzierblende vorne rechts - Kratzer - Smart Repair




7 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair





8 - Handschuhfach Deckel - Kratzer - Smart Repair

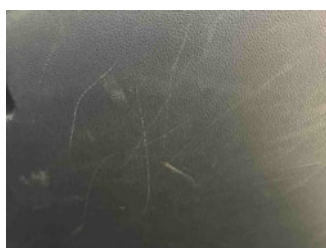

9 - Kotflügelzierleiste hinten rechts - Kratzer - Smart Repair

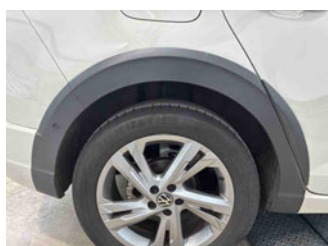

10 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

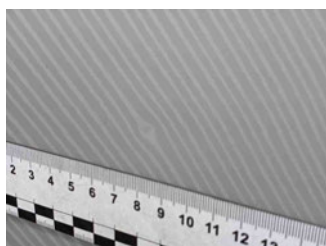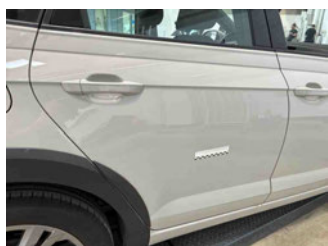



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728753
vom: 04.06.2026

11 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar

Tierverbiss

