

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10506199
vom: 28.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002430716
Besichtigt am: 28.04.2026 07:33
Berichts-Nr: 10506199
FIN: VSSZZZKJ0RR118435

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10506199
vom: 28.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ANH
Erstzulassungsdatum:	29.04.2024
Laufleistung:	20.479 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Schwarz-Swing
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	721 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10506199
vom: 28.04.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Einstiegsinfotainment Radio GP (UNECE)
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.B	Einton-Signalhorn
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/85 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
4 Türen	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
6 Lautsprecher (passiv)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Fertigungsablauf Standard
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Formteilhimmel ungeteilt
Abwicklung Serie	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Antenne für AM/FM Empfang	Frontantrieb
Armaturentafel Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Außenspiegel links, konvex	FULL LINK
Außenspiegel rechts, konvex	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Ganzjahresreifen 185/65 R15 88V
Ausströmer	Ganzjahresreifen auf 15"-Leichtmetallrädern
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Berganfahrassistent	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Handbremshebelgriff in Leder
Chrom-Paket	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Hinterachse "Standard"
Dämpfung hinten	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen	Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Drehstromgenerator 140 A	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Keine Aktionsausführung
Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	Kennzeichenbeleuchtung Standard
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Ebener Ladeboden hinten	Komfortpaket
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Einparkhilfe	Kopfstützen vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10506199
vom: 28.04.2026

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Individualeinbau
Kurzheck	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Leichtmetallräder 5 1/2J x 15	Ohne Lichtassistent
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Navigationsgerät
Leuchtweitenregulierung	Ohne Nebelscheinwerfer
Linkslenker	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Luxusausstattung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mit Multifunktionskamera	Ohne Sonderspezifikationen
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)	Ohne Sprachsteuerung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Spurwechselassistent
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nebelschlussleuchte	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Nicht Heissland	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Normalausführung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Normal-Lackierung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normalluftfilter	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normalsitze vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne "drive select"	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne 2. Batterie	Pan-European-eCall
Ohne alternativ-Antriebssystem	Pannen-Set
Ohne Anhängavorrichtung	Preisnachlass-Paket
Ohne Applikationen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radstand
Ohne besondere Farbausstattung	Rechtsverkehr
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne CD/DVD für Navigation	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Reifendruckkontrolle
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Dachreling / Dachlastträger	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne Dekorfolien/Embleme	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Differenzialsperre	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne ECO-Funktion	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Feuerlöscher	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Fußmatten	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Heckspoiler	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10506199
vom: 28.04.2026

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonderpreis
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf
Beifahrersonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalteassistent
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Telefonvorbereitung für Handy
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard plus
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket
Wired & Wireless App-Connect
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung
Zierleisten Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10506199
vom: 28.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	4,0 mm
Vredestein	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	6,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	4,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10506199
vom: 28.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Diffusor	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10506199
vom: 28.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10506199
vom: 28.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ0RR118435

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10506199
vom: 28.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

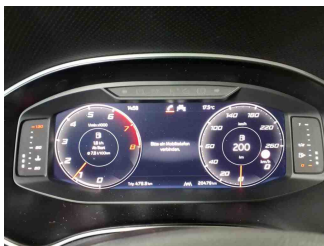


Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

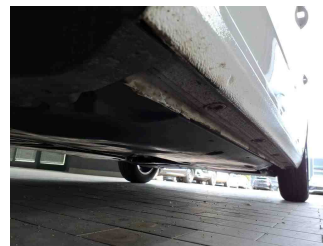


Seitenansicht - Schweller links

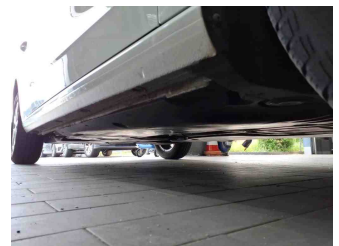


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

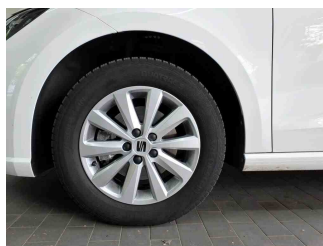


Räder - Rad montiert vorne links

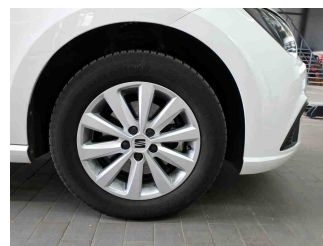

Räder - Rad montiert vorne rechts

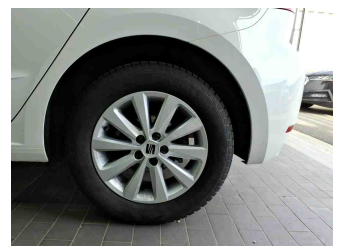

Räder - Rad montiert hinten links

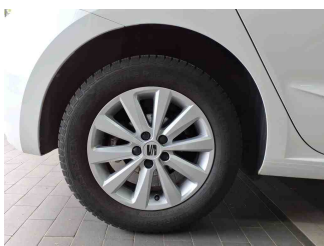


Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

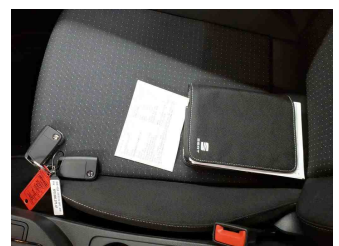


Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10506199
vom: 28.04.2026

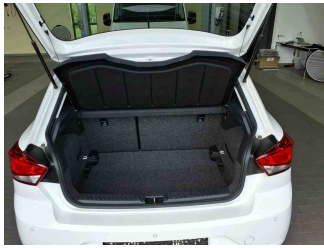


Innenraum - Kofferraum

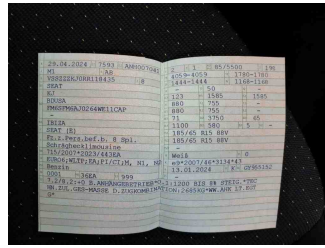


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

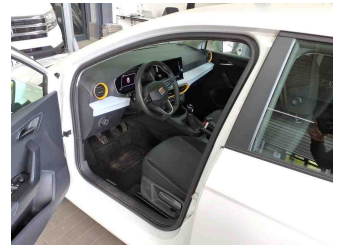


Innenraum - vorne

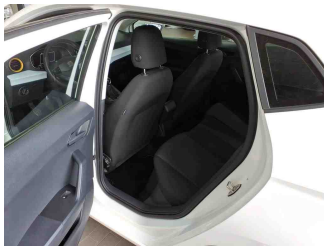

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

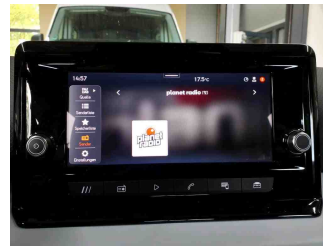

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen und lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Diffusor - Kratzer - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türverkleidung vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

