

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002509530
Besichtigt am: 30.06.2026 09:44
Berichts-Nr: 10906160
FIN: WVVZZZ3CZNE002796



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BRZ
Erstzulassungsdatum:	04.08.2021
Laufleistung:	142.524 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Blau/Titanschwarz/ Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4 Leichtmetallräder "Nivelles" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
8 Lautsprecher	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A	Entfall Tire Mobility Set
Aktivkohlebehälter	e-Sound
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fernentriegelung für Heckklappe
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fertigungsablauf Standard
Batterie 380A (68Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängererkennung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumauskleidung in Textil
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumboden aufstellbar
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chromleisten an den Seitenfenstern	GTE
Dachhimmel in Mistralgrau	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dachreling schwarz	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dämpfung hinten,Basis 2	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung vorn	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersicherung	Ohne Differenzialsperre
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Dynamic Drive Control
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne ECO-Funktion
Komfortsitze vorn	Ohne Feuerlöscher
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Garagentoröffner
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Generator
Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Head-Up Display
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Heckspoiler
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Individualeinbau
LED-Rückleuchten	Ohne integriertes Mautsystem
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Kindersitz
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Lichtassistent
Leuchtweitenregulierung	Ohne Nebelscheinwerfer
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Sonnenschutzrollo
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Sprachsteuerung
Modelljahreswechsel 2022 III	Ohne Spurwechselassistent
Modellpflege KW 22	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Motorenstart Standard	Ohne Überführungsausrüstung
Müdigkeitserkennung	Ohne Uhr
Multifunktionskamera	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Multifunktions-Sportlenker in Leder, mit Schaltwippen	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Netztrennwand	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Nivelles 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, AirStop®-Reifen 215/55 R 17	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Normal-Lackierung	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Radio
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Ohne Anhängervorrichtung	Radstand
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Rechtsverkehr
	Regensensor
	Regionscode " ECE " für Radio
	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau

Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Blau

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
Sicherung

Schriftzugsatz "GTE"

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitliche Leisten unten in Chrom

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhenstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Stoff "Business"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im
Stoßfänger hinten

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfstand Deutschland

Umweltbonus

Variant

Variante Hybrid

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höhenstellbar, ergoComfort-Sitz auf der
Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wechselstrom-Ladedose

Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Bremsscheiben hinten	Korrosion	Ersetzen
3	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
4	Stoßfängerzierblende vorne rechts	Deformiert	Ersetzen
5	Bremsscheiben vorne	Korrosion	Ersetzen
6	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
7	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Lackieren
8	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
9	Bremsbeläge hinten	Korrosion	Ersetzen
10	Bremsbeläge vorne	Korrosion	Ersetzen
11	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Lackieren
12	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Lackieren
13	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Lackieren
14	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Lackieren
15	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
16	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair
17	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	181,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZNE002796

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

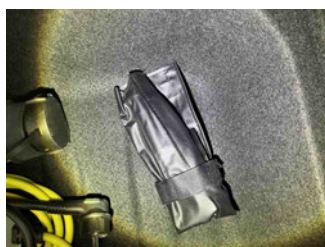
» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

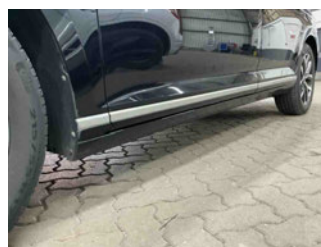
 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung


Equipment - Bordwerkzeug



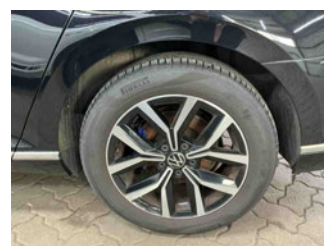
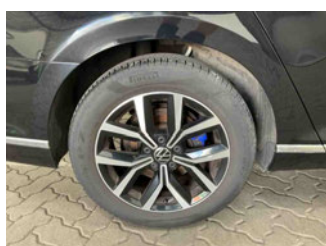
Seitenansicht - Schweller links



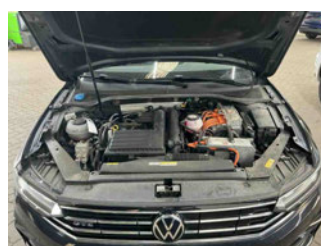
Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

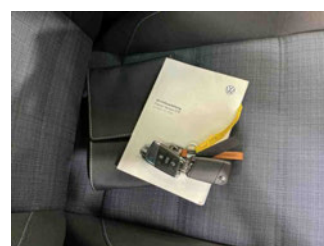
 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Lackstärke Heckklappe



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



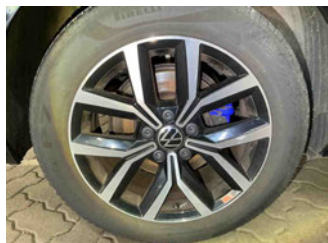
Innenraum - hinten



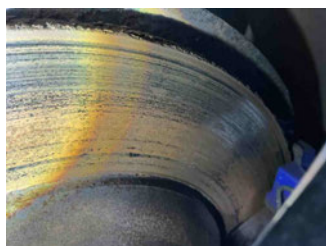
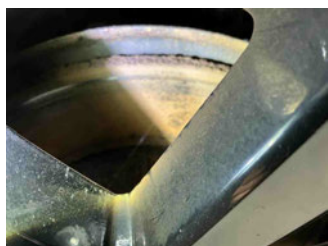
Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

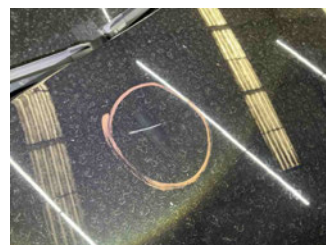
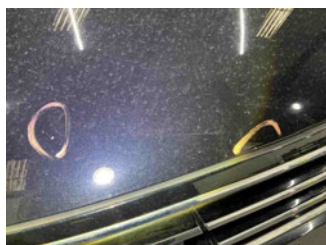
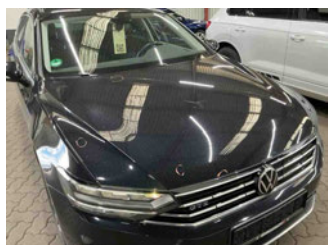
1 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Bremsscheiben hinten - Korrosion - Ersetzen



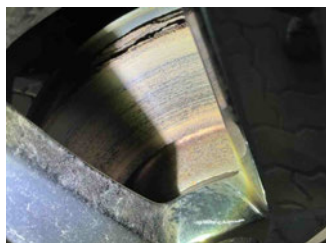
3 - Motorhaube - Kratzer - Lackieren

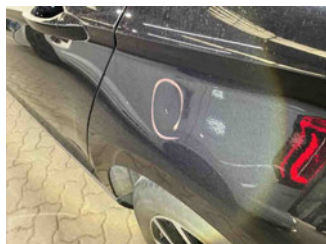
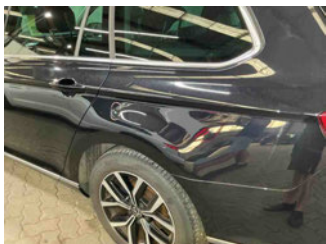
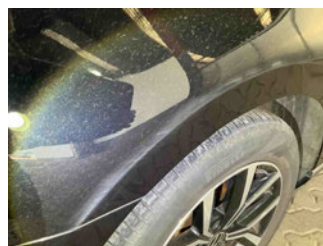
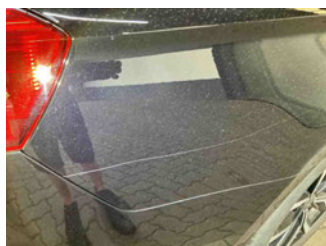


4 - Stoßfängerzierblende vorne rechts - Deformiert - Ersetzen



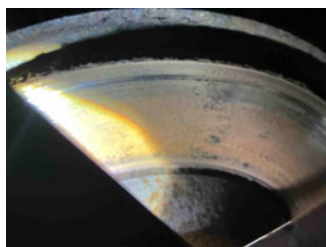
5 - Bremsscheiben vorne - Korrosion - Ersetzen



6 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)**7 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Lackieren****8 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen****9 - Bremsbeläge hinten - Korrosion - Ersetzen**

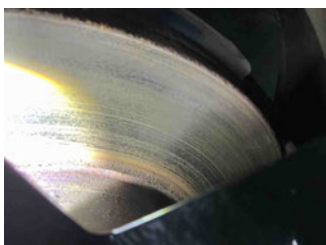
Kommentar

Aufgrund von Korrosion erneuern

**10 - Bremsbeläge vorne - Korrosion - Ersetzen**

Kommentar

Aufgrund von Korrosion erneuern

**11 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Lackieren**

12 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Lackieren



13 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Lackieren



14 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Lackieren



15 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung



16 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair



17 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair

