

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

9420NHF / WBA11EG0605476600 / 5476600

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 sDrive18d U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive18d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.688

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL☒ CARPETA MANUALES☒ MANUAL PROPIETARIO☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9420NHF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD					-
DI					-
RP					-
TD					-
TI					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	09/07/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	moqueta piso maleta limpieza, reserva de daños		

Daños no valorables:

9420NHF COMPONENTE		ACCIÓN		COMENTARIO					
9420NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo alfombras piso - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	177,26	10,00	159,53 €
2. Compresor aire	-	REEMPLAZAR				0,00	162,88	10,00	146,59 €
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR	2.00 h.	1.58 h.	1.25 h.	5,29	0,00		191,24 €
4. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.83 h.	1.33 h.	5,63	0,00		88,79 €
5. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.08 h.		0,00	0,00		41,58 €
6. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
7. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
8. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.67 h.	11,31	0,00		121,80 €
9. Aleta tr dr c/estribo	Reparado	REPARAR	1.00 h.		4.75 h.	20,12	0,00		241,49 €
10. Moqueta piso maletero	-	LIMPIEZA	2.00 h.			0,00	0,00		77,00 €
11. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
12. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
13. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada	-			0.92 h.	3,90	0,00		39,32 €
14. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
15. Tapizado banqueta dl dr	-	Limpieza Elemento				0,00	0,00		19,25 €
16. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
17. Retrovisor dr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
18. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
19. Puerta tr dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1493,69 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9420NHF RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	9,78 h.	376,51 €
Total material pintura	-	49,81 €
Total Mano de Obra Pintura	11,76 h.	452,74 €

(IVA no incluido)

9420NHF RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Recambios	-	306,13 €
Descuento recambios aplicado	-	34,01 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	308,50 €

























©WBA11EG0605476600©









MEDIA
TEL
NAV

































VENTA





 **Manheim**
CAR AUTOMOTIVE








Manheim
COX AUTOMOTIVE





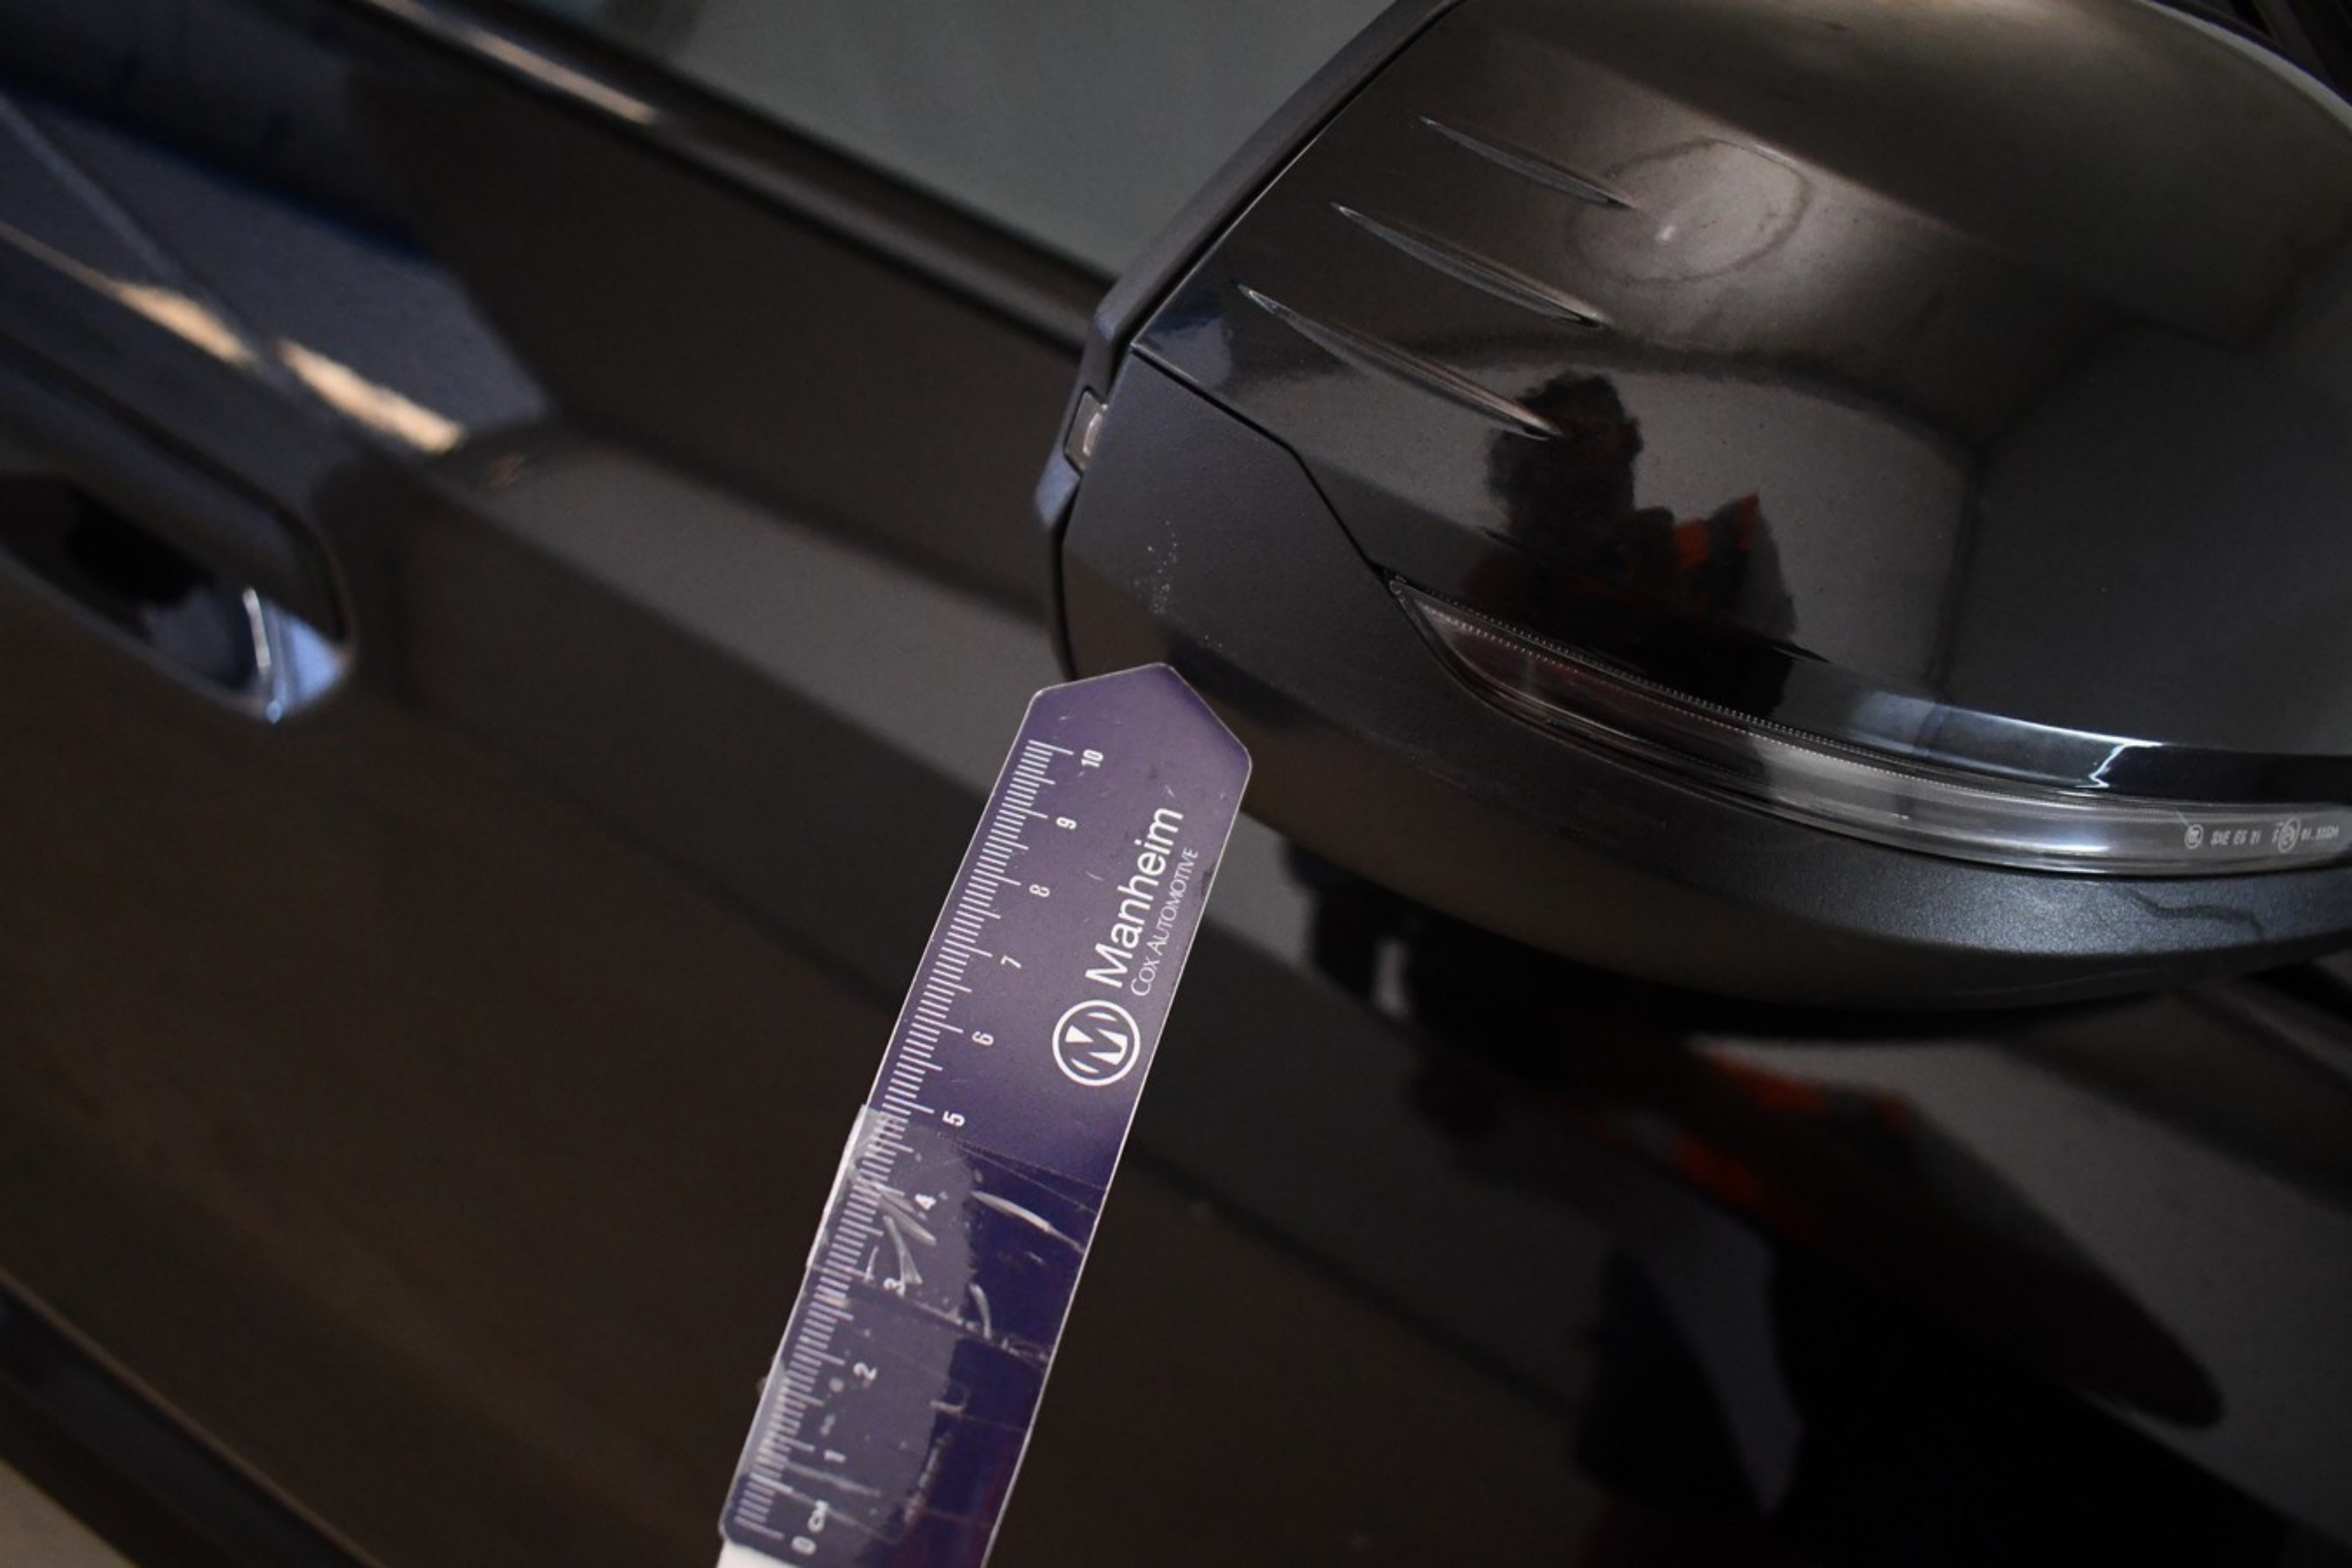

Manheim
COX AUTOMOTIVE

SAE J581
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
E71
E72
E73
E74
E75
E76
E77
E78
E79
E80
E81
E82
E83
E84
E85
E86
E87
E88
E89
E90
E91
E92
E93
E94
E95
E96
E97
E98
E99
E100





Relle









