

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002380045
Besichtigt am: 14.04.2026 13:31
Berichts-Nr: 10457704
FIN: WVGZZZCSZPY050147



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10457704
vom: 20.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQO
Erstzulassungsdatum:	06.03.2023
Laufleistung:	25.940 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Ascotgrau
Farbe Dach:	Ascotgrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau/Titanschwarz/Schwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Einfassung des Kombi-Instruments, der Ausströmer, Türöffner sowie der Schalthebelkulisse in Chrom
4 Leichtmetallräder "Misano" 7 J x 18 in Schwarz	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4 Türen	Einstiegsleisten vorn mit "R-Line"-Logo
6 Lautsprecher	Einton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Abgasnorm EU6 AP	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
Ambientebeleuchtung	Federbereich 39 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fensterheber elektrisch
Assistenzpaket "IQ.DRIVE"	Fertigungsablauf Pamplona
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse in Schwarz	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumbeleuchtung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Handbremshebelgriff in Leder
Berganfahrassistent	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachse "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachhimmel schwarz	Instrumententafel geschäumt
Dachreling schwarz	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Dämpfung hinten	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlagen "Grey Anodized Matt" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Design-Paket "Black Style"	Keine Aktionsausführung
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Digitaler Radioempfang DAB+	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Diversity-Antenne für FM-Empfang	
Doppelkupplungsgetriebe DQ200	
Drehstromgenerator 140 A	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10457704
vom: 20.04.2026

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Kurzheck	Pedale in Edelstahl gebürstet
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Radio
LED-Rückleuchten	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Radstand
Lendenwirbelstützen vorn	Rechtsverkehr
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Regensensor
Leuchte im Fußraum vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Reifen 215/45 R 18
Licht-und-Sicht-Paket	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Linkslenker	Reifenkontrollanzeige
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	R-Line Ausstattung
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Modul Boden hinten Ausführung 3	Schalthebelknauf in Leder
Müdigkeitserkennung	Scheibenbremsen hinten
Multifunktionskamera	Scheibenbremsen vorn
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Servolenkung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Nicht Heissland	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "R-Line"
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Sport-Komfortsitze vorn
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Stabilisator vorn
Ohne 2. Batterie	Standard-Klimazonen
Ohne alternativ-Antriebssystem	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Anhängervorrichtung	Staufach unter den Vordersitzen(n)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Stoßfänger im "R-Line"-Styling
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Telefonschnittstelle
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Differenzialsperre	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Dynamic Drive Control	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne ECO-Funktion	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Typprüfand Deutschland
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Überhang hinten, mittel
Ohne Sprachsteuerung	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Spurwechselassistent	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Zusatz-/Standheizung	Verkehrszeichenerkennung
Ohne zusätzliche Bereifung	Version Standard plus
	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10457704
vom: 20.04.2026

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10457704
vom: 20.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Maxxis	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/15 R 18 93 W	4,0 mm
Maxxis	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/15 R 18 93 W	4,0 mm
Maxxis	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/15 R 18 93 W	6,0 mm
Maxxis	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/15 R 18 93 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer		215/45 R 18 89 V	8,0 mm
Hankook			Sommer		215/45 R 18 89 V	8,0 mm
Hankook			Sommer		215/45 R 18 89 V	8,0 mm
Hankook			Sommer		215/45 R 18 89 V	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10457704
vom: 20.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
2	Tür vorne links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
3	Tür vorne rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
4	Tür hinten rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
5	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
6	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Antenne	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10457704
vom: 20.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10457704
vom: 20.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZPY050147

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

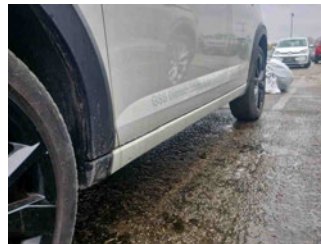
 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

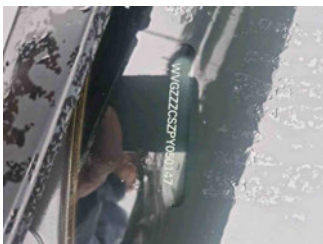

Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10457704
vom: 20.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Motorhaube - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



2 - Tür vorne links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



3 - Tür vorne rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



4 - Tür hinten rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



5 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



6 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren



FEHLTEILE

1 - Antenne - Fehlt - Ersetzen

