

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002465177
Besichtigt am:	20.05.2026 16:11
Berichts-Nr:	10642265
FIN:	WVWZZZE1ZPP055810

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKW
Erstzulassungsdatum:	02.05.2023
Laufleistung:	72.291 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Dusty Grey Dark - Soul-Schwarz/ Soul-Schwarz - Dusty Grey Dark/ Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	36 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Einton-Signalhorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Elektrische Luftzusatzheizung
3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Durchlademöglichkeit, 2 Becherhalter	Elektro-Motor Aggr.0EH.A
4 Leichtmetallräder "Andoya" 7,5 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D
4 Winterräder "Andoya" 7,5 J x 19 (zusätzlich) in Schwarz / glanzgedreht, Winterreifen 215/50 R 19 T	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
4+1 Lautsprecher	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	e-Sound
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrprofilauswahl
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Airstop®-Reifen 215/50 R 19	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Standard
Armaturentafel Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Armlehne für Vordersitze	Gepäckraumboden
Assistenzpaket	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Getriebe Übersetzung 11,530
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse	Heckantrieb
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Hinterachsgewicht Standard
Batterie 320A (49Ah)	Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Infotainment-Paket
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebsspannung 12 V	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kältemittel R744
Bordwerkzeug, Wagenheber und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Car2X	Keine Aktionsausführung
CCS-Ladedose	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dachleiste schwarz matt, Lufteinlass und Schweller schwarz matt	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung
Dämpfung hinten, Basis 1	Komfortpaket
Dämpfung vorn	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kurzheck
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Digitaler Radioempfang DAB+	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Diversity-Antenne für FM-Empfang	LED-Rückleuchten
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer	Leergewichtsbereich Standard
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	Linkslenker
	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
	Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie

Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
 Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2
 Becherhalter
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-
 Bedienung
 Navigationssystem "Discover Pro"
 Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und
 Radfahrererkennung
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
 Auslieferung aktiviert
 o.b.Abgas
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Dacheinsatz (Volldach)
 Ohne Fast Lane Modell
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Ladekabel
 Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
 Ohne Lichtassistent
 Ohne Parkassistent / Garagenpilot
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne UNECE CS&SU
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1
 Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe
 Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design
 Plattformgruppenklasse 1
 Pro S
 Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front
 Assist"
 Radio "Ready 2 Discover"
 Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifenkontrollanzeige
 Rückfahrkamera "Rear View"
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access",
 mit Safe-Sicherung
 Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
 Softwareverbund Ausführung 10
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachbedienung
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Trommelbremsen hinten
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
 Türgriffmulden beleuchtet
 Typprüfand Deutschland
 Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
 Umweltbonus
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze mit Höheneinstellung
 Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
 Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Zellmodul C

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/50 R 19 93 T	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/50 R 19 93 T	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 19 93 T	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 19 93 T	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 19 93 T	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 19 93 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Zündschlüssel	Gebrochen	Ersetzen
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
7	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZE1ZPP055810

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

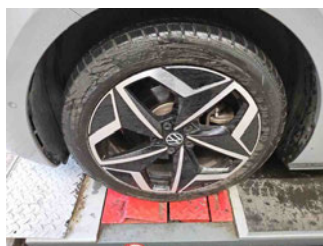
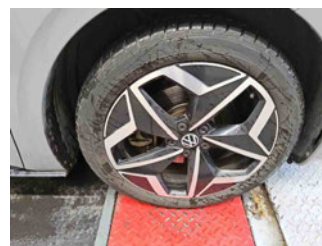
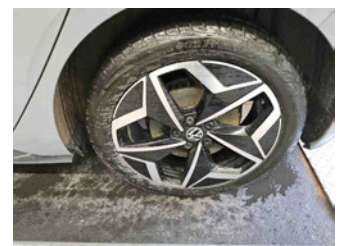
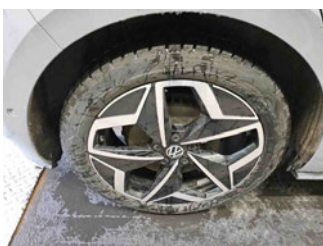
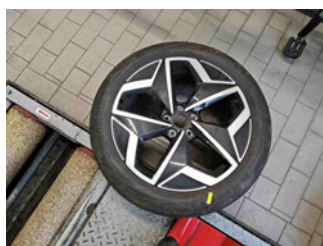

Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



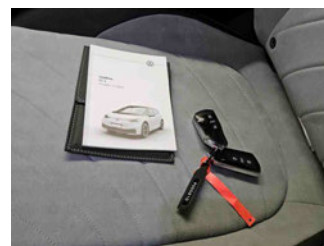
Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



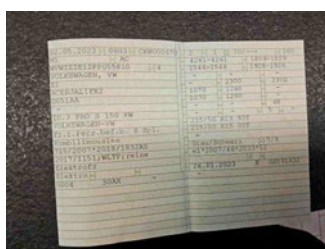Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



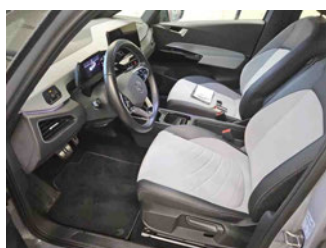Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



2 - Zündschlüssel - Gebrochen - Ersetzen

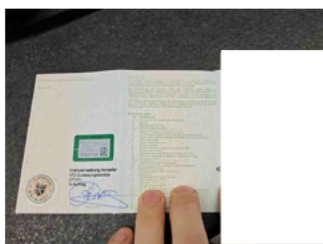
Kommentar

Backcover aufgerissen und abgelöst



3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



5 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



7 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

