

Zustandsbericht

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model 3 Standard Reichweite Plus Hinterradantrieb		
		Fahrgestellnummer	LRW3E7FAXMC237099
Erstzulassung	11.06.2021	Laufleistung (abgelesen)	50.806 km
HSN/TSN	1480 / AAQ 00065	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Perleffekt	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	100 kW / 0 ccm	Nächste HU	01/2027
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Kunstleder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Unbekannt
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.139 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/list	2/1	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	52079167	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R18 98Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	235/45 R18 98Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige -Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile



Bezeichnung
Innenдекор Holz
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Standard-Navigationssystem und Karten
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Räder: 18-Zoll Aero-Felgen Mit Bereifung 235/45 R18
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Upgrade-Audiosystem-Klangfeldprozessor
Wegfahrsperr

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Sitzverstellung rechts - fehlt - erneuern
2	Rad/Reifen	Radblende hinten links - Kratzer - erneuern
3	Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - Kratzer - erneuern
4	Instrumententafel	Mittelkonsole vorn - Kratzer - Wertminderung
5	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - Smart Repair
6	Schweller links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
7	Sitz vorn	Lehne rechts - Kratzer - Wertminderung
8	Sitz vorn	Lehne links - Kratzer - Wertminderung
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern
11	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern
12	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern
13	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Lackmangel - lackieren
14	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Codekarte
Summe (netto)



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Beurteilung des Fahrzeuges waren Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne

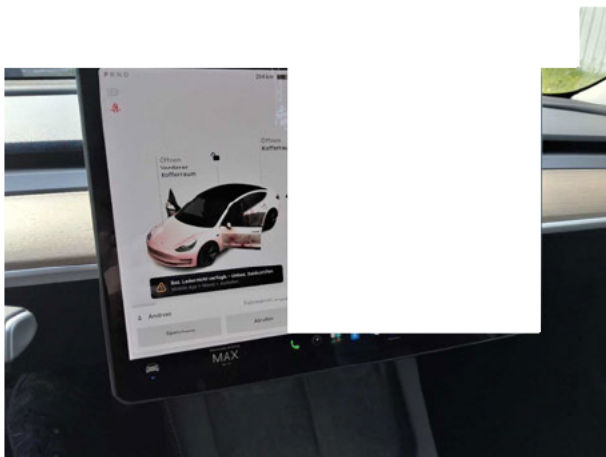


Abbildung 9: Kombiinstrument

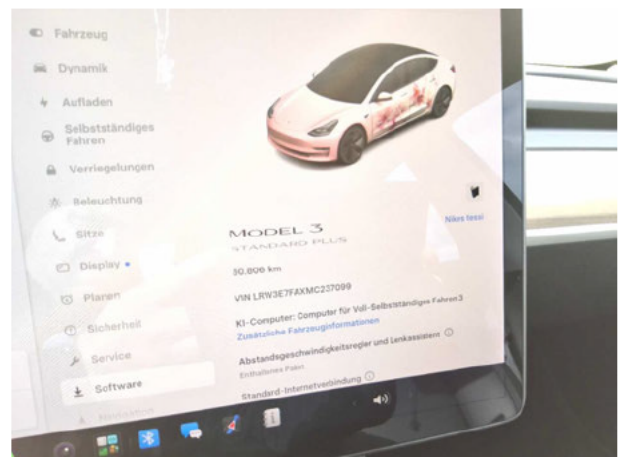


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

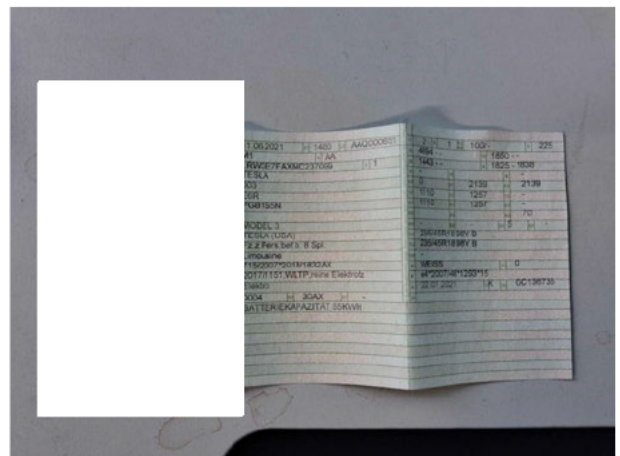


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzverstellung rechts - fehlt - erneuern



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzverstellung rechts - fehlt - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende hinten links - Kratzer - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende hinten links - Kratzer - erneuern




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - Kratze...
erneuern



Beschädigung #4: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - Kratzer - Wertminderung

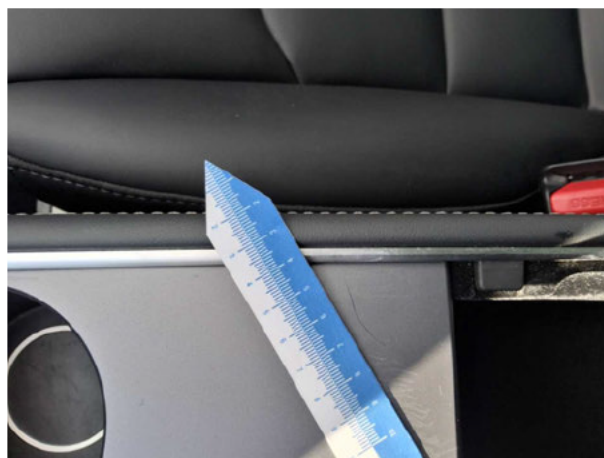

Beschädigung #4: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - Kratze... Wertminderung



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Sitz vorn: Lehne rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #7: Sitz vorn: Lehne rechts - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #7: Sitz vorn: Lehne rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: Sitz vorn: Lehne links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: Sitz vorn: Lehne links - Kratzer - Wertminderung

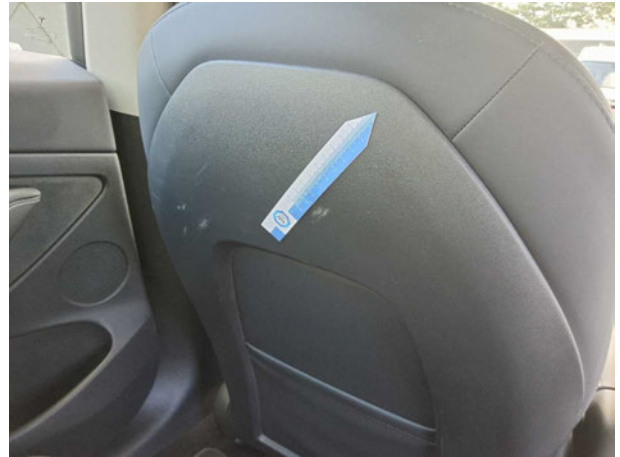

Beschädigung #8: Sitz vorn: Lehne links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: Sitz vorn: Lehne links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #14: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - instandsetzen



Beschädigung #14: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - instandsetzen



Beschädigung #14: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - instandsetzen