



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46058534
Auftrags-Nr / Referenz: 35000150
Besichtigungsdatum: 19.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC40 T3 Geartronic Momentum Pro		
Kennzeichen	K-CB 3008	Fahrgestellnummer	YV1XZ15VDN2661186
Erstzulassung	25.08.2021	Laufleistung (abgelesen)	77.145 km
HSN/TSN	9101 / BOY 00042	Kraftstoffart / Zylinder	Benzin / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	DENIM BLUE	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	120 kW / 1.477 ccm	Nächste HU	08/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	51 Tag(e)
Letzte Wartung	08/2025 bei 63.791 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Anthrazit-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.120 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	35000150	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/55 R18 104H	Winterreifen auf Leichtmetall	Nokian	6mm / 6mm	i.O.
2	235/55 R18 104H	Winterreifen auf Leichtmetall	Nokian	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2026

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Abfalleimer in Mittelkonsole integriert, herausnehmbar
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbags - Airbags für Fahrer und Beifahrer mit zweistufigem Auslösesystem - Knieairbag für Fahrer - Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer - Kopf-/Schulterairbags (IC) für alle Insassen
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung
Ausklappbarer (Taschen-)Haken am Handschuhfach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-
Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar
Bergabfahrassistent
Berganfahrassistent
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bremsleuchte, dritte
City Safety Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern, Fußgängern und Großtieren, inkl. Kreuzungsbremsassistent
Connected Safety Cloudbasierte Warnung vor rutschigen Fahrbahnverhältnissen und Fahrzeugen mit eingeschalteter Warnblinkanlage
Dachkantenspoiler
Dachreling aus Aluminium (integriert)
Digitale Instrumentierung 12,3" großes vollgrafisches Display (31,2-cm-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations-Kartenansicht)
Drehzahlmesser
Drive Mode (Fahrmoduseinstellungen für Motor, Getriebe, Lenkung und Bremsen)
Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner
Durchladeluke hinter der Mittelarmlehne im Fond
Einlage Aluminiumeinlage Urban Grid
Einparkhilfe, hinten
Elektronische Differentialsperre
Elektronische Stabilitätskontrolle
Fahrwerk: Dynamisch ausgelegt
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Festbremsautomatik Festbremsen nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern.
Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel)
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn
Heckklappenautomatik elektrisch
Heckscheibenwischer
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbelichtung, erweitert Ambientebeleuchtung (weiß) vorn, beleuchtete Make-Up Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite, Fußbodenbeleuchtung vorn, Gepäckraumbelichtung auf beiden Seiten, Handschuhfachbeleuchtung.
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung manuell für die hinteren Türen
Klimaautomatik mit 2-Zonen-Temperaturregelung inkl. getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer, Gebläseautomatik und Luftverteilung inkl. CleanZone Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter mit Vorbelüftung und Nachheizen des Innenraums bei abgeschaltetem Motor per Volvo On Call Smartphone-App oder Menü
Kopfstützen hinten fixiert
Kopfstützen vorne
Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent
LED-Nebelscheinwerfer im Frontspoiler integriert



Bezeichnung
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Lenkrad: Sportlenkrad
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne hinten mit zwei integrierten Getränkehaltern
Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach
Notfall-Bremsleuchten bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremslichter; unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Oncoming Lane Mitigation - Präventiv-Schutzsystem bei Überfahren der Mittellinie und sich näherndem Gegenverkehr inkl. Lenkeingriff hin zur eigenen Fahrspur
Optischer Unterfahrschutz vorne und hinten in Hochglanzsilber
Ottopartikelfilter
Paket: Business-Paket Sensus Navigationsystem - 3D-Navigation - Zieleingabe durch natürliche Sprachsteuerung - Dynamische Zielführung mit Echtzeit-Verkehrsinformationen - Local search (Umgebungssuche nach Stichworten mit Informationen, Bewertungen und Fotos) - Volvo Lifetime MapCare Smartphone Integration Apple CarPlay und Android Auto-Integration des Apple iPhone und Android Smartphones in das Sensus Bediensystem
Parkbremse (elektrisch)
Polsterung: Textil (Rivel Chine) inkl. Mittelarmlehne hinten mit zwei integrierten Getränkehaltern sowie Durchladeluke hinter der Mittelarmlehne im Fond
Radio: Audiosystem High Performance Sound - 250 Watt Leistung - 8 Lautsprecher - Air Woofer Technology
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+)
Radiozubehör: USB-Anschluss im Mitteltunnel vorn
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Road Edge Detection System zum Schutz vor unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrbahn durch Lenk- und Bremseingriffe
Road Sign Information - Verkehrszeichnerkennung
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigten Verlassen der Straße oder drohenden Überschlagen inkl. Aktivierung der Gurtstraffer, Notruf über Volvo On Call und Türenergieung
Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Rücksitze im Verhältnis 60/40 oder komplett umlegbar
Seitenfensterzierleiste in Schwarz (unten)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sitze: Beifahrersitz höhen-einstellbar mit justierbarer Lendenwirbelstütze
Sitze: Beifahrersitz längen-einstellbar
Sitze: Fahrersitz höhen- und längen-verstellbar inkl. Neigungseinstellung
Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierender Sitzpolsterungen vorn
Sprachsteuerung zur Bedienung der Klimaanlage, der Navigation (optional), des Sensus, des Telefons und der digitalen Bedienungsanleitung
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt im Gepäckraum
Steckdose 12 Volt-Anschluss vorn
Textilfußmatten vorn und hinten
Verbandskasten und Warndreieck

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-
Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen (vier) im Gepäckraum
Volvo On Call mit WLAN-Hotspot und Private Carsharing-Funktion inkl. integriertem Modem, Außenantenne und WiFi-Hotspot für mobile Endgeräte Umfang von Volvo On Call: automatische Notrufunktion mit Übermittlung von Fahrzeugposition und -daten sowie Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck (10 Jahre Nutzungsdauer). Zusätzlich diverse Komfortdienste über die Smartphone-App, wie Send to Car, Fahrtenbuch oder Ver- und Entriegelung des Fahrzeugs.
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüssel inkl. automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar)

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung (semielektrisch)
Lackierung: Metallic-Lackierung
Paket: Parkassistent-Paket - Einparkhilfe vorne und hinten - Rückfahrkamera
Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Lenkradheizung
Pilot Assist Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Distanzwarner und Spurführungsassistent bis zu Geschwindigkeiten von 130 km/h
Räder: Leichtmetallräder 18"-5-Speichen-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz 7,5 x 18" mit Bereifung 235/55 R18 Reifenkategorie A
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem Lädt Smartphones, die den Qi-Standard unterstützen, auf einer Ladefläche kabellos auf
Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Reifensatz komplett (Sommerradsatz) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern
5	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Fahrzeug wurde undemontiert besichtigt. Schadenerweiterung möglich.



Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-
Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum

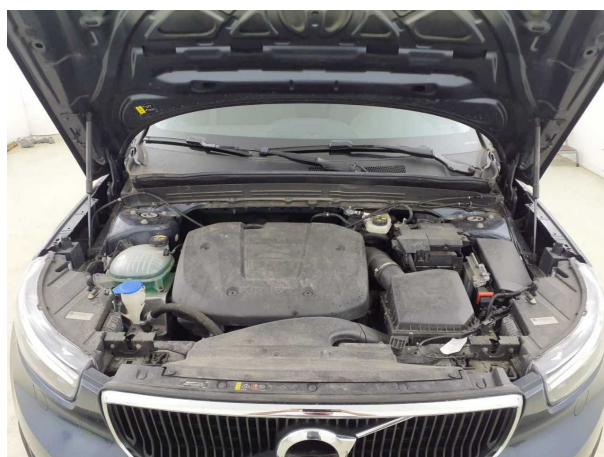


Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-
Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

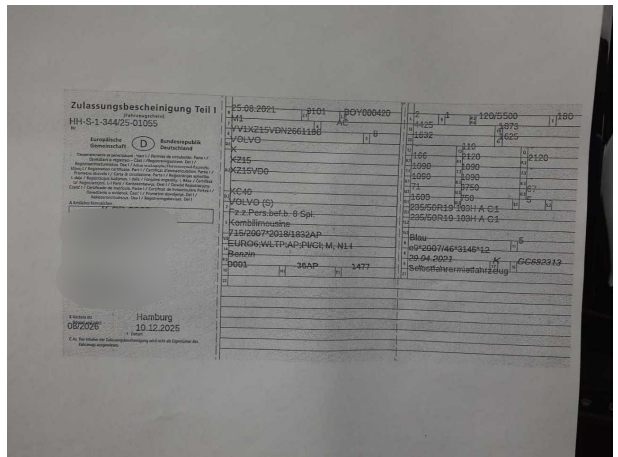


Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-
Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

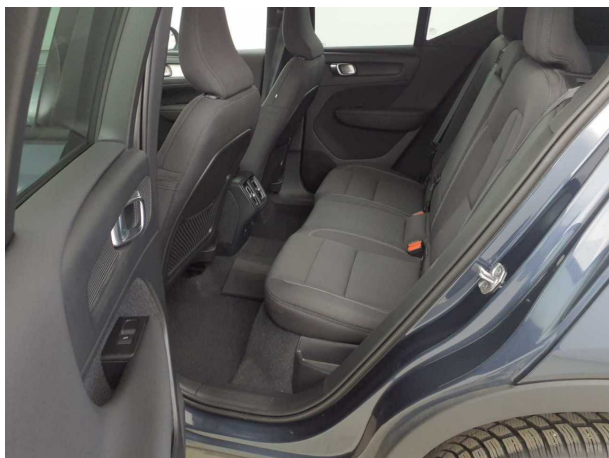


Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Sonstiges

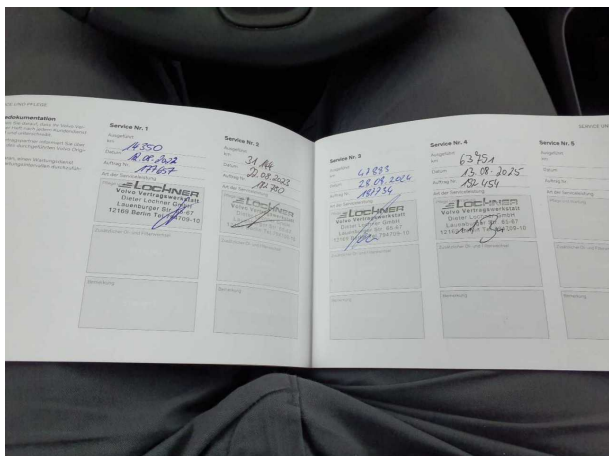


Abbildung 17: Sonstiges

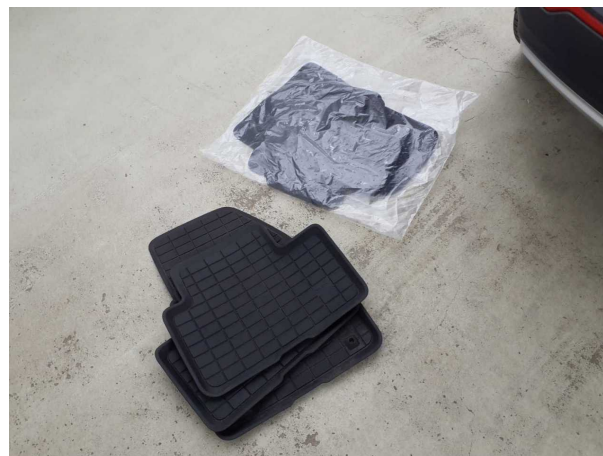


Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-
Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

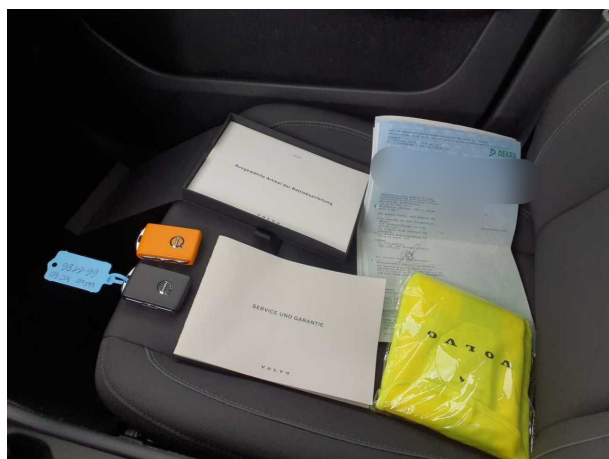


Abbildung 21: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-
Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslege...
polieren



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz...
Wertminderung




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifensatz komplett
(Sommerradsatz) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Dahlwitz-
Hoppegarten
Neuer Hoenower Weg 4
15366 Hoppegarten


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

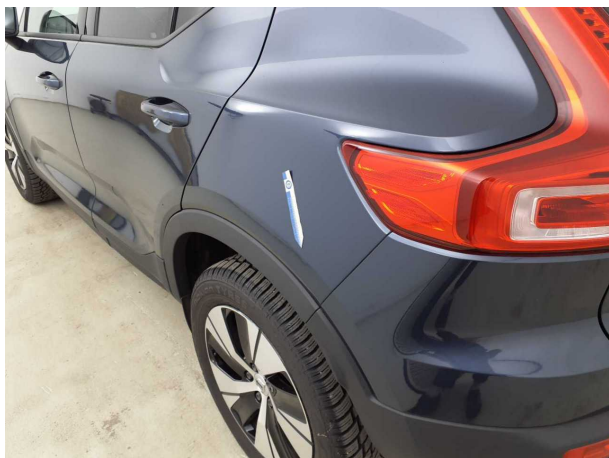

Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren

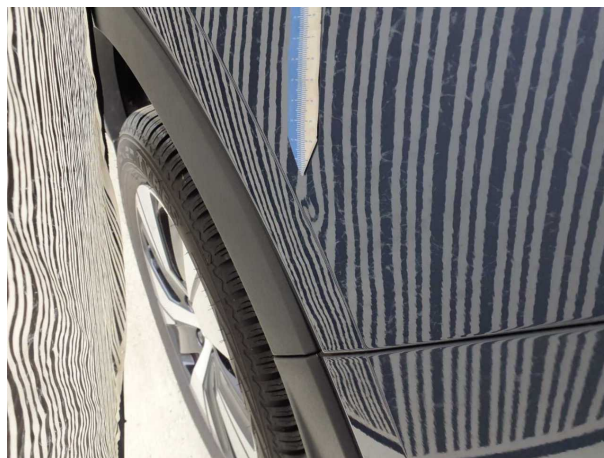

Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren