


taum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

Weitere HU:

Nur für internetbasierte
Zulassungsverfahren freilegen.
Dokument nur
unbeschädigt gültig.



D94PU4G9

Stadt Nürnberg
Ordnungsamt
KFZ-Zulassungsbehörde



IA...

[Signature]
Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuliefern. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm ³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenn Drehzahl bei min ⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftfahrzeugen)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus


- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
- (9) (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (10) Anzahl der Antriebsachsen
- (11) Code zu P.3
- (12) Code zu R
- (13) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (14) Stützlast in kg
- (15) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (16) Code zu V.9 oder (14)
- (17) Bereifung
- (18) (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (19) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (20) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (21) Länge in mm
- (22) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (23) Höhe in mm
- (24) Sonstige Vorneerke
- (25) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):

Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.



BUNDES-
DRUCKEREI 2017

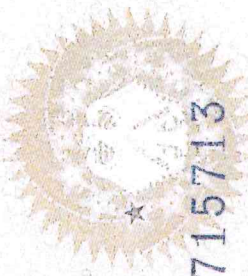

ZBI 303715713

WARTUNGSNACHWEIS

Die folgenden Seiten werden mit dem Firmenstempel einer qualifizierten Kfz-Fachwerkstatt versehen, die die Wartung Ihres PEUGEOT-Fahrzeugs durchführt. Lassen Sie die folgenden Felder (Datum, Kilometerstand, nächste Wartung usw.) entsprechend den Betriebsbedingungen Ihres Fahrzeugs von der qualifizierten Kfz-Fachwerkstatt Ihrer Wahl ausfüllen.

Wir empfehlen Ihnen, alle Rechnungen und Unterlagen in Zusammenhang mit den Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug aufzubewahren.

Bei einem Wiederverkauf des Fahrzeugs müssen diese Unterlagen zusammen mit allen Borddokumenten an den neuen Besitzer weitergegeben werden.

Die regelmäßigen Wartungen sind verbindlich, damit die Bedingungen der PEUGEOT-Neuwagengarantie erfüllt werden.

Datum: 30.05.25 km: 10086

Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Einsatzbedingungen ☐



**Fröhlich
AUTOHAUS**
PEUGEOT Vertragspartner



Autohaus Fröhlich GmbH
Gustav-Adolf-Str. 135 · 90441 Nürnberg
Tel.: 09 11 / 95 40 8-64
Internet: www.autohaus-froehlich.de
E-Mail: info@autohaus-froehlich.de

gewechselt:	JA	NEIN
Ölwechsel	☒	☐
Bremsflüssigkeit	☐	☐
Pollenfilter	☐	☐
Luftfilter	☐	☐
Zündkerzen	☐	☐
Kraftstofffilter	☐	☐
Zahnriemen	☐	☐
Keilriemen	☐	☐

Nächste Wartung bei 30086 km bzw. am 05.26 *

Datum: 10.06.26 km: 25220

Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Einsatzbedingungen ☐



**Fröhlich
AUTOHAUS**
PEUGEOT Vertragspartner



Autohaus Fröhlich GmbH
Gustav-Adolf-Str. 135 · 90441 Nürnberg
Tel.: 09 11 / 95 40 8-64
Internet: www.autohaus-froehlich.de
E-Mail: info@autohaus-froehlich.de

gewechselt:	JA	NEIN
Ölwechsel	☒	☐
Bremsflüssigkeit	☐	☐
Pollenfilter	☐	☐
Luftfilter	☐	☐
Zündkerzen	☐	☒
Kraftstofffilter	☐	☒
Zahnriemen	☐	☒
Keilriemen	☐	☒

Nächste Wartung bei 45220 km bzw. am 06/27 *

* je nachdem was zuerst eintritt

PROTOKOLLNUMMER: 46379593



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.07.2026

Gutachten

Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Peugeot
Modell / Verkaufsbezeichnung	2008
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2525 ABI 00016
Fahrzeug-Identnummer	VR3USHNS0RJ726757
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	28.06.2024
Nächste HU	06/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	25.991 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Grau Metallic
Antriebsart	Frontantrieb

PROTOKOLLNUMMER: 46379593



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.07.2026

Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.199 ccm/ 96 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	3 / EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.740
Maße (L/B/H)	4300 x 1770 x -
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit-Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / vollständig
Restlauf bis Service	12 Monat(e)
Durchgeführte Wartungen	10.06.2026 bei 25.220 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar
Bereifung / Felge	

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/60 R17 100H	Goodyear	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	7 / 7
#2 215/60 R17 100H	Goodyear	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	7 / 7

Ersatzrad

Ablauf: 03/2029 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio DAB



PROTOKOLLNUMMER: 46379593



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.07.2026

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Stoßfänger vorn	Lufteinlassgitter (Gitter und Zierleiste) - verkratzt / verschürft - erneuern	570,00 €	460,00 €
2	Karosserie	Karosserie (Waschstraßenschaden, KV notwendig, Kosten geschätzt) - beschädigt - instandsetzen	5.500,00 €	5.500,00 €
Summe (netto):			6.070,00 €	5.960,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Seitenwand rechts	Radlauf (Blende) - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung (Bei Verkauf prüfen / durchführen) - kein Abzug	120,00 €	0,00 €
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Bei Verkauf prüfen / durchführen) - kein Abzug	350,00 €	0,00 €
Summe (netto):			470,00 €	0,00 €

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Rep.Kosten
1	Dach, Front	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	195 µm
2	Dachholm links	193 µm
3	Dachholm rechts	191 µm
4	Heckklappe/-tür	122 µm
5	Kotflügel links	130 µm
6	Kotflügel rechts	127 µm



PROTOKOLLNUMMER: 46379593



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.07.2026

Nr.	Ort	Messung
7	Motorhaube	118 µm
8	Schweller links	69 µm
9	Schweller rechts	75 µm
10	Seitenwand links	119 µm
11	Seitenwand rechts	125 µm
12	Tür hinten links	124 µm
13	Tür hinten rechts	121 µm
14	Tür vorne links	118 µm
15	Tür vorne rechts	109 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

PROTOKOLLNUMMER: 46379593



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.07.2026

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

PROTOKOLLNUMMER: 46379593



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.07.2026

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Alteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Waschstraßenschaden, KV und Klärung notwendig!!

Keine Ausstattungsliste, keine Rep.-Historie -Folgekosten / Abweichungen möglich!

Komfortelektronik i.O.

Alter, Laufleistung und Einsatzzweck typische Gebrauchsspuren

Getriebe und Klimaanlage nur bedingt prüfbar - Folgekosten möglich;

Vorbehaltlich Fehlerspeicher auslesen

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 33 Übersichtsfotos, 21 Beschädigungsfotos, 8 Unfallfotos

PROTOKOLLNUMMER: 46379593

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.07.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne

PROTOKOLLNUMMER: 46379593

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.07.2026



Abbildung 7: Innenraum vorne

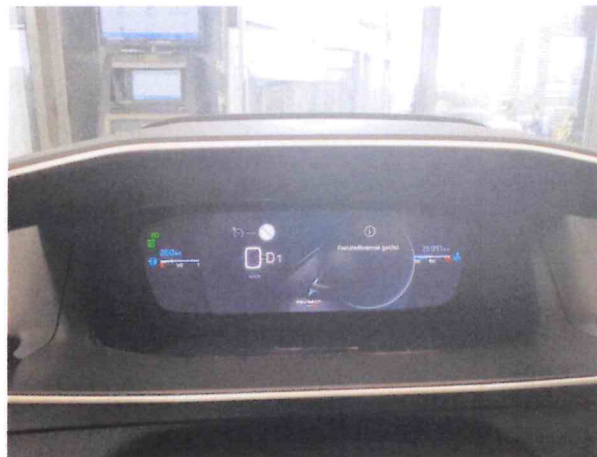


Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 46379593



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.07.2026



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Dokumente


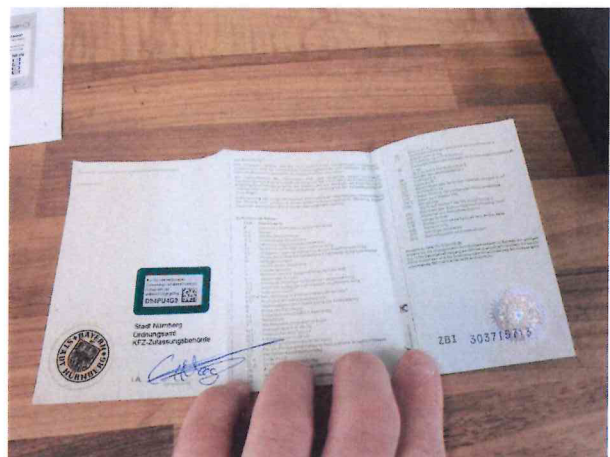


Abbildung 18: Dokumente



Datum: 08.07.2026

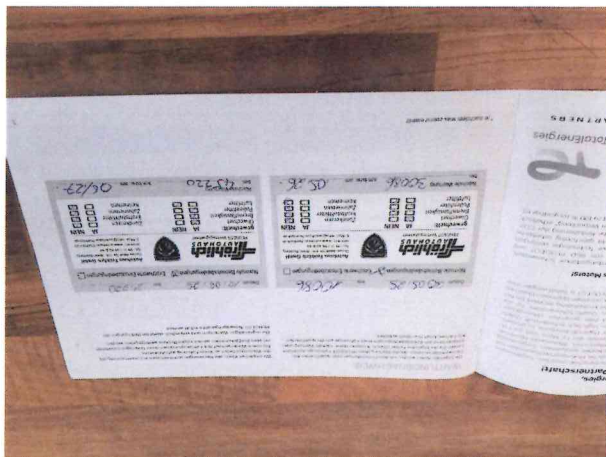

A black leather briefcase with a silver shield logo is shown. Inside the briefcase, a smartphone displays a car advertisement featuring a man in a blue shirt and a yellow car. A small black pouch is also visible inside the briefcase.

STELLANTIS AUTO SAS
02*200746*0638
VR3J3SHNS0R1726757
1740 KG
2840 KG
1 - 970 KG
2 - 920 KG
TOTAL POIDS RECOMMANDE
POIDS RECOMMANDE
2008-2010

PEUGEOT
ASSISTANCE
0800 6666 406

A close-up photograph of the center console of a 1965 Ford Mustang. The console features a chrome-trimmed gear shifter with a black knob and a handbrake with a black knob. The shifter has a row of five buttons with icons: a circular arrow, a car icon, a car with a checkered flag, a red car icon, and a car with a checkered flag. The handbrake has a small rectangular plate with the number '1'. The background shows the car's interior, including the dashboard and a circular air vent with the text 'FORD MOTOR COMPANY' and 'MADE IN U.S.A.' visible.

A photograph of the interior of a Ferrari sports car. The steering wheel is black with a silver Ferrari shield logo in the center. The dashboard and center console are visible, featuring a combination of black and silver finishes. The car's interior is well-lit, and the overall design is sleek and modern.

Abbildung 24: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 46379593

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.07.2026

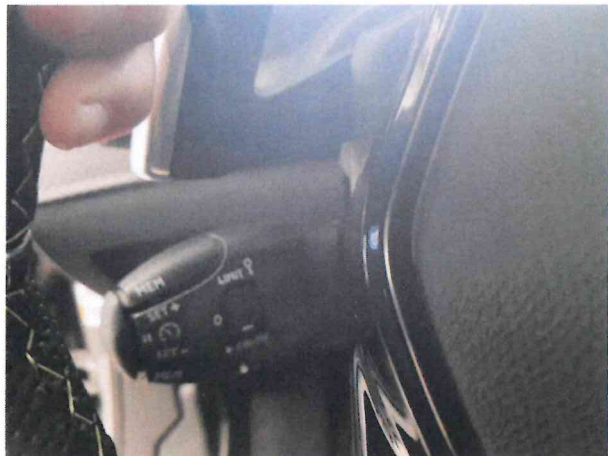


Abbildung 25: Sonstiges

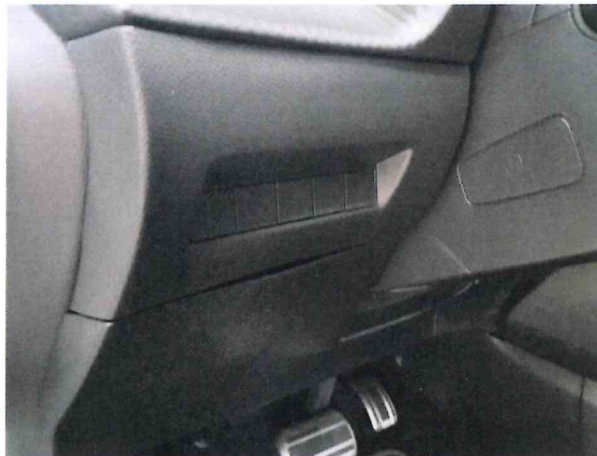


Abbildung 26: Sonstiges

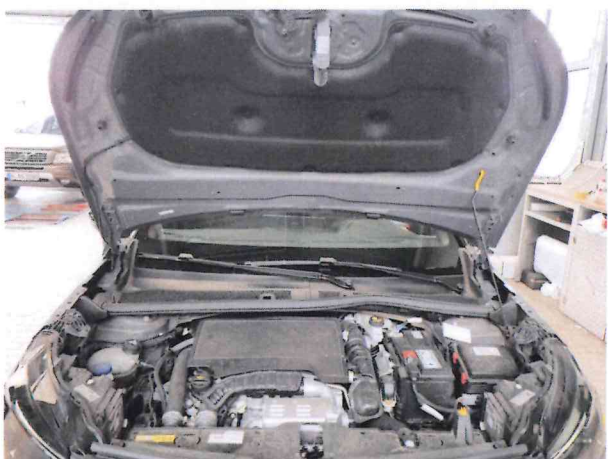


Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 46379593



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.07.2026



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 46379593

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 08.07.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter (Gitter und Zierleiste) - verkratzt / verschürft - erneuern

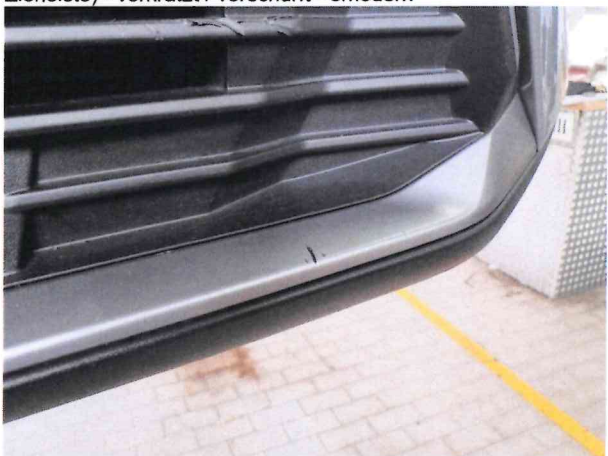

Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter (Gitter und Zierleiste) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie (Washstraßenschaden, KV notwendig, Kosten geschätzt) - beschädigt - instandsetzen



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter (Gitter und Zierleiste) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie (Washstraßenschaden, KV notwendig, Kosten geschätzt) -



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie (Washstraßenschaden, KV notwendig, Kosten geschätzt) -

PROTOKOLLNUMMER: 46379593



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.07.2026



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie (Washstraßenschaden, KV notwendig, Kosten geschätzt) - beschädigt - instandsetzen



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie (Washstraßenschaden, KV notwendig, Kosten geschätzt) -



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie (Washstraßenschaden, KV notwendig, Kosten geschätzt) - beschädigt - instandsetzen



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie (Washstraßenschaden, KV notwendig, Kosten geschätzt) -



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie (Washstraßenschaden, KV notwendig, Kosten geschätzt) - beschädigt - instandsetzen



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie (Washstraßenschaden, KV notwendig, Kosten geschätzt) -

PROTOKOLLNUMMER: 46379593



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 08.07.2026




Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie (Waschstraßenschaden, KV notwendig, Kosten geschätzt) - beschädigt - instandsetzen



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie (Waschstraßenschaden, KV notwendig, Kosten geschätzt) -

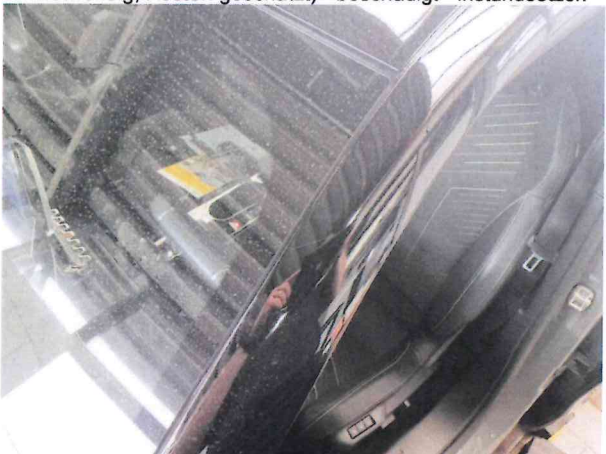

Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie (Waschstraßenschaden, KV notwendig, Kosten geschätzt) - beschädigt - instandsetzen

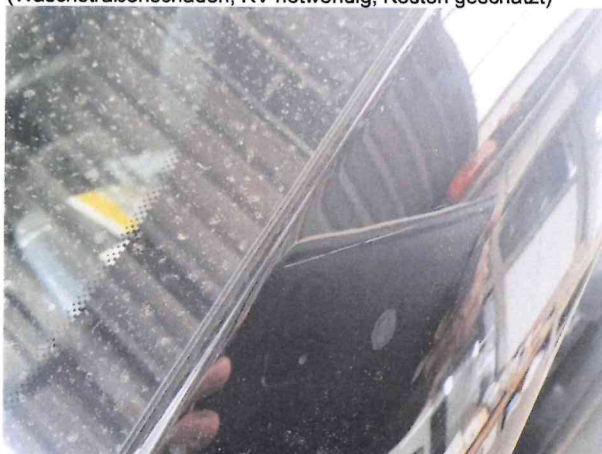

Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie (Waschstraßenschaden, KV notwendig, Kosten geschätzt) -



Beschädigung 2: Karosserie: Karosserie (Waschstraßenschaden, KV notwendig, Kosten geschätzt) - beschädigt - instandsetzen



Gebrauchsspur 1: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 46379593



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.07.2026



Gebrauchsspur 1: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Seitenwand rechts: Radlauf (Blende) - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Seitenwand rechts: Radlauf (Blende) - Kratze...
kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 46379593



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.07.2026

Unfallfotos



Unfall 1: Dach, Front



Unfall 1: Dach, Front




Unfall 1: Dach, Front



Unfall 1: Dach, Front



Unfall 1: Dach, Front

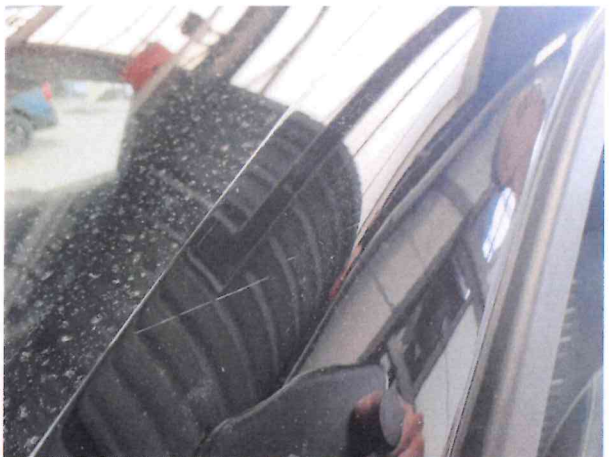

Unfall 1: Dach, Front

PROTOKOLLNUMMER: 46379593

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 08.07.2026



Unfall 1: Dach, Front



Unfall 1: Dach, Front