



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46257355
Auftrags-Nr / Referenz: 20640992
Besichtigungsdatum: 01.07.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Opel Insignia Sports Tourer 2.0 Diesel Aut. Elegance		
Kennzeichen	OF-AN 295	Fahrgestellnummer	W0VZT8EP0N1045367
Erstzulassung	30.05.2023	Laufleistung (abgelesen)	89.699 km
HSN/TSN	1844 / AMC 00298	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Grau Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	128 kW / 1.995 ccm	Nächste HU	05/2028
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	10 Monat(e)
Letzte Wartung	04/2026 bei 83.526 km	Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Dunkelgrau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.245 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	50434507	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R17 97W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm	i.O.
2	225/55 R17 97W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R17 101V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	3mm / 4mm	n.i.O.
2	225/55 R17 101V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagefächer Ablagefach in der Mittelkonsole Taschen in vorderen Türen, geeignet für 1,5-Liter -Getränkeflaschen Taschen in hinteren Türen, geeignet für 1-Liter-Getränkeflaschen Getränkehalter in der Mittelkonsole Handschuhfach, beleuchtet
Adaptives Bremslicht
Airbag: Frontairbags und Seitenairbags, Fahrer und Beifahrer Front- und Seitenairbag, Beifahrer, deaktivierbar

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesening 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung Taunus
GmbH & Co. KG Partner TÜV SÜD
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim am Main

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen
Ambientebeleuchtung Armaturentafel und Türen (vorn)
Anti-Blockier-System (ABS) mit Kurvenbremskontrolle (CBC) und Bremsassistent
Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar - manuell anklappbar
Berg-Anfahr-Assistent
Bremsleuchte, dritte
Brillenfach im Dachhimmel
Dachreling, silber eloxiert
Dekorleiste Hexagon
Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser
Elektronische Bremskraftverteilung (EBV)
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus)
Fahrerinfodisplay, 3,5''
Fensterheber elektrisch vorn und hinten - mit Tippfunktion und Einklemmschutz
Fußgängerschutz inkl. aktiver Motorhaube
Gepäckraumabdeckung ausziehbar mit Komfortbedienung
Geräuschreduzierende, laminierte Seitenscheiben vorn
Geschwindigkeitsregler
Getriebe: 8-Stufen Automatikgetriebe
Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer
Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell
Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen
Kopfstützen vorn - höhenverstellbar
Kopfstützen, hinten (3 Stück) - höheneinstellbar
LED-Frontscheinwerfer - Leuchtweitenregulierung, automatisch
LED-Nebelscheinwerfer
LED-Tagfahrlicht inkl. LED-Blinker, vorn und LED-Rückleuchten
Lenksäule höhen/- längseinstellbar
Make-up-Spiegel in beiden Sonnenblenden, beleuchtet
Mittelarmlehne, vorn
Paket: Innovations 1 - IntelliLux LED Pixel Licht - Adaptive LED-Matrix Scheinwerfer: Stadtlcht, Autobahnlicht, Landstraßenlicht, Statisches Kurvenlicht, Abbiegelicht, Einparkausleuchtung, Fernlicht: verkehrsabhängiges Ausblenden unter Berücksichtigung vorausfahrender und entgegenkommender Verkehrsteilnehmer, Automatische Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung - Verkehrsschild-Assistent
Parkbremse, elektrisch inkl. 12-Volt-Steckdose
Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten
Quickheat Schnellheizsystem
Radio: Digitaler Radioempfang DAB+
Radio: Multimedia Radio 7" Touchscreen-Farbdisplay 7 Lautsprecher Musikererkennung (Titel, Album, Interpret, Cover) bei Audiogeräten m. USB-Ansch. Bluetooth-Audiostreaming Freisprecheinr. via Bluetooth Smartphone-Integr. via Apple CarPlay u. Android Auto 4 x 20 Watt, 50 Favoritenspeicher, geschwindigkeitsabhängige Lautstärke- und Bassregelung, FM/AM, Autostore, RDS-EON, 2 USB-Schnittstellen und Aux-in Lenkradfernbedienung 3,5" -Fahrerinfodisplay Doppeltuner Graphic Equalizer
Reifen-Reparatur-Set inkl. Reifendichtmittel und 12-Volt-Kompressor (ohne Wagenheber)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung Taunus
GmbH & Co. KG Partner TÜV SÜD
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim am Main

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Reifendruck-Anzeige - mit Reifendruck-Warnung - direktes System mit automatischer Kalibrierung nach Radwechsel
Räder: Leichtmetallräder 7,5 J x 17 im 5 Doppelspeichen-Design - Reifen 225/55 R 17
Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 vorklappbar
Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen - Gurtkraftbegrenzer und Gurtstraffer vorn und auf den äußeren Rücksitzen - Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte auf allen Plätzen
Sicherheitsnetz zur Montage hinter der 1. oder 2. Sitzreihe
Sicht-Ausstattung Regensensor, vorn
Sitze: Ergonomischer Aktiv-Sitz, (AGR) Fahrer - Länge, Höhe und Lehnenneigung manuell einstellbar - Sitzneigung, elektrisch einstellbar - Lendenwirbelstütze, elektropneumatisch in Höhe und Länge einstellbar - Ausziehbare Oberschenkelaufklappung, manuell - Kopfstütze, höhen- und neigungseinstellbar
Spurhalte-Assistent Warnung bei unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrspur (zwischen 60 km/h und 180 km/h) durch eine Kontrollleuchte im Fahrerinfodisplay. Der Spurhalte-Assistent macht zusätzlich durch sanftes Gegensteuern aufmerksam, steuert das Fahrzeug jedoch nicht kontinuierlich.
Start/Stop System Verstärkter Anlasser Hochleistungs-Batterie Bremsenergie-Rückgewinnung Schalter zur Deaktivierung der Start/Stop-Funktion
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert
Traction Control (TC) Plus - Traktionskontrolle mit Motor- und Bremsengriff
Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX" hinten
Wegfahrsperre
Wärmeschutzverglasung, grün getönt
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenschaltern

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar inkl. Anhänger -Stabilitätsprogramm
Lackierung: Metallic
Paket: Easy-Access - Schlüsselloser Schließ- und Startsystem (Keyless Open & Start) - Sensorgesteuerte Heckklappe, elektrisch - Ladekantenschutz, Edelstahl
Paket: Innovations 2 (Automatikgetriebe) - Head-Up Display - Adaptiver Geschwindigkeitsregler (Generation 3), Stop & Go -Funktion - Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung und automatischer Gefahrenbremsung, aktiv ab 4 km/h, Reichweite 150 m. Bei Kollisionsgefahr wird die Bremsanlage vorbereitet und gegebenenfalls eine Gefahrenbremsung / automatische Notbremsung eingeleitet - Verkehrsschild -Assistent
Paket: Sound - Bose Soundsystem
Park & Go mit Rückfahrkamera, digital - Rückfahrkamera, digital - Rückfahr-Assistent - Spurwechsel-Assistent - Toter -Winkel-Warner, in beiden Außenspiegeln
Polster: Stoff Monita/Premium-Lederoptik inklusive Winter -Paket 2 Ergonomischer Aktiv-Sitz, zertifiziert von der Aktion Gesunder Rücken (AGR), F./B. Sitzheizung, mehrstufig, F./B. Beheizb. Lederlenkrad Beheizbare ThermoTec Windschutzscheibe Sitz-Komfort-Ausstattung 1 : Fahrersitz 8 -f., el. einstellbar, Lendenwirbelstütze, elektropn. einst., Memory-Funktion - Fahrer. u. Außensp., Massagefunktion, F., Außenspiegel el. einst.,beh.,inkl Rücksitzlehne mit FlexFold Funktion, im Verhältnis 40 : 20 : 40 vorklappbar Charging -Paket: Wireless Charg.,2 USB-Schn.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Ladekante) - Kratzer - kein Abzug
2	2.Radsatz	1 Reifen (Kundeneigentum) - unzulässig - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung Taunus
GmbH & Co. KG Partner TÜV SÜD
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim am Main

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten

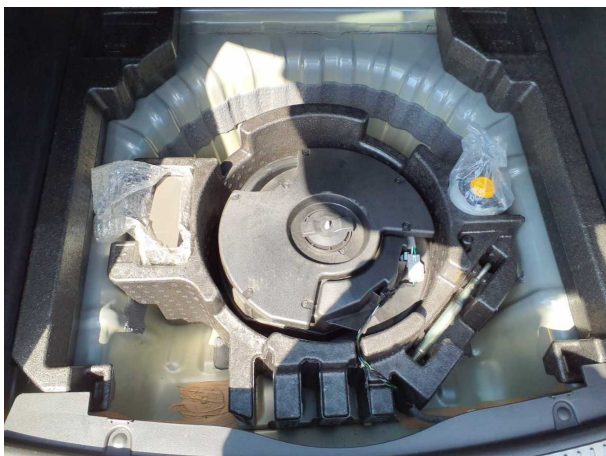


Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung Taunus
GmbH & Co. KG Partner TÜV SÜD
Borsigstraße 7
63165 Mülheim am Main

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

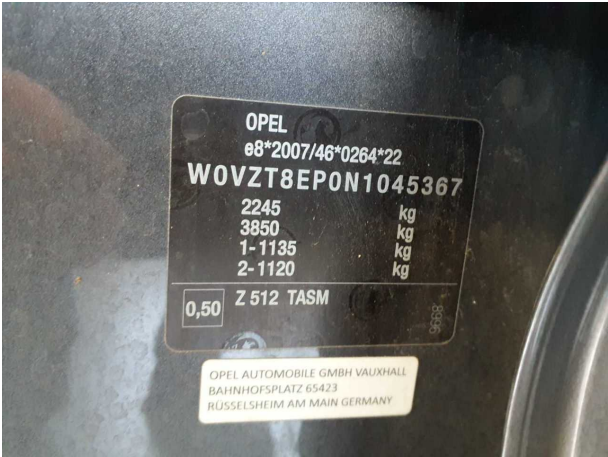


Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

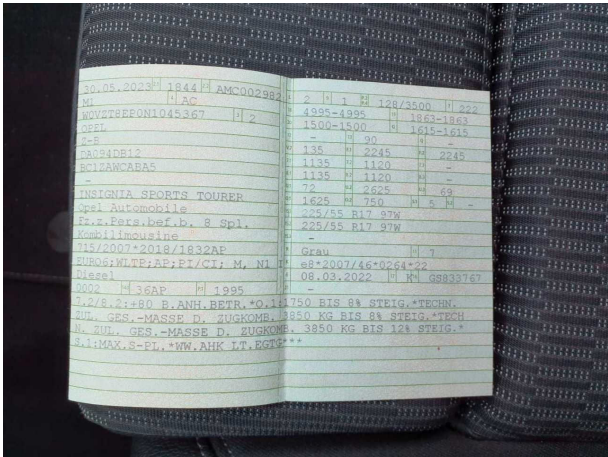


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung Taunus
GmbH & Co. KG Partner TÜV SÜD
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim am Main

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

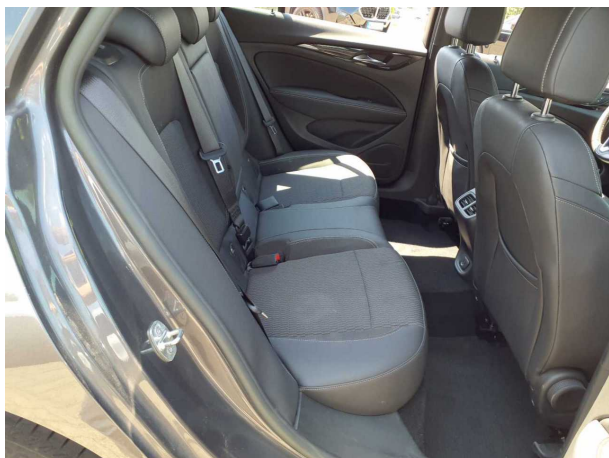


Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen

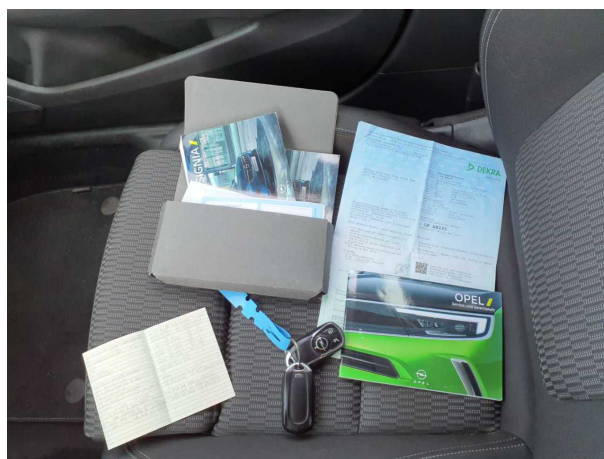


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜ Technische Überwachung Taunus
GmbH & Co. KG Partner TÜV SÜD
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim am Main

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslege... polieren



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren

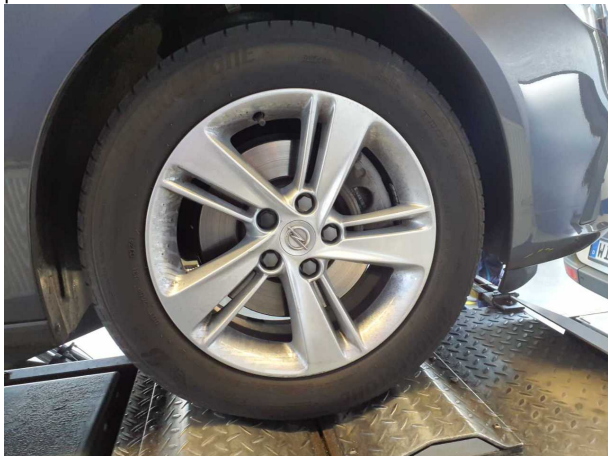

Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

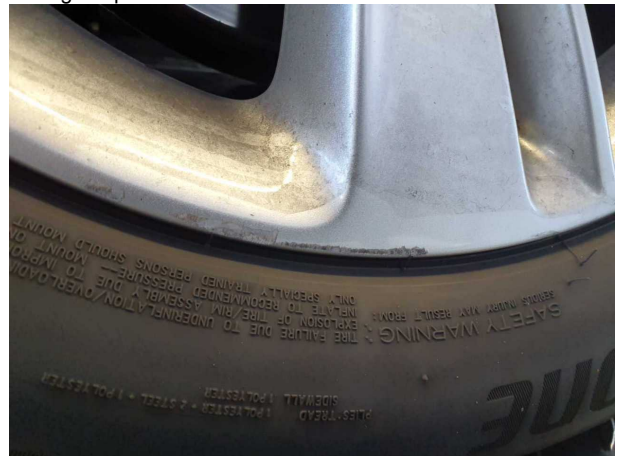

Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung