



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	GL-MI 2425
Berichtsnummer :	0000000930032-DE926		
Referenznummer:	31210704		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Trend Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJD812DNJ093216	Laufleistung abgelesen:	45708 km
Erstzulassung / Baujahr:	13.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	07.07.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Teal Blue / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	08.2027 / 08.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	45550 / 30.06.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Anderer	235/50/R19/103W 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Anderer	235/50/R19/103W 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Vredestein	235/50/R19/103W 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Vredestein	235/50/R19/103W 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher
Hochtöner • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) • Antriebsart Allradantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachspoiler
3. Bremsleuchte • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent • Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent | <ul style="list-style-type: none"> • Ablagetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Ambiente-Beleuchtung • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus) • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
Bordcomputer • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) • Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) |
|---|---|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Funktions-Paket
Sitzheizung vorn, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf- / Ab-Automatik • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe Automatik - (6-Stufen) • Getränkehalter vorn • Heckleuchten LED • Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI) • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System • Ladekabel mit Typ 2-Stecker • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchte • Mittelarmlehne hinten • Motorhaubenisolierung • Otto-Partikelfilter (OPF) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Frontscheibe Verbundglas • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter) • Getränkehalter hinten • Gurtstraffer • Heckscheibe heizbar • Induktionsladeschale für Smartphone • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik 2-Zonen • Kopfstützen hinten verstellbar • LED-Grilldesign-Paket
Unterfahrschutz vorn und hinten (Silber), Kühlergrill dunkel verchromt, Scheinwerfer Voll-LED, Abbiegelicht, Doppelendrohr Auspuffanlage • Lenkrad (Leder)
Lenkrad (4-Speichen), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenkrad mit Schaltwippen • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • LM-Felgen • Mittelarmlehne vorn • Navigations-Paket
Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Audio-Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll) • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstand 2680 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Smart-Key • Sonderlackierung Engine Red Uni • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink (Apple CarPlay) | <ul style="list-style-type: none"> • Smart-Sense-Plus-Paket
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Trend-Paket • USB-Anschluss hinten • Verglasung Akustikglas • Verglasung hinten abgedunkelt • Wegfahrsperre (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Assistenz-Paket
Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden			
 Karosserie außen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Türeinstieg Vorne - Links	Beschädigt	Smart Repair
2.	Tür Vorne - Links	Beschädigt	Sanft Instandsetzen
3.	Dachrahmen - Links	2 Dellen	Sanft Instandsetzen
4.	Dach	2 Dellen	Sanft Instandsetzen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis

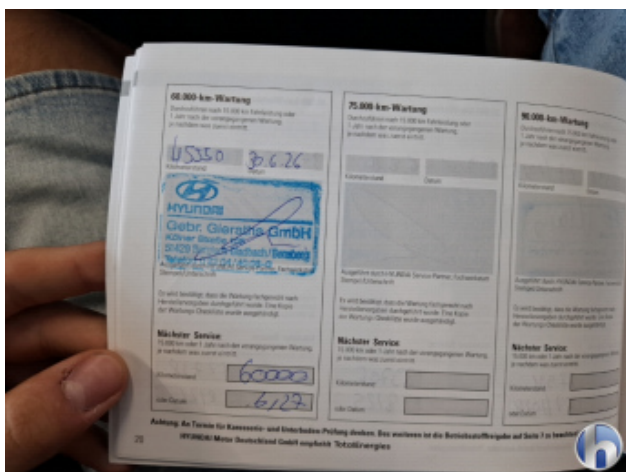

Serviceheft/Nachweis

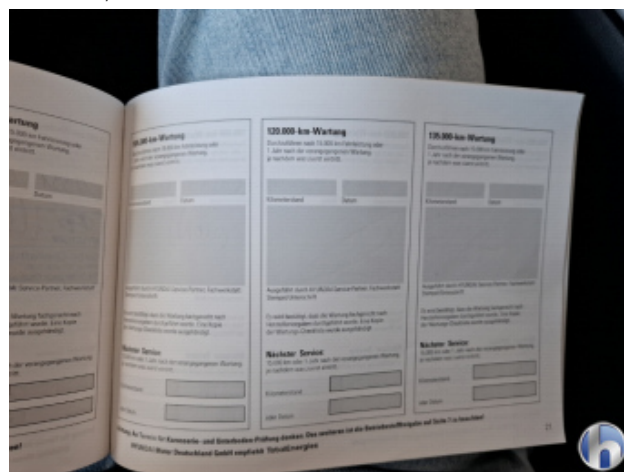

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



1. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



1. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



1. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



2. Tür Vorne - Links
Beschädigt - Sanft Instandsetzen




2. Tür Vorne - Links
Beschädigt - Sanft Instandsetzen



2. Tür Vorne - Links
Beschädigt - Sanft Instandsetzen



3. Dachrahmen - Links
2 Dellen - Sanft Instandsetzen

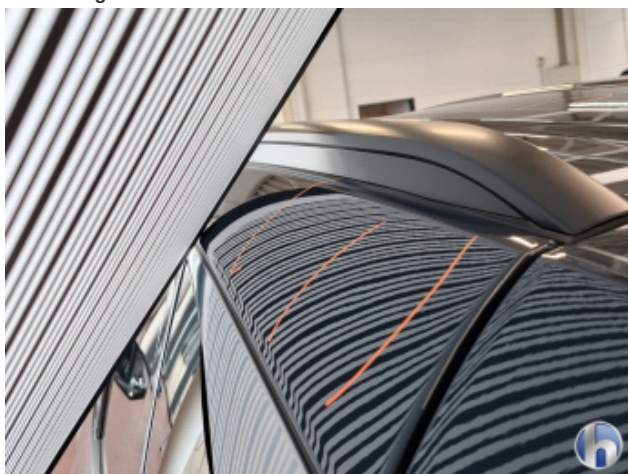


3. Dachrahmen - Links
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



4. Dach
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



4. Dach
2 Dellen - Sanft Instandsetzen

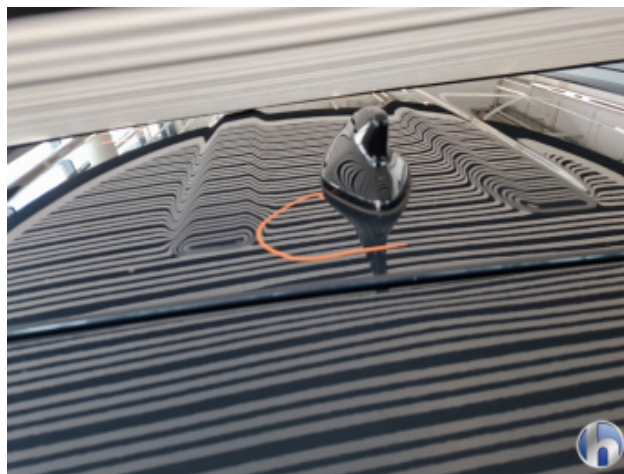

4. Dach
2 Dellen - Sanft Instandsetzen



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter