

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

2217NKC / WBY51GM0905566567 / 5566567

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	7.225

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	2	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

2217NKC   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	18/05/2026	RaC:	BMW IBERICA
Comentarios:	vh incorpora un cable de carga rápido		

## Daños no valorables:

2217NKC   COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
2217NKC   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,82	40,00	526,31 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Piloto intermitente retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.		0,00	0,00		9,62 €
6. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		2.33 h.	0.75 h.	3,18	0,00		121,76 €
7. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR	0.50 h.	1.00 h.	0.92 h.	3,90	0,00		97,07 €
8. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03 €
9. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03 €
10. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.58 h.	10,93	0,00		117,96 €
11. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.58 h.	10,93	0,00		117,96 €
12. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada	REPARAR	0.20 h.		2.83 h.	11,99	0,00		128,64 €
13. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
14. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
15. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €
16. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €
17. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
18. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
19. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
20. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
21. Moldura dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
22. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>1893,28 €</b>

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

2217NKC   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,69 h.	334,53 €
Total material pintura	-	73,79 €
Total Mano de Obra Pintura	17,42 h.	670,66 €
Total Recambios	-	545,06 €
Descuento recambios aplicado	-	304,84 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	269,25 €







X2

eDrive20

2217 NKC










Valores desde indiv.

2.4 kWh/h



Total 7225 km → | 7219.5 km ←

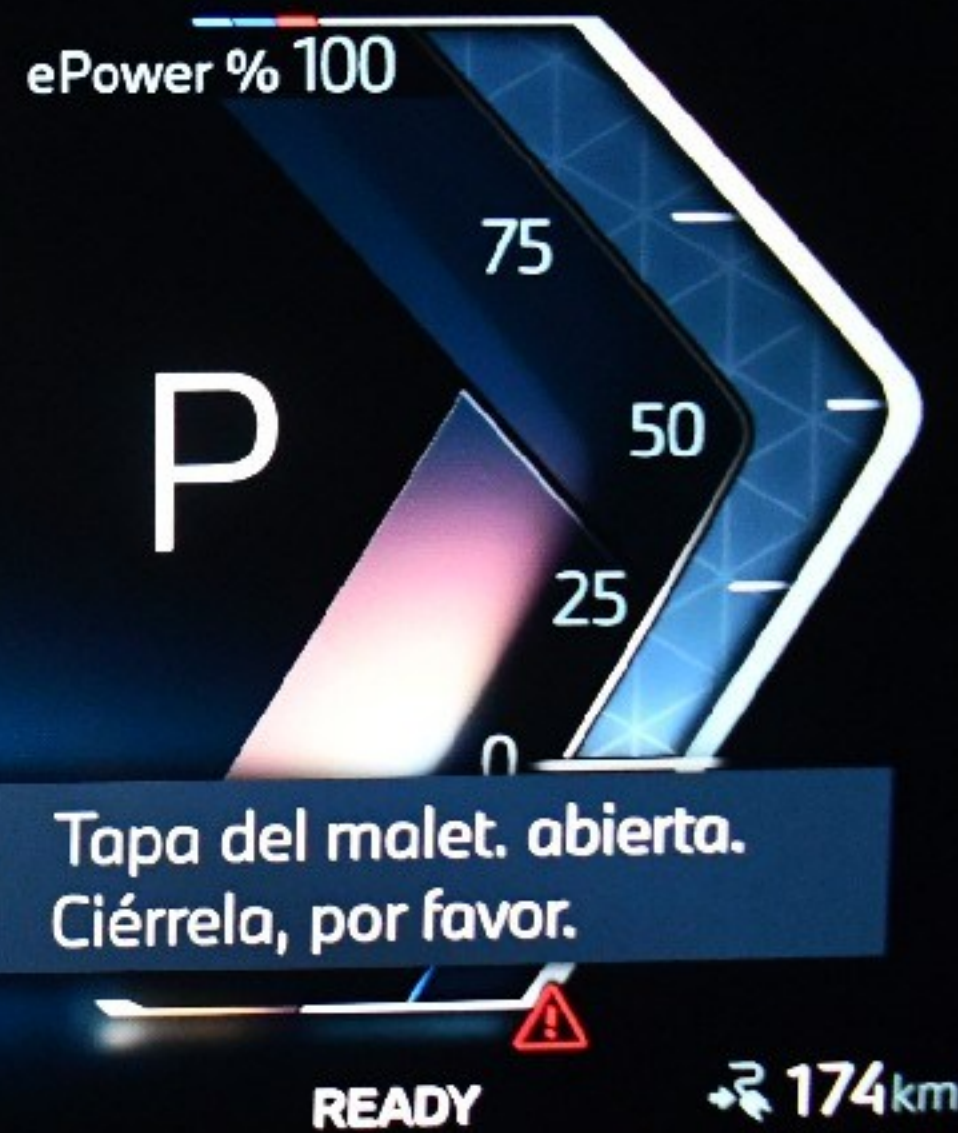

**i** Tapa del malet. abierta.  
Ciérrela, por favor.

CHECK-CONTROL

LOS40 UR 15:13

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

i Tapa del malet. abierta. Ciérrelo, por favor.



MEDIA

TEL

NAV



MAX A/C

LOW



MAX A/C


LOW



MAX

REAR



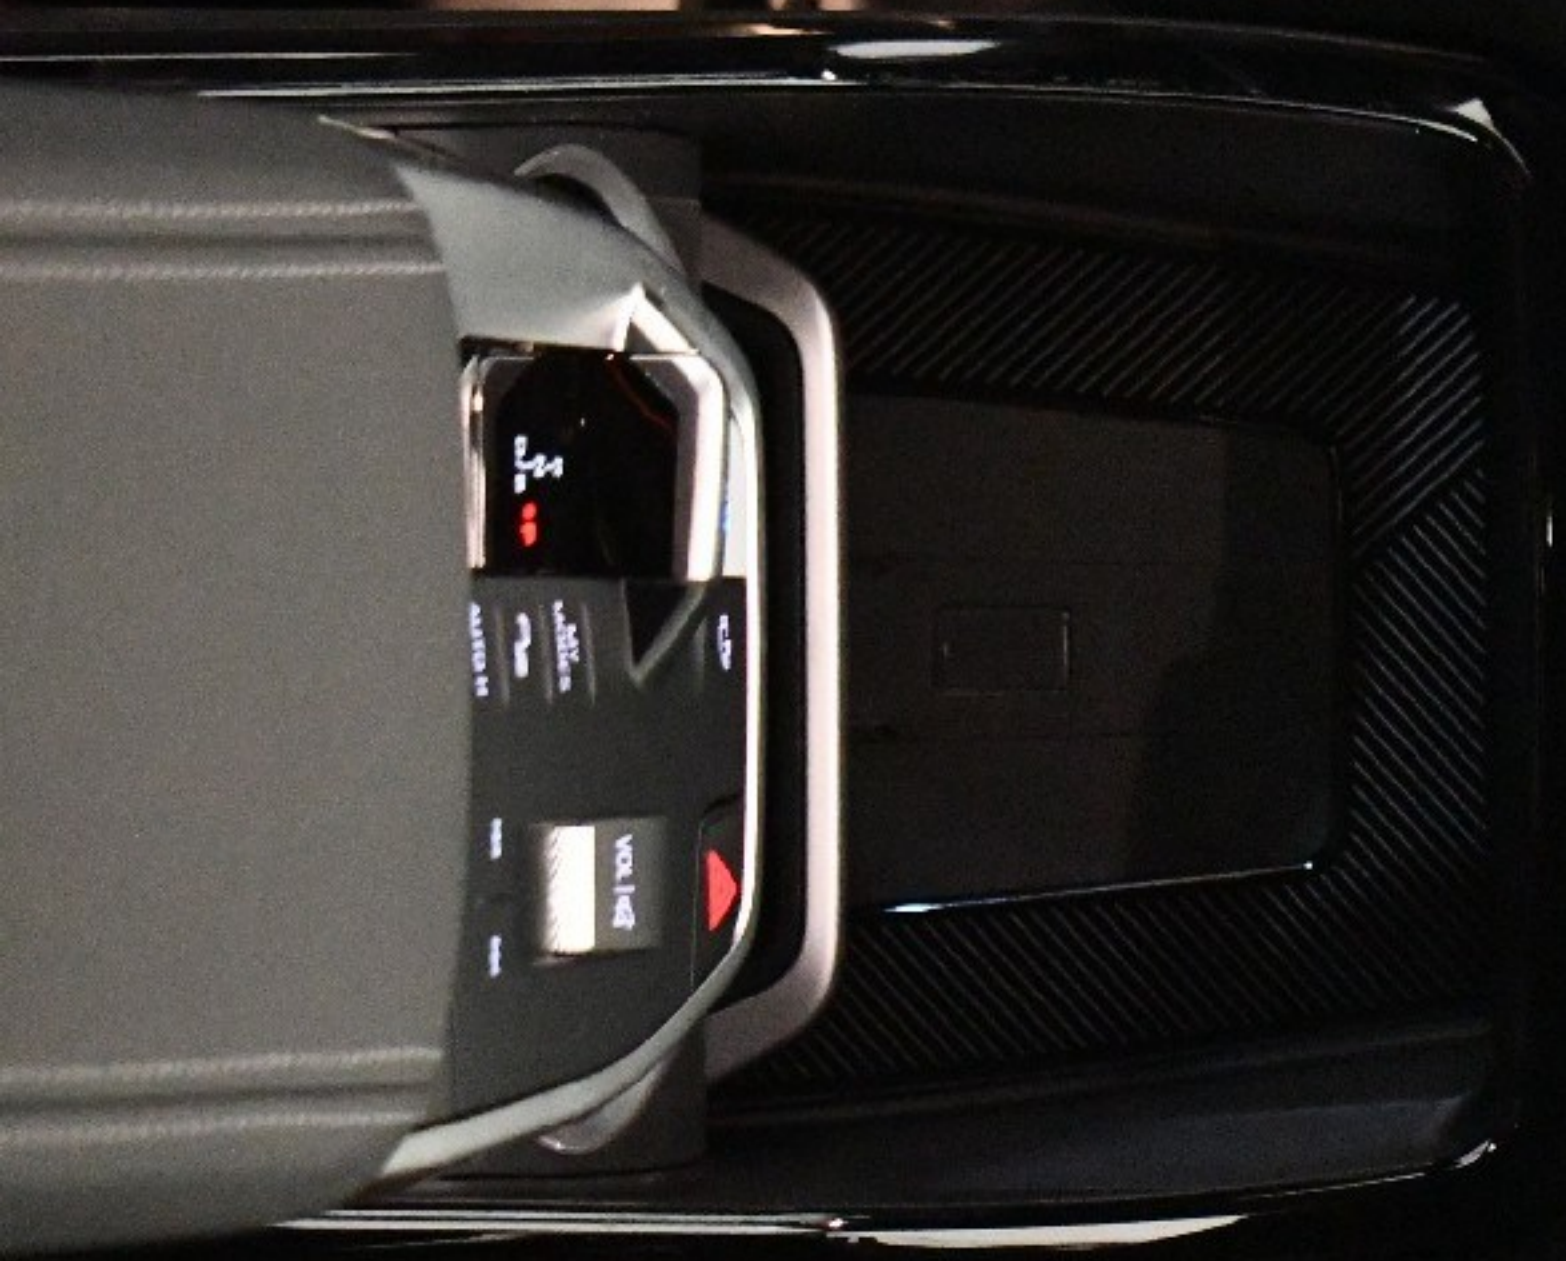





BMW 

BMW  
V16 C30


©WBV5 1GM0905566567©







↶  
MEDIA  
TEL  
NAV

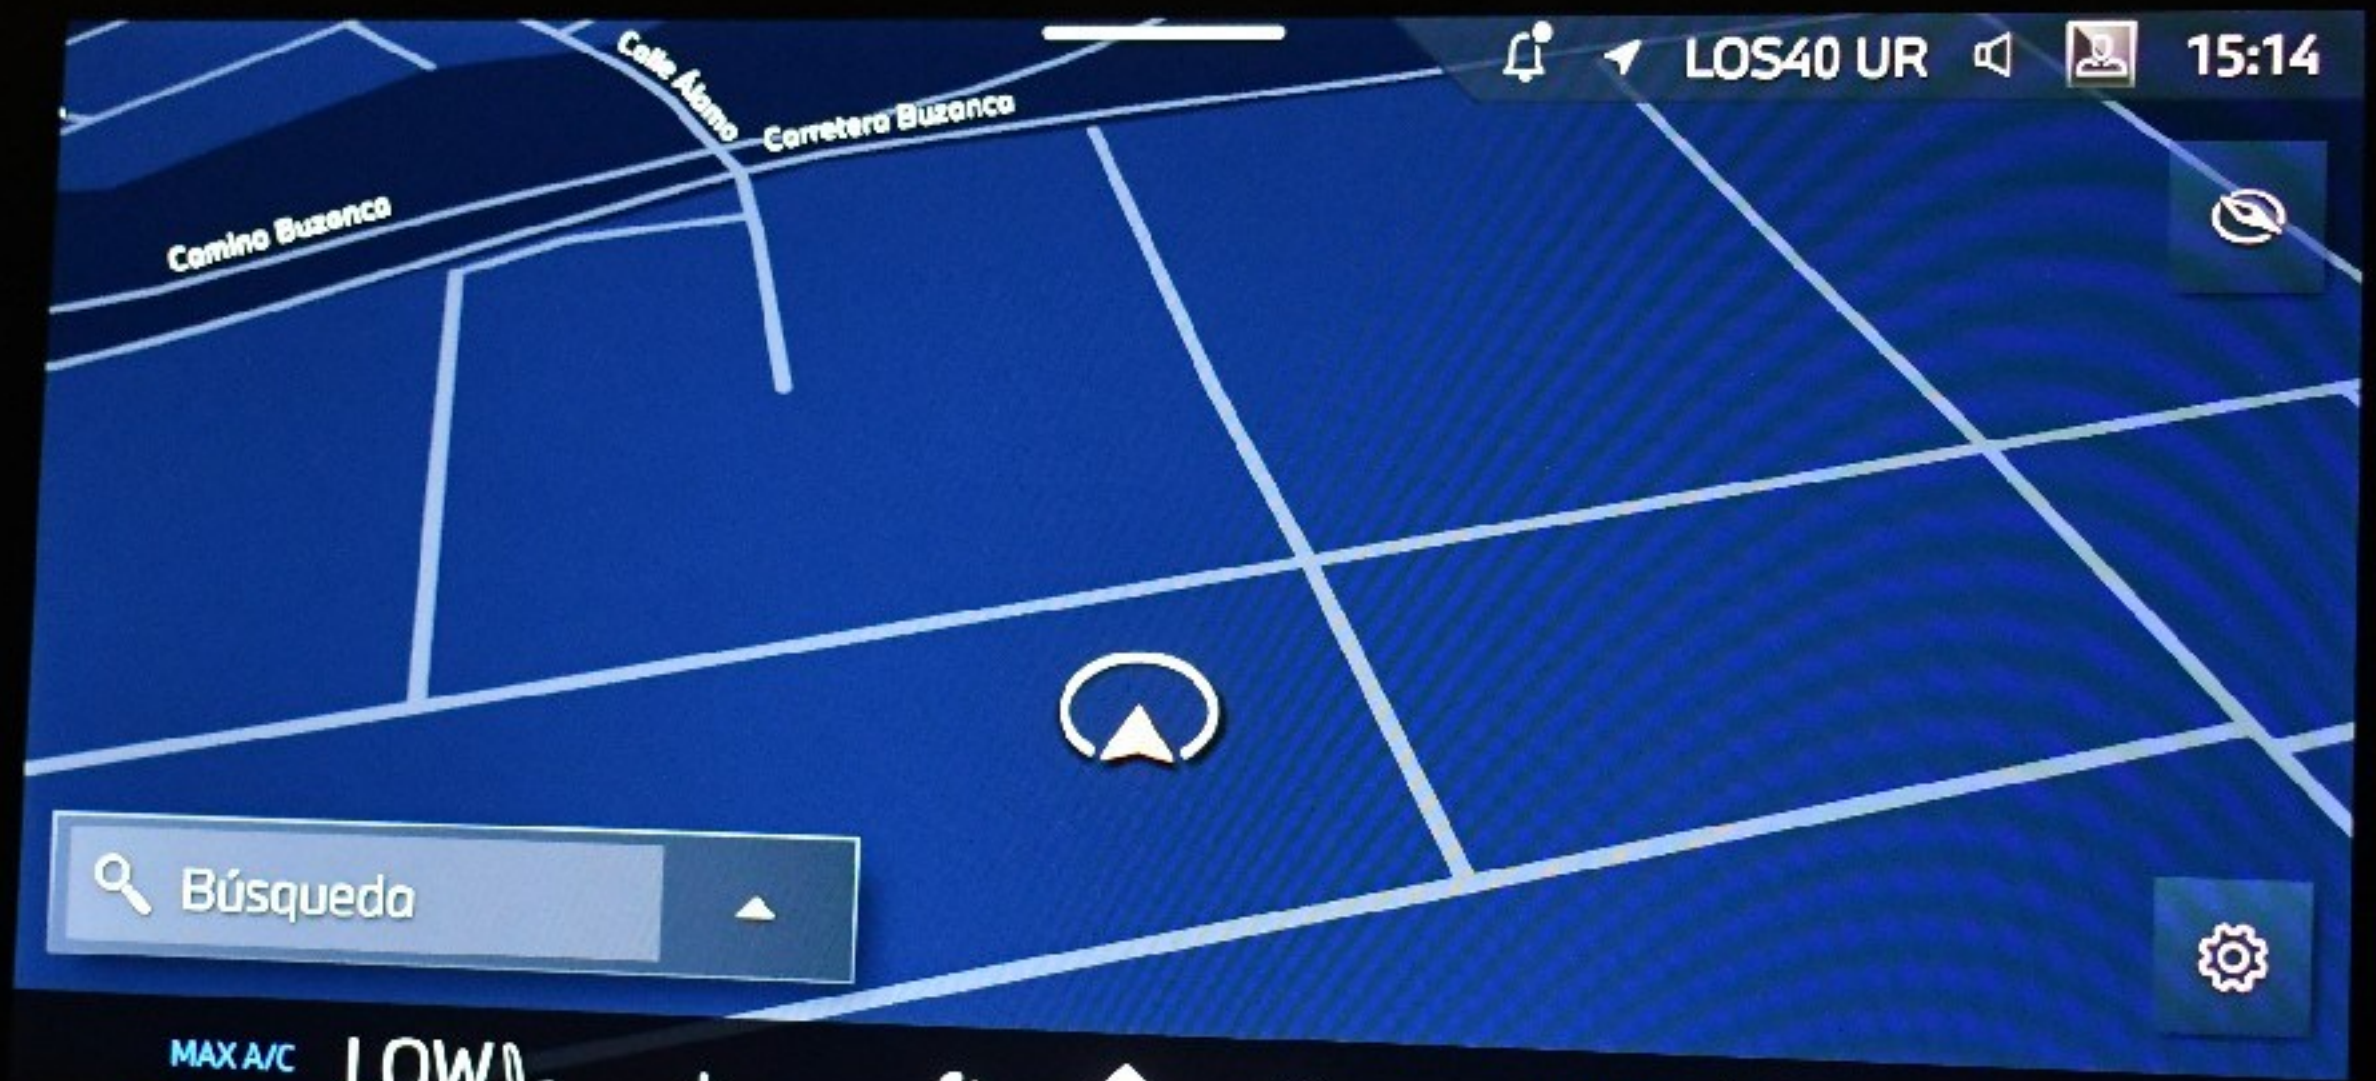

MAX A/C LOW ↙ +    🌀    🏠    🗄    MAX A/C LOW ↙ +

MAY



10

km/h  
0



Puerta abierta.



5.19

inch/mm

OFF ON ZERO



6.26

inch/mm

OFF

ON

ZERO



6.03

OFF ON ZERO

Inch/mm



6.19

Inch/mm

OFF ON ZERO





























2217 NK C









0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
COX ALTERNATIVE



Faint, illegible text on the floor mat, possibly a manufacturer's name or model information.



III

Manheim  
COOL AUTOMOBILE





BRIDGESTONE

Mannem  
1000110





185  
E

2217

Manheim  
COX & COMPANY