

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: TOYOTA Proace City 1,5-I-D-4D 75kW L1 Meister Kasten-Lieferwagen 4-türig 1499 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	K -FN 0127	Fahrgestell-Nummer:	YAREFYHT2GJ084413
Vertrags-Nummer:	56123087	Erstzulassung:	07.03.2024
Internes KZ:	15149354	Kilometer-Stand:	36739
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

TOYOTA Proace City 1,5-I-D-4D 75kW L1 Meister Kasten-Lieferwagen 4-türig 1499 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Icewhite (weiss)

Polsterung: Stoff Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 25.774,79

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverte, Fahrersitz Lordosenstütze manuell	0,00
Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, SONSTIGE AUSSTATTUNGEN	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Dieses Lagerfahrzeug besitzt eine Tageszulassung, welche auf unseren Partnerhändler erfolgt ist.	0,00
Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC), Start-/Stop-Automatik, EXTERIEUR	0,00
INTERIEUR, Stoff schwarz, 3-Sitzer, Klimaanlage manuell, LICHT & SICHT, TECHNIK & SICHERHEIT	0,00
MODELLJAHR AUF ANFRAGE	0,00
Parksensoren vorne, Toter-Winkel-Warner, AUDIO & KOMMUNIKATION, Bluetooth Freisprecheinrichtung	0,00
Proace City 15 D-4D 75 KW (102 PS) Start/Stop L1 verblec	0,00
Schaltgetriebe, HIGHLIGHTS & PAKETE, Comfort-Paket, ASSISTENZSYSTEME, Geschwindigkeitsregelanlage	0,00
Wartungsintervall und Garantie-Laufzeit beginnen mit der Erstzulassung des Fahrzeuges.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 25.774,79

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 30.672,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 30.672,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	TOYOTA Proace City 1,5-I-D-4D 75kW L1 Meister Kasten-Lieferwagen4-türig 1499 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	75 / 102	Hubraum:	1499
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	143
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,500	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	172	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1320	zul. Gewicht (kg):	2000

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 56123087
Amtliches Kennzeichen: K -FN 0127
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

TOYOTA Proace City 1,5-I-D-4D 75kW L1 Meister Kasten-Lieferwagen4-türig 1499 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang
Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 56123087
Amtliches Kennzeichen: K -FN 0127
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

TOYOTA Proace City 1,5-I-D-4D 75kW L1 Meister Kasten-Lieferwagen4-türig 1499 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE

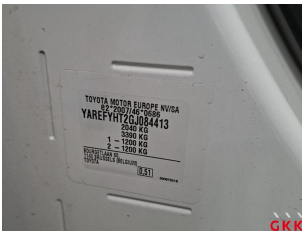

Vorgang	
Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	24.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	25.06.2026
Referenznummern	0031209917 - 0056123087

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen	K-FN 127	Fzg.-Ident.-Nummer	YAREFYHT2GJ084413
Fabrikat	Toyota	1. Zulassung	07.03.2024
Typ	Proace City 1,5-l-D-4D L1 Meister	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Icewhite - Uni
Laufleistung abgelesen	36.739 km	Sitzplätze	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Transporter, 5 Türier
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 75 KW
Fahrzeugdaten wurden teilweise durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H	4 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H	4 mm
Reservebereifung: ohne					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: Unfallschaden Heck. Kennzeichen demontiert. Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor. Die Batterie ist entladen. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 1 Hauptschlüssel vorhanden. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich. Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| ✓ Antilockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverte, | ✓ Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel elektrisch |
| Fahrersitz Lordosenstütze manuell | einstellbar, SONSTIGE AUSSTATTUNGEN |
| ✓ Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist | ✓ Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind |
| eine Änderung der Ausstattung nicht möglich | vorbehalten |
| ✓ Dieses Lagerfahrzeug besitzt eine Tageszulassung, welche | ✓ Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC), Start-/Stop-Automatik, |
| auf unseren Partnerhändler erfolgt ist | EXTERIEUR |
| ✓ INTERIEUR, Stoff schwarz, 3-Sitzer, Klimaanlage manuell, | ✓ MODELLJAHR AUF ANFRAGE |
| LICHT & SICHT, TECHNIK & SICHERHEIT | |
| ✓ Parksensoren vorne, Toter-Winkel-Warner, AUDIO & | ✓ Proace City 15 D-4D 75 KW (102 PS) Start/Stop L1 verblec |
| KOMMUNIKATION, Bluetooth Freisprecheinrichtung | |
| ✓ Schaltgetriebe, HIGHLIGHTS & PAKETE, Comfort-Paket, | ✓ Wartungsintervall und Garantie-Laufzeit beginnen mit der |
| ASSISTENZSYSTEME, Geschwindigkeitsregelanlage | Erstzulassung des Fahrzeuges |
| ✓ Fahrzeugpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) | |

Zustand / Beschädigungen		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger vorne Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	43,74 €	43,74 €
Stoßfänger vorne Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	320,58 €	224,41 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26)	741,72 €	597,95 €
Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 48, Bild 49)	105,00 €	105,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Seitenwand rechts, Harzanhaftungen/-rückstände, aufbereiten (Bild 39, Bild 40)	72,90 €	72,90 €
Schweller rechts, beschädigt, Smartrepair (Bild 43, Bild 44, Bild 45)	250,80 €	250,80 €
Schiebetür rechts, verkratzt, lackieren (Bild 41, Bild 42)	476,88 €	333,82 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Hecktür rechts innen, beschädigt, Smartrepair (Bild 31, Bild 32)	250,80 €	250,80 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Reifen vorne rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 46, Bild 47)	192,00 €	192,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Kombiinstrument Motorkontrollleuchte, aktiv, prüfen (Bild 15)	105,00 €	105,00 €
Kombiinstrument Reifendruckkontrolle, aktiv, prüfen (Bild 14)	52,50 €	52,50 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen (Bild 18)	647,72 €	647,72 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Kühlsystem Kühlmittelstand, unter Minimum, prüfen (Bild 17)	52,50 €	52,50 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	130,00 €	130,00 €
Inspektion groß Kleintransporter, fällig, durchführen (Bild 13)	531,81 €	531,81 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 27, Bild 28)	105,00 €	105,00 €
Fahrzeug Batterie, entladen, ersetzen (Bild 16)	187,04 €	187,04 €
Fahrzeug Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 33, Bild 34, Bild 35, Bild 36, Bild 37, Bild 38)	2403,59 €	2403,59 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Laderaum, Hinterlassenschaften entsorgen (Bild 29, Bild 30)	200,00 €	200,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 247,86 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	6.869,58 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	6.486,58 €
Händlereinkaufspreis	6.850,00 €
Händlerverkaufspreis	8.075,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 49 Fotos.

El Bassyouni, Bassam Khalil

Der Sachverständige, 29.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage

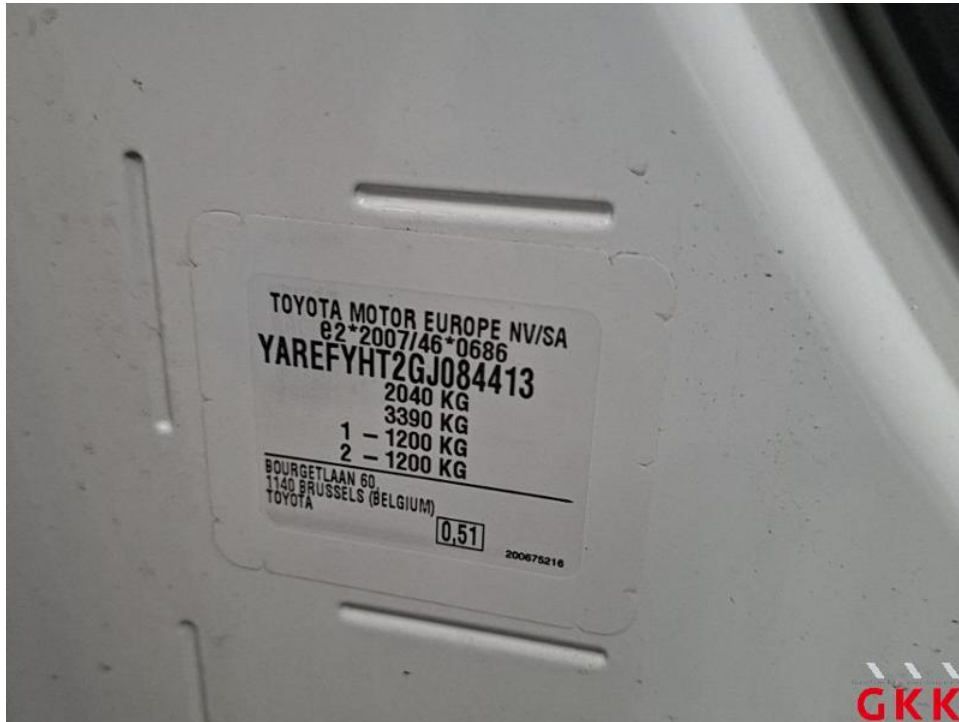


Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

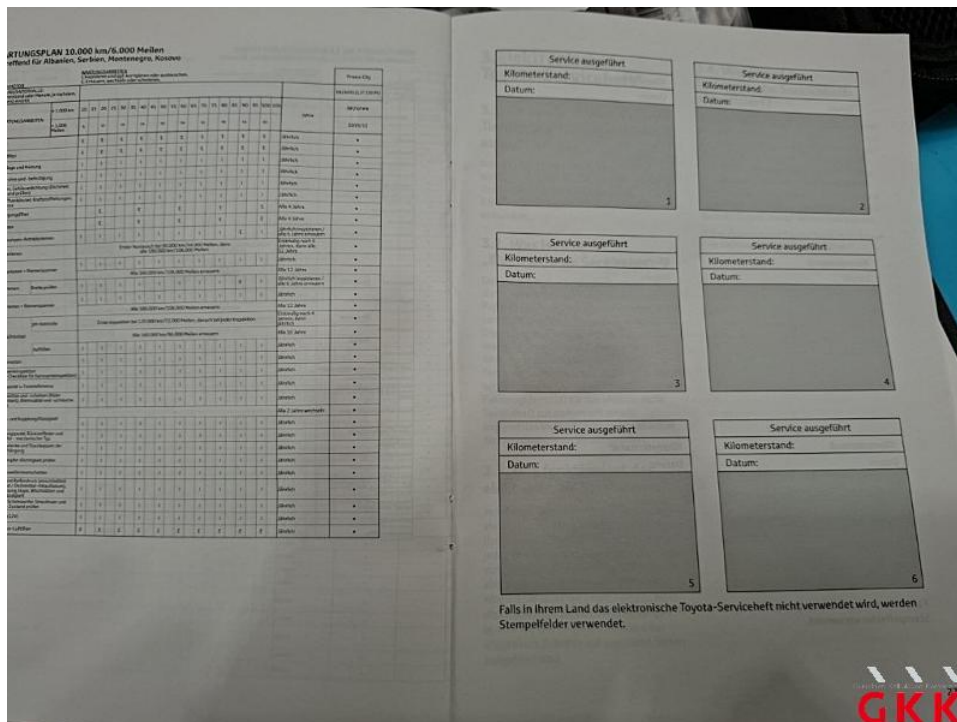


Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Inspektion groß, Kleintransporter, fällig, durchführen



Bild 14. Kombiinstrument, Reifendruckkontrolle, aktiv, prüfen

Fotoanlage



Bild 15. Kombiinstrument, Motorkontrollleuchte, aktiv, prüfen



Bild 16. Fahrzeug, Batterie, entladen, ersetzen

Fotoanlage

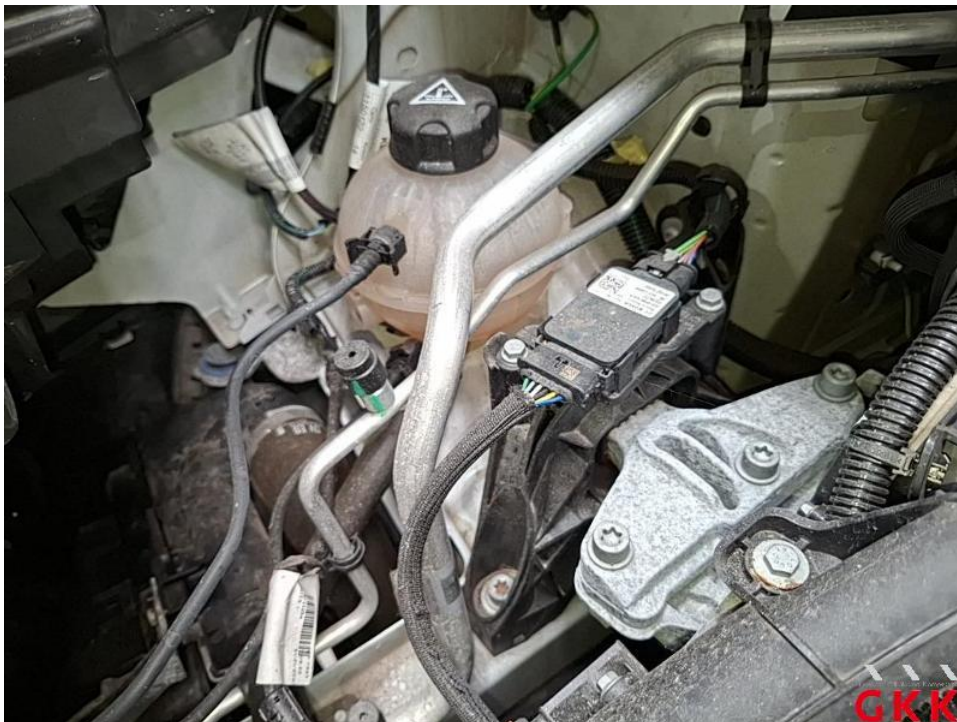


Bild 17. Kühlsystem, Kühlmittelstand, unter Minimum, prüfen



Bild 18. Schließanlage, Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 20. Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 21. Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 22. Stoßfänger vorne, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Stoßfänger vorne, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren

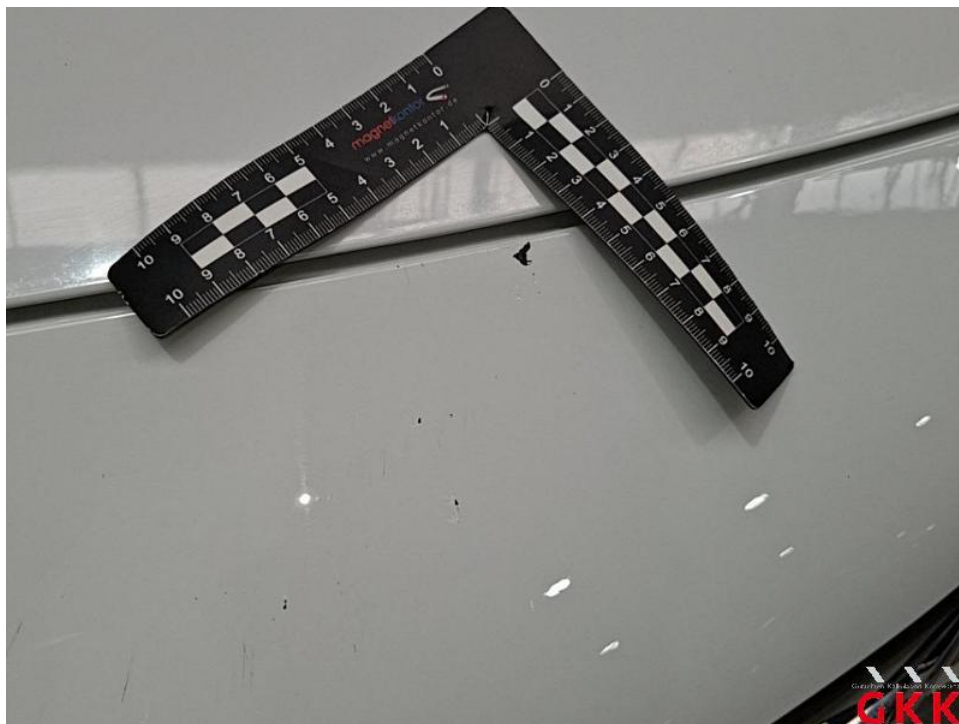


Bild 24. Stoßfänger vorne, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 28. Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage

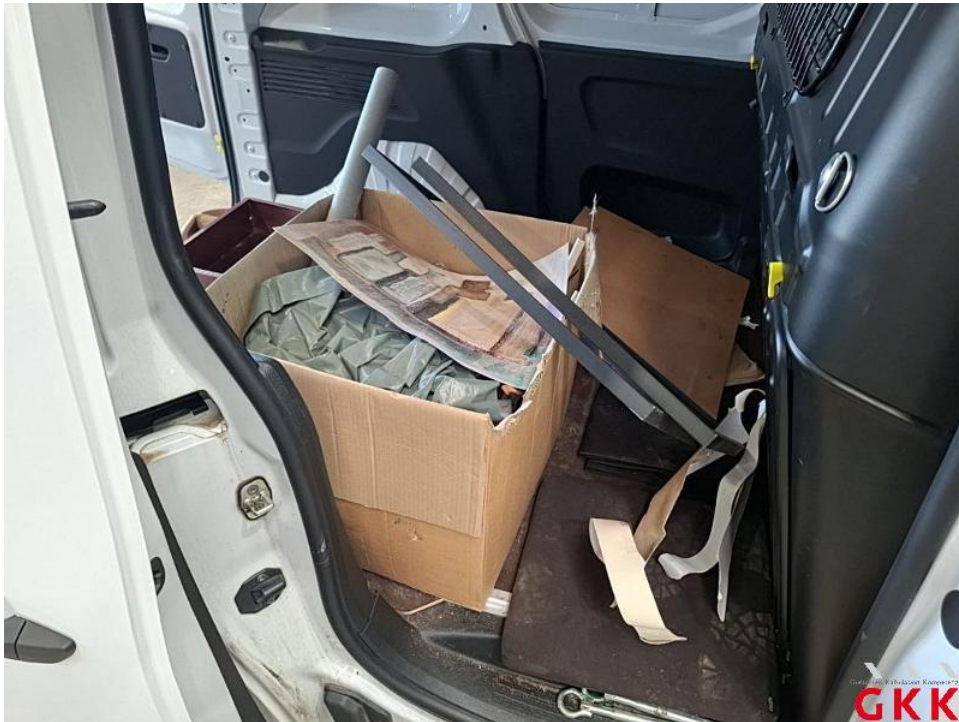


Bild 29. Laderaum, Hinterlassenschaften entsorgen



Bild 30. Laderaum, Hinterlassenschaften entsorgen

Fotoanlage



Bild 31. Hecktür rechts, innen, beschädigt, Smartrepair



Bild 32. Hecktür rechts, innen, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 33. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 34. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 35. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 36. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 37. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 38. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 39. Seitenwand rechts, Harzanhaftungen/-rückstände, aufbereiten



Bild 40. Seitenwand rechts, Harzanhaftungen/-rückstände, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 41. Schiebetür rechts, verkratzt, lackieren



Bild 42. Schiebetür rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 43. Schweller rechts, beschädigt, Smartrepair



Bild 44. Schweller rechts, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 45. Schweller rechts, beschädigt, Smartrepair



Bild 46. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 48. Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage

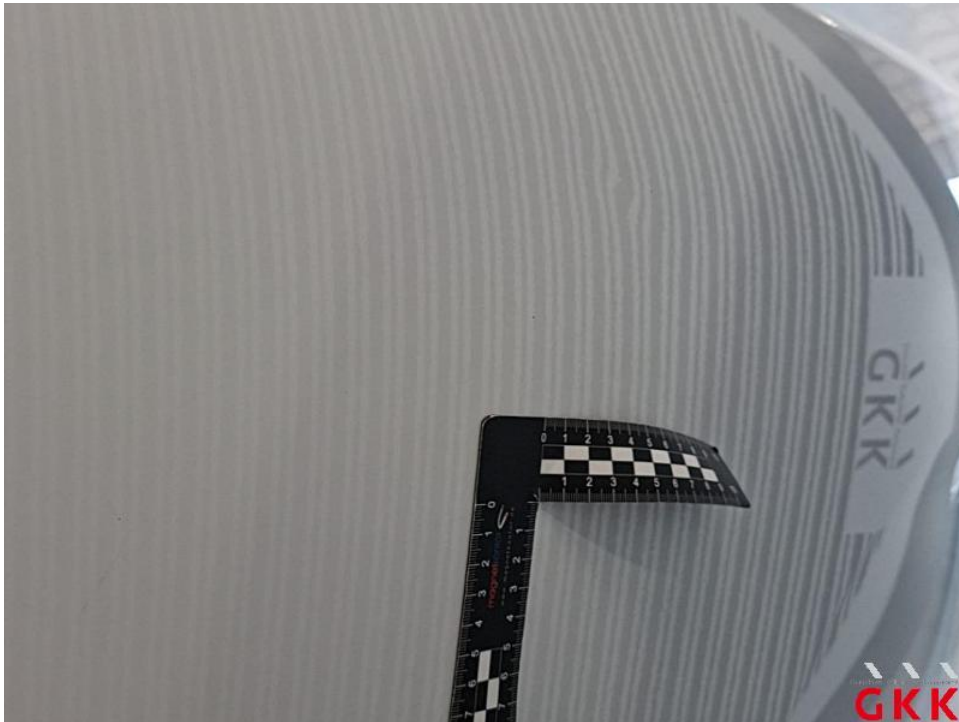


Bild 49. Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken