

GKK Gutachten GmbH  
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
www.gkk-gutachten.de  
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



| Vorgang                                                                                          |                                            |                                                                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ihr Auftrag vom                                                                                  |                                            | 17.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG |                    |
| Besichtigungsort                                                                                 |                                            | 36272 Niederaula, Industriestraße 11                                |                    |
| Besichtigungsdatum                                                                               |                                            | 29.07.2026                                                          |                    |
| Referenznummern                                                                                  |                                            | 0002073971                                                          |                    |
|                                                                                                  |                                            |                                                                     |                    |
| Fahrzeugdaten / Technische Daten                                                                 |                                            |                                                                     |                    |
| Fahrzeugident.-Nr.                                                                               |                                            | W0VZT8GPXN1048791                                                   |                    |
| Fahrzeugart                                                                                      | PKW - Kombilimousine                       | Farbton / Lackart                                                   | Grau / Metallic    |
| Hersteller                                                                                       | Opel                                       | Nächste HU                                                          | keine Angabe       |
| Typ / Verkaufsbez.                                                                               | Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Business | Laufleistung abgelesen                                              | 52.496 km          |
| Erstzulassung                                                                                    | 26.06.2023                                 | Emissionsklasse                                                     | keine Angabe       |
| Getriebe / Gänge                                                                                 | Automatik / 8                              | Sitzplätze / Türen                                                  | 5 / 5              |
| Achsen / angetrieben                                                                             | 2 / 1                                      | Anzahl Besitzer                                                     | unbekannt          |
| Motorart                                                                                         | Reihenmotor / Diesel                       | Hubraum / Nennleistung                                              | 1.995 ccm / 128 KW |
| Antriebsart                                                                                      | Frontantrieb                               |                                                                     |                    |
| Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt. |                                            |                                                                     |                    |

| Montierte Räder:          |              |                 |             |               |             |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|
| Position                  | Reifenart    | Felgenart       | Hersteller  | Dimension     | Profiltiefe |
| vorn links                | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 225/55R17 97W | 5 mm        |
| vorn rechts               | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 225/55R17 97W | 5 mm        |
| hinten rechts             | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 225/55R17 97W | 7 mm        |
| hinten links              | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 225/55R17 97W | 7 mm        |
| Reservebereifung: TireFit |              |                 |             |               |             |
| Beiliegende Räder:        |              |                 |             |               |             |
| Position                  | Reifenart    | Felgenart       | Hersteller  | Dimension     | Profiltiefe |
| Rad 1                     | Winterreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 225/55R17 97H | 7 mm        |
| Rad 2                     | Winterreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 225/55R17 97H | 7 mm        |
| Rad 3                     | Winterreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 225/55R17 97H | 5 mm        |
| Rad 4                     | Winterreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 225/55R17 97H | 5 mm        |

| Allgemeines / Zustand                 |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| ✓ Fahrzeug ist fahrbereit             | ✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt     |
| ✗ Fahrzeug ist zugelassen             | ✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| ✓ Batterie ist betriebsbereit         | ✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✗ Serviceheft vorhanden               | ✓ Rangierfahrt durchgeführt.           |
| ✗ Probefahrt durchgeführt.            | ✗ Ladekabel vorhanden                  |
| ✓ Anhängerkupplung vorhanden          | ✗ Bordwerkzeug vorhanden               |
| Keine Kundendienstnachweise vorhanden |                                        |

| Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten   |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ✓ Motor startet eigenständig           | ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig                       |
| ✓ Lichtanlage funktionsfähig           | ⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig                 |
| ✓ Fensterheber funktionsfähig          | ✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| ✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen |                                                           |

| Fahrzeugzustand |          |
|-----------------|----------|
| ✗ verschmutzt   | ✗ nass   |
| ✗ Eis           | ✗ Schnee |

| Fahrzeugstandort                  |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| ✗ unzureichende Lichtverhältnisse | ✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| ✗ Dunkelheit                      | ✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich      |

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ⊖ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

| Vorschaden          | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Keine festgestellt. |                                                    |              |

| Anmerkungen |
|-------------|
|             |

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

### Serienausstattung

|                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte              | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                                       |
| Anti-Blockier-System (ABS)                        | Antriebsart: Frontantrieb                                           |
| Audiobedienung am Lenkrad                         | Audiosystem Multimedia                                              |
| Ausstattungs-Niveau M                             | Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar   |
| Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend    | Bremsassistent                                                      |
| DAB-Tuner (Radioempfang digital)                  | Dach, Design-Ausführung (Chrom)                                     |
| Drehzahlmesser                                    | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                                |
| Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)         | Elektron. Traktionskontrolle                                        |
| Fahrassistenz-System: Abstandswarner              | Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) |
| Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent          | Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent                            |
| Fensterheber elektrisch hinten                    | Feststellbremse elektrisch                                          |
| Freisprecheinrichtung Bluetooth                   | Frontkamera                                                         |
| Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung      | Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung                            |
| Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube         | Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                             |
| Getriebe 6-Gang                                   | Heckleuchten LED                                                    |
| Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung        | Innenausstattung: Dekorleisten Parallax                             |
| Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz       | Karosserie: 5-türig                                                 |
| Kindersicherung                                   | Klimaanlage                                                         |
| Kopf-Airbag-System                                | Lenkrad (Leder 3-Speichen)                                          |
| Motor 1,4 Ltr. - 107 kW Turbo (F 14 SHT / L3T)    | Reifendruckwarner                                                   |
| Scheibenwischer mit Regensensor                   | Scheinwerfer LED                                                    |
| Seitenairbag vorn                                 | Sicht-Paket                                                         |
| Stahlfelgen 7x17 (Design- / Strukturrad, Bicolor) | Tagfahrlicht LED                                                    |
| Türgriffe außen Wagenfarbe                        | Wegfahrsperre                                                       |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung             |                                                                     |

### Wertbeeinflussende Faktoren

| <b>Dach</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                         | Reparaturkosten | MW        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 14, Bild 15, Bild 16)                | 150,00 €        | 150,00 €  |
| <b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                 | Reparaturkosten | MW        |
| Schweller rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 23, Bild 24, Bild 25)                       | 3171,16 €       | 2061,25 € |
| <b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                         | Reparaturkosten | MW        |
| Heckklappe, beschädigt, kalt drücken (Bild 26, Bild 27, Bild 28)                         | 80,00 €         | 80,00 €   |
| <b>Zubehör, Bordwerkzeug</b> (Angaben ohne MwSt.)                                        | Reparaturkosten | MW        |
| Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen                                           | 15,00 €         | 15,00 €   |
| Bordmappe Serviceheft, fehlt, ersetzen                                                   | 12,00 €         | 12,00 €   |
| <b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                    | Reparaturkosten | MW        |
| HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen       | 132,77 €        | 132,77 €  |
| Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen              | 647,29 €        | 647,29 €  |
| Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 17, Bild 18, Bild 19)       | 239,28 €        | 239,28 €  |
| <b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)                                               | Reparaturkosten | MW        |
| Tür hinten rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair (Bild 20, Bild 21, Bild 22) | 100,00 €        | 100,00 €  |

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

### Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Reparaturkosten</b>      | <b>4.547,50 €</b> |
| <b>Minderwert</b>           | <b>3.437,59 €</b> |
| <b>Händlereinkaufspreis</b> | <b>8.025,00 €</b> |
| <b>Händlerverkaufspreis</b> | <b>9.450,00 €</b> |

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

### Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 28 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 31.07.2026

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2



## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6



## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8



## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage

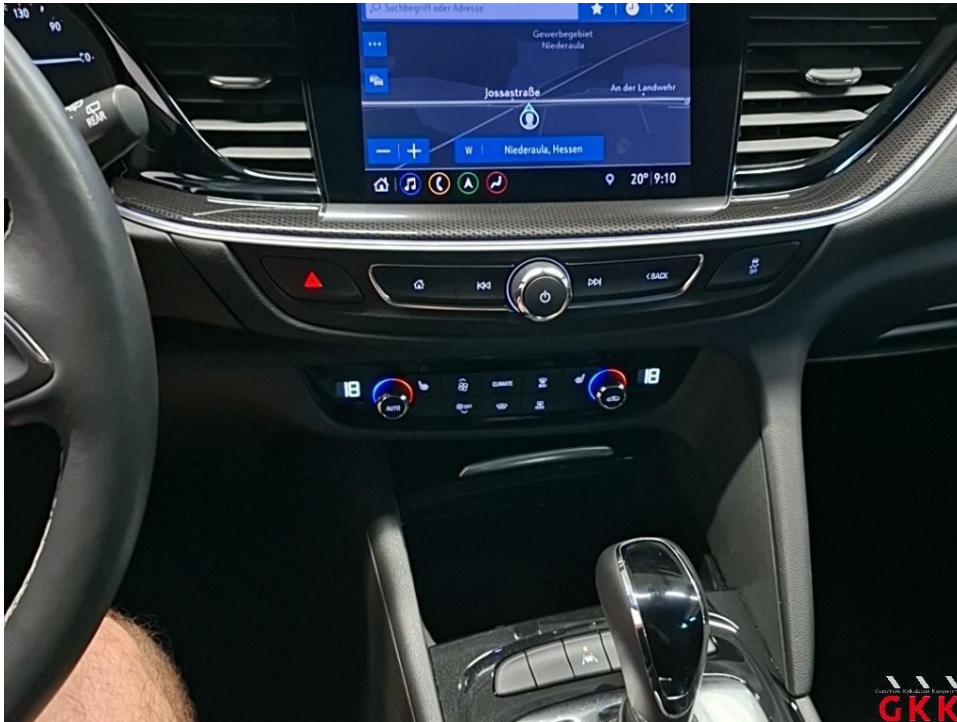


Bild 11

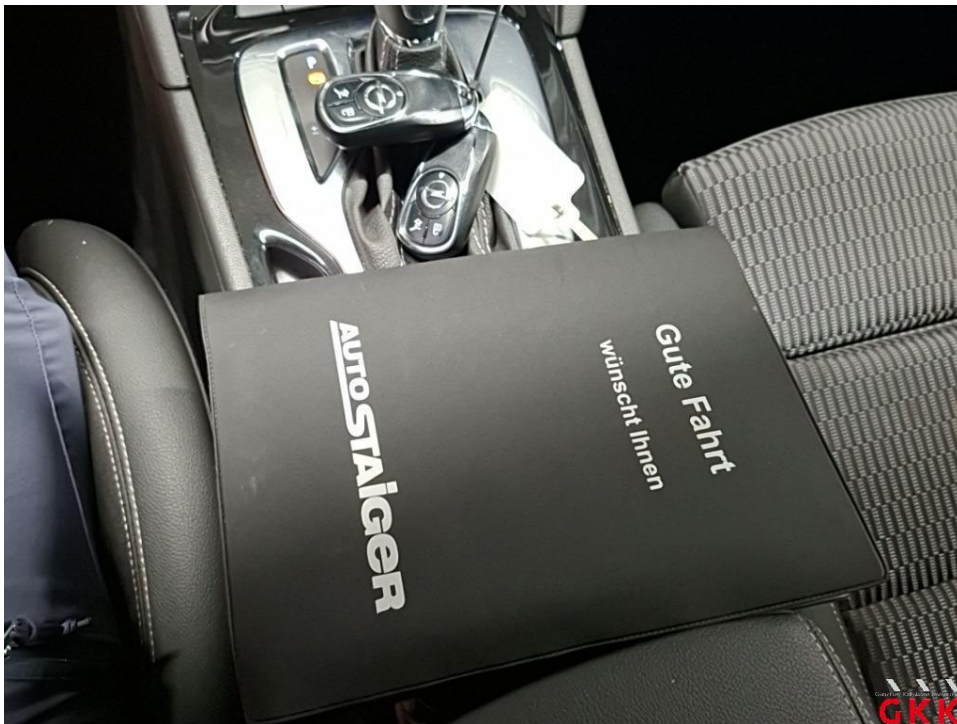


Bild 12



## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken



## Fotoanlage



Bild 15 Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken

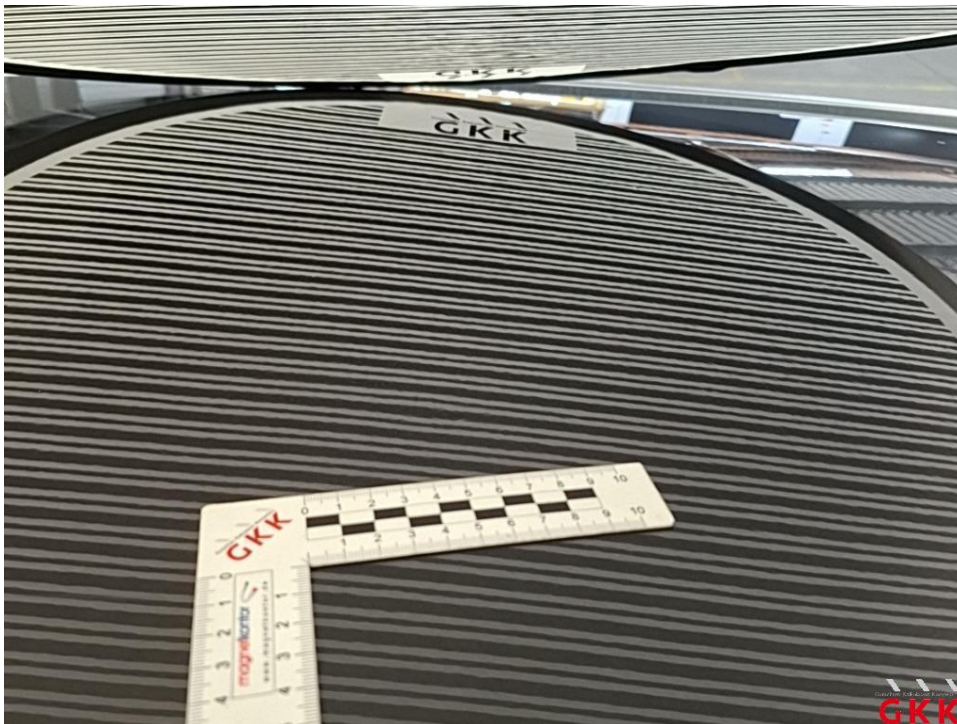


Bild 16 Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken

## Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 18 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



## Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 20 Tür hinten rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair



## Fotoanlage



Bild 21 Tür hinten rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair



Bild 22 Tür hinten rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 23 Schweller rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Schweller rechts, beschädigt, ersetzen



## Fotoanlage



Bild 25 Schweller rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Heckklappe, beschädigt, kalt drücken



## Fotoanlage



Bild 27 Heckklappe, beschädigt, kalt drücken



Bild 28 Heckklappe, beschädigt, kalt drücken