



# Wertgutachten

Protokollnummer: 46365144  
Auftrags-Nr / Referenz:  
Besichtigungsdatum: 07.07.2026  
Sachverständiger: Christian Kabbeck  
Besichtigung durch: S. Krüger

## Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Vito		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	W1VVLCEZ7S4433356
Erstzulassung	23.10.2024	Laufleistung (abgelesen)	21.479 km
HSN/TSN	2222 / BBJ 09286	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik (Getriebe Automati...
Farbe	ARKTIKWEISS	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	120 kW / 1.950 ccm	Nächste HU	
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	-358 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.800 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	3 / 4

## Wertgutachten

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	9mm / 9mm	i.O.
2	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ausstattung

Serienausstattung: FY7 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung, 3. Bremsleuchte, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Antriebsart: Heckantrieb, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Außentemperaturanzeige, MX0 BlueEfficiency-Paket, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), Drehzahlmesser, LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, BA3 Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenten-System: Pannenmanagement, Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektr. mit KomfortschlieÙung, M60 Generator 250 A, MK8 Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), Getränkehalter vorn, F66 Handschuhfach abschließbar, ZM0 Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempomat), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, F3Z KomfortschlieÙung, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB5 Kraftstofftank: 70 Ltr., CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Leuchtweitenregelung, Z41 LKW-Zulassung, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, XM7 Modellpflege (2) mit Code, MU4 Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25'), Z3K Pro, IN3 Radstand 3430 mm, RD8 Radvollabdeckung, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, FR8 Rückfahrkamera, MT5 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung elektro-mechanisch, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF4



Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma, SB1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, SE5 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung, RS7 Stahlfelgen 6,5x17, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, H20 Wärmeschutzverglasung, XG6 Zul. Gesamtgewicht 2,80 t, EL8 Zweibege Lautsprecher vorn

Sonderausstattung: QA4 Anhängelast 2500 kg, Q50 Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar, EY2 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, B25 Feststellbremse elektrisch, V3L Fußmatten Allwetter, W54 Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad), BH1 Hold-Funktion, V43 Holzfußboden im Laderaum, LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, LC2 Laderaumleuchte LED, D51 Laderaumtrennwand mit Fenster, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, F48 Scheibenwaschanlage beheizt, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, SH2 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite, SH1 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz, F2W Winter-Paket

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern	77,00 €
2	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair	100,00 €
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	550,00 €
4	Karosserie	A-Säule links (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S2)	559,00 €
Summe (netto)			1.286,00 €

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

## Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

## Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Schadenhöhe (netto)
1	Front, Seite links, Seite rechts	8.847,50 €

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:



- Abschleppöse
- Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
- Bordwerkzeug
- Verbandkasten
- Wagenheber
- Warndreieck
- Zigarettenanzünder

Hinweis zur angehängten Reparaturkalkulation: Schadenausweitung bei Demontage / Besichtigung möglich!

## Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	1.286,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Unfallschaden	8.847,50 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	10.133,50 €
<b>Mwst. (19%)</b>	<b>1.925,37 €</b>
<b>Gesamtsumme (inkl. Mwst.)</b>	<b>12.058,87 €</b>

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.  
Dies hat folgenden Grund: Unfallschaden

### Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.



- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

### **Weitere Hinweise und Feststellungen:**

- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach



**Abbildung 7: Unterboden**



**Abbildung 8: Unterboden**



**Abbildung 9: Schweller**



**Abbildung 10: Schweller**



**Abbildung 11: Montierte Bereifung**



**Abbildung 12: Montierte Bereifung**



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: FIN

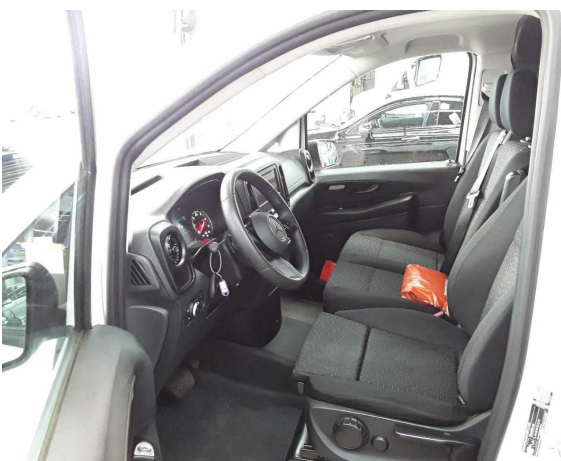


Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Innenraum



Abbildung 19: Innenraum



Abbildung 20: Innenraum



Abbildung 21: Kombiinstrument



Abbildung 22: Kombiinstrument



Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Sonstiges

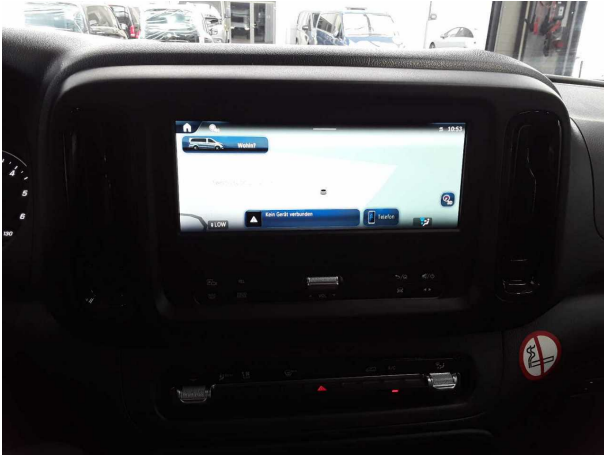


Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges

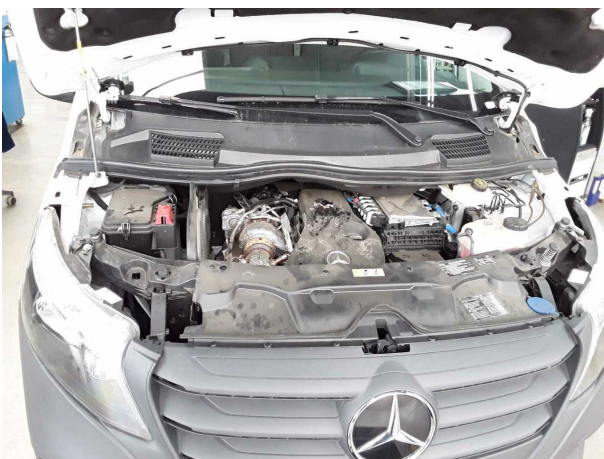


Abbildung 29: Sonstiges


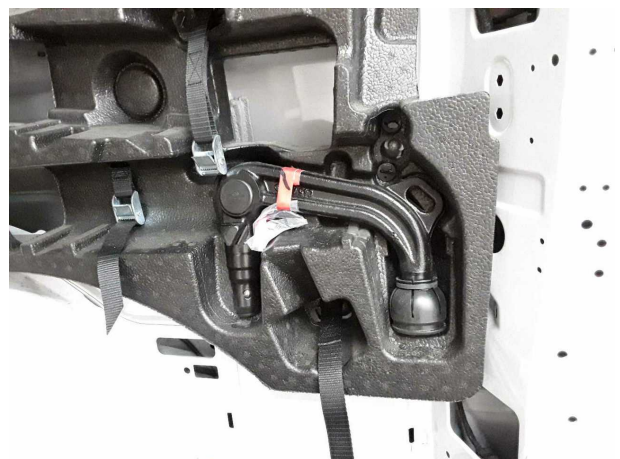


Abbildung 30: Sonstiges


## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #2:** Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

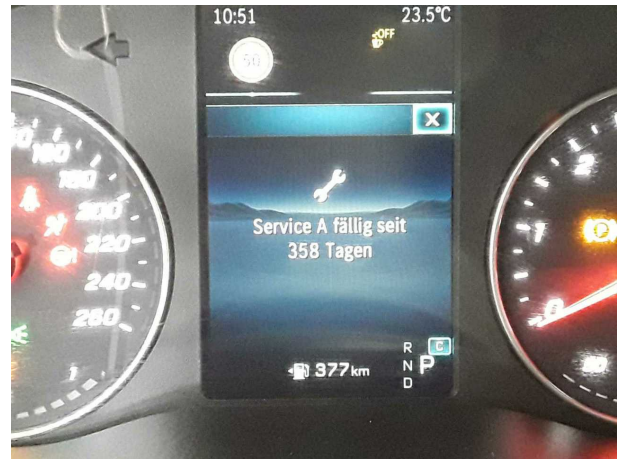

**Beschädigung #3:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

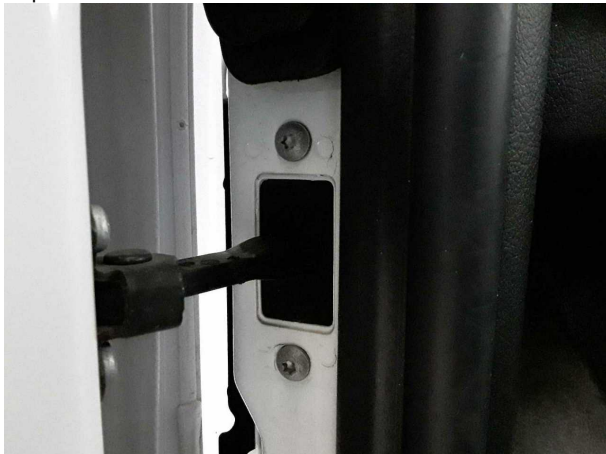

**Beschädigung #4:** Karosserie: A-Säule links (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S2)

## Unfallfotos



Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts



**Unfall 1:** Front, Seite links, Seite rechts



**Unfall 1:** Front, Seite links, Seite rechts



**Unfall 1:** Front, Seite links, Seite rechts

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM\_W1VVLCEZ7S44333 07.07.2026

FABRIKAT MERCEDES-BENZ VITO (W4 116 CDI EXTRALANG  
 FZ-IDENT-NR W1VVLCEZ7S4433356 AMTL KZ TYP-CODE 03 1V 46  
 ERSTE ZUL 479  
 REP-FIRMA

AUSFUEHR- VARIANTEN	AB 04.2024 MULTIFUNKT-LENKRAD SPURASSISTENT AKTIV MBUX MULTIMEDIA SYST DIGITALRADIO (DA) LAUTSPRECHER V TOTWINKELASSISTENT INNENVERKL BIS DACH ANHAENGEVORR ABNEHMB FAHRERSITZ VERST BEIFAHRERSITZHEIZUNG SERVICE FEST 40000KM KRAFTSTOFFTANK 70L BATTERIE 95AH REIFENDRUCKKONTROLLE TEMPOMAT RADVOLLBLENDEN SIDEBAG FAHRER GEW-VARIANTE 2800KG FZG MIT LKW-ZULASS WAERMED VERGL RUNDUM	BEDIENEINHEIT DACH SCHIENE LADERAUM KLIMAAANLAGE RUECKFAHRKAMERA NAVIGATIONSSYSTEM WASCHDUESE HEIZBAR FERNLICHTASSISTENT WINTER PAKET BREMSASSISTENT LORDOSENST FAHRERS BEIFAHRER ZWEISITZER FAHRERSITZ KOMFORT 9-GANG AUTOMATIK GENERATOR 250A ANHAENGELAST 2500KG REIFEN 225/55 R17 C HOLZFUSSBODEN SIDEBAG BEIFAHRER FACELIFT 1 KASTENWAGEN	LENKRAD VERSTELLBAR HANDSCHUHK VERSCHL VERKEHRSSCHILDWARNER AUSSENSP ELEKT HEIZB NOTRUFYSYSTEM LED-LICHTB LADERAUM AUSSTATTUNG STOFF AUSSTATTUNG PRO TRENNWAND MIT FENST FAHRERSITZHEIZUNG ABGASNORM EURO 6E BLUEEFFICIENCY FESTSTELLBR ELEKTR BLUE TEC GEN 4 SYST "START & STOP" FELGE 6.5 J X 17 GURTWARNER HECKTUEREN 2-FLUEGEL FACELIFT 2 BEIFAHRERAIRBAG
------------------------	---	---	--

-----  
 A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW  
 PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
91-1821 ZAX	SICHERHEITSMASSNAHMEN BEI SCHWEISS- UND RICHTARBEITEN FUER FAHRZEUGE MIT AIRBAG-/GURTSTRAMMERANLAGE	1	11	82.72
54-1011 01	KURZTEST DURCHFUEHREN UMFASST: STAR-DIAGNOSE AN-/ABSCHLIESSEN, KURZTEST DURCHFUEHREN, DATEN AUSDRUCKEN, FEHLERSPEICHER LOESCHEN	1	3	22.56
54-1010 ZAX	ELEKTRISCHE / ELEKTRON SYSTEME PRUEFEN (NACH KURZTEST BZW NACH FEHLERCODE)	1	3	22.56
KN	FAHRZEUG AUF BODENRICHTSYSTEM VERANKERN	2	10	75.20
54-7989 01	MASSEKABEL BATTERIE AB-/ANBAUEN BEIM TRENNEN ELEKTR STECKVERBINDUNGEN	1	1	7.52
54-7993 01	MASSEKABEL ZUSATZBATTERIE AB-/ANBAUEN BEIM TRENNEN ELEKTR STECKVERBINDUNGEN	1	1	7.52
61-1143 01	VERKLEIDUNG BODENBLECH L AUS-/EINBAUEN	2	5	37.60
88-3956 02	KOTFLUEGEL V R ERSETZEN	2	14	105.28
72-8493 01	DICHTUNG TUER V L A-E	1	3	22.56
60-1720 01	VERKLEIDUNGEN IM INNENRAUM ZUM ERNEuern DER SEITENWAND L AUS-/EINBAUEN	2	26	195.52
	SYSTEM AUDATEX		BLATT	1

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM\_W1VVLCZ7S44333 07.07.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW  
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN KL AW ARB.-  
LEIT-NR PREIS

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
	(SITZE UND MATTEN AUSGEBAUT) UMFASST: DACHVERKLEIDUNG H AUS-/EINBAUEN			
63-5765 03	SEITENWAND H L ERNEuern	2	202	1519.04
63-5777 01	ZUSATZ ZU SEITENWANDBEPLANKUNG H L ERN (FZG MIT HECKTUER)	2	3	22.56
60-1595 01	TANKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	2	3	22.56
47-4000 ZAX	KRAFTSTOFFBEHAELTER ENTLEEREN, BEFUELLEN	1	6	45.12
47-4100 02	KRAFTSTOFFBEHAELTER AUS-/EINBAUEN	1	16	120.32
47-4020 ZAX	KRAFTSTOFFBEHAELTER UND KRAFTSTOFF ZUR AUFBEWAHRUNG BRINGEN	1	6	45.12
60-1750 ZAX	ABDAEMPFUNGEN IM INNENRAUM L ABNEHMEN, EINKLEBEN, NACH BEFUND ERNEuern	2	2	15.04
72-1645 01	SCHIEBETUER R ERSETZEN	1	33	248.16
72-7806 01)	FUEHRUNGSSCHIENE M R AUS-/EINBAUEN	1	8	60.16
72-7830 01)	ABDECKUNG SEITENWAND H R AUS-/EINBAUEN	1	2	15.04
88-5218 01	VERKLEIDUNG V EINSTIEG R AUS-/EINBAUEN	2	4	30.08
88-5214 01	HALTER ABDECK SCHWELLER V R AUS-/EINB	2	5	37.60
60-1593 01	HECKLEUCHTE R AUS-/EINBAUEN	2	3	22.56
88-6995 01	RADHAUSSCHALE H R AUS-/EINBAUEN	2	5	37.60
88-9049 01	STOSSFAENGERAUFNAHME H R A-E	2	1	7.52
88-8891 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN (FZG MIT HECKKLAPPE)	2	2	15.04
40-1450 01	4 RAEDER AUS-/EINBAUEN UMRUESTEN AUF RAEDER FUER LACKIERKABINE	1	6	45.12
KN	BLLENDE RAD (RAEDER) V AUS-/EINBAUEN	1	1	7.52
40-1480 01	BLLENDE RAD (RAEDER) H AUS-/EINBAUEN	1	1	7.52
40-6555 01	FAHRZEUG KPL VERMESSEN VOR REPARATUR	1	8	60.16
0243	DOZER/RICHTSTAND AUF-/ABBAUEN	2	6*	45.12
1477	SEITE L RUECKVERFORMEN	2	8*	60.16
3538	SEITENWAND H R INSTANDSETZEN	2	30*	225.60
4115	SEITENWAND I L KPL INSTANDSETZEN	2	6*	45.12
9826	VORDERACHSHAELFTE R PRUEFEN	1	4*	30.08
-----				
97-2500 ZAX	HOHLRAUMKONSERVIERUNG AN ERNEuERTEN / INST TEILEN DURCHFUEHREN	2	3	22.56
97-4100 01	UNTERBODENSCHUTZ AN ERNEuERTEN EINGE- SCHWEISSTEN TEILEN ANBRINGEN (BIS 50 QDM)	2	3	22.56
97-4100 01	UNTERBODENSCHUTZ AN ERNEuERTEN EINGE- SCHWEISSTEN TEILEN ANBRINGEN (BIS 50 QDM)	2	3	22.56
97-4101 01)	UNTERBODENSCHUTZ AN EINGESCHWEISSTEN TEILEN ANBRINGEN (ERG-ARB)	2	2	15.04
	SYSTEM AUDATEX		BLATT	2

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM\_W1VVLCZ7S44333 07.07.2026

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 9.82 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-UNI	AW	ARB.- PREIS
98-2615 01	KOTFLUEGEL V R	NEUTEILLACK ST I-M	10	98.20
98-4415 01	SCHIEBETUER R	NEUTEILLACK ST I-M	34	333.88
98-7005 06	SEITENWAND H L	NEUTEILLACK ST I-E	92	903.44
98-6995 03	SEITENWAND H R	REP LACK ST III	27	265.14
L 4115	SEITENWAND I L KPL	OBERFL LACK ST I-J	5	49.10
98-9925 ZAX	ZUSCHLAG FARBMUST 1		2	19.64
98-1050 ZAX	SICHERHEITSMASSNAHMEN VOR DER OFENTROCKNUNG DURCHFUEHREN		3	29.46
98-1340 01	VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT- LACKIERUNG VON EINGEB KAROSSERIETEILEN		19	186.58
98-9918 ZAX	FARBTONFINDUNG DURCHFUEHREN UMFASST: ANGRENZENDES BAUTEIL AUFPOLIEREN UND FARBTONFINDUNG MIT FARBMUSTER/FARBMESSGERAET DURCHFUEHREN		3	29.46

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.06.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0288		ZWISCHENLAGE V R	447 889 0195	1.08
0742		KOTFLUEGEL V R	447 880 4201	307.20
0844	5 X	CLIP BEFESTIGUNG R	124 990 0492	12.10
1782		SCHIEBETUER R	447 730 8202	1152.82
1856		SCHUTZKAPPE R	000 987 3520	39.80
2024		FOLIE SCHIEBETUER R	447 737 3800	22.11
2589	4 X	NIET 8 X 20MM	+201 990 0292 9051	6.12
2617		HALTER L STOSSF H	447 880 0412	31.70
2618		HALTER R STOSSF H	447 880 0512	31.70
3075		FESTSTELLER TUER H L	447 740 0016	36.66
3475		KLEBESATZ SEITENW L	012 989 1771 12	308.63
3481		SEITENWAND H L	447 637 0109	740.15
7212		RADVOLLBLENDE V R	447 400 1000 9705	35.58
9560		RADVOLLBLENDE H R	447 400 1000 9705	35.58
		SYSTEM AUDATEX		BLATT 3

S C H L U S S K A L K U L A T I O N						EUR	EUR	
-----								
A R B E I T S L O H N						ZEITBASIS	12 AW = 1 STD	
GESAMT KL 1	105	AW	X	7.52	EUR/AW	789.60		
GESAMT KL 2	335	AW	X	7.52	EUR/AW	2 519.20		
VERMESSEN KL 1	8	AW	X	7.52	EUR/AW	60.16		
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN						.....	3 368.96	
N E B E N K O S T E N								
UNTERBODENSCHUTZ								
LOHN KL 2	8	AW	X	7.52	EUR/AW	60.16		
MATERIAL						30.00		
HOHLRAUMKONSERV.								
LOHN KL 2	3	AW	X	7.52	EUR/AW	22.56		
MATERIAL						60.00		
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN						.....	172.72	
L A C K I E R U N G						ZEITBASIS	12 AW = 1 STD	
ARBEITSLOHN	195	AW	X	9.82	EUR/AW	1 914.90		
LACKIERMATERIAL	30.00	%					574.47	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL						.....	2 489.37	
E R S A T Z T E I L E						2 761.23		
KLEINERSATZTEILE ( 2.0%)						55.22		
GESAMTSUMME ERSATZTEILE						.....	2 816.45	
R E P A R A T U R K O S T E N						OHNE MWST.....	8 847.50	
-----								
MWST 19.00 %							1 681.03	
R E P A R A T U R K O S T E N						MIT MWST.....	10 528.53	

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT  
 + = FARB-NR BESTIMMEN  
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR  
 )=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH  
 LIZENZ = 67052794

\* = ANWENDERANGABEN  
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR  
 MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR  
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

K O N T R O L L B L A T T NR TIM\_W1VVLCZ7S44333

07.07.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT MERCEDES-BENZ VITO (W4 116 CDI EXTRALANG  
FZ-IDENT-NR W1VVLCZ7S4433356 AMTL KZ TYP-CODE 03 1V 46  
ERSTE ZUL 23.10.2024 LAUFLEISIT 21479  
REP-FIRMA

K

U  
VERSIONS-NR: 50.3100.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 07.07.2026

AV-CODES

- AV UEBER FZ-IDENT-NR : A2 B9 C5 C6 D5 E6 FD F1 GB GG G3 G9 HF HG HJ H5  
H8 IA I4 I6 J0 J7 KB K2 L9 MA M9 N0 N1 N7 N8 N9  
OD OK O1 O8 O9 PA PB P1 P7 QG Q1 Q2 Q3 Q9 R4 S2  
S9 T3 VA V4 V5 W3 W7 XA XB X1 X3 Y1 Y3 Z8  
- AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : A2 B9 C5 C6 D5 E6 FD F1 GB GG G3 G9 HF HG HJ H5  
H8 IA I4 I6 J0 J7 KB K2 L9 MA M9 N0 N1 N7 N8 N9  
OD OK O1 O8 O9 PA PB P1 P7 QG Q1 Q2 Q3 Q9 R4 S2  
S9 T3 VA V4 V5 W3 W7 XA XB X1 X3 Y1 Y3 Z8

ERSATZTEILE / LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR/INFO : N 1509 LO / N 1834 LO / N 2581 LO  
N 1834 ---> N 3282 X / N 1834 ---> N 3282 LO  
N 3678 LO / N 4053 LO / N 4054 LO / N 4080 LO  
N 9850 LO / N 9858 LO / N 9949 LO / N 9977 LO  
V 9901 LO / H 9975 LO / U 3481 LO / U 3538 LO  
E 1782 ---> E 1856 Z / E 3481 ---> E 3475 Z  
L 9957 LL  
- REP-ART/LEIT-NR/INFO : IT 3538 ---> 225.60 ET 3538 ---> 2 299.03  
IT 4115 ---> 45.12 ET 4115 ---> 586.02

LOHNFAKTOREN

- ZEITBASIS : 12 AW=1 STD  
- MECH/SPENGLER : 7.52 EUR/AW 7.52 EUR/AW  
- LACKIERER -HERST : 9.82 EUR/AW

RANDFAHNEN-CODES

- AKTIVE CODES : 40 30.00 / 70 30.00 / 72 60.00

ERSATZTEILE

- PREISSTAND : 01.06.2026  
- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.06.2026

LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR : LE 0742 / LE 1782 / LE 3481 / LI 3538  
L 4115 / L 9961

ANZAHL POSITIONEN

- ERFASST : 36  
- MUTATIONEN :

SYSTEM AUDATEX

SCHLUSSKALKULATION

LOHN: 3 368.96 NEBEN: 172.72 LACK: 2 489.37 ET : 2 816.45  
 REP : 8 847.50 MWST: 1 681.03 REPI: 10 528.53

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :

L 9957	N 9977		L 9961		N 9949		N 9850
N 9858	N 0243	6	N 1477	8	H 9975		E 3481
U 3481	E 2617		E 3075		E 2589		IT 4115 6
L 4115	N 4053		N 4054		N 4080		N 1509
E 0742	E 0288		E 7212		P 9826	4	V 9901
E 0844	E 1782		E 2024		N 1834		N 2581
E 2618	N 3282		N 3678		IT 3538	30	U 3538
E 9560							

SYSTEM AUDATEX